



FireSIGHT 系统版本说明

版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2

首次发行日期：2015 年 7 月 21 日

最后更新日期：2016 年 8 月 29 日

即使您熟悉更新过程，也请务必通读并理解这些版本说明。这些版本说明描述了受支持的平台、新增功能和更改的功能、已知问题和已解决的问题，以及产品和网络浏览器的兼容性。它们还包含有关以下设备的先决条件、警告以及具体安装说明的详细信息：

- 系列 3 防御中心（DC750、DC1500、DC2000、DC3500 和 DC4000）
- 系列 2 和系列 3 受管设备（3D500、3D6500、3D1000、3D2000、3D2100、3D2500、3D3500、3D4500、3D7010、3D7020、3D7030、3D7050、3D7110、3D7115、3D7120、3D7125、3D8120、3D8130、3D8140、3D8250、3D8260、3D8270、3D8290、3D8350、3D8360、3D8370 和 3D8390、AMP7150、AMP8050、AMP8150、AMP8350、AMP8360、AMP8370 和 AMP8390）
- 具备 FirePOWER 服务的思科 ASA（ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X、ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5516-X、ASA5525-X、ASA5545-X、ASA5555-X、ASA5585-X-SSP-10、ASA5585-X-SSP-20、ASA5585-X-SSP-40、ASA5585-X-SSP-60 和 ISA 3000）
- 64 位虚拟防御中心

说明：虚拟受管设备或适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS 不支持此更新。

提示：有关 FireSIGHT 系统的详细信息，请参阅联机帮助或从支持站点下载《FireSIGHT 系统用户指南》。

这些版本说明适用于 FireSIGHT 系统版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2。物理和可更新为版本 5.4.0.3。您可以更新思科 ASA FirePOWER 模块、物理防御中心和虚拟防御中心至版本 5.4.1.2。请注意，您可以采用以下方式更新设备：

- 物理和虚拟防御中心（DC750、DC1500、DC2000、DC3500 和 DC4000）必须运行版本 5.4 才能更新至版本 5.4.1.2。如果防御中心运行的是较低版本，必须先更新为版本 5.4，然后才能更新为版本 5.4.1.2。

说明：运行版本 5.4.1.1 的防御中心可以更新其设备，但是，如果您的防御中心运行的仍是版本 5.4，您将无法解密或检查 SSL 流量。如果您打算解密或检查 SSL 流量，请将防御中心更新至版本 5.4.1.2。

注意：您可以使用至少运行版本 5.4 的防御中心将设备更新为版本 5.4.0.3 或版本 5.4.1.2。但是，如果您打算解密或检查 SSL 流量，则需要先将防御中心更新为不低于版本 5.4.1，然后再更新设备。
- 系列 2 设备（3D500、3D1000、3D2000、3D2100、3D2500、3D3500、3D4500 和 3D6500）必须运行版本 5.4 才能更新至版本 5.4.0.3。如果系列 2 运行的是较低版本，必须先更新为版本 5.4，然后才能更新为版本 5.4.0.3。
- 系列 3 设备（3D7010、3D7020、3D7030、3D7050、3D7110、3D7115、3D7120、3D7125、3D8120、3D8130、3D8140、3D8250、3D8260、3D8270、3D8290、3D8350、3D8360、3D8370 和 3D8390、AMP7150、AMP8050、AMP8150、AMP8350、AMP8360、AMP8370 和 AMP8390）必须运行版本 5.4 才能更新至版本 5.4.0.3。如果系列 3 运行的是较低版本，必须先更新为版本 5.4，然后才能更新为版本 5.4.0.3。

新功能

- ASA FirePOWER 模块（ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5525-X、ASA5545-X、ASA5555-X、ASA5585-X-SSP-10、ASA5585-X-SSP-20、ASA5585-X-SSP-40 和 ASA5585-X-SSP-60）设备必须运行版本 5.4 才能更新至版本 5.4.0.3。如果 ASA FirePOWER 模块运行的是较低版本，必须先更新为版本 5.4，然后才能更新为版本 5.4.0.3。
- ASA FirePOWER 模块（ASA5506-X、ASA5506W-X、ASA5506H-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X）必须至少运行版本 5.4.1 才能更新至版本 5.4.1.2 思科 ISA 3000 设备必须运行版本 5.4.1.2 才能由运行版本 5.4.1.2 的防御中心来管理。有关部署和安装模块的详细信息，请参阅《*思科 ASA FirePOWER 模块快速入门指南*》。

有关详细信息，请参阅以下各节：

- [新功能，第 2 页](#)
- [文档更新，第 8 页](#)
- [准备工作：重要更新和兼容性说明，第 8 页](#)
- [安装更新，第 12 页](#)
- [已解决的问题，第 17 页](#)
- [已知问题，第 24 页](#)
- [获取帮助，第 30 页](#)

新功能

版本说明的这一节汇总了 FireSIGHT 系统版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 中新增及更新的特性和功能：

- [平台增强功能，第 2 页](#)
- [术语，第 2 页](#)
- [更改的功能，第 3 页](#)
- [早期版本引入的特性和功能，第 3 页](#)

有关详细信息，请参阅《*FireSIGHT 系统用户指南*》、《*FireSIGHT 系统安装指南*》、《*FireSIGHT 系统虚拟安装指南*》和《*安装和配置指南*》。

平台增强功能

思科 ISA 3000 管理

思科 ISA 3000 是一个装有 DIN 导轨的坚固型工业安全设备。它功率小，不使用电扇，具有千兆位以太网和专用管理端口。该型号预安装有 ASA FirePOWER 模块。该型号的特殊功能包括自定义的透明模式默认配置，以及允许流量在出现功率损耗时继续通过设备的硬件旁路功能。ISA 3000 可作为一个独立设备或受管设备进行管理。您可以在 ASDM 中通过 ASA FIREPOWER 配置来管理独立 ASA FirePOWER 模块，以及通过防御中心管理受管 ASA FirePOWER 模块。

术语

如果您参阅版本 5.3.1.x 或版本 5.3.0.x 的相应文档，可能会注意到这些文档中使用的术语与版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 文档中的术语有所不同。

新功能

表 1 术语更改

| 适用于版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 的术语 | 说明 |
|---|---|
| 思科 | 原称为 <i>Sourcefire</i> |
| FireSIGHT 系统 | 以前是 <i>Sourcefire 3D 系统</i> |
| 防御中心 FireSIGHT 防御中心 思科 FireSIGHT 管理中心 | 原称为 <i>Sourcefire 防御中心</i> |
| 设备 受管设备 | 以前是 <i>Sourcefire 受管设备</i> |
| 适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS | 原称为 <i>用于 X 系列的 Sourcefire 软件</i> |
| FireSIGHT 受管设备 | 是指 FireSIGHT 防御中心管理的所有设备（受管设备和 ASA 设备） |
| 思科自适应安全设备 (ASA) ASA 设备 | 是指思科 ASA 硬件 |
| 具备 FirePOWER 服务的思科 ASA | 是指安装了 ASA FirePOWER 模块的 ASA 设备 |
| ASA FirePOWER 模块 | 是指安装在兼容 ASA 设备上的硬件和软件模块 |
| ASA 软件 | 是指安装在思科 ASA 设备上的基本软件 |
| 自适应安全设备管理器 (ASDM) | 是指用于管理 ASA 功能的自适应安全设备管理器 |
| 直接管理 | 是指使用 ASDM 集中管理管理 ASA5506-X 中的 ASA FirePOWER 模块。 |
| 集中管理 | 是指使用 FireSIGHT 管理 ASA5506-X 中的 ASA FirePOWER 模块防御中心 |

提示： 思科文档可能会将防御中心称为 FireSIGHT 管理中心。防御中心和 FireSIGHT 管理中心是同一个设备。

更改的功能

- 您必须将相同的访问控制策略应用于要组成堆栈或集群的所有设备，才能配置堆栈或集群。
- 您现在可以选择在应用策略的过程中不检查流量，以防止网络中断。
- 系统不再将发现事件状态报告至“运行状况策略” (Health Policy) 页面。
- 您现在可以创建引用访问控制规则网络条件集的访问控制策略，以拦截包含 `::/0` 的所有 IPv6 地址；或者创建引用网络规则集的访问控制策略，以拦截包含 `0.0.0.0/0` 的所有 IPv4 地址。
- 现在，当 CPU 使用率从高水平变为正常状态时，系统会为所有 CPU 报告进行事件报告。

早期版本引入的特性和功能

5.4.1 中更新了以下功能：

- [FirePOWER 服务管理功能，第 4 页](#)
- [平台增强功能，第 4 页](#)
- [国际兼容性增强，第 5 页](#)

FirePOWER 服务管理功能

集中管理具备 FirePOWER 服务的思科 ASA5506-X

防御中心现在能够以与管理所有其他 ASA5500-X 设备相同的方式管理运行于 ASA5506-X 设备的 FirePOWER 服务 (ASA FirePOWER 设备)。如此一来,只要 ASA 平台运行 9.3.1 版或更高版本,且 ASA FirePOWER 设备运行版本 5.4.1 或更高版本,就可以从单个防御中心管理运行 ASA FirePOWER 设备的多台 ASA5506-X 设备。管理员可以配置入侵检测和防御策略、高级恶意软件防护、应用控制、用户和组控制、文件控制以及 URL 过滤,然后将这些配置同时应用于多台 ASA5506-X 设备。此外,防御中心在单个视图中提供关键控制面板、事件视图、警报功能以及来自所有 ASA FirePOWER 设备的报告。

直接管理具备 FirePOWER 服务的思科 ASA5506-X

思科自适应安全设备管理器 (ASDM) 可用于执行前面列出的 ASA FirePOWER 管理功能,但一次只能管理一台 ASA5506-X 设备。此外,您可以直接管理系统策略、许可、备份和还原。

具备 FirePOWER 服务的思科 ASA 的管理限制

目前,思科 ASA FirePOWER 产品由两款相互紧密集成的产品组成:ASA 防火墙和 FirePOWER 下一代入侵防御系统 (NGIPS)。虽然这两款产品之间已实现关键数据共享,但统一管理平台仍在开发中。

由于这个原因,思科 ASA 功能目前通过思科 Security Manager (CSM) 或自适应安全设备管理器 (ASDM) 进行管理,FirePOWER 服务功能通过思科防御中心进行管理。因此,防御中心不支持以下任何功能:

- 基于思科 ASA 硬件的功能,包括集群、堆叠、交换、路由、虚拟专用网络 (VPN) 和网络地址转换 (NAT)。
- 配置 ASA 接口。此外,如果 FirePOWER 服务是在 SPAN 端口模式下部署,配置的任何 ASA 接口都不会显示。
- 关闭、重启或管理 ASA 流程。
- 从 ASA 设备创建或还原备份。
- 使用 VLAN 标记条件编写访问控制规则来匹配流量。

说明: ASA 平台提供上述功能,可通过 ASA 命令行界面 (CLI) 和 ASDM 配置这些功能。有关详细信息,请参阅 ASA FirePOWER 模块文档。

平台增强功能

VMware 工具支持

现在 VMware 工具可与 FireSIGHT 系统虚拟设备配合使用。这样可实现软关机、迁移及其他特定于虚拟设备的功能,从而增强与 VMware 环境之间的兼容性,并改善虚拟设备管理。以下设备支持 VMware 工具:

- 64 位虚拟防御中心
- 64 位虚拟受管设备

说明: 从版本 5.4 开始,FireSIGHT 系统支持版本 ESXi 5.1 和版本 ESXi 5.5。

VMware 虚拟设备支持 VMXNET3 接口

虚拟设备现在支持 VMXNET3 接口类型,让您可以使用带宽高达 10Gbits/s 的高速网络接口。

多个管理接口

现在,您可以在系列 3 防御中心、FirePOWER (系列 3) 受管设备和虚拟防御中心上使用多个管理接口。可以将一个接口设置为用于传输管理流量,另一个接口设置为用于传输事件流量。这样可改进某些环境中的部署选项。

系列 3 支持

版本 5.4 引入了 3D7050 作为 70xx 子系列设备,该设备搭载双核四线程处理器,具有 8GB RAM 和 80GB 硬盘驱动器。

新功能

LACP 支持

FirePOWER (系列 3) 设备现在可以参与链路汇聚控制协议 (LACP) (IEEE 802.3ad) 协商, 以将多条链路汇聚成一条链路。这样可实现链路冗余和带宽共享。

防御中心 2000 (DC2000)

DC2000 是新推出的防御中心设备平台, 其性能和容量是 DC1500 的两倍。

防御中心 4000 (DC4000)

DC4000 是新推出的防御中心设备平台, 其性能和容量是 DC3500 的两倍。

国际兼容性增强

Unicode 支持

系统现在会显示通过文件检测、恶意软件检测和 FireAMP 文件事件检测到的文件名。这样可以显示非西文字符 (包括双字节编码字符)。

关联规则中的地理位置数据和安全情报数据

关联规则引擎经过更新, 可提供连接数据、地理位置数据和安全情报数据。这样, 您可以根据这两个新的约束生成关联事件或采取关联操作。例如, 如果从特定国家/地区检测到 Impact 1 入侵事件, 您可以设置警报, 将这些信息记录到外部系统日志服务器。

支持 FireAMP 私有云

有了版本 5.4, 您可以使用 FireAMP 私有云而非思科公共云。要使用 FireAMP 私有云, 需要安装私有云虚拟设备。私有云协调与公共云之间的交互, 使您可以从公共云收集威胁信息, 而且不会泄露您所用网络上的信息。

版本 5.4 更新了以下特性和功能:

- [检测和安全增强功能, 第 5 页](#)
- [先前更改的功能, 第 6 页](#)

检测和安全增强功能

集成式 SSL 解密

FirePOWER (系列 3) 设备现在可以先识别 SSL 通信和解密流量, 再应用攻击检测、应用检测和恶意软件检测。您可以在任何受支持的系列 3 设备部署模式下 (包括内联和被动模式) 使用 SSL 解密。SSL 策略用于控制企业内部使用的 SSL 的特性, 其中的 SSL 规则用于对加密流量日志记录和处理实行精细控制。

简化了规范化和预处理程序配置

现在, 您可以在访问控制策略 (而非入侵策略) 中配置流量规范化和预处理。这样可以简化配置, 尤其对于新用户来说。敏感数据预处理程序、规则状态、警报和事件阈值仍可在单个入侵策略级别进行配置。

Snort 规则语言中新增了 file_type 关键字

启用用于检测的文件类型规范的 Snort 规则语言中有新的 **file_type** 关键字可用。这是现有 **flowbits** 驱动方法的简化替代方法。

扩展了来自 FireAMP 连接器的 IoC 支持

FireAMP 提供的危害表现 (IoC) 列表现在是动态且通过数据驱动的。当有新的 IoC 可用时, 防御中心会自动支持它们。这在任何采用 FireAMP 的部署中均可增强 IoC 关联功能。

新功能

受保护的规则内容

Snort 规则语言新增了一项适用于高安全性环境的功能。您现在可以使用哈希数据创建 Snort 内容匹配。这样，规则编写人员可以指定要搜索的内容，但绝不会泄露纯文本内容。

先前更改的功能

版本 5.4.1.1 引入了以下功能：

- 现在，当您上传入侵规则或安装入侵规则更新时，系统会清除所有入侵策略锁定。

版本 5.4.1 引入了以下功能：

- 注册的 ASA 设备现在有了可配置的高级选项，这些选项位于“设备管理” (Device Management) 页面（**设备 [Devices] > 设备管理 [Device Management]**）的“高级” (Advanced) 选项卡中。
- ASA 设备现在支持 **show users** CLI 命令。
- 在“警报” (Alerts) 页面的“高级恶意软件防护警报” (Advanced Malware Protections Alerts) 选项卡中，只能针对追溯性事件或基于网络的恶意软件事件配置警报。

版本 5.4 更新了以下特性和功能：

- 您现在可以在事件查看器中查看连接事件的 VLAN 标记（**分析 [Analysis] > 连接 [Connections] > 事件 [Events]**）。
- 系统现在会识别通过 FTP、HTTP 和 MDNS 协议进行的登录尝试。
- 您限制可以单独从发现事件选择存档的连接事件，并将所选的事件传输到 eStreamer 客户端。
- 运行状况策略中不再提供发现事件运行状况监控器。
- 扩展数据包视图” (Expand Packet View) 原来是版本 4.10.x 中的选项，现在成为版本 5.4 中的一个可配置选项；可通过“事件视图设置” (Event View Settings) 选项卡（**管理员 [Admin] > 用户首选项 [User Preferences] > 事件视图设置 [Event View Settings]**）访问该选项。
- 现在以 .rtf 文件导入自定义入侵规则会生成无效的规则文件 "rtf_rule.rtf"：必须是纯文本文件，这是一个 ASCII 或 UTF-8 编码警告。
- 您现在可以通过“入侵事件图” (Intrusion Event Graphs) 页面（**概述 [Overview] > 摘要 [Summary] > 入侵事件图表 [Intrusion Event Graphs]**）生成以下入侵事件性能图表：
 - 在 TCP 流量/数据包中规范化的 ECN 标志
 - 在 TCP 流量/会话中规范化的 ECN 标记
 - ICMPv4 回显规范化
 - ICMPv6 回显规范化
 - IPv4 DF 标记规范化
 - IPv4 选项规范化
 - IPv4 保留标记规范化
 - IPv4 调整大小规范化
 - IPv4 TOS 规范化
 - IPv4 TTL 规范化
 - IPv6 TTL 规范化

新功能

- IPv6 选项规范化
 - TCP 报头填充规范化
 - 无选项 TCP 规范化
 - TCP NS 标记规范化
 - TCP 选项规范化
 - 规范化已阻止的 TCP 数据包
 - TCP 保留标记规范化
 - TCP 分段重组规范化
 - TCP SYN 选项规范化
 - 总 TCP 过滤的数据包
 - TCP 时间戳 ECR 规范化
 - 总 UDP 过滤的数据包
 - TCP 紧急标记规范化
- 当配置已显示列时，您现在可以在“连接事件” (Connection Events) 表视图和“安全情报事件” (Security Intelligence Events) 表视图中配置 **HTTP 引用 (HTTP Referrer)** 和 **用户代理 (User Agent)** 字段。
 - 您现在可以通过“访问控制策略” (Access Control Policy) 页面 (**策略 [Policies] > 访问控制 [Access Control]**) 查看与您的访问控制策略中各个规则相关的警告。在访问控制策略编辑器中，将鼠标指针悬停在规则名称旁边的警告图标上，并读取工具提示文本中的警告，这样便可查看相应规则的警告；或者，选择页面顶部的**显示警告 (Show Warnings)** 按钮，这样便可查看与您的访问控制策略中引用的所有规则相关的警告。
 - 在版本 5.4 中，当您在启用**内联模式 (Inline Mode)** 的情况下创建网络分析策略时，内联规范化会自动启用。在早期版本，您必须在内联入侵策略中手动启用内联规范化。请注意，从版本 5.3.x 更新为版本 5.4 不会更改内联规范化设置。
 - 您现在可以添加访问控制规则端口条件，用以指定不包含在**协议 (Protocol)** 下拉列表中的未分配的协议号。
 - 您不再需要在访问控制策略中使用辅助规则来控制 FTP 数据信道。
 - 新增**解压缩 SWF 文件 (LZMA)**、**解压缩 SWF 文件 (缩小)** 和**解压缩 PDF 文件 (默认)** HTTP 预处理程序检查选项，为 PDF 和 SWF 文件内容提供增强的解压缩支持。
 - TCP 流预处理程序现在对于 SMTP、POP3 和 IMAP 协议具有更好的感知能力。
 - 系统现在对于应用流量中的信息具有更强的检测能力，包括检测 DNS 流量中的应用数据，以及检测使用其他协议的用户。
 - 您现在可以将 LDAP 身份验证配置为使用通用访问卡 (CAC)，并将所用的 CAC 与用户名关联，这样用户使用该访问卡便可直接登录系统。
 - 系统增强了 GPRS 隧道协议 (GTP) 支持。

文档更新

您可以从支持站点下载所有更新的文档。在版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 中，以下文档进行了更新，以反映功能的新增和更改情况，并且解决报告的文档问题：

- 《FireSIGHT 系统联机帮助》
- 《FireSIGHT 系统联机帮助》(SEU)
- 《FireSIGHT 系统用户指南》
- 《FireSIGHT 系统安装指南》
- 《FireSIGHT 系统虚拟安装指南》

更新后的版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 文档包含以下错误：

- 《FireSIGHT 系统用户指南》未反映以下情况：在内存有限的设备上，入侵策略编号可能无法与多个变量集配对。在您可以应用仅引用一个入侵策略的访问控制策略的情况下，请验证对入侵策略的每次引用都与相同的变量集配对。将入侵策略与不同的变量集配对会导致占用内存。
- 关于使用用户名“admin”以及在部署安装向导中指定的新的管理员帐户密码在 VMware 控制台登录虚拟设备，《FireSIGHT 系统虚拟安装指南》包含如下错误的表述：**如果您没有使用向导更改密码，或者正在使用 ESXi OVF 模板进行部署，请使用“Cisco”作为密码。**正确的表述应该是：如果您没有使用向导更改密码，或者正在使用 ESXi OVF 模板进行部署，请使用 **Sourcefire** 作为密码。(CSCut77002)

准备工作：重要更新和兼容性说明

在开始版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 的更新过程之前，您应熟悉更新过程中的系统行为，以及任何兼容性问题或者更新前后需要进行的配置更改。

注意：思科强烈建议在维护时间段、或在中断对部署影响最小的时间段执行更新。

有关详细信息，请参阅以下各节：

- [配置和事件备份准则，第 8 页](#)
- [更新期间的流量和检查，第 9 页](#)
- [更新过程中的审计日志记录，第 9 页](#)
- [更新为版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 的版本要求，第 9 页](#)
- [更新为版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 的时间和磁盘空间要求，第 10 页](#)
- [更新为版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 后的产品兼容性，第 10 页](#)
- [还原为上一版本，第 11 页](#)

配置和事件备份准则

在您开始更新之前，思科强烈建议删除或移动设备上的所有备份文件，然后将当前的事件和配置数据备份到外部位置。

使用防御中心备份自己及其管理的设备的事件和配置数据。有关备份和恢复功能的详细信息，请参阅《FireSIGHT 系统用户指南》。

注意：防御中心会清除来自以前的更新的本地存储备份。要保留存档的备份，请将备份存储到外部。

注意：如果在更新至版本 5.4.1.2 前，您的 MC2000 或 MC4000 运行的 BIOS 版本不是 2.0.1b 或更高版本，更新将会失败。在设备启动时按 F2 打开 BIOS 设置实用程序并确认 BIOS 版本。如果您需要更新 BIOS 版本，或者由于 BIOS 版本导致更新失败，请联系支持部门。

更新期间的流量和检查

更新过程会重启受管设备。取决于设备的配置和部署方式，以下功能会受到影响：

- 流量检查，包括应用感知和控制、URL 过滤、安全情报、入侵检测和防御以及连接日志记录
- 流量，包括交换、路由、NAT、VPN 及相关功能
- 链路状态

请注意，当您更新集群设备时，系统会每次更新一台设备，以避免流量中断。

流量检查和链路状态

在内联部署中，受管设备（取决于型号）可通过应用控制、用户控制、URL 过滤、安全情报和入侵防御，以及交换、路由、NAT 和 VPN 来影响流量。有关设备功能的详细信息，请参阅《FireSIGHT 系统安装指南》。

下表提供了有关流量、检查和链路状态在更新时会受到何种影响（取决于部署）的详细信息。请注意，无论您如何配置任何内联集，在更新过程中都不会执行交换、路由、NAT 和 VPN。

表 2 网络流量中断

| 部署 | 网络流量是否被中断？ |
|--|---|
| 带有可配置旁路的内联 (内联集启用了 可配置旁路 选项) | 网络流量会在更新过程中的两个时间点发生中断： <ul style="list-style-type: none"> ■ 更新过程开始时，在链路关闭和打开（摆动），以及网卡切换到硬件旁路时，流量会短暂中断。硬件旁路期间不会检查流量。 ■ 更新完成后，在链路摆动以及网卡退出旁路时，流量会再次短暂中断。端点重新连接，并与传感器接口重新建立链路后，将会再次检查流量。 虚拟设备、具备 FirePOWER 服务的思科 ASA 8000 Series 设备上的非旁路 NetMod 或 71xx 系列设备上的 SFP 收发器不支持“可配置旁路” (configurable bypass) 选项。 |
| 线内 | 在整个更新过程中，网络流量会被阻止。 |
| 被动 | 在更新过程中，网络流量不会中断，但也不会对其进行检查。 |

交换和路由

系列 3 设备在更新过程中不会执行交换、路由、NAT、VPN 或相关功能。如果您将设备配置为仅执行交换和路由，则网络流量在更新过程中会被阻止。

更新过程中的审计日志记录

在更新具有 Web 界面的设备时，系统完成其更新前任务之后，简化的更新界面页面将会显示。直到更新过程完成和设备重新启动之后，对设备的登录尝试才会反映在审核日志中。

更新为版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 的版本要求

您可以使用至少运行版本 5.4 的防御中心将设备更新为版本 5.4.0.3 或版本 5.4.1.2。但是，如果您打算解密或检查 SSL 流量，则需要先将防御中心更新为不低于版本 5.4.1，然后再更新设备。要更新为版本 5.4.1.2，防御中心必须至少运行版本 5.4。如果运行的是较低版本，可从支持站点获取更新。

注意：虚拟受管设备或适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS 不支持此更新。

防御中心必须至少运行版本 5.4 才可将其受管设备更新为版本 5.4.1.2。

设备或 ASA 模块的当前版本与发行版本（版本 5.4.0.3）越接近，更新所需的时间就越少。

准备工作：重要更新和兼容性说明

注意：如果在更新至版本 5.4.1.1 前，您的 MC2000 或 MC4000 运行的 BIOS 版本不是 2.0.1b 或更高版本，更新将会失败。在设备启动时按 F2 打开 BIOS 设置实用程序并确认 BIOS 版本。如果您需要更新 BIOS 版本，或者由于 BIOS 版本导致更新失败，请联系支持部门。

更新为版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 的时间和磁盘空间要求

下表提供了版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 更新的磁盘空间和时间准则。请注意，使用防御中心更新受管设备时，防御中心需要其 **/Volume** 分区有额外的磁盘空间。

注意：在更新过程中的任何时候都不得重新开始更新或重启设备。思科提供的时间预估仅供参考，实际更新时间因设备型号、部署和配置而异。请注意，在更新的预先检查部分和重启后，系统可能会呈非活动状态；这是预期的行为。

如果遇到更新进度方面的问题，请联系支持部门。

表 3 时间和磁盘空间要求

| 设备 | /上的空间 | /Volume 上的空间 | 管理器中的 /Volume 上的空间 | Time |
|--|--------|--------------|-----------------------|--------|
| 系列 2 受管设备 | 52 MB | 3297 MB | 831 MB | 80 分钟 |
| 系列 3 受管设备 | 154 MB | 5383 MB | 1155 MB | 42 分钟 |
| 系列 3 防御中心 | 181 MB | 3683 MB | n/a | 120 分钟 |
| 虚拟防御中心 | 181 MB | 3683 MB | n/a | 因硬件而异 |
| ASA5512-X、ASA5515-X、 ASA5525-X、ASA5545-X、 ASA5555-X、ASA5585-X-SSP-10、 ASA5585-X-SSP-20、 ASA5585-X-SSP-40 和 ASA5585-X-SSP-60 上的具备 FirePOWER 服务的思科 ASA | 55 MB | 3617 MB | 737 MB | 35 分钟 |
| ASA5506-X、ASA5506W-X、 ASA5506H-X、ASA5508-X、 ASA5516-X 和 ISA 3000 上的具备 FirePOWER 服务的思科 ASA | 8 MB | 1609 MB | 377 MB | 76 分钟 |

更新为版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 后的产品兼容性

必须使用版本至少为版本 5.4.1 的防御中心来管理运行版本 5.4.1.2 的设备。要管理 ASA5506-X、ASA5506W-X、ASA5506H-X、ASA5508-X 或 ASA5516-X 设备上的 ASA FirePOWER 模块，**必须**至少使用防御中心的版本 5.4.1。设备必须至少运行下表中确定的版本，才能由运行版本 5.4.1.2 的防御中心来管理。

表 4 管理版本要求

| 设备 | 要由运行版本 5.4.1.2 的防御中心管理必须达到的最低版本 |
|---|---------------------------------|
| FirePOWER 受管设备 | FireSIGHT 系统的版本 5.3 |
| ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5525-X、ASA5545-X、 ASA5555-X、ASA5585-X-SSP-10、ASA5585-X-SSP-20、 ASA5585-X-SSP-40 和 ASA5585-X-SSP-60 上的具备 FirePOWER 服务的思科 ASA | FireSIGHT 系统的版本 5.3.1 |
| ASA5506-X、ASA5506W-X、ASA5506H-X、 ASA5508-X、ASA5516-X 和 ISA 3000 上的具备 FirePOWER 服务的思科 ASA | FireSIGHT 系统 5.4.1 版本 |

操作系统兼容性

您可以在以下托管环境中托管运行版本 5.4.1.2 的 64 位虚拟设备：

- VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.1
- VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.5
- VMware vCloud Director 5.1

您可以在运行 9.3.1 版或更高版本的以下 ASA 平台上安装运行版本 5.4.0.3 的 ASA FirePOWER 模块：

- ASA5512-X
- ASA5515-X
- ASA5525-X
- ASA5545-X
- ASA5555-X
- ASA5585-X-SSP-10、ASA5585-X-SSP-20、ASA5585-X-SSP-40 和 ASA5585-X-SSP-60

在运行版本 9.3.2.2 的 ASA5506-X、ASA5506W-X、ASA5506H-X、ASA5508-X、ASA5516-X 和 ISA 3000 设备中，只能安装运行版本 5.4.1.2 的 ASA FirePOWER 模块。

有关详细信息，请参阅《FireSIGHT 系统安装指南》或《FireSIGHT 系统虚拟安装指南》。

网络浏览器兼容性

经测试，FireSIGHT 系统版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 的 Web 界面兼容下表所列的浏览器。

注意：如果使用 Microsoft Internet Explorer 11 浏览器，必须在 Internet Explorer 设置中禁用**将文件上传到服务器时包含本地目录路径 (Include local directory path when uploading files to server)** 选项（工具 [Tools] > Internet 选项 [Internet Options] > 安全 [Security] > 自定义级别 [Custom level]）。

表 5 受支持的网络浏览器

| 浏览器 | 需要启用的选项和设置 |
|---------------------------------------|---|
| Chrome 43 | JavaScript、Cookie |
| Firefox 38 | JavaScript、Cookie、安全套接字层 (SSL) v3 |
| Microsoft Internet Explorer 9、10 和 11 | JavaScript、Cookie、安全套接字层 (SSL) v3、128 位加密、活动脚本安全设置、兼容性视图、将 检查存储网页的较新版本 设置为自动 |

屏幕分辨率兼容性

思科建议，至少选择 1280 像素宽的屏幕分辨率。用户界面兼容低分辨率，但高分辨率可优化显示效果。

还原为上一版本

如果您由于某种原因，需要将设备还原为 FireSIGHT 系统的上一版本，请联系支持部门，以便了解详细信息。

重映像设备

如果您因故需要将设备重新映像至当前版本的 FireSIGHT 系统，请参阅《FireSIGHT 系统虚拟安装指南》（对于虚拟设备）以及《FireSIGHT 系统安装指南》的“将 FireSIGHT 系统设备还原为出厂默认设置”一节（对于所有其他设备）。

安装更新

要从版本 5.4.1 映像更新至版本 5.4.0.3 或版本 5.4.1.2，请参阅[准备工作：重要更新和兼容性说明](#)，第 8 页和[安装更新](#)，第 12 页。

从支持站点下载以下文件：

注意：请直接从支持站点下载映像。如果通过邮件传输映像文件，可能会损坏该文件。

- 对于系列 3 防御中心：

Sourcefire_Defense_Center_S3-5.4.0-763-Restore.iso

- 对于虚拟防御中心：

Sourcefire_Defense_Center_Virtual64_VMWare-5.4.0-763.tar.gz

- 对于系列 2 受管设备：

Sourcefire_3D_Device_500-5.4.0-Restore.iso
Sourcefire_3D_Device_1000-5.4.0-Restore.iso
Sourcefire_3D_Device_2000-5.4.0-Restore.iso
Sourcefire_3D_Device_2100-5.4.0-Restore.iso
Sourcefire_3D_Device_2500-5.4.0-Restore.iso
Sourcefire_3D_Device_3500-5.4.0-Restore.iso
Sourcefire_3D_Device_45100-5.4.0-Restore.iso
Sourcefire_3D_Device_6500-5.4.0-Restore.iso

- 对于系列 3 受管设备：

Sourcefire_3D_Device_S3-5.4.0-763-Restore.iso

- 对于 ASA FirePOWER 模块：

asasfr-sys-5.4.0-763.pkg

- 对于具备 FirePOWER 服务的思科 ASA（ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X）：

asasfr-5500X-boot-5.4.1-211.img
asasfr-sys-5.4.1-211.pkg

说明：要在具备 FirePOWER 服务的思科 ASA 上安装 ASA FirePOWER 模块版本 5.4.1.2 映像，请参阅《[思科 ASA FirePOWER 模块快速入门指南](#)》，了解部署和安装模块的详细信息。

安装更新

在您开始更新之前，必须通读和理解这些版本说明，特别是[准备工作：重要更新和兼容性说明](#)，第 8 页。

要将运行不低于版本 5.4.1 的防御中心更新为版本 5.4.1.2，将运行不低于版本 5.4.1 的具备 FirePOWER 服务的思科 ASA 更新为版本 5.4.1.2，以及将运行不低于 FireSIGHT 系统的版本 5.4 的受管设备和 ASA FirePOWER 模块更新为版本 5.4.0.3，请参阅以下章节中所述的准则和步骤：

- [更新防御中心](#)，第 13 页

- [更新受管设备、ASA FirePOWER 模块](#)，第 15 页

说明：虚拟受管设备或适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS 不支持此更新。

注意：在更新期间不要重启或关闭设备，直至看到登录提示。系统在更新的预先检查部分可能呈非活动状态；这是预期的行为，不需要您重新启动或关闭设备。

何时执行更新

由于更新过程可能会影响流量检查、流量和链路状态，思科**强烈**建议您在维护时段或者在中断对部署影响最小的时间执行更新。

安装更新

安装方法

使用防御中心的网络界面执行更新。先更新防御中心，然后用它更新其管理的设备。

安装顺序

先更新防御中心，再更新其管理的设备。

在成对的防御中心上安装更新

开始更新高可用性对中的一个防御中心时，如果它尚未就绪，另一个防御中心将会变为主防御中心。此外，成对的防御中心将会停止共享配置信息；成对的防御中心在常规同步过程中**不会**接收软件更新。

为确保操作的连续性，请**不要**同时更新成对的防御中心。应先完成辅助防御中心的更新操作步骤，然后再更新主防御中心。

在集群设备上安装更新

在集群设备上安装更新时，系统每次对一台设备执行更新。更新开始时，系统会先将更新应用至辅助设备；辅助设备会进入维护模式，直到所有必须进程均已重新启动，随后辅助设备会再次处理流量。接下来，系统会以相同的过程，将更新应用至主设备。

在堆叠设备上安装更新

在堆叠设备上安装更新时，系统同时进行更新。更新完成后，每台设备都会恢复正常运行。请注意：

- 如果主设备先于所有辅助设备完成更新，则在所有设备完成更新之前，堆栈会以受限的混合版本状态运行。
- 如果主设备晚于所有辅助设备完成更新，堆栈会在主设备完成更新后恢复正常运行。

安装后

在防御中心或受管设备上执行更新后，**必须**重新应用设备配置和访问控制策略。应用访问控制策略可能会导致流量和处理的短时间暂停，还可能会导致一些数据包未经检查地通过。有关详细信息，请参阅《FireSIGHT 系统用户指南》。

您还应执行多个额外的更新后步骤，以确保部署可正常执行。其中包括：

- 验证更新是否已成功
- 确保部署中的所有设备都能够成功通信
- 更新至版本 5.4.1.2 的最新补丁（如有），以利用最新的增强功能和安全修复程序
- 或者，更新入侵规则和漏洞数据库 (VDB)，并重新应用访问控制策略
- 根据**新功能**，第 2 页中的信息，进行必要的配置更改。

以下各节不仅包括有关执行更新的详细说明，还包括有关完成任何更新后步骤的详细说明。确保完成所有列出的任务。

更新防御中心

按照本节所述的操作步骤更新防御中心（包括虚拟防御中心）。对于版本 5.4.1.2 更新，防御中心会重启。

注意：如果在更新至版本 5.4.1.2 前，您的 MC2000 或 MC4000 运行的 BIOS 版本不是 2.0.1b 或更高版本，更新将会失败。在设备启动时按 F2 打开 BIOS 设置实用程序并确认 BIOS 版本。如果您需要更新 BIOS 版本，或者由于 BIOS 版本导致更新失败，请联系支持部门。CSCus10407

注意：在更新防御中心之前，请将访问控制策略重新应用至所有受管设备。否则，对受管设备的最终更新可能会失败。

注意：在更新期间**不要**重启或关闭设备，直至看到登录提示。系统在更新的预先检查部分可能呈非活动状态；这是预期的行为，不需要您重新启动或关闭设备。

说明：将防御中心更新为版本 5.4.1.2 会从设备中删除现有的卸载程序。

说明：如果您在启用了内联规范化的情况下将当前运行版本 5.3.x 的防御中心更新为版本 5.4，更新过程不会更改策略的行为。系统会根据需要添加用户层，以保留沿用的设置。

要更新防御中心，请执行以下操作：

1. 阅读这些版本说明，并完成必要的更新前任务。

有关详细信息，请参阅[准备工作：重要更新和兼容性说明](#)，第 8 页。

2. 从支持站点下载更新：

- 对于系列 3 和虚拟防御中心：

```
Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-5.4.1.2-38.sh
```

说明：请直接从支持站点下载更新。如果通过邮件传输更新文件，可能会损坏该文件。

3. 选择系统 (System) > 更新 (Updates)，然后在产品更新 (Product Updates) 选项卡中点击上传更新 (Upload Update)，将更新上传到防御中心。浏览到更新并点击 Upload。

更新将会上传到防御中心。网络界面会显示您上传的更新的类型、其版本号以及生成更新的日期和时间。该页面还会指明在更新过程中是否需要重新启动。

4. 确保部署中的设备能够成功通信，并且运行状况监控器未报告任何问题。

5. 查看任务队列 (系统 [System] > 监控 [Monitoring] > 任务状态 [Task Status])，确保没有正在进行的任务。

必须等到所有长时间运行的任务都完成后，才能开始更新。正在运行的任务会在更新开始时停止，成为失败的任务，并且不能恢复；您必须在更新完成后，将其从任务队列中手动删除。任务队列每 10 秒自动刷新一次。

6. 选择系统 (System) > 更新 (Updates)。

7. 点击上传的更新旁边的安装图标。

8. 选择防御中心并点击安装 (Install)。确认要安装更新并重新启动防御中心。

更新过程将会开始。您可以开始在任务队列 (系统 [System] > 监控 [Monitoring] > 任务状态 [Task Status]) 中监控更新进度。但是，在防御中心完成其必要的更新前检查后，系统会使您注销。当您重新登录时，系统会显示“更新状态” (Upgrade Status) 页面。“更新状态” (Upgrade Status) 页面会显示进度条，提供当前正在运行的脚本的相关详细信息。

如果更新由于任何原因而失败，该页面会显示错误信息，其中指明失败的时间和日期、更新失败时正在运行的脚本，并提供有关如何联系支持部门的说明。请**不要**重新开始更新。

注意：如果更新出现任何其他问题（例如，手动刷新“更新状态” [Update Status] 页面后，几分钟都没有显示进度），请**不要**重新开始更新，而应联系支持部门。

更新完成后，防御中心会显示成功消息，并重新启动。[它是否会重新启动？]

更新过程将会开始。您可以在任务队列中监控更新进度 (系统 [System] > 监控 [Monitoring] > 任务状态 [Task Status])。

注意：在更新完成并且防御中心重新启动之前，请**不要**使用 Web 界面执行任何其他任务。在更新完成之前，网络界面可能会变得不可用，并且防御中心可能会使您注销。这是预期的行为；重新登录便可查看任务队列。如果更新仍在运行，请**不要**使用网络界面，直到更新完成。如果更新出现问题（例如，如果任务队列指示更新已失败，或者手动刷新任务队列后，几分钟都没有显示进度），请**不要**重新开始更新，而应联系支持部门。

安装更新

9. 在更新完成后，应清除浏览器缓存，并强制要求浏览器重新加载。否则，用户界面可能会出现意外行为。
10. 登录至防御中心。
11. 阅读并接受《**最终用户许可协议 (EULA)**》。请注意，如果您不接受 **EULA**，系统会将您从设备注销。
12. 选择**帮助 (Help) > 关于 (About)**，确认软件版本是否已正确列出：版本 5.4.1.2。另请注意，防御中心上的规则更新和 VDB 的版本；您随后会需要这些信息。
13. 确认部署中的设备能够成功通信，并且运行状况监控器未报告任何问题。
14. 如果支持站点上的可用规则更新比防御中心上的规则要新，请导入较新的规则。此时请勿自动应用已导入的规则。有关规则更新的详细信息，请参阅《*FireSIGHT 系统用户指南*》。
15. 如果支持站点上的可用 VDB 比防御中心上的 VDB 要新，请安装最新的 VDB。
安装 VDB 更新会导致流量和处理的短时间暂停，还可能会导致一些数据包未经检查地通过。有关详细信息，请参阅《*FireSIGHT 系统用户指南*》。
16. 将设备配置重新应用到所有受管设备。
要重新激活灰显的**应用 (Apply)** 按钮，请在设备配置中编辑任意界面，然后在不进行更改的情况下，点击**保存 (Save)**。
17. 将访问控制策略重新应用到所有受管设备。
注意：请勿单独重新应用入侵策略；必须完全重新应用所有访问控制策略。
应用访问控制策略可能会导致流量和处理的短时间暂停，还可能会导致一些数据包未经检查地通过。有关详细信息，请参阅《*FireSIGHT 系统用户指南*》。
18. 如果支持站点提供了高于版本 5.4.1.2 的补丁，请按照该版本的《*FireSIGHT 系统版本说明*》所述，应用最新的补丁。**必须**更新至最新补丁才可利用最新增强功能和安全修复程序。

更新受管设备、ASA FirePOWER 模块

在将防御中心更新至版本 5.4.1.1 后，可以使用它们来更新其管理的设备。

防御中心必须至少运行版本 5.4 才可将其受管设备更新为版本 5.4.0.3 或版本 5.4.1.2。由于它们没有 Web 界面，因此，必须使用防御中心来更新虚拟受管设备、和 ASA FirePOWER 模块。

更新受管设备分两步进行。首先，从支持站点下载更新，并将其上传到管理防御中心。接着，安装软件。可一次对多台设备进行更新，但这些设备都必须都使用同一个更新文件。

对于版本 5.4.0.3 更新，所有设备都会重启，而且 VAP 组会重新加载。系列 3 设备在更新过程中**不会**执行流量检查、交换、路由、NAT、VPN 或相关功能。更新过程还可能会影响流量和链路状态，具体取决于设备的配置和部署。有关详细信息，请参阅[更新期间的流量和检查](#)，第 9 页。

注意：在更新受管设备之前，请使用其管理防御中心将适当的访问控制策略重新应用到受管设备。否则，受管设备的更新可能会失败。

注意：在更新期间**不要**重启或关闭设备，直至看到登录提示。系统在更新的预先检查部分可能呈非活动状态；这是预期的行为，不需要您重新启动或关闭设备。

要更新受管设备、ASA FirePOWER 模块，请执行以下操作：

1. 阅读这些版本说明，并完成必要的更新前任务。

说明：请直接从支持站点下载更新。如果通过邮件传输更新文件，可能会损坏该文件。

有关详细信息，请参阅[准备工作：重要更新和兼容性说明](#)，第 8 页。

2. 可以更新设备的管理防御中心上的软件；请参阅[更新防御中心](#)，第 13 页。

安装更新

3. 从支持站点下载更新：

- 对于系列 2 受管设备：

```
Sourcefire_3D_Device_Upgrade-5.4.0.3-37.sh
```

- 对于系列 3 受管设备：

```
Sourcefire_3D_Device_S3_Upgrade-5.4.0.3-37.sh
```

- 对于虚拟受管设备：

```
Sourcefire_3D_Device_Virtual64_VMware_Upgrade-5.4.0.3-37.sh
```

- 对于 ASA FirePOWER 模块 (555X-X-SSP-X 和 558X-X-SSP-X)：

```
Cisco_Network_Sensor_Upgrade-5.4.0.3-37.sh
```

- 对于 ASA FirePOWER 模块 (ASA5506-X、ASA5506W-X、ASA5506H-X、5508-X 和 ASA5516-X)：

```
Cisco_Network_Sensor_Upgrade-5.4.1.2-23.sh
```

4. 选择系统 (System) > 更新 (Updates)，然后在“产品更新” (Product Updates) 选项卡中点击上传更新 (Upload Update)，将更新上传到防御中心。浏览到更新并点击上传 (Upload)。

更新将会上传到防御中心。网络界面会显示您上传的更新的类型、其版本号以及生成更新的日期和时间。该页面还会指明在更新过程中是否需要重新启动。

5. 确保部署中的设备能够成功通信，并且运行状况监控器未报告任何问题。

6. 点击要安装的更新旁边的安装图标。

7. 选择要安装更新的设备。

如果要更新堆叠对，选择该对的一个成员，会自动选择另一个成员。您必须同时更新堆叠对中的成员。

8. 点击安装。确认要安装更新并重新启动设备。

9. 更新过程将会开始。可在防御中心的任务队列 (系统 [System] > 监控 [Monitoring] > 任务状态 [Task Status]) 中监控更新进度。

请注意，在更新过程中，受管设备可能会重新启动两次；这是预期的行为。

注意：如果更新遇到问题（例如，如果任务队列指示更新失败，或者手动刷新任务队列后几分钟不显示进度），请勿重新开始更新，而应联系支持部门。

10. 选择设备 (Devices) > 设备管理 (Device Management)，并确认更新的设备是否具有正确的软件版本：版本 5.4.0.3。

11. 确认部署中的设备能够成功通信，并且运行状况监控器未报告任何问题。

12. 将设备配置重新应用到所有受管设备。

提示：要重新激活灰显的应用 (Apply) 按钮，请在设备配置中编辑任意接口，然后在不进行更改的情况下点击保存 (Save)。

13. 将访问控制策略重新应用到所有受管设备。

应用访问控制策略可能会导致流量和处理的短时间暂停，还可能会导致一些数据包未经检查地通过。有关详细信息，请参阅《FireSIGHT 系统用户指南》。

14. 如果支持站点提供了版本 5.4.0.3 的补丁，请按照该版本的《FireSIGHT 系统版本说明》所述，应用最新的补丁。

必须更新至最新补丁才可利用最新增强功能和安全修复程序。

已解决的问题

您可以使用思科漏洞搜索工具 (<https://tools.cisco.com/bugsearch/>) 跟踪此版本解决的缺陷。需要有思科帐户才能使用该工具。要查看更早期版本中解决的缺陷, 请访问传统说明跟踪系统。

版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 中已解决的问题:

- **安全问题**解决了会使客户端连接遭到外部攻击的多个 SSLv3 漏洞, 如 CVE-2015-0286、CVE-2015-0287、CVE-2015-0289、CVE-2015-0292 和 CVE-2015-0293 中所述。
- **安全问题**解决了跨站脚本 (XSS) 漏洞问题, 如 CVE-2015-0707 中所述。
- **安全问题**解决了 Linux 及其他第三方的多个漏洞问题, 如 CVE-2011-2699、CVE-2012-2744、CVE-2012-3400 和 CVE-2015-1781 中所述。
- **安全问题**解决了 HTTP 连接处理漏洞, 该漏洞允许用户被重定向到恶意网站, 如 CVE-2015-0706 中所述。
- **安全问题**解决了以下问题: 如果 FirePOWER 7000 或 8000 系列受管设备检查出流量中存在格式不正确的数据包数据, 系统可能会出现微引擎故障。(CSCuu10871、CSCuu26678)
- 如果路由是系列 3 设备上配置的, 系统可以转发源路由 IPv4 数据包, 这样会通过不同于在路由器上配置的路径传输数据包, 而且可以避开网络安全措施。(132121/CSCze88520)
- 解决了以下问题: 如果您从生成的事件查看某些文件的威胁评分, 系统会错误地将威胁评分报告为数字, 而非**低、中、高或非常高**。(142290/CSCze93722)
- 改进了 URL 过滤。(144198/CSCze94590)
- 解决了以下问题: 7000 Series 设备的被动接口报告的出口安全区和接口不正确。(144624/CSCze95206)
- 解决了以下问题: 如果您在“对象管理”(Object Management) 页面中编辑了接口安全区, 当堆栈设备配置不是最新版本时, 它仍显示为最新版本。(144626/CSCze94847)
- 解决了以下问题: 如果您启用远程存储, 并在防御中心上创建预定的邮件警报响应, 则预定的邮件警报会禁用远程存储, 且远程存储备份会失败。(145288/CSCze95993)
- 解决了以下问题: 如果网络上的用户在地址栏中输入非小写的 URL, 则包含 Web 应用条件的访问控制规则与流量不匹配。(CSCur37364)
- 解决了以下问题: 如果将高可用性配置的防御中心添加到系统, 会导致辅助防御中心覆盖系统文件列表中现有的 SHA-256 值。(CSCur57708)
- 解决了以下问题: 如果创建的关联规则会在发生入侵事件或连接事件, 且条件将入口安全区、出口安全区、入口接口或出口接口匹配为条件, 则系统无法识别您创建的规则, 且无法针对与该规则匹配的流量生成事件。(CSCur59840)
- 改进了多个控制面板构件。(CSCus11068)
- 解决了以下问题: 在 Snort 重启过程中, 系统有时会出现延迟情况。(CSCus13247)
- 解决了一个漏洞, 该漏洞导致采用 uuencode 编码的邮件附件的文件名无法显示在文件事件和恶意软件事件中。(CSCus30831)
- 解决了以下问题: 某些 HTTPS 流量检查会导致误报。(CSCus32474)
- 解决了以下问题: 如果已注册 ASA FirePOWER 设备的密码包含不受支持的字符, 系统会生成**内部服务器错误 (Internal Server Error)** 消息。(CSCus68604)
- 解决了以下问题: 系统在用户第二次尝试通过 HTTP 下载可疑文件时才生成恶意软件警报, 而不是在用户第一次尝试下载可疑文件时就生成警报。(CSCus83151)

已解决的问题

- 解决了以下问题：如果在“用户管理” (User Management) 页面的“自定义用户角色” (Custom User Role) 选项卡中创建用户角色，系统会禁用某些复选框，但会启用被禁用复选框下的某些可用选项。(CSCus87248)
- 解决了以下问题：如果文件下载过程受阻并重新下载文件，则系统无法识别文件类型，或者系统会生成不正确的 SHA-256 值。(CSCus87799)
- 如果系统在 VDB 安装后重启或重新加载，且未选中防火墙策略的**在应用策略期间检查流量 (Inspect Traffic During Policy Apply)** 选项，则在重启过程中网络连接可能会断开。(CSCut08225)
- 解决了以下问题：如果创建的访问控制规则被配置为向外部系统日志服务器发送事件，当系统检测到多个截断的统一文件时，设备会停止向系统日志服务器发送连接事件。(CSCut14629)
- 提高了 SFDataCorrelator 在处理过往邮件和 eStreamer 警报时的性能。(CSCut23688)
- 解决了以下问题：四端口 10Gbps 非旁路网络模块上的 FirePOWER 光纤端口不能可靠地实现与 APCON IntellaFlex 或 IntellaPatch 品牌设备之间的链路连接。(CSCut24654)
- 解决了以下问题：系统在“网络文件轨迹” (Network File Trajectory) 页面上显示不正确的文件类型信息。(CSCut27978)
- 解决了以下问题：在“入侵事件” (Intrusion Events) 表视图中启用“原始客户端 IP”列并查看一行或多行时，系统会生成错误。(CSCut41458)
- 解决了以下问题：“追溯性恶意软件事件”表不包含追溯性恶意软件事件的新旧处置字段。(CSCut83512)
- 解决了以下问题：如果不重启 SFR5585-X 服务卡的情况下重启配置有大量子接口的 ASA5585-X 设备，SFR5585-X 服务卡出现故障。(CSCut89619)
- 解决了在配置的域名中不包含 DNS 条目时，Web 界面页面无法加载的问题。(CSCut89714)
- 解决了以下问题：如果您在防御中心遇到云连接中断情况时从防御中心删除恶意软件许可证，系统会连续生成如下运行状况监控器警报：**无法连接云 (Cannot connect to cloud)**。(CSCut95470)
- 解决了以下问题：配置 Windows TGM 代理会导致检测预处理程序中断。(CSCut95588)
- 禁用多管理器接口配置中的其中一个管理接口不再会禁用通信信道。(CSCut95915)
- 解决了以下问题：如果您在防御中心启用代理，会造成 URL 数据库更新下载失败。(CSCut99976)
- 解决了以下问题：如果链路汇聚组 (LAG) 被配置为使用？链路汇聚控制协议 (LACP)，当 LAG 接口遇到大量的广播流量时，LAG 接口会进入强制关闭状态。(CSCuu04209)
- 解决了以下问题：如果云连续检查新的更新，系统会出现问题。(CSCuu04844)
- 如果您尝试创建名称相同的两个关联策略，系统会生成警报。(CSCuu14720)
- 解决了以下问题：如果将 ASA5585-X 设备降级为较旧版本，Linux 不会按预期自动降级。(CSCuu14965)
- 解决了以下问题：系统在“系统负载”控制面板构件中显示不正确的内存使用量。(CSCuu19742)
- 改进了系列 3 设备上适用于简单网络管理协议 (SNMP) 代理的 CPU 性能报告。(CSCuu31029)
- 改进了 CPU 性能。(CSCuu35011)
- 解决了以下问题：运行 ASA 平台版本 9.3(3) 或 9.4(1) 的 ASA5506-X 设备如果遇到问题，会停止处理流量。(CSCuu38535)
- 解决了以下问题：过度使用内存会导致系统重新开始进程，进而可能导致网络连接中断。(CSCuu88135)
- 解决了以下问题：在从“报告” (Report) 页面生成报告时，如果点击可配置的中继主机 (**Relay Host**) 选项旁边的“编辑”图标，则网络浏览器会重定向到内部服务器错误网页。(CSCuv01286)

早期版本中解决的问题

之前解决的问题按版本列出。

版本 5.4.1.1 和版本 5.4.0.2 中解决的问题：

- **安全问题**解决了会使客户端连接遭到外部攻击的多个 SSLv3 漏洞，如 CVE-2014-3569、CVE-2014-3570、CVE-2014-3572 和 CVE-2015-0204 中所述。
- **安全问题**解决了一个随机脚本注入漏洞，该漏洞使未经身份验证的远程攻击者可以攻击 GNU C 函数库的 DNS 解析功能，如 CVE-2015-0235 中所述。
- **安全问题**解决了多个跨站脚本 (XSS) 和随机 HTML 注入漏洞问题。（CSCus03591、CSCus03762、CSCus04436、CSCus07858、CSCus07875）
- **安全问题**解决了通用唯一标识符 (UUID) 处理方面的一个漏洞问题。（CSCus06097）
- 解决了以下问题：查看规则文档时，如果在入侵规则编辑器中编辑本地规则，系统会对已生成的事件数据显示当前的本地规则配置，而不显示触发这些数据的规则配置。（145118/CSCze95346）
- 解决了以下问题：如果您备份和还原防御中心，系统不会备份或还原安全情报对象。（CSCur42337、CSCur35624）
- 解决了系列 3 受管设备的以下问题：在设备重启过程中，支持旁路的内联集可能会断开内联连接多达 25 秒。（CSCur64678）
- 解决了以下问题：在某些情况下，您无法获得有关 URL 类别或 URL 信誉的信息。（CSCur38971、CSCus59492）
- 解决了以下问题：如果从网络图的“漏洞” (vulnerabilities) 选项卡根据客户端应用展开漏洞，系统不会显示关联的主机。（CSCur86191）
- 解决了以下问题：在某些情况下，如果其中一项访问控制规则操作设置为“拦截” (Block) 或“交互拦截” (Interactive Block)，则主机无法始终显示拦截页面。（CSCus06868）
- 解决了在使用 Windows 文件共享 (SMB) 时，因报告名称中包含不受支持的字符，致使系统不支持生成多个报告类型的问题。（CSCus21871）
- 解决了以下问题：如果将创建的 SSL 策略设置为“不解密” (Do Not Decrypt)，并尝试建立会话，系统会错误地将该会话报告为“已被拦截”，但事实并非如此。（CSCus41127）
- 解决了以下问题：如果将引用文件策略的访问控制规则置于带有 Web 应用条件的访问控制规则后面，且所引用的文件策略带有恶意软件拦截规则，则系统无法识别恶意软件文件。（CSCus64393、CSCus64526）
- 解决了以下问题：如果系统的管理接口和控制接口使用同一个 VLAN，而管理接口使用 IPv6 地址，则管理接口不可用。（CSCus64678）
- 解决了以下问题：如果系统包含 SSL 可视性设备 (SSLVA) 或思科 SSL 设备，且您创建包含 Web 应用类别和恶意软件拦截规则的文件策略，则您第一次通过 HTTPS 下载文件时会失败。请注意，运行版本 3.8.4 的 SSL 设备已解决了这个问题。
- 解决了以下问题：如果应用的访问控制策略引用 URL 过滤许可证、安全情报许可证或配置为用于检查以下任何设备的 SSL 策略，则系统会遇到问题：7000 Series、ASA5506-X、ASA5506H-X 和 ASA5506W-X。（CSCut02823）
- 进一步精简了关联事件表。（CSCut02984）
- 解决了以下问题：如果在启用了“Spero 分析”和“文件捕获”功能的情况下创建文件策略，则系统无法捕获在传入流量中检测到的文件。（CSCut06837）

已解决的问题

- 如果应用的访问控制策略具有规则集且使用的都是 IPv4 源地址，则系统会评估使用 IPv6 源地址的流量，就好像规则中没有设置源地址一样。如果应用的访问控制策略具有规则集且使用的都是 IPv6 源地址，则系统会评估使用 IPv4 源地址的流量，就好像规则中没有设置源地址一样。如果应用的访问控制策略具有规则集且使用的都是 IPv4 目的地址，则系统会评估使用 IPv6 目的地址的流量，就好像规则中没有设置目的地址一样。如果应用的访问控制策略具有规则集且使用的都是 IPv6 目的地址，则系统会评估使用 IPv4 目的地址的流量，就好像规则中没有设置目的地址一样。(CSCut48596)
- 解决了以下罕见问题：如果系列 3 设备检测到流向堆叠设备的流量，则系统会遇到问题，无法处理流量。(CSCut53335)

版本 5.4.1 中解决的问题：

- **安全问题**解决了会使客户端连接遭到外部攻击的多个 SSLv3 漏洞。该次修复针对 CVE-2014-3566。
- **安全问题**解决了一个随机脚本注入漏洞，该漏洞使未经身份验证的远程攻击者可以通过 bash 执行命令。该次修复针对 CVE-2014-6271 和 CVE-2014-7169。
- **安全问题**解决了通用唯一标识符 (UUID) 处理方面的未经授权访问漏洞。
- **安全问题**解决了主机属性的跨站脚本 (XSS) 漏洞。
- **安全问题**解决了 HTML 注入漏洞问题。
- 加快了在应用访问控制策略过程中重新加载 Snort 配置的速度。(112070/CSCze87966、CSCur19687)
- 解决了以下问题：如果在创建的 SSL 策略中，文件“会话未缓存”(Session Not Cached) 选项设置为**不解密 (Do Not Decrypt)** 或**拦截 (Block)**，且 SSL 会话重用功能已启用，那么，当会话刷新时，系统会在“连接事件”(Connection Events) 表视图的 **SSL 状态 (SSL Status)** 列中显示未缓存会话错误。(143335/CSCze93608)
- 解决了以下问题：如果向运行版本 5.4 的防御中心注册运行版本 5.3.X 的设备，则系统无法显示“入侵事件”(Intrusion Events) 表视图和“连接事件”(Connection Events) 表视图的**网络分析策略 (Network Analysis Policy)** 列的数据。(143349/CSCze94484)
- 解决了以下问题：在设备进入维护模式且遇到电源故障的情况下，如果您尝试重启集群系列 3 设备，则系统无法恢复。(143504/CSCze94928)
- 更新了《*FireSIGHT 系统用户指南*》，以反映以下情况：应用访问控制策略可能会导致流量和处理出现短暂中断。(143514/CSCze94971)
- 访问控制策略现在有以下日志记录功能：**在连接开始和结束时进行日志记录、在连接结束时进行日志记录以及连接时不进行日志记录**。(143507/CSCze94975)
- 解决了以下问题：如果系统生成文件事件，系统会在 Web 界面的多个页面上错误地截断包含冒号的文件事件文件名。(143666/CSCze94954)
- 解决了以下问题：如果您禁用包含入侵策略或变量集的访问控制规则，而所包含的入侵策略或变量集不同于任何已启用的访问控制规则，那么策略应用会失败，且系统会遇到问题。(143871/CSCze94114、144635/CSCze95200)
- 改进了生成报告时的磁盘管理器清理能力。(143933/CSCze94240、143934/CSCze94286)
- 解决了以下问题：单个主机配置文件无法正确显示多个 IP 地址。(144259/CSCze94623)
- 解决了以下问题：解密的 SSL 会话在连接日志中将 URL 显示为 **http://** 而非 **https://**。(144485/CSCze95739)
- 解决了以下问题：如果创建的自定义网络变量和默认变量具有相同的名称，但两者的名称大写不一样，则系统会误以为自定义变量和默认变量是同一个变量，因此会禁止您删除自定义变量。(144488/CSCze95591、144544/CSCze95599)
- 解决了以下问题：如果您对 DHCP 启用防御中心或受管设备的 **eth1**，则系统会在 **eth0** 和 **eth1** 都启用了 DHCP 的情况下错误地保存配置。(144525/CSCze95666)

已解决的问题

- 解决了以下问题：如果在启用了存档文件类型的设备上应用访问控制规则，且该设备运行低于版本 211 的漏洞数据库 (VDB)，则策略应用会失败。(144533/CSCze95570)
- 解决了以下问题：系统将 DNS 流量当作 OpenVPN、QQ 和 Viber 流量来处理。(144548/CSCze95536)
- 解决了以下问题：无法禁用规则或数据包延迟阈值计时器。(144555/CSCze95704)
- 解决了以下问题：如果在连接到 8000 Series 受管设备的网络模块上创建链路聚合组 (LAG) 接口，然后关闭设备，那么，在关闭设备后删除网络模块会导致错误。(144576/CSCze95166)
- 解决了以下问题：从系统删除 URL 过滤许可证会导致云连接中断。(144578/CSCze95183)
- 解决了以下问题：如果在通过 ASA 会话命令登录的情况下，在 ASA5506-X 设备上使用 SFR **system restart** CLI 命令，则设备会停止进程，且不会重新开始这些进程。(144609/CSCze94873)
- 解决了以下问题：网络浏览器会将您创建的 HTML 报告错误地显示为二进制数据。(144667/CSCze95195)
- 解决了以下问题：无法导入和导出防御中心策略。(144806/CSCze95396、144905/CSCze96093)
- 解决了以下问题：为源端口或目标端口定义大量端口会导致策略应用失败。(144933/CSCze95305)
- 解决了以下问题：系统在更新过程中会遇到 FSIC 故障。(144964/CSCze95780)
- 解决了以下问题：如果您尝试在不使用代理选项的情况下建立私有云连接，即使您取消选中“使用代理”(use proxy) 选项，系统仍会尝试通过代理连接私有云。(144968/CSCze95801)
- 解决了以下问题：如果您在管理 X-Series 设备时尝试下载更新，则自动更新会失败。(145060/CSCze95372)
- 解决了以下问题：如果您尝试使用**下载更新 (Download Updates)** 按钮来更新系统，则用户界面会提供不准确的补丁版本。(145174/CSCze95284)
- 解决了以下问题：在海拔为 2000 英尺的位置，AMP8150 会发出过大噪音，因为其送风风扇的运行速度为 20,000 RPM 或更快；但报告的风扇转速低至 0 RPM。更新 BMC 固件或应用此更新可解决固件问题；如果要暂时解决问题以便进行更新，请使用 **ipmi mc reset cold** CLI 命令重置 AMP8150 基板管理控制器 (BMC)。请注意，重置后，必须重新建立 LAN 上串行 (SOL) 会话。(CSCus59936)
- 解决了以下问题：在**裁剪数据以适应窗口 (Trim Data to Window)** 选项已启用的情况下，内联规范化预处理程序会错误地调整数据包大小。(CSCur80901)

版本 5.4 中解决的问题：

- **安全问题**解决了 Linux 及其他第三方的多个漏洞问题，如 CVE-2013-0343、CVE-2013-2164、CVE-2013-2206、CVE-2013-2232、CVE-2013-2234、CVE-2013-2888、CVE-2013-3552、CVE-2013-4387、CVE-2013-4470、CVE-2013-4786、CVE-2007-6750、CVE-2013-7263 和 CVE-2013-7265 中所述。
- **安全问题**解决了多个注入漏洞，包括 HTML 和命令行注入。
- **安全问题**解决了多个跨站脚本 (XSS) 漏洞。
- **安全问题**解决了多个跨站请求伪造 (CSRF) 漏洞。
- **安全问题**解决了多个参数处理和配置错误漏洞。
- 如果访问控制规则配置为**拦截 (Block)**、**拦截并重置 (Block with reset)**、**交互拦截 (Interactive block)**、**交互拦截并重置 (Interactive Block with reset)** 或**监控 (Monitor)**，则选择信誉级别时会同时选择严重性高于所选级别的所有信誉。如果访问控制规则配置为**允许 (Allow)** 或**信任 (Trust)**，则选择信誉级别时会同时选择严重性低于所选级别的所有信誉。(111747/CSCze87908)
- 系统会阻止您使用 IPv6 地址来配置与用户代理之间的连接。(124377/CSCze88700)

已解决的问题

- 解决了以下问题：在某些情况下，系统会在入侵事件性能图表中包含无关的数据。(124934/CSCze87728)
- 改进了 eStreamer 绩效指标的功能。(129840/CSCze89231)
- 解决了以下问题：如果在系统开始修剪之前，磁盘空间使用率超过磁盘空间阈值，则大型系统备份会失败。(132501/CSCze88368)
- 解决了以下问题：使用 RunQuery 工具执行 **SHOW TABLES** 命令会导致查询失败。(132685/CSCze89153)
- 解决了以下问题：在某些情况下，对受管设备执行远程备份会在防御中心上生成大量备份文件。(133040/CSCze89204)
- 您现在可以在受管设备的 Web 界面中，通过“管理接口”(Management Interfaces) 页面 (**系统 [System] > 本地 [Local] > 配置 [Configuration] > 管理接口 [Management Interfaces]**) 的“接口”(Interface) 选项卡编辑最大传输单位 (MTU)。不再可以从防御中心受管设备编辑管理接口的 MTU。(133802/CSCze89748)
- 解决了以下问题：在预处理程序选项已启用的情况下，入侵规则针对事件生成的系统日志警报消息会引致 `Snort Alert` 消息而非自定义消息。(134270/CSCze88831)
- 解决了以下问题：如果在启动了**快速端口扫描 (Fast Port Scan)** 和使用**来自事件的端口 (Use Port from Event)** 选项的情况下配置 Nmap 扫描补救措施，则补救措施会失败。(134499/CSCze88810)
- 解决了以下问题：如果在高可用性系统中启用“连接结束”日志记录，而会话提前终止，则系统不会报告会话或报告不正确的时间戳。(134806/CSCze89822)
- 解决了以下问题：防御中心和云之间的通信问题不会生成运行状况警报。(134888/CSCze90122)
- 解决了以下问题：如果从“事件视图设置”(Event View Settings) 页面启用**解析 IP 地址 (Resolve IP Addresses)**，系统不会按预期在控制面板或事件视图中解析与 IPv6 地址相关联的主机名。(135182/CSCze90155)
- 自定义 HTTP 响应页面现在最多支持 50,000 个纯文本字符。(136295/CSCze90383)
- 解决了以下问题：如果指定之前在运行 Windows 操作系统的计算机上创建的源 URL，系统会在“安全情报”(Security Intelligence) 选项卡的工具提示中显示不正确的已提交 IP 地址数量。(136557/CSCze89888)
- 解决了以下问题：如果禁用受管设备上的物理接口，与该物理接口关联的逻辑接口也会被禁用，但这些逻辑接口在编辑器的“接口”(Interfaces) 选项卡中仍显示为绿色。(136560/CSCze89894)
- 解决了以下问题：如果将访问控制策略应用到多台设备，防御中心会在 Web 界面的“任务状态”(Task Status) 页面、“访问控制策略”(Access Control Policy) 页面和“设备管理”(Device Management) 页面上显示不同的任务状态。(136614/CSCze89936)
- 解决了以下问题：具有 TCP 协议条件的自定义入侵规则根据 UDP 流量而非 TCP 流量生成事件。(136843/CSCze89941)
- 解决了以下问题：捕获的文件表被错误地列为自定义表库的选项。(136844/CSCze89977)
- 解决了以下问题：系统对 DNP3 预处理程序规则 145:1、145:2、145:3、145:4、145:5 和 145:6 生成误报。(137145/CSCze90786)
- 解决了以下问题：如果使用超过 40 个字符的主机名注册受管设备，设备注册会失败。(137235/CSCze90144)
- 解决了以下问题：如果在过滤条件中包括任何以下特殊字符，系统无法正确地在对象管理器中过滤对象：美元符号 (\$)、脱字号 (^)、星号 (*)、方括号 ([])、竖线 (|)、正斜杠 (\)、句点 (.) 和问号 (?)。(137493/CSCze90413)
- 解决了以下问题：如果在系统策略中启用简单网络管理协议 (SNMP) 轮询，并且在某个集群受管设备上修改接口配置，则系统会生成错误的 SNMP 轮询请求。(137546/CSCze90000)
- 解决了以下问题：在访问控制规则中启用系统日志或简单网络管理协议 (SNMP) 连接日志记录会导致系统问题。(137952/CSCze90538)

已解决的问题

- 解决了以下问题：即使未计算出 SHA256 值，文件事件的表视图似乎仍支持按文件名查看文件轨迹。(138155/CSCze90676)
- 解决了以下问题：如果生成 HTML 或 PDF 格式的报告，且该报告包含与 x 轴文件名相同的图表，则系统不会在 x 轴中显示 UTF-8 字符。(138297/CSCze90799)
- 解决了以下问题：在极少数情况下，修改和重新应用入侵策略几百次会导致入侵规则更新和系统更新需要超过 24 小时才能完成。(138333/CSCze90747)
- 解决了以下问题：如果尝试将地理位置数据库 (GeoDB) 更新为防御中心上已安装的版本，则系统会生成错误信息。(138348/CSCze90813)
- 解决了以下问题：记录到外部系统日志或简单网络管理协议 (SNMP) 陷阱服务器的连接事件的 URL 信誉值不正确。(138504/CSCze91066)
- 解决了以下问题：如果在部署中应用多个访问控制策略，并搜索与特定访问控制规则匹配的入侵或连接事件，会检索到其他策略中不相关的规则生成的事件。(138542/CSCze91690)
- 解决了以下问题：似乎支持剪切并粘贴访问控制规则。(138713/CSCze91012)
- 解决了以下问题：如果防御中心运行的是版本 5.3，eStreamer 运行的也是版本 5.3，则防御中心上的安全情报事件会错误地混淆目标 IP 值和源 IP 值。(138740/CSCze91402)
- 解决了以下问题：如果将设置为内联模式下丢弃的入侵策略应用到具有被动接口的设备，则系统不会生成有关被忽略的内联规范化设置的警告。(139177/CSCze91163)
- 解决了以下问题：在极少数情况下，“任务状态” (Task Status) 页面会将失败的系统策略错误地报告为已成功应用。(139428/CSCze92142)
- 解决了以下问题：系统不会在系列 2 备或虚拟设备上执行最大传输单位 (MTU) 设置。(139620/CSCze91705)
- 解决了以下问题：如果配置并保存通过其基本策略彼此引用的三个或更多的入侵策略，系统不会更新“入侵策略” (Intrusion Policy) 页面上策略的上次修改 (Last Modified) 日期。(139647/CSCze91353)
- 解决了以下问题：如果配置并保存一份报告，该报告带有一个包含从使用夏令时 (DST) 过渡到不使用 DST 的过渡日的时段，系统会将该时段调整为比指定时间提前 1 小时开始。(139713/CSCze91697)
- 解决了以下问题：如果在受管设备的虚拟路由器之间交换接口，则系统不会激活交换接口的休眠静态路由。(139929/CSCze91619)
- 解决了以下问题：如果未向防御中心注册设备，且防御中心没有数据，那么，查看“入侵事件图表” (Intrusion Events Graph) 页面（概述 [Overview] > 摘要 [Summary] > 入侵事件图表 [Intrusion Event Graphs]）会导致出现以下错误：警告：由于不是内联模式，规范化被禁用 (WARNING: normalizations disabled because not inline)。(140117/CSCze92324)
- 解决了以下问题：系统允许在外部经过身份验证的用户使用 FireSIGHT 系统 Web 界面修改密码。(140143/CSCze91938)
- 解决了以下问题：无法一次就成功导入自定义 HTTPS 证书。(140283/CSCze92162)
- 解决了以下问题：在“安排” (Scheduling) 页面（系统 [System] > 工具 [Tools] > 安排 [Scheduling]）上新建任务会导致系统显示授权错误信息。(140575/CSCze92225)
- 解决了以下问题：旁路模式显示为集群设备的一个选项，即使该选项无法启用。(140604/CSCze92047)
- 解决了以下问题：以条形图形式创建的报告最多显示 10 天。(140833/CSCze92405)
- 解决了以下问题：如果用户密码已过期，“用户管理” (User Management) 页面上的密码生存期 (Password Lifetime) 列会显示负值。(140839/CSCze92338)

已知问题

- 解决了以下问题：如果禁用引用入侵策略的访问控制规则，然后重新应用访问控制规则，则系统会错误地指出设备的入侵策略已过时。(141044/CSCze92012)
- 解决了以下问题：无法删除第三方漏洞。(141103/CSCze92621)
- 解决了以下问题：系统故意不存储的文件连同**失败的文件存储 (Failed File Storage)** 值错误地显示在事件查看器和控制面板中。(141196/CSCze92629)
- 解决了以下问题：系统提供的保存的搜索 **Public Addresses Only** 包含 172.16.0.0/12 私有 IP 地址范围。(141285/CSCze92654)
- 解决了以下问题：如果将防御中心更新为版本 5.4，该更新会覆盖对“连接摘要” (Connection Summary) 控制面板 (**概述 [Overview] > 控制面板 [Dashboards] > 连接摘要 [Connection Summary]**) 所做的任何更改。(141363/CSCze92812)
- 解决了以下问题：报告不会为 IP 地址解析主机名。(141393/CSCze92797)
- 解决了以下问题：如果在访问控制策略中启用了 **HTTP 拦截响应**，当 Web 服务器的工作主机达到其打开连接极限时，HTTP 拦截响应会导致会话保持打开状态以及 Web 服务器超时。(141440/CSCze92753)
- 解决了以下问题：保存太多次入侵策略修订会导致系统性能问题。(141501/CSCze92792)
- 解决了以下问题：3D9900 设备的安全区外的被动接口不会生成入侵事件和连接事件。(141663/CSCze93022)
- 现在，只需从操作菜单选择将此规则设置为**在所有本地创建的策略中生成事件 (Set this rule to generate events in all locally created policies)** 选项，便可从所生成事件的数据包视图启用规则。(142058/CSCze93416)
- 解决了以下问题：在极少数情况下，系列 3 设备会遇到延迟。(142110/CSCze93561)
- 解决了以下问题：如果防御中心将文件发送到云以在沙盒环境中执行动态分析，而云在 50 分钟内不可用，则文件状态会保持为**已发送供分析**而非“超时”。(142309/CSCze93757)
- 解决了以下问题：如果防御中心错误地分配无效的串行信头，则防御中心无法成功地将事件发送到 eStreamer 客户端。(143201/CSCze93686)
- 解决了以下问题：如果在“按应用列出的拒绝连接”控制面板构件中点击某个应用，系统不会正常地将得出的事件视图限制为被阻止的连接。(143376/CSCze93645)
- 解决了以下问题：如果仅以 CSV 格式生成报告，则报告部分查询会忽略沿用时间窗口的选项。(143403/CSCze94376)
- 解决了以下问题：如果系统出现丢包情况，则 Modbus 预处理程序无法生成事件。(142450/CSCze95921)
- 解决了以下问题：如果创建引用 SSL 策略的访问控制规则，且该 SSL 策略设置为用于解密流量，则策略应用会失败。(144518/CSCze94864)
- 解决了以下问题：如果创建入侵策略或网络分析策略并向其添加共享层，然后导出和导入新策略，则系统会生成**后端导入失败**错误，且不会导入策略。(144905/CSCze96093)

已知问题

版本 5.4.0.3 和版本 5.4.1.2 中报告了以下已知问题：

- 在某些情况下，如果尝试导入另一策略引用的策略作为共享层或一个基本策略，策略导入可能会失败。(144946/CSCze96151)
- 在某些情况下，如果系统在策略应用过程中丢失防御中心与设备之间的连接，“网络发现” (Network Discovery) 页面 (**策略 [Policies] > 网络发现 [Network Discovery]**) 会显示**应用到设备 (apply to devices)**。对此的解决方法是，编辑并重新应用网络发现策略。(CSCur81583)
- 在系统上运行故障排除可能会导致延迟。(CSCus19876)

已知问题

- 如果您无法通过授权代理连接云，但可以通过直接连接进行连接，请联系支持部门。(CSCus83379)
- 解决了以下问题：如果在启用了动态分析的情况下创建包含文件策略的访问控制策略，当配置的代理端口是端口 80 时，将会无法连接综合安全情报云来进行动态分析。(CSCut01361)
- 如果编辑具有多个类别条件的访问控制规则并尝试删除其中一个条件，则 Web 界面仅删除列出的第一个类别条件，即使您选择了其他条件。(CSCut25082)
- 在某些情况下，如果防御中心的数据库遇到系统问题，请确认已应用包含访问控制规则的访问控制策略。如果您发现缺少访问控制策略或规则，请联系支持部门。(CSCut30047)
- 在某些情况下，如果您在 8000 Series 设备上创建一个被动区，并在此设备上使用 **show fastpath-rules** CLI 命令，在本该报告为活动状态时，系统会将 8000 Series 设备规则报告为非活动状态。(CSCut32479)
- “备份/还原” (Backup/Restore) 页面（**系统 [System] > 工具 [Tools] > 备份/还原 [Backup/Restore]**）的“备份管理” (Backup Management) 选项卡不包含已注册的 ASA55X5 或 ASA55X5-SSP-XX 设备作为选项。(CSCut41338)
- 在某些情况下，如果配置高可用性并应用一条引用之前已删除的网络对象或组的访问控制规则，则系统不会识别出该网络对象或组已被删除，且会出现问题。对此的解决方法是，删除并重新创建包含删除的对象或组的规则，然后应用策略。(CSCut54187)
- 对于在集群系列 3 设备上配置的虚拟路由器接口，系统不支持多个标准 IP 地址。(CSCut58601)
- 在某些情况下，如果更新高可用性配置的一对防御中心，则辅助防御中心的访问控制策略似乎可能是最新状态，而主防御中心的访问控制策略则不是。请注意，系统应报告访问控制策略引用的对象和策略的正确状态。(CSCut63260)
- 在某些情况下，如果 RNA 映射列表中的最后一个条目是重复的，则 SFDatacorrelator 会遇到问题。如果遇到 SFDatacorrelator 性能问题，请联系支持部门。(CSCut65738)
- 在某些情况下，如果系统连续两次遇到故障，那么，即使未配置旁路模式，系统仍可能会进入旁路模式而不是尝试从第二次故障恢复，且流量可能会通过而不被检测出。(CSCut80892)
- 使用 Chrome 浏览器时，如果尝试在“应用过滤器” (Application Filters) 页面（**对象 [Object] > 对象管理 [Object Management] > 应用过滤器 [Application Filters]**）选择所有应用过滤器，具体做法是，首先选择第一个可用的应用过滤器，然后按住 Shift 键并点击最后一个可用的应用过滤器，那么，只有选定的那两个应用过滤器处于选中状态。要包括所有可用的过滤器，必须逐一选择应用。(CSCut86012)
- 在某些情况下，如果为内联部署配置的传感接口在系统重启时出现故障，则 Snort 会不断重启。(CSCut93464)
- 在某些情况下，如果在带有已注册设备的系统上启用配置的多个接口，并在该设备上使用 **show managers** CLI 命令，则系统会显示错误的 IP 地址。(CSCut95947)
- 在某些情况下，3D8xx 可能会遇到错误并丢失控制信道和信息信道。(CSCut98395)
- 对以思科开头的 RPM 数据包管理器 (RPM) 文件进行降级处理会导致不能正确地重置 RPM 安装历史记录。(CSCut98525)
- 如果在更新设备后遇到系统问题（例如，无法访问设备），请联系支持部门。(CSCuu01055)
- 如果在使用 **system support run-rule-profiling** CLI 命令时出现堆栈轨迹，请重新应用访问控制策略。(CSCuu02211)
- 如果在未编辑的情况下将主动访问控制策略重新应用到 ASA FirePOWER 模块，则策略应用会失败。(CSCuu14839)
- 在某些情况下，如果您禁用引用入侵策略的访问控制规则，在访问控制策略成功重新应用后，“访问控制” (Access Control) 页面（**策略 [Policies] > 访问控制 [Access Control]**）会将入侵策略错误地显示为过时状态。“入侵策略” (Intrusion Policy) 页面（**策略 [Policies] > 入侵 [Intrusion] > 入侵策略 [Intrusion Policy]**）会显示正确的策略状态。(CSCuu15483)

已知问题

- 如果在“报告” (Reporting) 页面（概述 [Overview] > 报告 [Reporting]）的“报告模板” (Report Templates) 选项卡生成报告时选择**发送电子邮件 (Send email)** 选项，并离开“报告模板” (Report Templates) 选项卡，然后从“报告模板” (Report Templates) 选项卡生成另一个报告，**发送电子邮件 (Send email)** 复选框不会保持选中状态。（CSCuu41580、CSCuu97750）
- 在某些情况下，如果创建包含地理位置条件的访问控制策略，流量将会无法按预期与该条件匹配。（CSCuu48800）
- “文件轨迹” (File Trajectory) 页面（分析 [Analysis] > 文件 [Files] > 网络文件轨迹 [Network File Trajectory]）将带有危害表现的主机的第一个和最后一个主机图标显示为蓝色图标，而非显示为红色图标。（CSCuu17950）
- 在某些情况下，如果向防御中心注册 ASA FirePOWER 模块并重启 ASA FirePOWER 模块，则防御中心与虚拟 ASA 设备上 VMware 工具之间的数据信道连接会中断。对此的解决方法是，重新注册 ASA 设备。（CSCuu18450）
- 根据 DCE/RPC 高级设置中重叠端口设置的使用改进了错误信息警告。（CSCuu18577）
- 在某些情况下，如果更改了配置为使用 DNS 名称的云 IP 地址，系统不会同步更改，并且可能会遇到云连接丢失的问题。（CSCuu24587）
- 如果在一个物理系列 3 设备上创建链路聚合组 (LAG)，则可能会在连接至思科 Nexus 7k 交换机时出现延迟问题。（CSCuu31626）
- 在某些情况下，如果备份某个防御中心，将备份还原到另一个防御中心，那么，您将无法登录到带有已还原备份的防御中心。如果在还原备份后无法登录到防御中心，请联系支持部门。（CSCuu35238）
- 在某些情况下，如果将系统的时区改为 UTC 东部的一个时区并将包含至少一个非活动周期的关联规则添加至一个关联策略，策略应用失败。对此的解决方法是，删除旧的关联规则并将时区临时设置为 UTC，重新创建包含非活动周期的关联规则并应用策略，然后重新设置时区并重新应用策略。（CSCuu37600）
- 在某些情况下，如果在集群系列 3 设备上创建路由接口，并且系统遇到网络故障，则可能会出现路由器连接丢失的问题。（CSCuu37668）
- 从“设备管理” (Device Management) 页面的“接口”选项卡（设备 [Device] > 设备管理 [Device Management] > 接口 [Interfaces]）添加或编辑路由 IP 地址时，思科冗余协议 (SFRP) 播发间隔值似乎可编辑，即使实际上不可编辑。（CSCuu37687）
- 在某些情况下，如果向防御中心注册设备，然后更新注册的设备，那么，使用 **configure manager <IP address> add** CLI 命令会禁止防御中心管理注册的设备。对此的解决方法是，等待设备在更新后自动注册到防御中心。（CSCuu44265）
- 在某些情况下，如果在设备上使用 **system file copy** CLI 命令，可能无法退出 CLI 提示符。对此的解决方法是，使用 **ctr+c** 使命令退回到提示符。（CSCuu48793）
- 在某些情况下，如果系统长时间积聚大量流量，可能会导致延迟和流量中断。（CSCuu52545）
- 在某些情况下，如果在启用了 IPv6 地址的情况下，将防御中心配置为使用静态 IPv4 地址，并通过 IPv6 地址访问防御中心接口，则访问控制策略编辑器页面不会加载。对此的解决方法是，通过静态 IPv4 地址查看防御中心 Web 界面，并删除访问控制策略上作为默认操作的入侵策略以及任何应用访问控制规则，保存该策略，然后继续通过 IPv6 地址使用防御中心 Web 界面。使用 IPv4 地址对应用的策略进行任何其他更改。（CSCuu83933）
- 在某些情况下，系统可能会出现错误且无法恢复。如果系统不稳定且无法通过硬复位恢复，请联系支持部门。（CSCuu93154）
- 如果在应用 URL 过滤许可证之后，将产品许可控制面板构件添加至控制面板，则产品许可控制面板构件不会列出 URL 过滤许可证。（CSCuu97762）
- 在某些情况下，如果为 3D8250 设备添加多个许可证，为 3D8260 设备或同属这个子系列的其他设备添加一个许可证，在查看“许可证” (License) 页面（系统 [System] > 许可证 [Licenses]）时，系统会错误地列出最近加载的许可证的设备下的所有许可证。即使“许可证” (License) 页面错误地列出非预期设备的许可证，许可证仍可正确地应用。（CSCuu99789）
- 如果创建的备份具有包含空格的文件名，则无法将备份应用到防御中心。对此的解决方法是，使备份文件名不包含空格。（CSCuu99818）

已知问题

- 在某些情况下，如果尝试从“安全区” (Security Zones) 页面 (**对象 [Objects] > 对象管理 [Object Management] > 安全区 [Security Zones]**) 删除安全区，而 ASA5500-X 系列设备的已应用访问控制策略中引用了该安全区，那么，系统不会保存更改，且安全区无法删除。对此的解决方法是，从访问控制策略删除安全区，然后从“安全区” (Security Zones) 页面删除安全区。(CSCuv40232)
- 在“捕获的文件摘要” (Captured File Summary) 工作流程 (**分析 [Analysis] > 文件 [Files] > 捕获的文件 [Captured Files]**) 的表视图中，如果点击包含扩展字符的文件名，会出现内部服务器错误。(CSCuv40941)
- 如果在没有任何发现事件的防御中心上打开“发现统计信息” (Discovery Statistics) 页面 (**概述 [Overview] > 摘要 [Summary] > 发现统计信息 [Discovery Statistics]**)，会出现内部服务器错误。(CSCuv42327)

早期版本中报告了以下已知问题：

- 在某些情况下，如果在客户端传输文件时进行 Microsoft Windows 更新，则无法检测到传输的文件，因为客户端通过不同的会话将文件分成多个部分进行传输，而系统无法重组这些部分来检测完整的文件。(112284/CSCze88424)
- 无法将总数为 4096 或更多条的入侵策略（单独或作为访问控制策略的部分）重新应用至单个受管设备。(134385/CSCze89030)
- 在某些情况下，如果创建 SSL 规则并启用日志记录，则“连接事件” (connection events) 页面 (**分析 [Analysis] > 连接 [Connections] > 事件 [Events]**) 不会显示 URL 类别或 URL 信誉值。(142878/CSCze93434)
- 如果新建报告 (**概述 [Overview] > 报告 [Reporting] > 报告模板 [Report Templates]**)，并在使用 Internet Explorer 11 查看 Web 界面时尝试插入报告参数，则报告参数不会添加到报告部分描述中。对此的解决方法是，使用 Internet Explorer 10。(142950/CSCze94011)
- 在某些情况下，如果集群系列 3 设备进入维护模式后遇到电源故障，重启设备并不能使系统恢复正常。如果设备无法从维护模式成功恢复，请联系支持部门。(143504/CSCze94928)
- 如果创建的访问控制规则设置为允许引用设置为**解密放弃**的 SSL 规则以及设置为“内联模式下丢弃”的入侵规则的流量，则系统会在“入侵事件” (intrusion events) 表视图 (**分析 [Analysis] > 入侵 [Intrusion] > 事件 [Events]**) 中将 SSL 状态错误地显示为 Unknown。(143665/CSCze94947)
- 在某些情况下，访问控制策略似乎已过时，但事实并非如此。(14412/CSCze95029)
- 在某些情况下，如果在通过 ASA 会话命令登录的情况下尝试使用 SFR **system restart** CLI 命令，设备可能会停止进程，且不会重新开始这些进程。这个问题影响到除 ASA5506-X 以外的所有设备。(143135/CSCze94403)
- 在某些情况下，如果创建具有交互拦截操作的访问控制规则，并启用“连接开始”日志记录或“连接开始”和“连接结束”日志记录，则系统会以**用户旁路**为理由不记录“连接开始”事件。(143357/CSCze93672、144167/CSCze94675)
- 在某些情况下，如果将引用两个入侵策略的同一个访问控制策略应用到两台设备，编辑第一个入侵策略，然后将编辑过的策略重新应用到第一台设备，并将这两台设备组成集群，则修改过的入侵策略会在第二台设备上被标记为“已过时”。对此的解决方法是，将同样引用这两个入侵策略的另一个访问控制策略应用到第二台设备。(144136/CSCze95126)
- 在某些情况下，如果创建引用规则的访问控制策略，且引用的规则带有设置了“交互拦截”操作的 HTTP 响应页面，那么，当您尝试访问会生成 HTTP 响应页面的 URL 时，您将无法在同一个浏览器的其他选项卡中访问相同的网页。(144419/CSCze95694)
- 在某些情况下，系统在“连接事件” (Connection Events) 表视图 (**分析 [Analysis] > 连接 [Connections] > 事件 [Events]**) 中可能不显示以下列的策略相关信息：**操作 (Action)**、**原因 (Reason)**、**访问控制策略 (Access Control Policy)**、**访问控制规则 (Access Control Rule)** 和**网络分析策略 (Network Analysis Policy)**。(145142/CSCze95299)

已知问题

- 在某些情况下，系统在“发现统计信息” (Discovery Statistics) 页面 (**概述 [Overview] > 摘要 [Summary] > 发现统计信息 [Discovery Statistics]**) 上统计信息摘要的以下行中不显示任何事件：**事件总数 (Total Events)**、**最后一小时的事件总数 (Total Events Last Hour)** 和 **最后一天的事件总数 (Total Events Last Day)**。
(145153/CSCze95751)
- 在某些情况下，如果生成入侵事件性能图表 (**概述 [Overview] > 摘要 [Summary] > 入侵事件性能 [Intrusion Event Performance]**)，并选择**最后一小时 (Last Hour)** 作为时间范围，则生成的图表为空，而非包含来自“入侵事件” (intrusion events) 表视图的数据。(145237/CSCze95774)
- 设备可能需要等待很长时间才能接通电源。(145248/CSCze96068)
- 在某些情况下，如果启用“失效打开”思科冗余协议 (SFRP)，且该协议设置为仅在高可用性配置的 ASA 5515 模块上进行监控，那么，当设备遇到故障转移时，模块可能会异常地多次从主用模式转变为备用模式。
(145256/CSCze95812)
- 如果使用网络地址转换配置 (NAT) 运行版本 5.0 或更高版本的 ASA FirePOWER 模块，则系统会错误地处理与所应用的访问控制策略、入侵策略和网络发现策略匹配的数据信道。(145274/CSCze96017)
- 在某些情况下，如果在高可用性配置系统的“警报” (Alerts) 页面 (**策略 [Policies] > 操作 [Actions] > 警报 [Alerts]**) 的“高级恶意软件防护” (Advanced Malware Protections) 选项卡中进行更改，所做的更改可能无法在设备之间正确同步。(CSCur46711)
- 如果未禁用流量配置文件便删除它，则系统会允许已删除的配置文件继续使用资源而不会产生流量。
(CSCur48345)
- 在某些情况下，如果使用思科冗余协议 (SFRP) 配置系列 3 受管设备集群，并应用网络地址转换 (NAT) 规则，则该集群的主设备和辅助设备都会响应在匹配的流量中检测到的地址解析协议 (ARP)，但正常情况下应该只有主设备作出响应。对此的解决方法是，在创建集群设备的 NAT 规则时，将主设备的 SFRP 接口指定为主接口，将辅助设备的 SFRP 接口指定为备用接口。(CSCur55568)
- 如果创建预定任务以在防御中心上安装新版本的漏洞数据库 (VDB)，那么，即使已安装了最新的 VDB 版本，系统也不会发出警报，且每次安排该任务时防御中心都会从主用模式切换到备用模式。思科不建议启用自动 VDB 更新。
(CSCur59252)
- 如果在 81xx Family 设备上配置入侵策略中的 DNS 预处理程序时使用无效的 IP 地址，系统功能可能会成倍地减慢。要解决此问题，请输入有效的 IP 地址并重新应用入侵策略。(CSCur59598)
- 在某些情况下，如果在虚拟设备上配置内联接口对，**show traffic-statistics** CLI 命令不会显示该内联接口对中第二个接口的数据。(CSCur59771)
- 在某些情况下，对于可能已过期或可能已从注册的设备删除的许可证，“设备管理” (Device Management) 页面 (**设备 [Devices] > 设备管理 [Device Management]**) 的“设备” (Device) 选项卡显示是 **(yes)**，但正常情况下应显示 **(no)**。(CSCur61884)
- 在某些情况下，如果从“许可证” (licenses) 页面 (**系统 [System] > 许可证 [Licenses]**) 删除保护许可证，系统不会按预期递减使用的许可证数量。对此的解决方法是，从“设备管理” (Device Management) 页面 (**设备 [Devices] > 设备管理 [Device Management]**) 禁用许可证。(CSCur61927)
- 无法应用当前应用的访问控制策略中未引用的现有入侵策略。(CSCur72904)
- 如果有匹配的解压缩数据或非分块数据，那么，即使在 ASA5506-X 设备上检测到入侵情况，系统也不会生成有关用 gzip 压缩的 HTTP 流量或分块的 HTTP 响应数据的警报。(CSCur77397)
- 如果创建的入侵策略引用设置为**忽略音频/视频数据信道 (Ignore Audio/Video Data Channel)** 的网络分析策略，则系统会异常地生成有关会话初始协议 (SIP) 音频数据的警报。(CSCur83184)
- 如果将防御中心或受管设备的时间手动配置为过去的时间，则“运行状况监控器” (Health Monitor) 页面 (**运行状况 [Health] > 运行状况监控器 [Health Monitor]**) 不会显示警报。(CSCur85894)
- 在某些情况下，如果将集群系列 3 受管设备的路由器接口配置为使用私有 IP 地址和思科冗余协议 (SFRP) IP 地址，则系统无法识别哪个 IP 地址是主地址，且不会建立开放最短路径优先 (OSPF) 连接。(CSCur86355)

已知问题

- 在某些情况下，如果在启用了 HTTP 预处理程序和**无限解压缩 (Unlimited Decompression)** 时创建网络分析策略，且有入侵规则设置为针对用 gzip 压缩的 HTTP 流量中的数据发出警报，则系统可能不会针对与应用的入侵规则匹配、超过 65535 字节解压缩数据的流量生成警报。(CSCur87659)
- 在某些情况下，如果部署大型数据库，并尝试在防御中心上创建故障排除文件，则系统会利用外部内存来执行该任务，并会生成以下错误：**内存不足! (Out of memory!)**。(CSCur97450)
- 如果要更新为版本 5.4.1.1 或更高版本的 DC2000 和 DC4000 设备运行的不是 BIOS 版本 2.0.1b，则更新会失败。如果由于防御中心运行较低版本的 BIOS 而导致更新失败，请联系支持部门。(CSCus10407)
- 检测 Sametime 应用时可能会出现误报。(CSCus17165)
- 您在 ASA5585-X 设备上不能重置管理员用户的密码。(CSCus17991)
- 在某些情况下，如果与事件关联的主机已停用，则危害表现 (IOC) 可能无法从 IOC 表视图 (**分析 [Analysis] > 主机 [Hosts] > 危害表现 [Indications of Compromise]**) 删除或解析。(CSCus24116)
- 在某些情况下，如果应用的 SSL 策略中引用了单个受信任的证书颁发机构 (CA) 组或对象，则系统不允许从该策略删除这个组或对象。对此的解决方法是，向策略添加其他 CA 组或对象，并从当前 SSL 策略删除受信任的 CA 组或对象。(CSCus42239)
- 如果运行版本 5.4.1 的 ASA5506-X 设备上未安装 URL 许可证，或者许可证不可用，则“云服务” (Cloud Services) 页面 (**系统 [System] > 本地 [Local] > 配置 [Configuration]**) 会错误地显示带有时间戳的**上次 URL 过滤更新消息**。(CSCus51935)
- 在某些情况下，如果创建单独 URL 对象并将其添加到 URL 组对象，然后修改这个组对象，则单独对象的工具提示不会反映组对象的更新值。(CSCus51943)
- 在某些情况下，如果在 URL 许可证不可用或已删除的情况下尝试添加新的 URL 许可证，则“云服务” (Cloud Services) 页面 (**系统 [System] > 本地 [Local] > 配置 [Configuration]**) 的**启用自动更新 (Enable Automatic Updates)** 选项默认为不选中，但正常情况下应默认为选中。(CSCus53842)
- 在某些情况下，如果安装新的入侵规则更新，然后将备份还原到设备，那么，无论入侵策略是在规则更新之前还是之后存在，系统都会错误地生成以下消息：**入侵策略已过时 (Intrusion Policy is out-of-date)**。(CSCus59479)
- 在某些情况下，如果访问控制策略包含带有 **::/0** 的源地址和目的地址，则在仅应允许 IPV6 流量的情况下，“连接事件” (connection events) 表视图 (**分析 [Analysis] > 连接 [Connections] > 事件 [Events]**) 会包含 IPv4 和 IPv6 流量生成的事件。(CSCus63549)
- 在某些情况下，如果从防御中心将访问控制策略应用到 ASA5506-X，且该策略与启用了很多规则的多个入侵策略关联，则策略应用会失败。对此的解决方法是，减少使用的策略。入侵策略与变量集的每个唯一组合都算作一个策略，与访问控制策略关联的网络访问策略也算作一个策略。(CSCus95519)
- 在某些情况下，如果应用引用之前已删除的网络对象或组的访问控制规则，高可用性配置的防御中心不会意识到该网络对象或组已被删除，且会遇到问题。对此的解决方法是，删除包含已删除对象或组的规则，使用对象重新创建规则，然后应用策略。(CSCut54187)
- 在某些情况下，如果创建引用大量 LDAP 组的访问控制规则，且这些组包含访问受控用户，则系统会遇到延迟，且可能不会将流量与规则进行匹配。对此的解决方法是，限制在 LDAP 连接中配置的访问受限组数量。(CSCut56233)
- 在某些情况下，如果为生成的事件创建并编辑搜索，然后在搜索开始之前取消搜索，则系统会重定向到与搜索相关的“事件”页面，并显示错误的搜索名称。(CSCut63265/CSCuu97738)
- 如果将以下具备 FirePOWER 服务的思科 ASA 从版本 5.4.1 更新为版本 5.4.1.1，FirePOWER 在更新过程中将会不可用：ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X、ASA5516-X。更新设备后，FirePOWER 服务便可用。对此的解决方法是，通过 SSH 使用 **tail -f /var/log/sf/Cisco_network_sensor_Patch-5.4.1.1_main_upgrade_script.log** 命令观察更新过程，在更新完成后在 ASA 模块上重启自适应安全设备管理器 (ASDM)。(CSCut89599)

获取帮助

感谢您选用 FireSIGHT 系统。

思科支持

有关获取文档、使用思科漏洞搜索工具 (BST)、提交服务请求和收集思科 ASA 设备其他相关信息的内容，请参阅《*思科产品新特性文档*》，网址为：<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>。

请订阅《*思科产品新特性文档*》，该内容以 RSS 源的形式列出所有新的和经过修订的思科技术文档，并通过阅读器应用直接将内容提供至您的桌面。RSS 源是一种免费服务。

如果有任何疑问或者需要思科 ASA 设备方面的帮助，请通过以下方式联系思科支持部门：

- 请访问思科支持站点，网址为 <http://support.cisco.com/>。
- 将问题发送至思科技术支持部门的邮箱：tac@cisco.com。
- 致电思科支持部门，电话号码为：1.408.526.7209 或 1.800.553.2447。

获取文档和提交服务请求

有关获取文档、使用思科漏洞搜索工具 (BST)、提交服务请求和收集其他信息的信息，请参阅*思科产品文档更新*，其网址为：<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>。

订用*思科产品文档更新*，其中将所有最新及修订的思科技术文档列为 RSS 源并通过使用阅读器应用将相关内容直接发送至桌面。RSS 源是一种免费服务。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标列表，请转至此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标为其相应所有者的财产。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作关系。(1110R)

本档中使用的任何互联网协议 (IP) 地址和电话号码并非实际地址和电话号码。本档中所含的任何示例、命令显示输出、网络拓扑图和其他图形仅供说明之用。说明性内容中用到的任何真实 IP 地址或电话号码纯属巧合，并非有意使用。

© 2015 思科系统公司。保留所有权利。

♻️ 本档使用含 10% 用后废料的再生纸在美国印制出版。