

# نود اهطاق سا متي يتلا لبكلا مودم ةزهجأ هاجت إلالا ةيئانث تالبك ةكبش يف لاصتا

## المحتويات

[المقدمة](#)

[قبل البدء](#)

[الاصطلاحات](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[لماذا يتم قطع اتصال أجهزة مودم الكبل؟](#)

[جودة نبات التردد اللاسلكي](#)

[النطاق الدوري \(عرض سم\)](#)

[النطاق الدوري \(عرض CMTS\)](#)

[إستخدام الخادم مرتفع جدا](#)

[بتسبب تكوين بروتوكول التوجيه في إعادة ضبط أجهزة مودم الكبل](#)

[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يشرح هذا المستند بعض خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المستخدمة لتحديد سبب سقوط أجهزة مودم الكبلات دون اتصال. وبما أن السبب في معظم الحالات سيكون مشكلة نباتية أو نسبة ناقلات إلى ضوضاء منخفضة، فإن هذه المسائل ستكون محور التركيز الرئيسي لهذا المستند.

## قبل البدء

## الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

## المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- معالج Cisco Hardware uBR7246 VXR (NPE300) (المراجعة C)
- برنامج (uBR7200-K1P-M) (IOS®) من Cisco، الإصدار EC(9)12.1
- برنامج CVA122 CISCO IOS Software 12.2(2)XA

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

## لماذا يتم قطع اتصال أجهزة مودم الكبل؟

يتطلب مودم الكبل ثلاثة أشياء رئيسية حتى يظل متصلاً بمجرد تشغيله:

- محطة نظيفة للتردد اللاسلكي مزودة بحامل للتشويش يزيد باستمرار عن 25 ديسيبل في المنبع، وأكثر من 35 ديسيبل في المنبع.
- إستطلاعات البث الأحادي من CMTS كل 30 ثانية (keepalives). هذه هي فرص البث الأحادي للبث ل SID المعين لهذا المودم، والذي يمكنه من خلاله إرسال RNG-REQ إلى CMTS. إن لا يستلم الكبل مودم فرصة بث unicast خلال T4 ثاني (30 ثاني) هو يضطر أن ينتهي ويعيد تهيئة طبقة MAC هو. لذلك إذا كانت هناك مشكلة (RF) في التدفق، قد لا "يرى" مودم الكبل فرصة بث البث الأحادي هذه، ويسقط دون اتصال.
- إذا لم يحصل CMTS على رد من CM إلى ال unicast بثت فرصة، ال CMTS سيستطلع المودم 16 مرة في تتابع قصير in order to حاولت وحصلت على جواب. يعتبر المودم غير متصل بواسطة CMTS إذا لم يوجد رد بعد عمليات إعادة المحاولة هذه.

## جودة نبات التردد اللاسلكي

وفقاً لمواصفات DOCSIS، يجب أن تمثل محطة التردد اللاسلكي للمتطلبات التالية للتشغيل من الخادم والتراجع لضمان إستمرار التشغيل:

- معلمات التكوين
- ترددات الإتجاه الهابط والنهر المستخدمة
- قياسات الضوضاء في DB. تأكد من صحتها وضمن الحدود المسموح بها. وفيما يلي جدول يحتوي على حدود الضوضاء:

### مواصفات التردد اللاسلكي لتدفق كبل DOCSIS

مواصفات DOCSIS <sup>1</sup>	مواصفات الخادم
	النظام/القناة
من 5 إلى 42 ميگاهرتز (أمريكا الشمالية) من 5 إلى 65 ميگاهرتز (أوروبا)	نطاق التردد
> 0.800 مللي ثانية (مللي ثانية)	تأخر الانتقال من CM الأبعد إلى أقرب CM أو CMTS.
25 ديسيبل	نسبة الحامل إلى الضجيج
< 25 ديسيبل	نسبة الطاقة من حامل إلى مدخل
< 25 ديسيبل (QPSK <sup>2</sup> ) <sup>3</sup> > 25) ديسيبل (16) QAM <sup>3</sup> 4)	نسبة حامل إلى تداخل
> -23 ديسيبل (7٪) <sup>5</sup>	تعديل الدهون الحامل
لا يزيد عن 10 μ	ضجيج اندفاعي

ثانية بمعدل 1 كيلو هرتز في معظم الحالات.	
0.5 ديسيل/ميغاهرتز	تموج الاتساع
200 نانو ثانية/ميغاهرتز	تموج تأخير المجموعة
10- ديسيل لكل ثانية > 0.5 $\mu$ ثانية - 20 ديسيل لكل ثانية > 1.0 $\mu$ ثانية -30 ديسيل لكل ثانية < 1.0 $\mu$	الانعكاسات الدقيقة (صدى واحد)
لا يزيد عن 8 ديسيل كحد أقصى.	تباين مستوى الإشارة الموسمية/اليومية
<b>مستويات الإشارة الرقمية</b>	
+8 إلى +58 ديسيل +8 (QPSK) v إلى +55 ديسيل BmV (16 QAM)	من مودم الكبل (للتدفق)
من 16- إلى 26+ ديسيل لكل ميلي وات، حسب معدل الرمز.	سعة الإدخال لبطاقة المودم (للتحميل)
من 6- إلى 10- ديسيل	إشارة بالنسبة لإشارة الفيديو المجاورة

<sup>1</sup> مواصفات DOCSIS هي إعدادات أساسية لنظام بيانات ثنائي الإتجاه متوافق مع DOCSIS عبر الكبلات.

<sup>2</sup> QPSK = تضمين إزاحة الطور الرباعي: طريقة لتعديل الإشارات الرقمية على إشارة حامل بتردد لاسلكي باستخدام أربع حالات طورية لترميز وحدتي بت رقميتين.

<sup>3</sup> يتم قياس هذه الإعدادات بالنسبة للناقل الرقمي. أضف 6 أو 10 ديسيل (ديسيل)، كما هو محدد وفقا لسياسة شركتك ومشتق من إعداد شبكة الكبلات الأولى، بالنسبة لإشارة الفيديو التناظرية.

<sup>4</sup> QAM = تعديل الاتساع الرباعي: طريقة لتعديل الإشارات الرقمية على إشارة حامل بتردد لاسلكي تطوي على كل من الاتساع وترميز الطور.

<sup>5</sup> ديسيل = ديسيل بالنسبة للناقل.

#### مواصفات DOCSIS Cable Downstream RF

مواصفات DOCSIS <sup>1</sup>	تدفق المواصفات
<b>النظام/القناة</b>	
6 ميغا هرتز	تباعد قناة التردد اللاسلكي (النطاق الترددي)
0.800 مللي ثانية (مللي ثانية)	تأخير العبور <sup>2</sup>
35 ديسيل	نسبة الحامل إلى الضجيج
< 35 ديسيل	نسبة ناقل إلى تداخل للحصول على الطاقة الكلية (إشارات الدخول)

	المنفصلة وإشارات الدخول إلى النطاق الترددي العريض).
> 50- ديسيبل <sup>3</sup>	تشوه دقات ثلاثي مركب
> 50- ديسيبل	الناقل إلى المرتبة الثانية
> 40- ديسيبل	مستوى التعديل المتداخل
0.5 ديسيبل في 6 ميغاهرتز	تموج الاتساع
75 نانو <sup>4</sup> في 6 ميغاهرتز	تأخير جماعي
10- ديسيبل لكل ثانية > 0.5 μ ثانية -15 ديسيبل لكل ثانية > 1.0 μ ثانية -20 ديسيبل لكل ثانية > 1.5 μ ثانية -30 ديسيبل لكل ثانية < 1.5 μ ثانية	الانعكاسات الدقيقة مرتبطة بصدى مسيطر
> 26- ديسيبل (5%)	تعديل الدهون الحامل
لا يزيد عن 25 μ ثانية بمعدل 10 كيلوهرتز.	ضجيج اندفاعي
8 ديسيبل	تباين مستوى الإشارة الموسمية/اليومية
16 ديسيبل	ميل مستوى الإشارة (50 إلى 750 ميغاهرتز)
+17 dBmV	الحد الأقصى لمستوى ناقل الفيديو التناظري عند إدخال CM، شاملا تباين مستوى الإشارة أعلاه.
-5 ديسيبل لكل ميلي وات	الحد الأدنى لمستوى ناقل الفيديو التناظري عند إدخال CM، بما في ذلك تباين مستوى الإشارة أعلاه.
<b>مستويات الإشارة الرقمية</b>	
من -15 إلى +15 ديسيبل لكل ميلي وات	الإدخال إلى مودم الكبل (نطاق مستوي، قناة واحدة)
من -6 إلى -10 ديسيبل	إشارة بالنسبة لإشارة الفيديو المجاورة

<sup>1</sup> مواصفات DOCSIS هي إعدادات أساسية لنظام بيانات ثنائي الإتجاه عبر الكبلات متوافق مع DOCSIS.

<sup>2</sup> يتم تحديد تأخير النقل على أنه "رحلة الذهاب والعودة" من وحدة الاستقبال والبث الخاصة بالكبل إلى أبعد عميل وظهر.

<sup>3</sup> ديسيبل = ديسيبل بالنسبة للناقل.

<sup>4</sup> نانو ثانية = نانو ثانية.


ملاحظة: للاطلاع على مجموعة كاملة من مواصفات المعيار الأوروبي، يرجى قراءة [مواصفات التردد اللاسلكي](#).

للحصول على وثيقة حول كيفية أستكشاف أخطاء التردد اللاسلكي وإصلاحها في مصنع الكبلات، انتقل إلى [تحديد مشاكل التكوين أو التردد اللاسلكي في مستند CMTS](#). للحصول على مزيد من المعلومات حول قياسات التردد اللاسلكي باستخدام محلل النطاق، ارجع إلى [توصيل موجه سلسلة Cisco uBR7200 بوحدة الاستقبال والبث للكابل](#).

[النطاق الدوري \(عرض سم\)](#)

يجب أن يوفر نظام إدارة الهيكل (CMTS) لكل CM فرصة تحديد نطاق دوري مرة واحدة على الأقل كل T4 ثانية. ويجب على نظام إدارة الاتصالات أن يبعث بفرص تحديد النطاق الدوري في فترة أقصر من T4 بما فيه الكفاية بحيث يمكن نفوثة الخريطة دون انتهاء مهلة إدارة المحتوى. حجم هذا "subinterval" يعتمد على CMTS. يجب أن يقوم CM بإعادة تهيئة MAC الخاص به بعد انقضاء ثوان T4 دون الحصول على فرصة تحديد نطاق دوري. القيمة الافتراضية ل T4 هي 30 ثاني.

يتم تعريف T4 على أنه "انتظار فرصة نطاق البث الأحادي". هذا هو الوقت الذي سينتظر فيه المودم للحصول على فرصة بث مخصصة من CMTS. يتم تعريف القيمة على أنها 30 ثانية كحد أدنى، و 35 ثانية كحد أقصى لكل SP-RFiv1.1-103-991105.

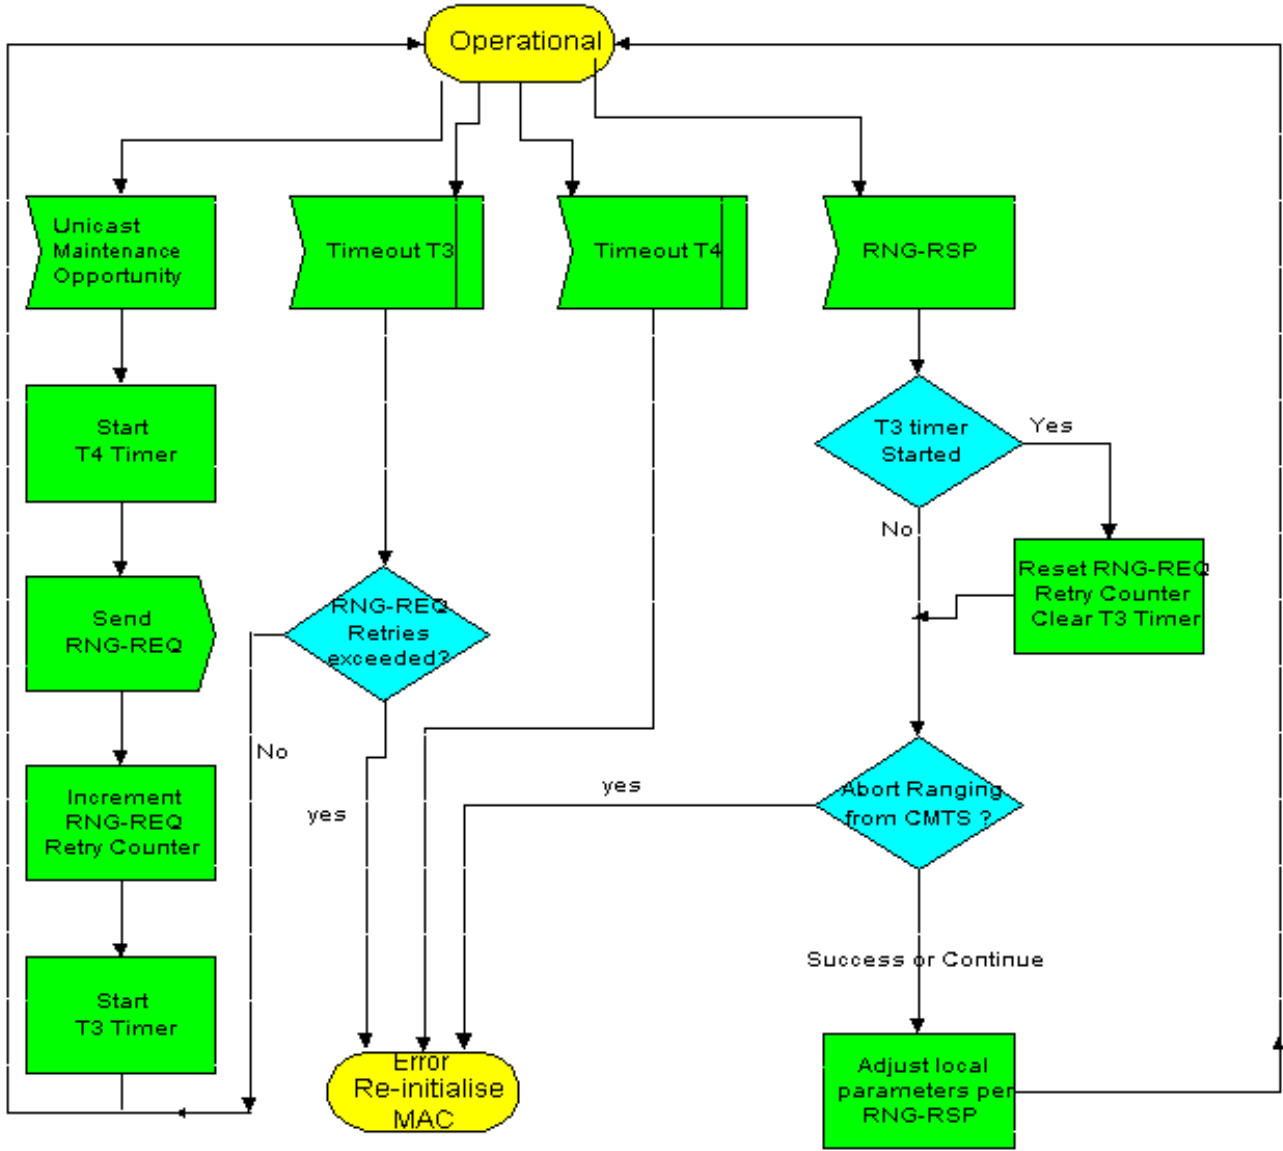

إذا اتصال مودم UBR9xx دون اتصال بسبب انتهاء مهلة T4، سترى رسائل الخطأ التالية في سجل ماك لكبل تصحيح الأخطاء:


```
router#debug cable mac log verbose
```

```

....
CMAC_LOG_T4_TIMER 39907.082 :11:05:07
UBR900-3-RESET_T4_EXPIRED: R04.0 Received Response to% :11:05:07
.Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received. T4 timeout
CMAC_LOG_RESET_T4_EXPIRED 39907.090 :11:05:07
....

```

عادة ما يشير ذلك إلى وجود مشكلة في التردد اللاسلكي، لذا يجب أن يركز أكتشاف المشكلات وحلها على ذلك.

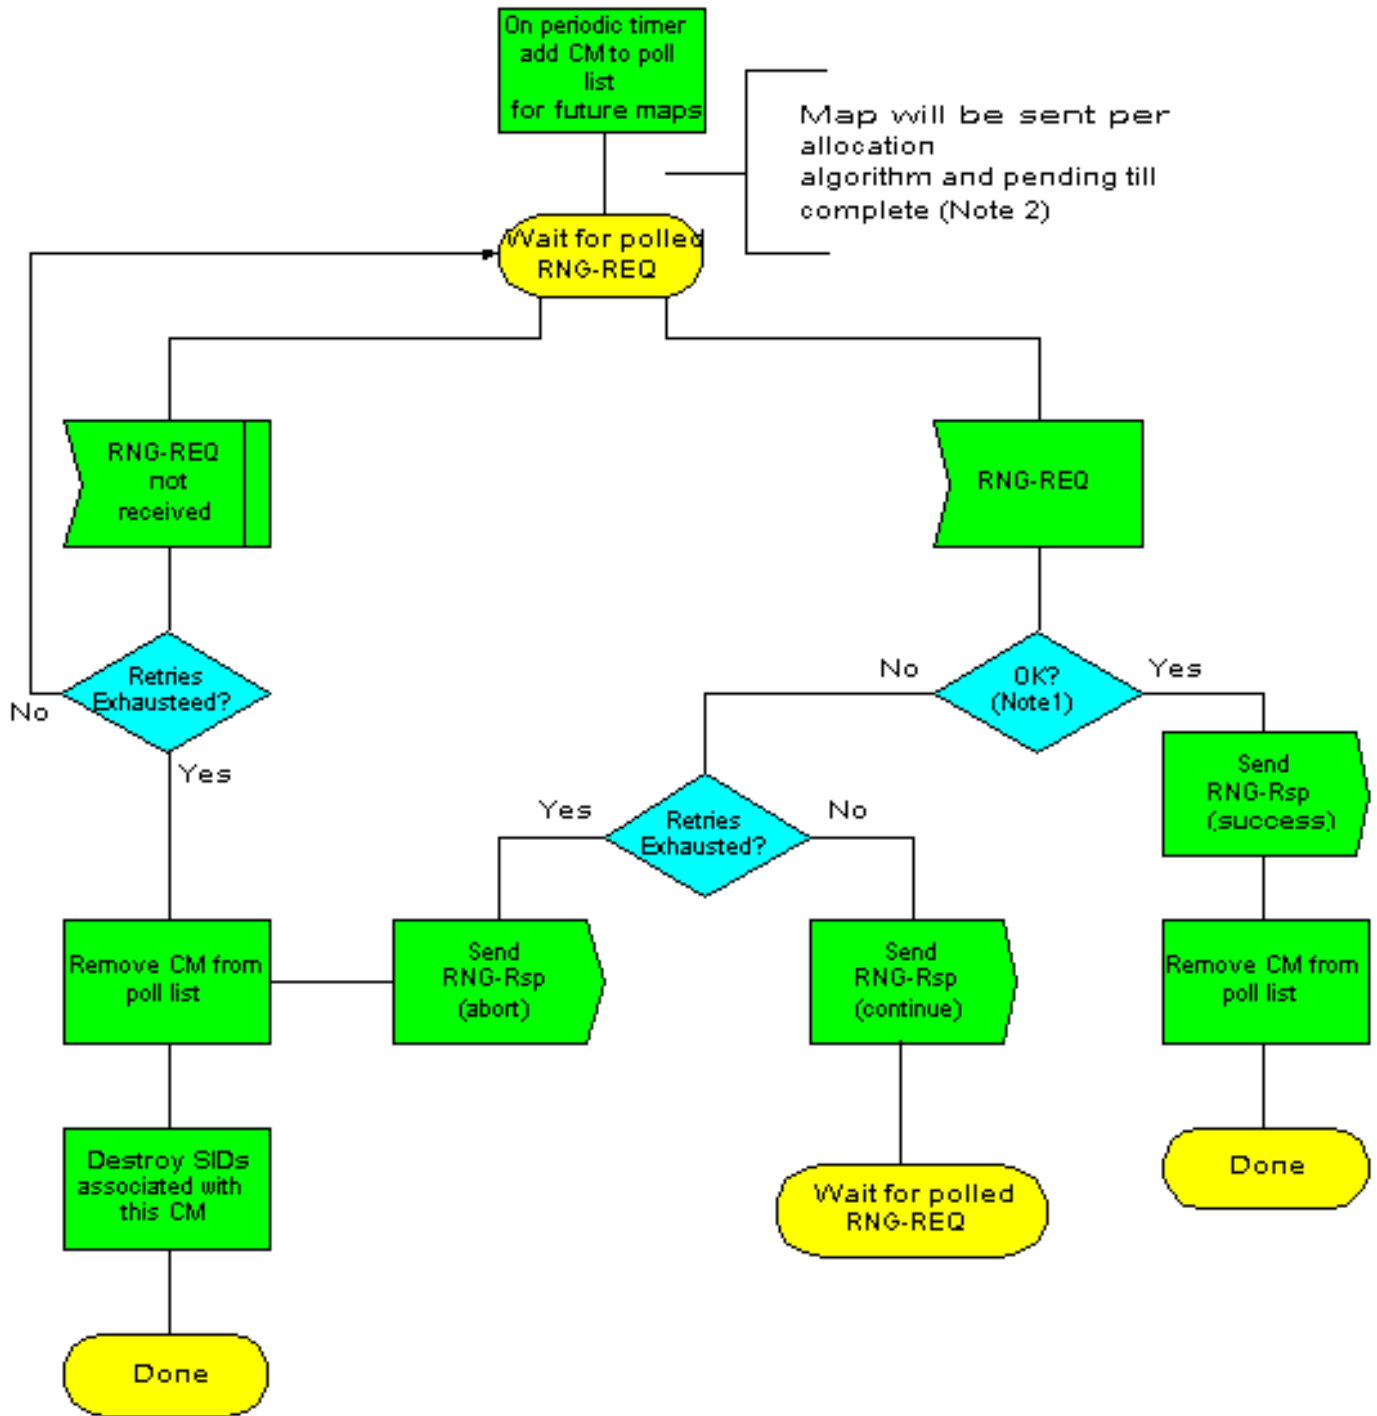

Note 1: Measures ranging request is within the tolerance limits of the CMTS for power and tra equalisation (if supported)

Note 2: RNG-REQ pending-till-complete was non zero. The CMTS SHOULD hold off the static maintenance opportunity accordingly unless needed. For example to adjust the CM's power l. If opportunities are offered prior to the pending-till-complete expiry, the "OK" test which follow receipt of a RNG-RSP MUST NOT judge the CM's transmit equalisation until pending-till-com expires.

سيقوم CMTS بإعادة إستطلاع CM حتى يستلم رداً أو حتى يتم استفاد عدد المحاولات (الافتراضي هو 16). في ذلك الوقت، يتم حذف CM من قائمة الاستقصاء واعتباره غير متصل.

تتمثل إحدى الطرق لاكتشاف ما إذا كان المودم يتدرج باستمرار في استخدام الأمر [show cable flap-list](#).

## إستخدام الخادم مرتفع جدا

إذا كان إستخدام تدفق البيانات مرتفعا للغاية أو أن العديد من أجهزة المودم متصلة بنفس تدفق البيانات، فمن المحتمل ألا تحصل بعض أجهزة المودم على النطاق الترددي المطلوب أو فرص الإرسال للوفاء بمتطلبات النطاق الدوري الخاصة بها، مما يؤدي أيضا إلى انتهاء مهلة T4.

تعلمنا التجربة أن العملاء الذين يرغبون في نشر البيانات بنجاح عبر شبكات الكبلات استنادا إلى معيار DOCSIS يجب أن يأخذوا في الاعتبار العديد من عوامل النجاح. من بين النقاط الأساسية التي ستضمن النجاح إبقاء مجالات إرجاع العملاء ضمن حدود العقل. إن الحفاظ على الوحدات السكنية التي تم تمريرها (HP) في كل منفذ من منافذ الخادم إلى مستوى معقول يمكن أن يحسن بشكل كبير من نجاح عملية النشر وتكاليف الصيانة، كما يحسن من مستوى رضا العملاء. للحصول على أفضل أداء، يوصى بأن يتم تمرير 2000 منزل لكل عقدة ليفية مع نسبة أختراق تصل إلى 10٪ تقريبا تنتج 200 مودم كابلات مشترك لكل منفذ للتحميل، وهذا يعد إطارا فائق الفعالية يمكن النشر من خلاله.

يمكن العثور على المزيد حول الحد الأقصى لعدد المستخدمين في [ما هو الحد الأقصى لعدد المستخدمين لكل CMTS?](#)

أستخدم الأمر `show interface cable slot/port upn` كما هو موضح أدناه للتحقق من التشويش داخل مصنع التردد اللاسلكي. إذا كانت الأخطاء غير الصحيحة، والضوضاء، وعدادات الانعكاس الجزئي عالية وتزداد بسرعة، فهذا يشير عادة إلى وجود ضجيج داخل مصنع التردد اللاسلكي. يمكنك التحقق من إستخدام الخادم بإصدار الأمر التالي على CMTS:

```
VXR# show interfaces cable 6/1 upstream 0
Cable6/1: Upstream 0 is up
Received 22 broadcasts, 0 multicasts, 247822 unicasts
discards, 1 errors, 0 unknown protocol 0
packets input, 1 uncorrectable 247844
noise, 0 microreflections 0
(Total Modems On This Upstream Channel : 5 (5 active
Default MAC scheduler
Queue[Rng Polls] 0/64, fifo queueing, 0 drops
Queue[Cont Mslots] 0/52, FIFO queueing, 0 drops
Queue[CIR Grants] 0/64, fair queueing, 0 drops
Queue[BE Grants] 0/64, fair queueing, 0 drops
Queue[Grant Shpr] 0/64, calendar queueing, 0 drops
Reserved slot table currently has 0 CBR entries
Req IEs 360815362, Req/Data IEs 0
Init Mtn IEs 3060187, Stn Mtn IEs 244636
Long Grant IEs 7, Short Grant IEs 1609
Avg upstream channel utilization : 0%
Avg percent contention slots : 95%
Avg percent initial ranging slots : 2%
Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%
Total channel bw reserved 0 bps
CIR admission control not enforced
Admission requests rejected 0
Current minislot count : 40084 Flag: 0
Scheduled minislot count : 54974 Flag: 0
```

#VXR

حزم البث المستلمة من خلال واجهة البث هذه	عمليات بث مستلمة
---	------------------

<p>حزم البث المتعدد المتلقاة من خلال واجهة البث الأولي هذه</p>	<p>مولدات</p>
<p>حزم البث الأحادي المستلمة من خلال هذه الواجهة</p>	<p>وحيد القرن</p>
<p>الحزم التي تم تجاهلها من قبل هذه الواجهة</p>	<p>مرجع</p>
<p>مجموع كل الأخطاء التي منعت نقل الحزم من الخادم</p>	<p>الأخطاء</p>
<p>الحزم المستلمة التي تم إنشاؤها باستخدام م بروتوكول غير معروف لحزم تدفق الضوضاء من Cisco uBR72 46 تالفة حسب ضجيج الخط</p>	<p>غير معروف</p>



الحزم المتلقاة من خلال واجهة تدفق البيانات خالصة من الأخطاء	إدخال الحزم
حزم الأخطاء المتلقاة من خلال واجهة تدفق البيانات التي تم تصحيحها	صححتن
حزم الأخطاء المتلقاة من خلال واجهة تدفق البيانات التي تعذر تصحيحها	غير قابل للإصلاح
والحزم التي تتلف حسب ضجيج الخط	ضجيج
حزم تدفق البيانات تالفة من قبل الانعكاس ات الدقيقة	تأملات مجهرية
عدد أجهزة مودم الكبلات التي تشارك حاليا في	إجمالي أجهزة المودم على قناة البث هذه

قناة الخدم هذه. يعرض هذا الحقل أيضا عدد أجهزة المودم هذه النشطة.	
تظهر قائمة انتظار مجدول MAC عدد الاستقصا ءات	إستطلاعات آر إن جي
تظهر قائمة انتظار مجدول MAC عدد فتحات طلب التنازع الإجباري في MAPS	Cont Mslot
تظهر قائمة انتظار مجدول Mac عدد منح CIR المعلقة	منح CIR
تظهر قائمة انتظار مجدول MAC عدد منح أفضل الجهود المعلقة	بي إنس
تظهر قائمة انتظار مجدول	غرانت شبر

<p>MAC عدد المنح التي يتم تخزينها مؤقتا لتنظيم حركة البيانات</p>	
<p>في الوقت المحدد، قام الأمر MAO Scheduler بإدخال فتحتي CBR في جدول الفتحات المحجوزة.</p>	<p>جدول فتحات محجوزة</p>
<p>يتم الآن تشغيل العداد الخاص بطلبات IS المرسلة في MAPS</p>	<p>Req IEs</p>
<p>عداد الطلبات/ قوائم البيانات المرسلة في MAPS</p>	<p>Req/Data IS</p>
<p>عداد قوائم الصيانة الأولية</p>	<p>إنيت إم تي إن IEs</p>
<p>عدد قوائم صيانة المحط ت (عدد مرات الاستقصا (ع)</p>	<p>إس تي إن أم تي إن آي</p>

عدد المنح الطويلة	لونج غرانت
عدد النغمات القصيرة	ShortGrmg IEs
متوسط النسبة المئوية للنطاق التردد لقناة الخادم التي يتم إستخدام ها. إذا تم إغلاقه إلى 100٪ راجع فترات الصلاحية .T4	متوسط إستخدام قناة الخادم
متوسط نسبة الفتحات المتاحة لأجهزة المودم لطلب النطاق التردد عبر آليات التنازع. يشير أيضا إلى مقدار السعة غير المستخد مة في الشبكة.	متوسط نسبة فتحات التنازع
متوسط نسبة الفتحات في حالة النطاق الأولي	متوسط النسبة المئوية لفتحات النطاق الأولية
متوسط نسبة الفتحات المفقود	متوسط نسبة فقدان قطع الصغيرة على الخرائط المتأخرة

ة لأن مقاطعة MAP جاءت متأخرة جدا	
إجمالي كمية النطاق التردد المحجوز ة من قبل جميع أجهزة المودم التي تشارك في قناة الخادم التي تتطلب حجز النطاق التردد. تحدد فئة الخدمة لهذه أجهزة المودم بعض القيم غير الصفريّة لمعدل تدفق البيانات المضمو ن. عند قبول أحد أجهزة المودم هذه في الخادم، تزداد قيمة الحقل هذه بواسطة قيمة معدل تدفق	إجمالي القناة المحجوزة

**ملاحظة:** تحقق منعدادات الضوضاء والانعكاس الجزئي. يجب أن تكون قيمتها منخفضة جدا، وفي الكبلات العادية، تردد ببطء. إذا كانت قيمتها مرتفعة وزيادتها بسرعة فإنها تشير عادة إلى مشكلة في محطة التردد اللاسلكي.

**ملاحظة:** التحقق من الأخطاء غير الصحيحة. وعادة ما تشير هذه التصويبات إلى وجود مشكلة في الضوضاء داخل محطة التردد اللاسلكي. تحقق من مستوى SNR للتدفق الذي تم إستلامه.

**ملاحظة:** من الأفضل أن يبقى هذا العدد حول 200 كحد أقصى.

## يتسبب تكوين بروتوكول التوجيه في إعادة ضبط أجهزة مودم الكبل

مدرك أنه عند تكوين بروتوكول توجيه على واجهة كبل Cisco uBR7200 Series على الإصدارات الأقدم من IOS قبل برنامج Cisco IOS v12.1، يجب على برنامج Cisco IOS software إعادة ضبط الواجهة لتمكين التغيير. وهذا بدوره يتسبب في إعادة تهيئة جميع أجهزة مودم الكبلات الموجودة على تدفق البيانات المحدد هذا، مما يحتمل أن يتعارض مع إرسال البيانات على تدفق البيانات هذا. لذلك أنت ينبغي استعملت القارن تشكيل أمر، مثل مسح تحديد شق، على كبل قارن فقط عندما أدنى من مشترك يكون تأثرت.

## معلومات ذات صلة

- [تحديد مشاكل التردد اللاسلكي أو التكوين في CMTS](#)
- [أستكشاف الأخطاء وإصلاحها \[uBR7200\]](#)
- [أستكشاف أخطاء أجهزة مودم كبل uBR وإصلاحها غير متوفرة عبر الإنترنت](#)
- [توصيل موجه Cisco uBR7200 Series بموجه رأس الكبل](#)
- [أستكشاف أخطاء قائمة الرفرفة وإصلاحها ل Cisco CMTS](#)
- [مواصفات التردد اللاسلكي](#)
- [الأسئلة المتداولة حول التردد اللاسلكي للكابل \(RF\)](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل