

DLSw+ ةرئادلل لاصتلا ءاطخأ فاشكتسأ اهحالصإو

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [فحص حالة الدائرة](#)
- [بدء الدارة](#)
- [تأسيس الدائرة](#)
- [إتصلما](#)
- [مشاكل DLSw الشائعة](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يشرح هذا المستند عملية أستكشاف أخطاء تحويل ربط البيانات الإضافي وإصلاحها (DLSw+) لاتصال الدائرة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج أو أجهزة معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.


الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

فحص حالة الدائرة

يشرح هذا القسم حالة دائرة DLSw، والأسباب المحتملة لتعليق دائرة DLSw في حالة معينة، وبعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي يمكن إتخاذها لتحقيق اتصال الدائرة. يشرح هذا القسم أيضا، بتسبيق رسومي، حالات إنشاء الدائرة ومخرجات أمر `show dlsW circuit`. وأخيرا، يناقش هذا القسم بعض القضايا الأكثر شيوعا في DLSw، مثل:

- أسباب رسائل خطأ Badssphdr.
- لماذا قد تفشل الدوائر الإصدار 2 في الاتصال عند مرورها عبر جدار حماية.
- المشاكل التي تنشأ عند تشغيل DLSw على بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) أو بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات 2 (MSFC2).
- توصيلات LAN المباشرة من خطوط الاتصال 802.1q في DLSw+.

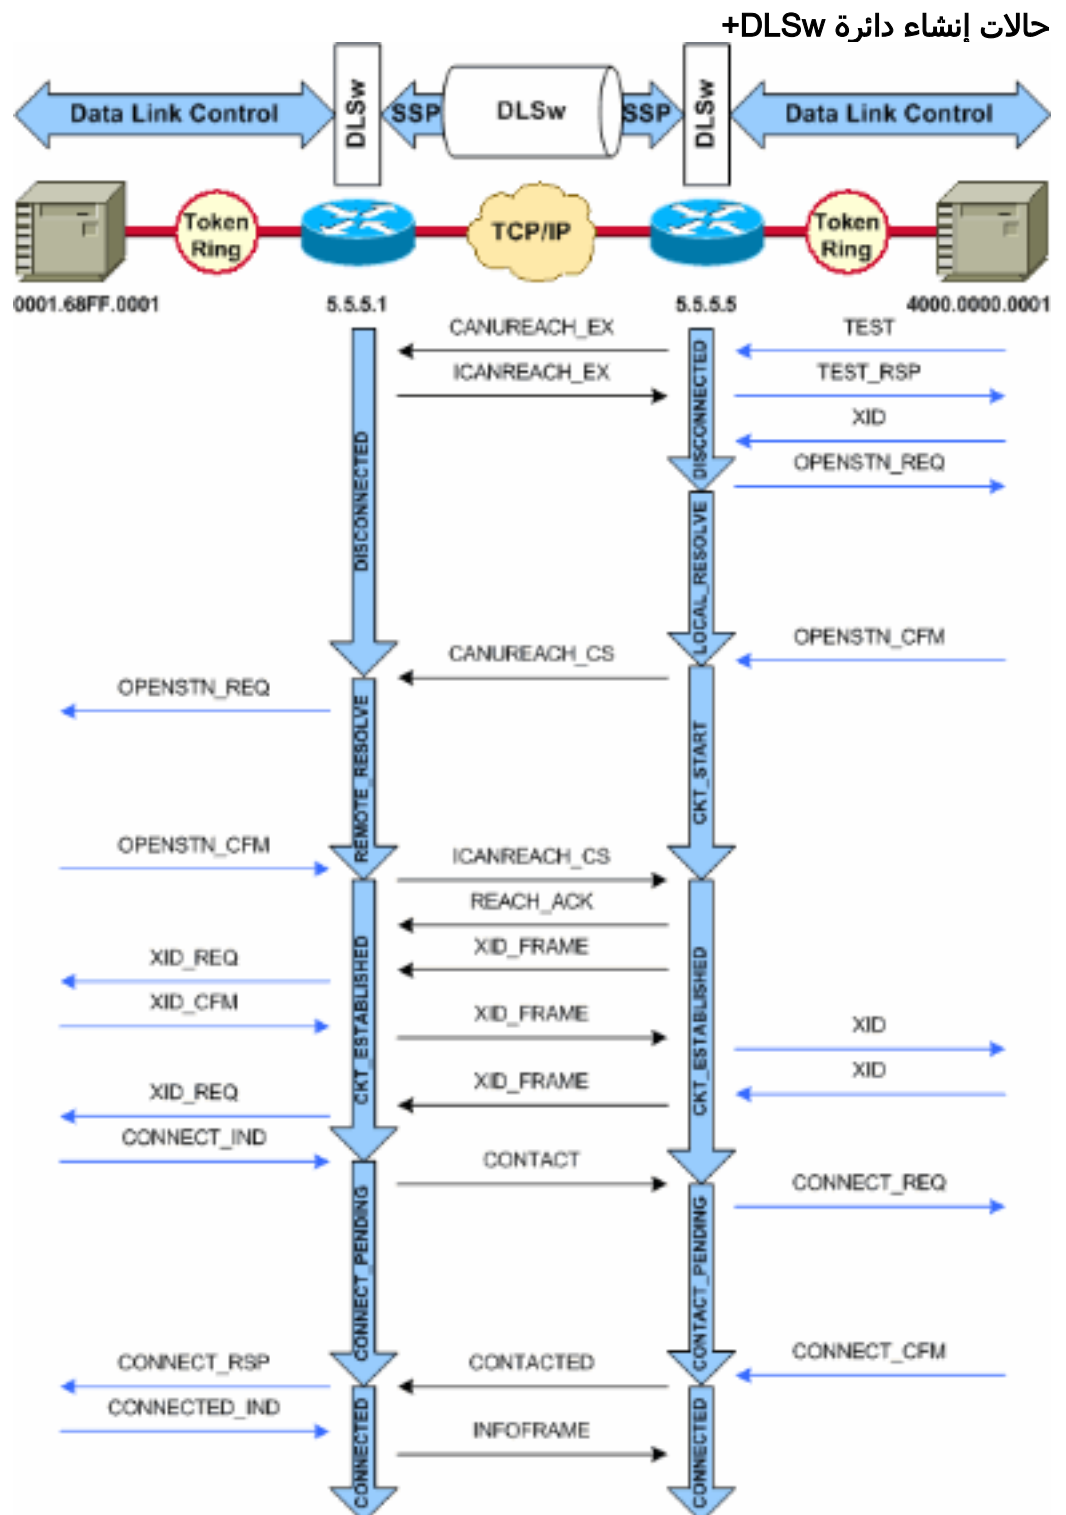

ملاحظة: أكثر سبب شائع في أن تصبح الدوائر عالقة في حالة CKT_ESTABLISHED هو أن المضيف غير نشط


```

IST232I L0401002 ACTIV
IST232I L0401003 ACTIV
IST232I L0401004 ACTIV
IST232I L0401005 ACTIV
IST232I L0401006 ACTIV
IST232I L0401007 ACTIV
IST232I L0401008 ACTIV
IST232I L0401009 ACTIV
IST232I L040100A ACTIV
IST232I L040100B ACTIV
IST232I L040100C ACTIV
IST232I L040100D ACTIV
IST232I L040100E ACTIV
IST232I L040100F ACTIV
IST314I END

```

show dlsw circuit details #

```

Index local addr (lsap) remote addr (dsap) state uptime
0800.5a9b.b3b2 (04) 0800.5ac1.302d (04) CONNECTED 00:00:13 194
PCEP: 995AA4 UCEP: A52274
(Port: To0/0 peer 172.18.15.166 (2065
Flow-Control-Tx SQ CW: 20, permitted: 28; Rx CW: 22, Granted: 25

:Op
IWO
Congestion: LOW(02) , Flow OP: Half: 12/5 Reset 1/0
RIF = 0680.0011.0640

```

أستخدم أمثلة المخرجات والملاحظات التالية للمساعدة في التحقق من تعريفات عقد XCA الرئيسية:

```

NCCF TME 10 NetView CNM01 OPER6 03/31/00 13:56:01
C CNM01 DISPLAY NET, ID=DKAPPN, SCOPE=ALL
NetView takes the DIS DKAPPN short form and converts !--- it into the full D ---!
.NET, ID=DKAPPN, SCOPE=ALL command

```

```

CNM01 IST097I DISPLAY ACCEPTED
CNM01 '

```

```

IST075I NAME= DKAPPN , TYPE= XCA MAJOR NODE

```

Check that the XCA Major Node name is correct and that !--- it is, in fact, an XCA MAJOR ---!

```

NODE. IST486I STATUS= ACTIV , DESIRED STATE= ACTIV

```

*Verify that the XCA Major Node is in an ACTIV status. !--- Any other status is an error ---! condition (see the comment after !--- the Local Line for information about how to correct this error). IST1021I MEDIUM=RING , **ADAPTN0=1** , **CUA=0401** , **SNA SAP=4***

Verify that the Adapter Number is correct and matches the !--- number used in the CIP ---! definitions on the router. !--- Also, verify that the Channel Unit Address (CUA) is correct. !--- Issue the next command (below) to verify that it is either !--- in status online (O) or, if in use, in status allocated (A). !--- Finally, verify that the SAP number that is configured on !--- the XCA Major Node matches the SAP number that is configured !--- in the ADAPTER statement in .the CIP router definition

```

IST654I I/O TRACE= OFF, BUFFER TRACE= OFF
IST1656I VTAMTOPO= REPORT, NODE REPORTED= YES
:IST170I LINES

```

```

IST232I L0401000 ACTIV

```

Verify that the Logical Line is in an ACTIV status. !--- Any other status is an error ---! condition. !--- Contact either the System Programmer or Network Operator to !--- CYCLE, INACT then ACT, or take other action to get both the !--- Local Line and the XCA Major Node into ACTIV status. IST232I L0401001 ACTIV IST232I L0401002 ACTIV IST232I L0401003 ACTIV IST232I L0401004 ACTIV IST232I L0401005 ACTIV IST232I L0401006 ACTIV IST232I L0401007 ACTIV IST232I L0401008 ACTIV IST232I L0401009 ACTIV IST232I L040100A ACTIV IST232I L040100B ACTIV IST232I L040100C ACTIV IST232I L040100D ACTIV IST232I L040100E ACTIV IST232I L040100F ACTIV !--- Verify that you have free Logical Lines left for the VTAM !--- CONNECTIN to allocate a PU. IST314I END

من موجه الأمر NetView، قم بإصدار الأمر `mvs d u,xxx,2`، حيث يكون xxx هو عنوان وحدة القناة. هذا يؤكد أن

CUA إما في حالة متصل (O) أو تم تخصيصه (A):

```
NCCF      TME 10 NetView   CNM01 OPER6   03/31/00 16:08:27
                                         CNM01  MVS D U,,,401,2 *
                                         CNM01 "
                                         IEE457I 16.07.29 UNIT STATUS 076
UNIT TYPE STATUS      VOLSER      VOLSTATE
                                         CTC  A 0401
                                         CTC  A-BSY 0402
```

هذا نموذج تكوين CIP الذي يعرض الواجهة الظاهرية، CIP VLAN، عبارات source-bridge، ورقم المهائى الداخلى الذي يتطابق مع ADAPNO على عقدة XCA الرئيسية؛ CIP يفترض LSAP=04 من عقدة XCA الرئيسية:

```
Sample CIP configuration. interface Channel4/2 lan TokenRing 0 source-bridge 88 1 100 ---!
                                         adapter 1 4000.7507.ffff
,Sample XCA Major Node configuration. VBUILD TYPE=XCA * APPNPRT PORT ADAPNO=1 ---!
                                         CUADDR=401,          DEFAULT TABLE ENTRY
                                         MEDIUM=RING,       MODE TABLE FOR MODEL 3
                                         SAPADDR=4,          3270 DISPLAY TERMINAL

This is the SAP number to which the XCA Major Node listens. !--- If this value does not ---!
match with your end stations, then !--- their XIDs will not receive responses. TIMER=20 *
APPNGRP GROUP DIAL=YES, CU ADDRESS PORT A01 ANSWER=ON, DEFAULT TABLE ENTRY DYNPU=YES, MODE TABLE
                                         FOR MODEL 4 AUTOGEN=(16,L,P), INITIAL ACTIVE

This automatically generates 16 Logical Lines, starting !--- with the letter L, and ---!
generates 16 PUs, starting with !--- the letter P. !--- This can be seen in the previous DISPLAY
                                         .NET output

                                         CALL=INOUT          3270 DISPLAY TERMINAL
```

تأسيس الدائرة

تشير حالة CKT_ESTABLISHED إلى أن الموجهات قامت بإعداد الدائرة بنجاح، لكن محطات النهاية لم تبدأ بعد جلستها عبر تلك الدائرة. افحص جلسة التحكم في الارتباط المنطقي، النوع 2 (LLC2) التي تم إنشاؤها، للتحقق من أن هذه هي الحالة.

```
router# show llc2
```

```
LLC2 Connections: total of 3 connections
Vitual-TokenRing0 DTE: 4000.7507.fff 4000.7507.0099 04 04 state NORMAL
Vitual-TokenRing0 is the name of the interface on which the session !--- is established. !- ---!
-- 4000.7507.fff and 4000.7507.0099 are the source and destination MAC !--- addresses. This is
the address of the interface on which the connection !--- is established. !--- NORMAL indicates
that the current state of the LLC2 session is fully !--- established and that normal
communication is occurring. V(S)=15, V(R)=15, Last N(R)=15, Local window=7, Remote Window=127
akmax=3, n2=10, xid-retry timer 0/0 ack timer 0/1000 p timer 0/1000 idle timer 1220/10000 rej
timer 0/3200 busy timer 0/9600 akdelay timer 0/100 txQ count 0/200 RIF: 0830.0141.0641.0580

الدوائر في هذه الحالة يمكن أن تشير إلى عدد من المشاكل، مثل مشاكل مع XID تبادل أو أجهزة لا يتغير في
VTAM. في نظائر النقل المتسلسل السريع (FST) (أو نظائر التضمين المباشر التي لا تستخدم الإقرار المحلي)، لا يتم
إنهاء الجلسة محلياً. هل تم إنهاء حقل معلومات التوجيه (RIF)؟؟؟Token Ring؟؟؟ولكن جلسة العمل هي
pass-through بالكامل. على هذا النحو، لا ترى الدوائر المنشأة للجلسات عبر DLSw+ FST أو النظراء المباشرين
(بخلاف الإطار المحلي لترحيل الإطارات). هناك مشكلة أخرى شائعة في تبادل XID وهي وجود قيم IDBLK/IDNUM أو
CPNAME غير صحيحة.
```

```
NCCF      TME 10 NetView   CNM01 OPER6   03/31/00 13:59:43
                                         C CNM01  DISPLAY NET, ID=DKTN3270, SCOPE=ALL
```

NetView takes the **DIS DKTN3270** short form and converts !--- it into the full **D ---!**
.NET, ID=DKTN3270, SCOPE=ALL command

```
CNM01 IST097I DISPLAY ACCEPTED
                                CNM01 '
```

```
IST075I NAME = DKTN3270 , TYPE = SW SNA MAJOR NODE
```

```
IST486I STATUS = ACTIV , DESIRED STATE = ACTIV
```

```
IST1656I VTAMTOPO = REPORT , NODE REPORTED - YES
```

```
:IST084I NETWORK RESOURCES
```

```
IST089I DK3270DY TYPE = PU_T2.1 , ACTIV
```

*Verify that the PU is in ACTIV state. !--- If the PU is in INACT or INOP status, then ask ---!
the System Programmer or !--- Network Operator to activate it. !--- If the PU is in CONNECT
status, then you could have a definition error. !--- Ask the System Programmer to verify the
Switched Major Node definition. !--- If the PU is in ACTIV status and you still can not
establish a session, !--- then verify that another end station is not using the the same PU.*

```
IST089I DKDYLU0A TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I DKDYLU0B TYPE = LOGICAL UNIT , ACT/S--  
-X- IST089I DKDYLU1A TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I DKDYLU19 TYPE = LOGICAL UNIT ,  
ACT/S---X- IST089I DKDYLU18 TYPE = LOGICAL UNIT , ACT/S---X- IST089I DKDYLU17 TYPE = LOGICAL  
UNIT , ACT/S---X- IST089I DKDYLU16 TYPE = LOGICAL UNIT , ACT/S---X- IST089I DKDYLU15 TYPE =  
LOGICAL UNIT , ACT/S---X- IST089I DKDYLU09 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I DKDYLU08  
TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I DKDYLU07 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I  
DKDYLU06 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I DKDYLU05 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X-  
IST089I DKDYLU04 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I DKDYLU03 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV--  
-X- IST089I DKDYLU02 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV---X- IST089I DKDYLU01 TYPE = LOGICAL UNIT ,  
ACTIV---X- IST089I DK3270ST TYPE = PU_T2 , CONCT IST089I DKSTLU01 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT  
IST089I DKSTLU02 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT IST089I DKSTLU03 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT  
IST089I DKSTLU04 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT IST089I DKSTLU05 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT  
IST089I DKSTLU06 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT IST089I DKSTLU07 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT  
IST089I DKSTLU08 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT IST089I DKSTLU09 TYPE = LOGICAL UNIT , CONCT  
IST089I DKDLUR32 TYPE = PU_T2.1 , ACTIV--L-- IST089I DKDLDYPU TYPE = PU_T2.1 , ACTIV IST089I  
DKDLSTPU TYPE = PU_T2.1 , ACTIV IST089I DKDLST01 TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV IST089I DKDLST02  
*** ??? TYPE = LOGICAL UNIT , ACTIV
```

```
VBUILD TYPE=SWNET
```

```
TN3270 DYNAMIC LU BUILD *
```

```
,DK3270DY PU ADDR=01
```

```
,IDBLK=05D
```

```
,IDNUM=03270
```

Verify that the end station is using the correct IDBLK and IDNUM values. PUTYPE=2, ---!
LUGROUP=BXLLUGRP,LUSEED=DKDYLU## * LUGROUP=BXLLUGRP,LUSEED=DKDYLU## * * * TN3270 CP DEF FOR DLUR
,EN ON CIP * DKDLUR32 PU ADDR=01, **CPNAME=DK3270CP**

Verify that the end station is using the correct CPNAME value. ISTATUS=ACTIVE, PUTYPE=2, ---!
CPCP=YES, NETID=NETA

إتصلنا


الحالة هي الحالة العادية عندما تكون دائرة DLSW متصلة بنجاح.

هل تريد إظهار دائرة DLSW؟؟؟ عندما تقوم باستكشاف أخطاء حالة دائرة DLSW وإصلاحها، قم بإصدار أمر **EXEC** **المميز** للدوائر **dlsW**:

```
[show dlsW circuits [detail  
[mac-address address | sap-value value | circuit id]
```

- تفاصيل؟؟؟ (إختياري) يعرض معلومات حالة الدائرة بتنسيق موسع.
- عنوان MAC؟؟؟ (إختياري) يحدد عنوان MAC الذي سيتم استخدامه في البحث الدائري.
- SAP-value؟؟؟ (إختياري) يحدد SAP الذي سيتم استخدامه في البحث الدائري.

• معرف الدائرة؟؟؟ (إختياري) يحدد معرف الدائرة لفهرس الدائرة.
 ارجع إلى أوامر تكوين DLSw+ وإلى المخطط التالي، لفهم الإخراج من هذا الأمر.

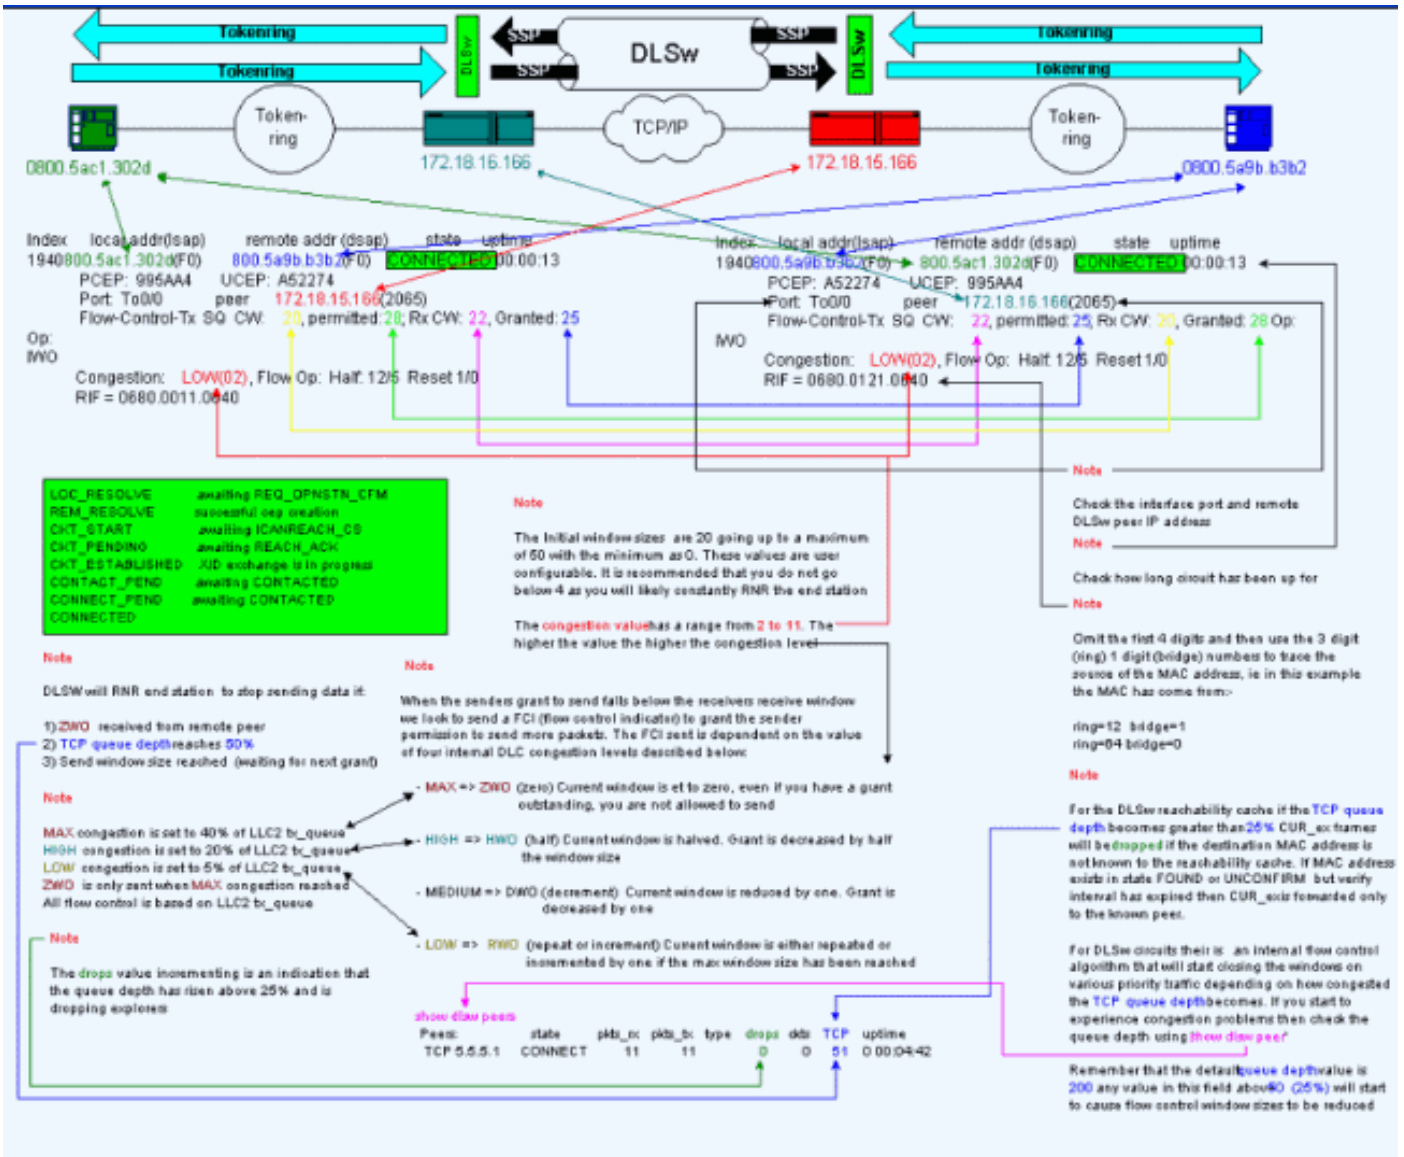

مشاكل DLSw الشائعة

رسائل الخطأ Badssphdr

قد تظهر رسالة الخطأ هذه على بعض موجّهات DLSw:

```
DLSWC-3-BADSSPHDR: bad ssp hdr in proc ssp - received remote correlator from%
different peer = 0x200004B
```

```
Traceback= 606FCD68 606FD008 606ED364 606F2B2C 6026B118 601F6438 601CAA10-
6020F6B0 6020E350 6020E484 601B3048 601B3034
```

```
Nov 23 06:10:33: %DLSWC-3-RCVSSP: SSP OP = 4 ( ICR ) received from peer x.x.x.x(2065) Nov 23
06:10:33: %DLSWC-3-RCVSSP: SSP OP = 4 ( ICR ) expected from peer y.y.y.y(2065) !--- Where
.x.x.x.x and y.y.y.y are two different remote DLSw peers
```

هذه الرسائل إعلامية، وهذا القسم يشرح لماذا قد تحدث.

أثناء تحليل العنوان (CANUREACH_EX)، يمكن للموجه الحصول على استجابات متعددة (ICANREACH_EX). سيقوم الموجه الذي بدأ حل العنوان بتخزين جميع الاستجابات في وقت إجراء عملية إستدعاء الدائرة. سيقوم الموجه الأصلي بإرسال

رسالة CANUREACH موجهة إلى أحد الموجهات البعيدة التي إستجابت أثناء تحليل العنوان. يقوم الموجه الأصلي بتشغيل مؤقت، لانتظار ICANREACH. إذا لم يتم إستلام ICANREACH قبل المهلة، فعندئذ يرسل الموجه الأصلي CANUREACH آخر موجه إلى أحد الموجهات البعيدة الأخرى التي إستجابت أثناء تحليل العنوان. إذا؟؟؟؟ لسبب ما مثل الازدحام والارتباطات البطيئة وما إلى ذلك؟؟؟؟ تصل ICANREACH من الموجه البعيد الأول بعد ICANREACH من الموجه البعيد الثاني، تتلقى رسائل الخطأ المذكورة آنفاً. يستقبل الموجه icanreach من عنوان IP x.x.x.x، ولكنه توقع ICANREACH من عنوان IP y.y.y. في حالة عدم وجود مشاكل في الاتصال، يتم عرض هذه الرسائل لأغراض إعلامية فقط، ويعتبر DLSw يعمل كما هو مصمم. راجع [معرفة تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdp50163 \(العلاء المسجلون فقط\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

ومع ذلك، إذا كانت شبكة DLSw تواجه مشاكل في الاتصال، فيجب أخذ الرسائل على محمل الجد ويلزم إجراء مزيد من التحقيقات. ابحث عن التأخيرات المهمة لشبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) أو حالات انتهاء وقت النظر الدورية ل DLSw في الشبكة أو كليهما. وبالإضافة إلى ذلك، حدد ما إذا كان يتم إستخدام ترجمة عنوان الشبكة (NAT) بين النظراء، لأن ذلك قد يتسبب في مشكلة الاتصال. قد يكون من المفيد إيقاف تشغيل مستكشفي بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP)، لمعرفة ما إذا كانت رسائل الخطأ هذه قد توقفت: قم بإصدار الأمر [dlsW udp-disable](#)، الذي تم تقديمه أولاً في Cisco IOS؟؟؟ برنامج الإصدار F 11.2. إذا لم يكن كذلك، فسيكون من المفيد للغاية تتبع WAN لتدفق بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) بين الأقران.

ملاحظة: تم الإبلاغ أيضاً عن رسائل الخطأ المذكورة أعلاه بشكل غير صحيح في إصدارات برنامج Cisco IOS software الأقدم من 11.2. لذلك، من المهم أن تقوم بتشغيل إصدار بعد 11.2.

[DLSw الإصدار 2 وجدران الحماية](#)

مع تقديم ميزة البث الأحادي ل Cisco DLSw UDP في برنامج Cisco IOS الإصدار F(6)11.2، يتم إرسال إطارات المستكشف وإطارات المعلومات غير المرقمة عبر بث UDP الأحادي بدلا من TCP. قبل DLSw الإصدار 2، تطلبت ميزة البث الأحادي هذه وجود اتصال TCP قبل إرسال الحزم عبر UDP. ومع ذلك، يرسل الإصدار 2 من DLSw البث المتعدد والبث الأحادي ل UDP/IP قبل وجود اتصال TCP. هل تريد إستخدام حزم تحليل العنوان؟؟؟ مثل CANUREACH_EX و NETBIOS_NQ_EX وما إلى ذلك؟؟؟ هل تستخدم خدمة البث المتعدد، ولكن يتم إرسال الردود؟؟؟ ICANREACH_ex و NAME_RECOGNIZED_EX؟؟؟ يتم إرسالها مرة أخرى عبر بث UDP الأحادي.

في سيناريو نموذجي، تم إعداد جدار حماية بين نظائر DLSw. وبالتالي، يجب إنشاء دوائر DLSw من خلال جدار الحماية. يذكر [RFC 2166](#) (تحسينات DLSw v2.0) أن منفذ مصدر UDP يمكن أن يكون أي قيمة. تستخدم موجهات DLSw من Cisco منفذ المصدر 0. وهذا يمثل مشكلة عند تمرير دوائر DLSw عبر جدران الحماية، والتي يتم إعدادها عادة لتصفية المنفذ 0. يؤدي هذا إلى حدوث حالات فشل في توصيل دوائر DLSw. ال workaround أن يمكن ال [dlsW udp-disable](#) تشكيل أمر. إذا تم تكوين الأمر [dlsW udp-disable](#)، فعندئذ لا ترسل DLSw الحزم عبر بث UDP الأحادي، ولا تعلن عن دعم بث UDP الأحادي في رسالة تبادل القدرات الخاصة به.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [خدمة البث المتعدد ل UDP/IP وفهم تقديم DLSw+ لميزة البث الأحادي ل UDP](#).

[مشاكل MSFC و DLSw](#)

يمكن أن يكون هناك العديد من المشاكل عندما تقوم بتشغيل DLSw على بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) أو بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات 2 (MSFC2). للحصول على معلومات شاملة حول DLSw و MSFC، راجع [الأسئلة المتداولة DLSw+ و MSFC](#).

[توصيل 802.1q في DLSw](#)

يتم دعم LLC2 من 802.1q شنتية محولة في DLSw أولاً باستخدام نظائر TCP DLSw والربط الشفاف بواسطة [معرفة تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdv26715 \(العلاء المسجلون فقط\)](#). اعتباراً من الإصدار 12.2(6) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، يعمل الطرازان 802.1q و DLSw.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير دعم DLSw ل DDTs وتكرار الإيثرنت وتغليف dot1Q مع شبكة VLAN الأصلية عن

طريق دعم DLSw. ارجع إلى ملاحظات الإصدار وحقول الإصدار الثابت الأول من تقارير DDTS هذه:

- [معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdv26715](#) (العملاء المسجلون فقط)؟؟؟ يقدم دعم 802.1q إلى DLSw باستخدام تضمين TCP فقط.
- [معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdy09469](#) (العملاء المسجلون فقط)؟؟؟ يصحح الخطأ حيث DLSw لا يعمل عندما تكون واجهة LAN واجهة FastEthernet التي تم تكوينها لعملية كبسلة 802.1q وشبكة VLAN الأصلية:

```
interface FastEthernet0/0.500
encapsulation dot1Q 500 native
bridge-group 1
```
- [معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdw65810](#) (العملاء المسجلون فقط)؟؟؟ يثبت إستخدام تكرار الإيثرنت DLSw وشبكات 802.1q المضمنة. لا يوجد حتى الآن دعم ل DLSw FST مع 802.1Q.
إذا قمت بتحديد الإصدار 12.2(13.4) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، فإن برنامج DLSw مع تضمين TCP، فعندئذ يدعم تكرار الإيثرنت DLSw خط LLC2 من 802.1q الذي تم تغليفه بالشبكات باستخدام الكلمة الأساسية أو بدونها.

معلومات ذات صلة

- [دعم DLSw و +DLSw](#)
- [دعم التقنية](#)
- [دعم المنتجات](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا