

تقو ضرعت يتلا ةي طمن ل NCS1K-PSM تادحو لي غشتلا ءانثأ عقوتم ل نم ىل عأ لي وحت

تاي وحت ل

ةمدقم ل

ةيساساً تامولعم

ةي صيخشتلا تاءارجل او اءال ص او اءاخ ل ا فاشك تساً

بارق

بارق ل

ةمدقم ل

ءانثأ لي وحت تقو عقوتم ل نم higher رهطي ةي طمن ةدحو NCS1K-PSM ل ةقيثو اذه فص ي
لي غشت

ةيساساً تامولعم

ءارءا تاقو ليمع ل طحال، (OPM29151332 و OPM29151335) NCS1K-PSM تادحو لي غشت ءانثأ
زواجت، كلذ عمو، ةيناث ي ل لم 50 نم لقا عقوتم ل لي وحت ل تقو ناك. لي وحت ل راب تءال ةي ل اع
ءحصل ل نم ققحت ل او لي غشت ل ةطشنأ ىل ع رثأ امم، ةيناث ي ل لم 300 طحال م ل لي وحت ل تقو
ةي ووض ل ةكبش ل لءاد

تاي رصب م اءءتس ا مت دقو، 7.10.1 راءص ل ا Cisco IOS® XR جم ان رب ىل ع لم عت ةزهءال ت ناك
رشن ل ا ي ف QDD-2X100-LR4-S ليمع ل

ةلكشم ل فصو

لي وحت ءارءا تقو نأب ءي فاً، لي غشت ل ءانثأ لي وحت ل ءحص نم ققحت ل تاراب تءال ءارءا ءانثأ
50 ل ا ءو ء ي ف لي وحت ل تاي ل مع ل ام ك ل نم الءبو. عقوتم ل ءل نم ريثك ب ىل ع ا ناك PSM
امم، ةيناث ي ل لم 300 نم رثك أ قرءتست لي وحت ل تادءا نأ ءطءال م مت، ءعقوتم ل ةيناث ي ل لم
لي غشت ل نم ققحت ل او صي وفت ل ءانثأ تاريءات ءو ء ىل ا ي ءوي

كلذ ي ف امب ءءءتم ةي صيخشت ءءائتن ءكراشم تمت، ءلكشم ل ا ي ف ققحت ل لءا نمو

• ينف ل مءءل تاءرءم راءظا

• لي وحت ل راب تءال تاءءس

• ني وكت ل تافلم

• راب تءال ءءائتن تاناي ب ل واءء

تالءس ل ا هءه لي لءت ىرءو

نأ ديحت مت، ةعمجم لايوحتت لاو صيخشتت لا تارابتخا جئاتنل يليصفتت لا لايوحتت لا دعب Cisco نم ءاطخألا حيحصت فرعم Cisco جمارب ي ف فرعم بيعب ةقلعتم تناك ةلكشم لا [CSCwr67622](https://www.cisco.com/c/enr/td/docs/psmt/psmt_8000/psmt_8000_cscwr67622.pdf).

نمزي ف ببستي امم، PSM ربع لايوحتت لا ءانثأ CIM-8 لاصتا طخ تادحو ىلع بيعل اذو رثوي ظحالما كولسلا قباط دقل. ةنيم ليغشت فورظ لظ ي ف يداع ريغ لكش ب عفترم لوصو. أطلخا ي ف ةقوتوملا ةفورعمل ضارعالا ليمعلا ةئيب ي ف

لايوحتت لا تاقوا زواجت ىلا ىدا امم، PSM لايوحتت ةيلمع ي ف ءادألا ضافخنا ىلا لخلل اذو ىداو. ءقوتملا دحلل

ةي صيخشتت لا تاءارجلال او اءال صا و ءاطخألا فاشكتسا

رادصال تلعز ءه steps in order to تلعز Cisco TAC تلعزنا

1. لجال لايوحتت

- لايوحتت لا رابتخا تالجم و ينفال معدلل ةي لايصفتت لا ضرعلا تافل معجارم تمت ليمعلا ءرفوي يتل.
- حيحصت فرعم ي ف ني بملا كولسلا عم ةقفاوتملا ءدجملا لايوحتت لا ريخأت طامنأ [Cisco CSCwr67622](https://www.cisco.com/c/enr/td/docs/psmt/psmt_8000/psmt_8000_cscwr67622.pdf) نم ءاطخألا

2. يس دنهلا ققحتلا

- ىلع رثوي يذل بيعل ويرانيس تباط ضارعالا نأ Cisco ي ف ءس دنهلا قيرف دكا CIM-8 تادحو ىلع PSM لايوحتت

3. جمارب لال صا رشن

- لايوحتت لا ريخأت ءلكشم جلاعي فدهتسم جمارب لال صا Cisco ءس دنهلا تم دق
- ليمعلا ب ءصاخلا NCS 1000 ءزهجا ىلع لال صا رشن مت

رارق

جمانرب لال صا قيبتت دعب

- قاطنلا ءعساو لايوحتت تارابتخا تي رجأو
- ءادألا نم ققحتل لايوحتت تارود ءدع ذي فننت مت
- تابتع ي بل ي امم، ءي ناث ي لمل 50 نم لقا ىلا لايوحتت لا نمز ءداع رابتخالا جئاتن تذك. ءقوتملا ليغشتلا

ءانرب PSM لايوحتت ءي لآ ي ف ءادألا ءلكشم لال صا رشن مت

رارقلا

كولس ىلع رثؤي يذلا [Cisco Bug ID CSCwr67622](#) جمانرب ي ف بېع نع رادصلال جتن
عقوتملل دحلل ليوحتلا تاقوأ زواجت هنع جتن ي امم، CIM-8 لاصتا طخ تادحو ىلع PSM ليوحت

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا