

Cisco اءح الء و ML ة ق اط ب ء اط خ أ ف اش ك ت س أ ONS 15454

المحتويات

المقدمة
المتطلبات الأساسية
المتطلبات
المكونات المستخدمة
الاصطلاحات
بنية ML الأساسية
طوبولوجيا الاختبار الأساسية
دراسات حالة إدراج الأعطال
معلومات عامة
دراسات حالة
أستكشاف الأخطاء وإصلاحها وعزل الأخطاء
معلومات عامة
دراسات حالة
الملحق: معلومات حول تكوين الاختبار الأساسي والأمر 7603a
7603 مليا
225. ميغالتير
252. ميغالتير 12
معلومات ذات صلة

[المقدمة](#)

يستخدم هذا المستند مخطط إءتبار بسيط لوصف كيفية أءكشاف أخطاء بطاقات الطبقات المتعددة (ML) وإصلاحها على Cisco ONS 15454. يوفر قسم [الملحق](#) بعض أوامر التكوين الأساسية، ومعلومات المخطط التفصيلية.

يستخدم الإءتبار طريقة تجريبية لفهم أخطاء الشبكة المرتبطة ببطاقات ML. يتضمن الإءتبار أخطاء أو تكوينات معروفة من أجل التقاط النتائج المتوقعة وتحليلها. وتقدم دراسات حالات عزل الأعطال هذه النتائج.

تبع الوثيقة منهجيات أءكشاف المشكلات وحلها النموذجية. يقدم المستند عرضاً، وبناقش خطوات عزل الأعطال ذات الصلة، كما يوفر إجراءات عامة لحل الأعطال.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454
- بطاقات الإيثرنت Cisco ONS 15454 ML-Series Ethernet Cards
- Cisco من IOS
- الربط وتوجيه ال IP

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco مسحاج تحديد 7603 أن يركض Cisco IOS © برمجية إطلاق 12.1(13)E13
 - Cisco ONS 15454 أن يركض Cisco ONS، الإصدار 4.1.3
 - ML (مضمن كجزء من إصدار 4.1.3 ONS) الذي يشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(19)EO1
- تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

بنية ML الأساسية

توفر بطاقات Cisco ML الخاصة بالنظام الأساسي ONS 15454 اتصال إيثرنت بسرعة 1000/100/10 ميجابت في الثانية عبر SONET/SDH في الطبقة 2 والطبقة 3. تقوم كل بطاقة ML في الهيكل بتشغيل صورة IOS مستقلة واحدة. يؤدي إنشاء دائرة توصيل عكسي في وحدة تحكم النقل (CTC) من Cisco بين منافذ ML إلى إنشاء حزمة خلفية افتراضية عبر منافذ (SONET (POS). في إصدارات البرامج 4.6 والإصدارات الأحدث، يحدث دائما إنشاء منافذ POS، ولكن المنافذ لا تظهر إلا عندما يحدث إنشاء دائرة توصيل عكسي في CTC.


تحتوي البطاقة ML1000-2 على منفذ (0 POS و 1). يحتوي كل منفذ على ما يصل إلى إشارة النقل المتزامنة (STS) النطاق الترددي العريض-24c وإجمالي STS-48c لكل بطاقة. يدعم كل منفذ نقطة وصول (POS) الواجهات الفرعية للسماح بتوصيل شبكات VLAN. يقع تعيين طبيعي من POS ميناء إلى ميناء بصري أثناء الدائرة خلق مرحلة، ويستطيع غيرت أثناء بصري فسحة بين دعامين تغيير. وبالتالي، هناك منفذ POS على طرفي الدائرة هما الأقران، ويجب أن تتطابق تكويناتهما.

يعتمد التخطيط بين منفذ إيثرنت ومنفذ POS على متطلبات المخطط. يربط مخطط تحويل الطبقة 2 هذين النوعين من المنافذ معا مع نفس رقم مجموعة الجسر. يقوم مخطط الطبقة 3 بتوجيه الحزم بين هذه الواجهات.

طبولوجيا الاختبار الأساسية

[الشكل 1](#) يمثل مخطط الاختبار:

الشكل 1 - طبولوجيا الاختبار

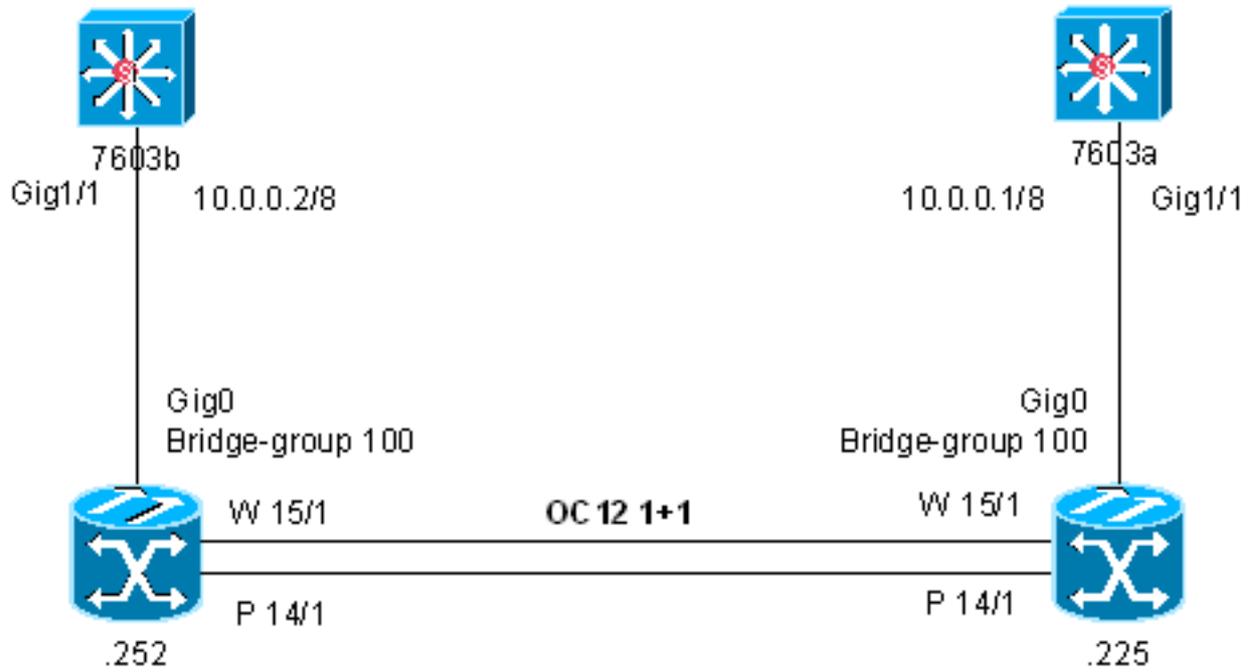

من أجل إعداد طبولوجيا الاختبار:

1. قم بتوصيل موجهات Cisco 7603 بعقد ONS عبر إيثرنت جيغابت، وتأكد من أن كلا المنفذين على الموجهين على شبكة IP الفرعية نفسها. هنا، تحتوي كل عقدة ONS على بطاقة ML1000-2 واحدة في الفتحة 12.
2. قم بتكوين مجموعة جسر 100 ل Gig0 و POS0 على كلا عقدتي ONS. ملاحظة: لا تحتاج إلى استخدام POS1 في هذا الاختبار. الدائرة بين المنفذين ML POS0 هي STS-12c.
3. قم بتعطيل توجيه IP على بطاقات ML.
4. توفير الحماية OC12 1+1 بين عقدتي ONS. راجع الشكل 1 للحصول على المعلومات ذات الصلة. ملاحظة: تقوم كلا عقدتي ONS بتشغيل Cisco ONS، الإصدار 4.1.3.

دراسات حالة إدراج الأعطال

يبحث هذا القسم نتائج العديد من الأخطاء المعروفة وبعض العمليات الشائعة. وتصف كل دراسة حالة العملية، والنتائج على ML و ONS.

معلومات عامة

بعض الأوامر ذات الصلة لاستكشاف أخطاء ML IOS وإصلاحها

```
show ons alarm
show ip interface brief
clear counters
show interface summary
show interface
```

تأكد من استخدام ختم الوقت الصحيح لتسجيل المخزن المؤقت، وتحقق مما إذا كان توقيت الاتصال والتحكم (TCC) تم تعيينه بالتاريخ والوقت الصحيحين. هنا عينة تشكيل إنتاج على ML:

```
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime msec localtime
logging buffered 4096 debugging
يقوم هذا التنبيه تلقائياً بتشغيل تغيير حالة إرتباط نقطة البيع:
```

```
PAIS
PLOP
PTIM
PUNEQ
PRDI
PPLM
PPDI
BER_SF_B3
```

ملاحظة: يستخدم النظام الأساسي 15454 ONS نمطين للإبلاغ عن الإنذارات. على سبيل المثال، يظهر PAIS في (IOS ML)، بينما يظهر AIS-P في CTC. يمثل كل من PAIS و AIS-P نفس النوع من الإنذار.

عمليات التحقق المشتركة في لجنة مكافحة الإرهاب

```
Alarms
Conditions
History
Circuit
Inventory
Port PM counters
Diagnostics file
Audit trail
```

- على بطاقة ML: منافذ Ether للصيانة/الأداء: تحقق من الأخطاء. منافذ نقطة البيع للصيانة/الأداء: تحقق من الأخطاء.
- على بطاقة العمل OC12: تمكين IPPM على الإمداد/SONET STS. الأداء: التحقق من الأخطاء.

دراسات حالة

يصف هذا القسم العديد من نقاط الفشل المحتملة، ويشرح كيفية التقاط المعلومات الصحيحة لحل المشكلة.

قطع اتصال إيثرنت

يظهر هذا التنبيه على 225 عندما تقوم بسحب كبل الإيثرنت:

```
225ML12#show ons alarm.
Equipment Alarms
Active: None
Port Alarms
POS0 Active: None
POS1 Active: None
GigabitEthernet0 Active: CARLOSS
GigabitEthernet1 Active: None

POS0
Active Alarms : None
```

Demoted Alarms: None

POS1 Interface not provisioned

ملاحظة: إذا قمت بفرض واجهة ML GigE، فإن ML لا تلاحظ أن الارتباط معطل.
يظهر نفس المنبه في CTC من 225. (راجع الشكل 2).

الشكل 2 - الإنذار في لجنة مكافحة الإرهاب

Num	Ref	New	Date	Object	Eqpt Type	Slot	Port	Pa...	Sev	ST	SA	Cond	Description
742	742	✓	05/24/04 12:23:37 CDT	FAC-12-0	ML1000	12	0		MJ	R	✓	CARLOSS	Carrier Loss On The LAN

يؤكد فقدان مجاور لبروتوكول أستكشاف (Cisco CDP) إلى 7603a المشكلة.
ملاحظة: لا تؤثر حالة 0 GigE على واجهة 0 POS (لا تزال الواجهة (up/up).

محول حماية OC12

لا يقوم محول حماية OC12 بإنشاء أي تبيهات أو أخطاء.

كلتا الفتئين OC12 خارج الخدمة (OOS)

عندما يتغير كلا منفذي OC12 على 252 عقدة إلى OOS، يرسل 225 AIS-P تقريراً، مما يؤدي إلى انخفاض واجهة POS 0، ويؤدي إلى TPTFAIL.

```
225ML12#show ons alarm.  
Equipment Alarms  
Active: RUNCFG-SAVENEED
```

```
Port Alarms  
POS0 Active: TPTFAIL  
POS1 Active: None  
GigabitEthernet0 Active: None  
GigabitEthernet1 Active: None
```

```
POS0  
Active Alarms : PAIS  
Demoted Alarms: None  
  
POS1  
Interface not provisioned
```

المحول الجانبي XC

يظهر إدخال السجل هذا على ML للعقدة التي يتم تحويل XC إليها. لاحظ أن XCON B هو slot 10 XC.

```
May 24 09:55:27.402: %CARDWARE-5-XCON_SWITCH: Switched XCON to B  
,May 24 09:55:27.406: %CARDWARE-6-BTC_DRV: Init BTC, BTC Rev = 2, Backplane = 0  
Port = 0
```

المحول الجانبي TCC

يعرض الشكل 3 المنبه المسجل.

شكل 3 - تتيه المحول الجانبي TCC

Alarms	Conditions	History	Circuits	Provisioning	Maintenance						
✓	05/24/04 10:05:37 CDT	R27-1...	SYSTEM					R	MN	DISCONN...	Loss of connection between node and CTC

ملاحظة: إذا كنت تستخدم CTC أو Telnet العكسي للاتصال ببطاقة ML، تفقد الاتصال ببطاقة ML.

بعد دقائق قليلة، يجب أن يكون المنبه صافياً. تظهر إدخلات السجل هذه في ML:

```
:May 24 10:29:09.258: %CARDWARE-5-SOCKET_INFO: closed socket to TCC
changed active TCC
May 24 10:29:09.766: %ONS-6-VTY: All Vty lines cleared
May 24 10:29:14.762: %CARDWARE-5-SOCKET_INFO: cannot connect socket to TCC: B
May 24 10:29:20.270: %CARDWARE-5-SOCKET_INFO: cannot connect socket to TCC: B
May 24 10:29:25.770: %CARDWARE-5-SOCKET_INFO: cannot connect socket to TCC: B
May 24 10:29:31.270: %CARDWARE-5-SOCKET_INFO: cannot connect socket to TCC: B
May 24 10:29:36.370: %CARDWARE-5-SOCKET_INFO: open socket to TCC: B
,May 24 10:29:41.166: %CARDWARE-6-BTC_DRV: Init BTC, BTC Rev = 2, Backplane = 0
.Port = 0
```

يظهر TCC النشاط الحالي أيضا في هذا المخرج. يمثل المحول TCC Slot 11 "ب"، بينما يمثل الفتحة 7 المعيار TCC "أ".

```
252ML12#show ons equipment-agent status.
---- EQA ---- phySlot: 12, eqptType: EQPT_L2SC, eqptID: 0x2403
curTCC: Tcc B
linkStatus: Full dbReq/Recv: 7 / 7 msgVerToEQM: 2
socketFd: 0 pipeMsgAct: No hdrSizeToEQM: 28
connTries: 0 connTimerFast: No hdrSizeFromEQM: 28
timingProv: No
clock auto 1
```

إزالة الدارة وخلقها

تقوم إزالة دائرة التوصيل التبادلي بإنشاء إدخلات السجل التالية:

```
:May 27 17:40:48.459: %VIRTUAL_PA-6-PAREMOVED
POS interface [0] has been removed due to circuit deletion
,May 27 17:40:48.511: %CARDWARE-6-BTC_DRV: Init BTC, BTC Rev = 2
.Backplane = 0, Port = 0
```

غيرت أيسر تشكيل بما أن أنت تعرضه من ML.

```
225ML12#show ons provisioning-agent m ports all.
```

```
----- Backend Port (00) Data -----
prov: no sts: xx vt: xx type: xxx name: xxxxx
----- Backend Port (01) Data -----
prov: no sts: xx vt: xx type: xxx name: xxxxx
```

إنشاء دائرة STS3c يحدث الميناء معلومة على ML. كما يظهر حجم الدائرة في إخراج وحدة تحكم نقطة البيع 0.

```
225ML12#show ons provisioning-agent m ports all.
```

```
----- Backend Port (00) Data -----
:prov: yes sts: 00 vt: 255 type: DOS name
----- STS (00) Term Strip -----
Admin State: IS Direction: TX_RX_EQPT
Type: 3 Sf: 1E-4 Sd: 1E-7 C2 tx/exp: 0x01 / 0x01
```

```
PathTrace Format: 64Byte Mode: OFF
                (expected: (not valid
                "send: valid: "\000\000\000\000
----- VT (255) Term Strip not provisioned -----
                ----- STS (00) Xc Strip -----
                                rate: 3 Admin: IS
Src Port/STS: 0x09/0x00 STS Eqpt: 0x01
Dest Port/STS: 0x06/0x00 UPSR STS Cont Dest: 0x00
Prev STS Stich Dest Port/STS: 0xFF/0x00
Next STS Stich Dest Port/STS: 0xFF/0x00

----- Backend Port (01) Data -----
prov: no sts: xx vt: xx type: xxx name: xxxxx
```

تظهر إختلالات السجل التالية:

```
:May 27 17:47:08.711: %VIRTUAL_PA-6-PAPLUGGEDIN
POS interface [0] has been created due to circuit creation
,May 27 17:47:08.715: %CARDWARE-6-BTC_DRV: Init BTC, BTC Rev = 2
.Backplane = 0, Port = 0
:May 27 17:47:08.915: %LINK-3-UPDOWN
Interface POS0, changed state to up
:May 27 17:47:09.927: %LINEPROTO-5-UPDOWN
Line protocol on Interface POS0, changed state to up
```

مستعرضون

يسبب تطبيق من مرفق أنشطة إلى ال OC12 نشط ميناء على ال 225. ال ML 225 أن يبلغ TPTFAIL تنبيه. يظهر هذا التنبيه أيضا على قوائم تنبيه ML.

ملاحظة: إذا قمت بتمكين عمليات الاسترجاع على مسار نشط، فسيحدث فقد لحركة المرور.

```
225ML12#show ons alarm.
Equipment Alarms
Active: None
Port Alarms
POS0 Active: TPTFAIL
POS1 Active: None
GigabitEthernet0 Active: None
GigabitEthernet1 Active: None
POS0
Active Alarms : PAIS
Demoted Alarms: None
```

```
POS1
Interface not provisioned
```

ملاحظة: عند استخدام حلقة الحزم المرنة (RPR) بدلا من 1+1 OC-12 كما هو الحال في هذا الاختبار، قم بإيقاف تشغيل واجهات POS قبل تمكين عمليات الاسترجاع. يتسبب هذا الاسترجاع على RPR في فقدان حركة المرور، لأن مسار الحماية لا يعيد توجيه حركة المرور.

تغيير التاريخ والوقت

إعدادات التاريخ والوقت غير صحيحة في TCC قم بإنشاء هذا الإدخال في السجل:

```
,2d23h: %CARDWARE-5-CLOCK_ERR: cannot set time-of-day
(invalid IOS time set on TCC)
```

عندما تقوم بتغيير التاريخ والوقت، يظهر هذا الإدخال في سجل ML.

```
,2d23h: %CARDWARE-5-CLOCK_INFO: system clock, timezone  
and summertime configured
```

يحدث تحديث تلقائي على ساعة نظام IOS استنادا إلى الساعة من TCC. يمكنك التحقق من هذا التحديث من خلال الأمر **show clock**.

ملاحظة: يمكنك استخدام الأمر **service timestamp** لتكوين تصحيح الأخطاء وتسجيل الطوابع الزمنية لاستخدام معلومات الساعة الجديدة.

تم إيقاف تشغيل واجهة POS واحدة

عند إيقاف تشغيل واجهة POS 0 على ML 225، تحدث بعض الإنذارات والظروف (راجع [الشكل 4](#)).

الشكل 4 - التنبهات والظروف التي تحدث عند إيقاف تشغيل واجهة نقطة البيع 0

05/24/04 10:51:51 CDT	252	STS-14-1-1	OC12	14	1	12	NR	AIS-P	Alarm Indication Signal - Path
05/24/04 10:51:51 CDT	252	STS-15-1-1	OC12	15	1	12	NR	AIS-P	Alarm Indication Signal - Path
05/24/04 10:51:51 CDT	252	VFAC-12-0	ML1000	12	0		MJ	✓ TPTFAIL	Transport layer failure
05/24/04 10:52:04 CDT	225	STS-14-1-1	OC12	14	1	12	NA	PDI-P	Payload Defect Indication - Path
05/24/04 10:52:04 CDT	225	STS-15-1-1	OC12	15	1	12	NR	RFI-P	One-Bit Remote Failure Indication - Path
05/24/04 10:52:04 CDT	225	STS-15-1-1	OC12	15	1	12	NA	PDI-P	Payload Defect Indication - Path

يحدث AIS-P لكل من منافذ OC12 في 252. بعد ذلك TPTFAIL يقع ل ML على 252. على مسار الإرجاع، يقوم 225 بالإعلام عن إشارة عيب حمولة المسار (PPDI)، والتي يطلق عليها أيضا (PDI-P)، لكل من منافذ OC-12 و RFI-P للمنفذ OC-12 العامل.

في 225 مل، تظهر هذه الإنذارات:

```
225ML12#show ons alarm.  
Equipment Alarms  
Active: RUNCFG-SAVENEED
```

```
Port Alarms  
POS0 Active: None  
POS1 Active: None  
GigabitEthernet0 Active: None  
GigabitEthernet1 Active: None
```

```
POS0  
Active Alarms : PRDI PPDI  
Demoted Alarms: None
```

```
POS1  
Interface not provisioned  
تظهر إدخلالات السجل هذه أيضا على 225:
```

```
,May 24 10:52:01.802: %LINK-5-CHANGED: Interface POS0  
changed state to administratively down  
,May 24 10:52:02.801: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface POS0  
changed state to down  
May 24 10:52:04.021: %SONET-4-ALARM: POS0: PRDI  
May 24 10:52:04.269: %SONET-4-ALARM: POS0: PPDI
```

في يوم 252. يحدث هذا الإنذارات:

```
252ML12#show ons alarm.  
Equipment Alarms
```

Active: None

Port Alarms

POS0 Active: **TPTFAIL**

POS1 Active: None

GigabitEthernet0 Active: None

GigabitEthernet1 Active: None

POS0

Active Alarms : **PAIS**

Demoted Alarms: None

POS1

Interface not provisioned

وبالمثل، تشير إدخلالات السجلات في 252 إلى أن سبب حدث انخفاض نقطة البيع 0 هو PAIS. وهذا يتفق مع الإنذارات أو الظروف التي تبلغها لجنة مكافحة الإرهاب.

:May 24 10:51:48.969: %VIRTUAL_PA-6-UPDOWN

POS0 changed to down due to PAIS defect trigger changing state

:May 24 10:51:49.169: %LINK-3-UPDOWN

Interface POS0, changed state to down

:May 24 10:51:50.169: %LINEPROTO-5-UPDOWN

Line protocol on Interface POS0, changed state to down

May 24 10:51:51.169: %SONET-4-ALARM: POS0: PAIS

يمكنك تأكيد هذه الحقيقة من خلال هذا الإخراج:

252ML12#show contro pos 0 | inc Active.

Active Alarms : PAIS

Active Defects: PAIS

عند إظهار واجهة POS 0، تظهر إدخلالات السجل هذه على 252:ML:

:May 24 11:16:17.509: %VIRTUAL_PA-6-UPDOWN

POS0 changed to up due to PAIS defect trigger changing state

:May 24 11:16:17.709: %LINK-3-UPDOWN

Interface POS0, changed state to up

:May 24 11:16:18.709: %LINEPROTO-5-UPDOWN

Line protocol on Interface POS0, changed state to up

:May 24 11:16:27.309: %SONET-4-ALARM

POS0: PAIS cleared

هذه هي إدخلالات السجل على 225:ml:

:May 24 11:16:30.607: %VIRTUAL_PA-6-UPDOWN

POS0 changed to up due to PPDl defect trigger changing state

:May 24 11:16:30.807: %LINK-3-UPDOWN

Interface POS0, changed state to up

:May 24 11:16:31.555: %SYS-5-CONFIG_I

(Configured from console by vty0 (127.0.0.100

:May 24 11:16:31.807: %LINEPROTO-5-UPDOWN

Line protocol on Interface POS0, changed state to up

May 24 11:16:40.175: %SONET-4-ALARM: POS0: PRDI cleared

May 24 11:16:40.415: %SONET-4-ALARM: POS0: PPDl cleared

الآن حركة المرور تعود إلى طبيعتها.

[عدم تطابق POS CRC](#)

عندما لا تتطابق CRC مع كلا المنفذين POS للدائرة نفسها (على سبيل المثال، جانب واحد 16 بت، بينما الجانب الآخر 32 بت)، لا يحدث أي إنذار على TCC، ولا على ML. لا يزال كلا منافذ نقطة البيع قيد التشغيل، ولكن حركة المرور لا تتدفق. فيما يلي بعض الأعراض:

1. تزداد عدادات أخطاء إدخال واجهة نقطة البيع بنسبة 100٪ بسبب CRC. في هذه الحالة، تتغير CRC إلى 16 وحدة بت على 225 ml بينما لا يزال ML 252. يحتوي على وحدات 32 بت CRC الافتراضية. تعرض واجهة POS0 على ML 252 إدخالاً مماثلاً وعدد أخطاء CRC.

```
225ML12#show int pos 0.
POS0 is up, line protocol is up
,Hardware is Packet/Ethernet over Sonet
(address is 000f.2475.8c00 (bia 000f.2475.8c00
,MTU 1500 bytes, BW 622080 Kbit, DLY 100 usec
reliability 149/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ONS15454-G1000, crc 16, loopback not set
(Keepalive set (10 sec
Scramble enabled
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:06:57, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:04:28
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
(Output queue: 0/40 (size/max
minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
packets input, 11190 bytes 0
(Received 0 broadcasts (0 IP multicast
runts, 0 giants, 0 throttles 0
,parity 138 input errors 0
CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 138
input packets with dribble condition detected 0
packets output, 15001 bytes, 0 underruns 178
output errors, 0 applique, 0 interface resets 0
babblers, 0 late collision, 0 deferred 0
lost carrier, 0 no carrier 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
carrier transitions 0
```

2. زيادة عدد أخطاء CRC الخاصة بإدخال وحدة تحكم نقطة البيع.

```
225ML12#show contro pos 0 | inc input.
total input packets, 46840204 post-HDLC bytes 8841
input short packets, 46840993 pre-HDLC bytes 0
input long packets , 3893 input runt packets 0
input CRCerror packets , 0 input drop packets 2165
input abort packets 0
input packets dropped by ucode 0
```

جار CDP عبر عمليات إسقاط المسار البصري. على الرغم من أن POS0 قيد التشغيل وأن CDP يعمل، إلا أن المجاور عبر POS0 لا يظهر.

```
225ML12#show cdp neighbor
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID          Local Intrfce    Holdtme    Capability  Platform  Port ID
7603a              Gig 0           170        R S I      Cat 6000  Gig 1/1

225ML12#show cdp int | be POS0.
POS0 is up, line protocol is up
Encapsulation
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
```

عدم تطابق تشويش نقطة البيع

باستخدام تضمين PPP، يمكنك تمكين تشويش SPE (بشكل افتراضي، يتم تعطيل تشويش SPE). في هذا المثال، يحتوي 225ML POS0 على التجاعيد الذي تم تمكينه بينما يحتوي 252ML POS0 على الإعداد الافتراضي.

```
225ML12#show int pos 0 | in Scramble.  
Scramble enabled
```

يؤدي عدم تطابق التجزئة إلى تغيير قيمة C2. إذا قمت بتمكين التجزئة، فإن واجهات POS تستخدم قيمة C2 من 0x16. إذا قمت بتعطيل التجزئة، فواجهات POS تستخدم قيمة C2 من 0xCF. عند تمكين التجزئة على منفذ 252. POS 0، فيما يلي النتيجة (لا يتغير تكوين 225. POS 0):

```
252ML12#show contr pos 0 | in C2.  
C2 (tx / rx) : 0x16 / 0xCF
```

على العقدة 252، PLM-P يحدث مقابل منفذ OC12 النشط في CTC، ثم منفذ POS0. يؤدي هذا إلى تشغيل منفذ POS0 للأسفل، مما يرفع تنبيه TPTFAIL.

```
252ML12#show ons alarm.  
Equipment Alarms  
Active: RUNCFG-SAVENEED
```

```
Port Alarms  
POS0 Active: TPTFAIL  
POS1 Active: None  
GigabitEthernet0 Active: None  
GigabitEthernet1 Active: None
```

```
POS0  
Active Alarms : PPLM  
Demoted Alarms: None
```

```
POS1  
Interface not provisioned
```

في العقدة 225، يتم تنفيذ PDI-P لكل من منافذ OC12 في CTC. هذا التنبيه هو نتيجة POS0 للأسفل في 252. يقع ال نفسه تنبيه (يسمى ممر حمولة خلل إشارة [PPDI] في IOS) ل POS0، أي لأن القارن يستلم القيمة C2 من 0xFC (المزيد من المعلومات على هذا يلي لاحقاً في الوثيقة).

```
225ML12#show control pos 0 | inc C2.  
C2 (tx / rx) : 0xCF / 0xFC
```

يقوم تنبيه PPDl بتنزيل واجهة POS0. تقوم واجهة POS0 السفلية بعد ذلك بزيادة TPTFAIL.

```
225ML12#show ons alarm.  
Equipment Alarms  
Active: RUNCFG-SAVENEED
```

```
Port Alarms  
POS0 Active: TPTFAIL  
POS1 Active: None  
GigabitEthernet0 Active: None  
GigabitEthernet1 Active: None
```

```
POS0  
Active Alarms : PPDI  
Demoted Alarms: None
```

```
POS1  
Interface not provisioned
```

تغيير بايت نقطة البيع C2

القيمة C2 الافتراضية هي 0x01 لتضمين LEX (التضمين الافتراضي ل POS) و 0xCF لتضمين PPP/HDLC. إذا قمت بتغيير هذه القيمة بشكل غير متناسق إلى أي قيمة أخرى، يمكن أن يحدث تنبيهات PLM-P و TPTFAIL، مما يؤثر على الخدمة. يمكن أن يستخدم كلا منفذي نقطة البيع على نفس الدائرة نفس قيمة C2. الاستثناء هو 0xFC. تشير قيمة 0xFC إلى وجود عيب في حمولة المسار. لذلك حتى إذا كانت قيم C2 لا تتطابق (0xFC/0xFC)، يحدث PDI-P.

يمكنك تغيير قيمة C2 POS باستخدام هذا الأمر:

```
<pos c2 flag <value in decimal
```

يمكنك تمثيل قيم C2 الفعلية كما هو موضح هنا (وهي في تنسيقات سداسية عشرية):

```
225ML12#show contro pos 0 | inc C2.
```

```
C2 (tx / rx) : 0x16 / 0x16
```

في هذه الحالة، تتطابق قيمتا C2. لذلك، لا يحدث أي إنذار.

تغيير حالة الدائرة إلى OOS

عندما تقوم بتغيير دائرة OC-12 إلى OOS، لا يمكن أن يحدث أي إنذارات على الفور عند TCC أو ML. تعرض حالة الدائرة نظام التشغيل على نافذة الدائرة في CTC. تم إدراج إدخالات السجل في ML:

```
... 225ML12#show log.
```

```
:May 27 14:22:15.114: %CARDWARE-6-CIRCUIT_STATE
```

```
Circuit state on POS 0 change from IS to OOS_AS
```

```
:May 27 14:22:15.114: %CARDWARE-6-BTC_DRV
```

```
.Init BTC, BTC Rev = 2, Backplane = 0, Port = 0
```

يمكن أن تتغير منافذ نقطة البيع إلى حالة up/down. ونتيجة لذلك، يحدث تنبيه TPTFAIL على كلا النهايتين. لا تتدفق حركة المرور، كما يمكنك أن تتوقع.

تنبيه PDI-P العالق

ففي بعض الأحيان يعلق المنبه، ولا يبرأ تلقائياً، حتى بعد مسح الحالة التي تسببت في اشلاء المنبه. يتم عرض مثال PPDI (أو PDI-P) هنا:

```
:May 27 18:41:15.339: %CARDWARE-6-CIRCUIT_STATE
```

```
Circuit state on POS 0 change from IS to OOS_AS
```

```
:May 27 18:42:11.871: %LINEPROTO-5-UPDOWN
```

```
Line protocol on Interface POS0, changed state to down
```

```
:May 27 19:17:48.507: %SYS-5-CONFIG_I
```

```
(Configured from console by vty2 (127.0.0.100
```

```
:May 28 11:57:33.387: %CARDWARE-6-CIRCUIT_STATE
```

```
Circuit state on POS 0 change from OOS_AS to IS
```

```
:May 28 11:57:33.391: %CARDWARE-6-BTC_DRV
```

```
.Init BTC, BTC Rev = 2, Backplane = 0, Port = 0
```

```
:May 28 11:57:35.879: %VIRTUAL_PA-6-UPDOWN
```

```
POS0 changed to down due to PPDI defect trigger changing state
```

```
:May 28 11:57:36.079: %LINK-3-UPDOWN
```

```
Interface POS0, changed state to down
```

```
:May 28 11:57:36.279: %SONET-4-ALARM
```

```
POS0: PPDI
```

عندما تتغير حالة الدائرة السابقة إلى OOS، يقوم POS 225 بإبلاغ PPDي حتى بعد عودة الدائرة إلى حالة "في الخدمة" (IS). لذلك تبقى واجهة POS0 معطلة. يقوم مركز مراقبة تكنولوجيا المناخ (CTC) أيضا بإبلاغ PDI-P على عقدة 225. لا تظهر عدادات PM لواجهات OC12 على 225. أي أخطاء، وتشير إلى أن مسار OC-12 نظيف.

يقوم هذا الإخراج بالإعلام عن PPDي كثابت:

```

225ML12#show contro pos 0.
Interface POS0
Hardware is Packet/Ethernet over Sonet
PATH
PAIS      = 0          PLOP      = 0          PRDI      = 0          PTIM      = 0
          PPLM      = 0          PUNEQ     = 0          PPDي      = 0
BER_SF_B3 = 0          BER_SD_B3 = 0          BIP(B3)   = 0          REI       = 0
          NEWPTR    = 0          PSE       = 0          NSE       = 0
Active Alarms : PPDI
Demoted Alarms: None
Active Defects: PPDI
:Alarms reportable to CLI
PAIS PRDI PLOP PUNEQ PPLM PTIM PPDي BER_SF_B3 BER_SD_B3
:Link state change defects
PAIS PLOP PTIM PUNEQ PRDI PPLM PPDي BER_SF_B3

(Link state change time : 200 (msec

DOS FPGA channel number : 0
Starting STS (0 based) : 0
VT ID (if any) (0 based) : 255
Circuit size : STS-3c
RDI Mode : 1 bit
C2 (tx / rx) : 0xCF / 0xFC
Framing : SONET

```

إستدعاء من قبل في هذا المستند، تتسبب قيمة C2 0xFC في قيام POS بالإبلاغ عن PPDي.

ملاحظة: عندما تكون عقدة 252 خالية من الإنذارات والأخطاء، ولها قيم C2 المطابقة الخاصة ب 0xCF/0xCF ل POS0، يجب مراعاة مشكلة تنبيه عالقة. إذا قمت بإعادة ضبط واجهة POS0 على عقدة 225، ينظف التنبيه، والذي يتضمن PDI-P الذي تم الإعلام عنه في CTC. ويجب إصلاح هذا الوضع الشاذ في الإفراج عنه لاحقا.

```

:May 28 14:34:16.967: %LINK-5-CHANGED
Interface POS0, changed state to administratively down
:May 28 14:34:18.675: %LINK-3-UPDOWN
Interface POS0, changed state to down
:May 28 14:34:18.939: %VIRTUAL_PA-6-UPDOWN
POS0 changed to up due to PPDي defect trigger changing state
:May 28 14:34:19.139: %LINK-3-UPDOWN
Interface POS0, changed state to up
:May 28 14:34:20.127: %SYS-5-CONFIG_I
(Configured from console by vty2 (127.0.0.100
:May 28 14:34:20.147: %LINEPROTO-5-UPDOWN
Line protocol on Interface POS0, changed state to up
:May 28 14:34:28.739: %SONET-4-ALARM
POS0: PPDي cleared
الآن تتطابق قيم C2، والعقدة خالية من الإنذار.

```

225ML12#show control pos 0.

```

Interface POS0
Hardware is Packet/Ethernet over Sonet
PATH

```

```

PAIS      = 0          PLOP      = 0          PRDI      = 1          PTIM      = 0
PPLM      = 0          PUNEQ     = 0          PPDI      = 0
BER_SF_B3 = 0          BER_SD_B3 = 0          BIP(B3)   = 0          REI       = 16
NEWPTR    = 0          PSE       = 0          NSE       = 0
Active Alarms : None
Demoted Alarms: None
Active Defects: None
:Alarms reportable to CLI
PAIS PRDI PLOP PUNEQ PPLM PTIM PPDI BER_SF_B3 BER_SD_B3
:Link state change defects
PAIS PLOP PTIM PUNEQ PRDI PPLM PPDI BER_SF_B3
(Link state change time: 200 (msec)

DOS FPGA channel number : 0
Starting STS (0 based)   : 0
VT ID (if any) (0 based) : 255
Circuit size             : STS-3c
RDI Mode                 : 1 bit
C2 (tx / rx)            : 0xCF / 0xCF
Framing                  : SONET

```

ملاحظة: في بعض الأحيان، يمكن تثبيت جهاز إنذار واحد أو أكثر على بطاقات ضوئية. تحتاج إلى إعادة ضبط TCC النشاط من أجل مسح هذه الإنذارات المعلقة. نتيجة لذلك، تصبح TCC في وضع الاستعداد نشطة، والعملية لا تنتهي (أي لا يوجد تأثير حركة مرور)، رغم أنه يمكنك فقد حركة مرور الإدارة (جلسة CTC، على سبيل المثال) لبضع دقائق.

عدم تطابق رقم مجموعة الجسر

يستخدم هذا الاختبار نفس مجموعة الجسر 100 على كلا بطاقتي ONS ML. ومع ذلك، لا يجب أن تكون مجموعات الجسر هي نفسها، طالما كان POS 0 و GigE 0 على ML نفسه، أو في نفس مجموعة الجسر. على سبيل المثال، لا يؤثر التغيير إلى مجموعة الجسر 101 على ML 252. على حركة المرور.

```

252ML12#show bridge ver.
Total of 300 station blocks, 298 free
Codes: P - permanent, S - self

Maximum dynamic entries allowed: 1000
Current dynamic entry count: 0

Flood ports

Maximum dynamic entries allowed: 1000
Current dynamic entry count: 2
BG Hash      Address      Action Interface VC Age RX count TX count
-            -            -            -            -            -            -            -
000b.45b0.484a forward Gi0 02/0 101
BC/0 0009.b7f4.76ca forward POS0 101
-            -            -            -            -            -            -            -

Flood ports
GigabitEthernet0
POS0

```

قائمة جزئية لأخطاء ML المعلقة

هنا قائمة جزئية من الأخطاء التي تنطبق على التكوين في هذا المستند:

ملاحظة: يتم توثيق هذه الأخطاء كجزء من ملاحظات الإصدار على cisco.com.

***** ***** ****الإص	تم إص لاح	تم العث ور	الحال ة	معرف DDTS
----------------------------	-----------------	------------------	------------	-----------

دار*الملا حظات** ***** ***** *	الإ صد ار	على الإص دار		
<p>عندما تقوم بتوفير حالة دائرة ML من In- Service إلى IS Out- Service (OOS)، ثم العودة إلى IS، فإن حركة مرور البيانات لا تسترد. in order to تفاديت هذا إصدار، قبل أن أنت تغير الدولة من IS، ثبتت ال POS ميناء أن إيقاف عمل على ال .CLI عقب يغير أنت الدولة إلى IS من OS، ثبتت ال POS ميناء إلى ما من إيقاف</p>	4. 6	4.1	V	CSCeb56287

عمل.				
إن يفصل أنت خيط بث على ML100 0 ميناء، فقط الميناء مجاور يأخذ الربط إلى أسفل. نموذجياً، يجب أن يحدد كلا المنفذين أن الارتباط توقف حتى يمكن ليروتوكو لات الطبقة العليا إعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى منفذ مختلف. أصدرت in order to عملت حول هذا حالة، إيقاف عمل وما من إيقاف عمل إلى الميناء أن يتلقى ال منفصل أو خطأ بيث ليف.	4. 6	4.1	V	CSCeb24757

<p>لا يتضمن أي عدد متجاهل الحزم التي يتم تجاهلها بسبب إزدحام قائمة انتظار الإخراج. يقع هذا إصدار تحت أحد من هذا شرط:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حر كة مرو ر اليا نات عا م بطا قا ت ML - Series بين منا فذ Et her net ومن افذ SO NE T. مع تكو ين اشتراك 	4.6	4	V	CSCdy31775
---	-----	---	---	------------

زائد
في
عرض
المنطقة
التردد
ي
الوقت
الحل
للدائرة
ثلاثة
،
مما
يؤد
ي
إلى
إزدحام
م
قائمة
مئة
انتظار
الإخراج
راج
•
حركة
مرو
ر
البيانات
من
SONET
إلى
إبشر
نت
مع
زيادة
الاشته

<p>راك في الذ طا ق التر دد ي المت اح لشب كة إشر نت.</p>				
<p>تقوم بطاقات ML- Series دائما بإعادة توجيه حزم بروتوكو ل التوصيل الديناميك ب (DTP) بين الأجهزة المتصلة. إذا تم تمكين DTP على الأجهزة المتصلة (والتي يمكن أن تكون الإعداد الافتراض ي)، فقد تفاوض DTP المعلما ت، على سبيل المثال، ISL، التي لا</p>	-	4	C	CSCdz49700

<p>تدعمها بطاقات سلسلة .ML تقوم البطاقة ML-Series بتعداد جميع الحزم على إرتباط تم التفاوض عليه لاستخدام م ISL كحزم بث متعدد، ويتم ربط حزم STP و CDP بين الأجهزة المتصلة التي تستخدم ISL دون معالجة. لتجنب هذه المشكلة ، قم بتعطيل DTP و ISL على الأجهزة المتصلة. تم تصميم هذه الوظيفة كما هي.</p>				
<p>في ظروف معينة، يمكن أن</p>	-	4	C	CSCdz68649

تشير حالة التحكم في التدفق إلى أن التحكم في التدفق يعمل، عندما لا يعمل التحكم في التدفق. يعمل التحكم في التدفق على بطاقات ML- Series فقط عند تكوين واضع السياسا ت على مستوى المنفذ. واضع السياسا ت على مستوى المنفذ هو واضع سياسات في الفئة الافتراضية ة والوحيدة لخريطة سياسة الإدخال. كما يعمل التحكم في التدفق فقط لتحديد				
--	--	--	--	--

معدل المصدر إلى معدل تجاهل واضع السياسا ت الذي تم تكوينه. لا يمنع التحكم في التدفق رفض الحزم بسبب إزدحام قائمة انتظار الإخراج. لذلك، إذا لم يكن لديك واضع سياسات على مستوى المنفذ، أو إذا حدث إزدحام لقائمة انتظار الإخراج، فلا تعمل السياسة. ومع ذلك، لا يزال من الخطأ أن تظهر الشرطة على أنها ممكنة في ظل هذه الظروف . لتجنب هذه المشكلة ، قم				
---	--	--	--	--

بنكويين منظم على مستوى المنفذ ومنع إزدحام قائمة انتظار الإخراج.				
ان يصدر انت إيقاف عمل/ما من إيقاف عمل أمر تسلسل على ML100 0 ميناء، العداد يمسح. هذا جزء طبيعي من عملية بدء التشغيل ولن تتغير هذه الوظيفة.	-	4	C	CSCdz69700
عندما يزود أنت دائرة بين إثنان ML POS ميناء ك OS، واحد من الميناء يستطيع خطأ أرسلت تقرير TPTFA ال. هذا إصدار يتواجد ل على حد	4. 6	4	V	CSCea11742

سواء ML100 و T-12 ML100 0-2 بطاقة. إن يقع هذا إصدار، افتح وحدة طرفية للتحكم نافذة إلى كل ML بطاقة وشكلت ال POS ميناء أن يعطل.				
لا يظهر أي تحذير عندما تقوم بتطبيق OS على منافذ ML للإفلات على نافذة إمداد الدائرة.	5	4	V	CSCea20962
لم يتم فرض ML- 100 FastEt hernet .MTU على أي حال، الإطارات الأكبر من 9050 بايت يمكن التخلص منها وتتسبب	-	4	C	CSCdy47284

في أخطاء و Rx .Tx				
رموز الحالة:				
<ul style="list-style-type: none"> • V - تم التحقق (تم التحقق من الإصلاح في المختبر) • C - مغلق (لن يكون هناك إصلاح للخطأ لأسباب مختلفة) • تم العثور على الإصدار: إصدار البرنامج الذي تم الإبلاغ عن الخطأ فيه لأول مرة • تم إصلاح الإصدار: إصدار البرنامج الذي تم إصلاح الخطأ فيه 				

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها وعزل الأخطاء

وبالمعلومات التي قدمت حتى الآن، يهدف هذا القسم إلى وضع حالات عزل الأخطاء. استناداً إلى الأعراض التي يرسلها النظام، يوفر هذا القسم تلميحات خطوة بخطوة لاستكشاف المشكلة وإصلاحها. وتتعلق دراسات الحالة هذه ببعض الأعراض الشائعة المرتبطة ببطاقة ML على 15454 ONS.

في العادة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية لاستكشاف أخطاء المشكلة وإصلاحها:

- جمع المعلومات العامة واعراض الخطأ.
 - حللوا المعلومات.
 - قم بعزل المشكلة.
 - حدد المشكلة.
 - حل المشكلة.
- تتم تكرار بعض هذه الخطوات عدة مرات.

معلومات عامة

جمع المعلومات الأساسية

قم بتجميع المعلومات قبل إعادة تحميل بطاقة ML أو إعادة تعيينها بسبب حدوث خطأ. إعادة التحميل اليدوي تتجاهل معلومات يمكن أن تكون قيمة. إعادة التحميل اليدوي لإعادة تعيين كافة العدادات، وتفقد أي سجلات مخزنة في الذاكرة. توصي Cisco بإصدار الأمر **show tech-support**، وأي أوامر أخرى لجمع البيانات لاسترداد معلومات السجل قبل إصدار أي أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على الموجه. إذا قمت بإعادة تشغيل أو إعادة ضبط بطاقة ML، فيمكنك فقد وصول وحدة التحكم/برنامج telnet، وكذلك المعلومات ذات الصلة.

يمكن أن توفر سجلات وحدة التحكم التي تؤدي إلى الحدث صورة لما أدى إلى الخطأ أو عطل. عند حدوث خطأ، يجب محاولة حفظ أي رسائل تم تسجيلها إلى وحدة التحكم أو المخزن المؤقت. قد تكون رسائل وحدة التحكم الأخيرة هذه حيوية لاكتشاف المشكلة. بناء على نوع المشكلة، لا تتم كتابة جميع الرسائل إلى خادم SYSLOG.

أستخدم الأمر **show tech-support** لجمع مجموعة كبيرة من البيانات. غالباً ما يكون هذا الأمر هو أفضل أداة للحصول على حالة الموجه، بعد الخطأ في نقطة معينة في الوقت المناسب.

فيما يلي قائمة أساسية للأوامر التي ينفذها الأمر **show tech-support**. يختلف ما تلتقطه، بناء على إصدار IOS والأجهزة والخيارات التي تحددتها.

```
show version
show running-config
```

```

show stacks
show interfaces
show controllers
show file systems
:dir nvram
show flash: all
show process memory
show process cpu
show context
show sdm internal all-regions
show sdm ip-adjacency all
show sdm ip-mcast all
show sdm ip-prefix all
show sdm l2-switching forwarding
show sdm l2-switching interface-macs
show sdm qos all
show ons alarm defect
show ons alarm failure
show ons hwp defects
show ons hwp reframe
show ons hwp tci
show ons hwp xcon
show ons equipment-agent status
show ons provisioning-agent message ports all
show ons provisioning-agent message node-element
test mda conn dump connections
test mda ppe global reg dump 0
test mda ppe global reg dump 1 Mempoool statistics
show region
show buffers

```

بالإضافة إلى هذه الأوامر، على قبض مخرجات أوامر أخرى لها صلة خاصة ببطاقة ML كما هو موضح في الأقسام السابقة من هذا المستند. على سبيل المثال، `show log`، `show ons alarm`، من لجنة مكافحة الإرهاب، التقاط وتصدير المعلومات ذات الصلة على النحو الموصوف سابقا، على سبيل المثال، أجهزة الإنذار، والظروف، والدوائر، والجر، وعدادات PM.

[بعض أدوات IOS المفيدة لاستكشاف المشاكل وإصلاحها](#)

بعد تجميع المعلومات المطلوبة، تحتاج إلى فك تشفير المعلومات بحثا عن الأخطاء. يمكن أن تكون هذه المهمة صعبة مع إخراج أمر `show-tech`. هذا أداة أن يستطيع فك شفرة الإنتاج من العرض أمر `technologie`، وكثير آخر أمر.

- [أداة مترجم الإخراج](#) (العملاء [المسجلون](#) فقط): لصق الإخراج من الأمر `show tech-support` في هذه الأداة. ستوفر هذه الأداة ملخصا سريعا لأي مشاكل تم العثور عليها. هذه أداة رائعة توفر ملخصا سريعا للمشاكل الأكثر مباشرة التي تواجهها. تفسر هذه الأداة مجموعة متنوعة من المدخلات. يمكنك استخدام المربع المنسدل لقائمة "التقنية" للتصفح. ومع ذلك، فإن هذه الأداة ليست مثالية، ولا تزال تتطلب تفسيرا للتحقق من صحة المعلومات.
 - [أداة بحث الأوامر](#): حدد أي من هذه الأدلة المرجعية للبحث عن أمر ما وبناء الجملة: مرجع أمر IOS دليل تكوين OS مرجع أمر Catalyst مرجع أوامر جدار حماية PIX
 - [أداة فك تشفير رسائل الخطأ](#): تساعدك هذه الأداة على البحث عن رسائل الخطأ وحلها لبرنامج Cisco IOS وبرنامج Catalyst Switches وبرنامج جدار حماية PIX الآمن من Cisco. الصق رسائل الخطأ من ملفات السجل، وتأكد من تحديد خانة الاختيار اقتراح المستندات ذات الصلة ضمن النتائج.
 - [مجموعة أدوات الخطأ](#): البحث عن نتائج استنادا إلى خيار واحد أو أكثر من الخيارات التالية: إصدار IOS. الميزات أو المكونات. الكلمات الأساسية. خطورة الخطأ (يمكنك تحديد خطورة معينة أو تحديد نطاق).
 - [مجموعة حالات مركز المساعدة الفنية \(TAC\)](#): يمكنك تشخيص المشكلات الشائعة التي تتضمن مشكلات الأجهزة والتهيئة والأداء باستخدام الحلول التي يقدمها مهندسو TAC.
- ملاحظة: لا تتوافق بعض الأدوات مع بطاقة ML بنسبة 100٪.

دراسات حالة

يصف هذا قسم بعض من المشتركة خطأ شرط، والخطوات يمكن أن أنت تأخذ أن يعزل الشرط. ارجع إلى [دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها Cisco ONS 15454](#)، الإصدارات x.4.1 و 4.5 للحصول على معلومات الإنذار التفصيلية.

تم الإعلام عن تنبيه Carloss على منفذ إيثرنت ML

رئيسي (MJ)، ومؤثر على الخدمة (SA)، جهاز إنذار بفقدان الناقل على بطاقة الإيثرنت (حركة مرور البيانات) من الفئة ML هو المعادل للبيانات الخاصة بالتنبيه "LOS (OC-N)". فقد منفذ الإيثرنت الارتباط، ولا يتلقى إشارة صالحة.

يحدث تنبيه CARLOSS عندما يتم تكوين منفذ Ethernet من IOS CLI كمنفذ **no shutdown**، ويتم استيفاء أحد هذه الشروط أيضا:

- لا يتم توصيل الكبل بشكل صحيح بالمنفذ القريب أو البعيد.
 - يفشل التفاوض التلقائي.
 - تم تعيين السرعة (لمنافذ 100/10 فقط) بشكل غير صحيح.
- كما هو موضح في هذا الاختبار بين بطاقة ML بعقدة 7603b و 252، قم بتعطيل التفاوض التلقائي لعرض المنافذ.

تم الإعلام عن تنبيه TPTFAIL لنقطة البيع

هذا إنذار رئيسي (MJ)، والخدمة تؤثر (SA). يشير تنبيه فشل طبقة TPT إلى انقطاع في ميزة تكامل ارتباط نقطة البيع من نهاية إلى نهاية لبطاقات نقطة البيع (POS) من سلسلة ML. يشير TPTFAIL إلى حالة نهاية بعيدة أو تكوين غير صحيح لمنفذ POS.

يشير تنبيه TPTFAIL إلى مشكلة على إما مسار SONET، أو منفذ POS البعيد، أو تكوين خاطئ لمنفذ POS يمنع مسار POS الكامل من النهاية إلى النهاية من العمل.

إذا كان هناك أي تنبيهات لمسار SONET، على سبيل المثال، "AIS-P" أو "LOP-P" أو "PDI-P" أو "UNEQ-P" موجودة على الدائرة التي يستخدمها منفذ POS، فيمكن للمنفذ المتأثر الإبلاغ عن تنبيه TPTFAIL.

إذا كان منفذ POS ML-Series الطرفي البعيد معطلا إداريا، فإن المنفذ يدرج شرطا "AIS-P" يكشفه المنفذ الطرفي القريب. يستطيع المنفذ الطرفي القريب الإبلاغ عن TPTFAIL في هذا الحدث. يبلغ منفذ نقطة البيع البعيد PRDI و PDDI. يمكنك عرض جميع هذه الإنذارات باستخدام الأمر **show ons alarm**. إذا تم تكوين منفذ POS بشكل غير صحيح على مستوى واجهة سطر الأوامر (IOS) (CLI)، فإن التكوين الخاطئ سيتسبب في انخفاض المنفذ، والإبلاغ عن TPTFAIL.

أتمت هذا steps in order to (TPTFAIL (ML-Series) تنبيه:

1. إذا لم يحدث أي تنبيهات SONET ضد دائرة منفذ POS، فتتحقق مما إذا كنت قد شكلت كلا من منافذ POS بشكل صحيح.
2. في حالة حدوث تنبيه "PLM-P" فقط مقابل دائرة منفذ POS، فتتحقق مما إذا كنت قد قمت بتكوين كلا منغذي POS بشكل صحيح.
3. في حالة ظهور حالة "PDI-P" فقط مقابل دائرة منفذ POS، ويتم إنهاء الدائرة بواسطة بطاقة G-Series، فتتحقق مما إذا كان تنبيه "Carloss (G-Series Ethernet)" يحدث مقابل بطاقة G-Series. إذا كان الأمر كذلك، فعليك بإكمال الإجراء "مسح تنبيه كارلوس (إيثرنت من الفئة G)".
4. إذا كان المنبه "AIS-P" أو المنبه "LOP-P" أو المنبه "UNEQ-P" موجودا، فعليك أستكشاف أخطاء مسار SONET وإصلاحها (المسار بين واجهات POS على نفس الدائرة) لمسح تلك الإنذارات.

لا تزال واجهة Gigabit Ethernet معطلة

راجع تنبيه البطاقة الذي تم الإعلام عنه على [منفذ إيثرنت ML](#).

[تلغ واجهة نقطة البيع عن أخطاء CRC](#)

عادة ما تكون هذه المشكلة بسبب عدم تطابق CRC في تكوينات نقطة البيع.

[تقارير POS PPD1](#)

PDI-P هي مجموعة من الرموز الخاصة بالتطبيق الموجودة في مصروفات مسار (STS (POH التي تقوم عقدة ONS بتوليدها. يشير التنبيه لمعدات تدفق البيانات إلى الخادم أن هناك عيباً في حمولة واحدة أو أكثر من الحمولات المعينة مباشرة الموجودة في ذلك غلاف حمولة STS المتزامنة

يمكن أن ينتج شرط PDI-P على المنفذ الخاص ببطاقة OC-N التي تدعم دائرة بطاقة ML-Series من ميزة تكامل إرتباط الإيثرنت الشاملة لبطاقة ML-Series. إذا كانت المشكلة ناجمة عن سلامة الارتباط، يحدث أيضاً الإنذار "TPTFAIL (G-Series Ethernet)" أو الإنذار الذي تم الإبلاغ عنه مقابل منفذ واحد أو كلا منافذ POS التي تنهي الدائرة. إن يقع TPTFAIL مقابل واحد أو كلا من POS ميناء، يتحرى التنبيه أن يصاحب TPTFAIL، أن يسمح ال PDI-P شرط. ويمكن أيضاً أن يكون المنبه PDI-P أحد أعراض المنبه العالق.

فيما يلي مثال على الإنذارات التي تحدث بسبب POS0 معطلة إدارياً في 225:

225 نقطة وصول 0 (مغلقة)	POS 0 252.
PRDI و PPD1	بايس، TPTFAIL

في هذا المثال، تشير PAIS إلى أن جذر المشكلة هو عقدة 225. إذا قمت بمسح PAIS، فإن PPD1، TPTFAIL، و PRDI تكون واضحة أيضاً.

[تقارير POS PRDI](#)

يشير PRDI إلى أن المشكلة في النهاية البعيدة. قد تحدث هذه المشكلة لأن الطرف البعيد يتلقى تنبيه AIS. راجع [تقارير POS PPD1](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

[تقارير POS PAIS](#)

تعني حالة مسار AIS أن تقوم هذه العقدة باكتشاف AIS في المسار الوارد.

وعموماً، فإن أي حساب للإرسال هو إشارة خاصة من نوع SONET تخبر عقدة المستقبل بأن عقدة المرسل ليس لديها إشارة صالحة متاحة للإرسال. ليس من الخطأ ما يعرف ب AIS. وترفع عقدة المستقبل حالة الخطأ AIS على كل مدخل ترى فيه العقدة الإشارة AIS بدلا من الإشارة الحقيقية. في معظم الحالات التي يحدث فيها هذا الشرط، ترفع عقدة المنبع جرس إنذار لتشير إلى فشل إشارة، ولا ترفع جميع عقد المنبع إلا نوعاً من AIS. يتم مسح هذا الشرط عند حل المشكلة على عقدة الخادم.

[تقارير POS PPLM](#)

هذه المشكلة حرجة (CR) وتؤثر على الخدمة (SA)

يشير تنبيه عدم تطابق تسمية حمولة المسار على عقدة إلى أن الإشارة الواردة لا تتطابق مع التسمية المزودة محلياً. يقع الشرط بسبب قيمة C2 بايت غير صالحة في حمولة مسار SONET. يمكن أن يؤدي التشويش والتضمين إلى تغيير قيم C2.

لا تزال واجهة نقطة البيع معطلة

يمكن لمجموعة متنوعة من أجهزة التنبيه إسقاط واجهة نقطة البيع. تتسبب هذه الإنذارات بشكل افتراضي في انخفاض إرتباط نقطة البيع: PAIS و PLOP و PTIM و PUNEQ و PRDI و PPLM و PPD1 و BER_SF_B3. لتعديل القائمة، أستخدم أمر الواجهة **pos trigger defects**. عند إرتفاع واجهة نقطة البيع أو خفضها، يتم تسجيل السبب (**show log**). يمكنك إسترداد جميع الإنذارات أو العيوب النشطة باستخدام الأمر **show ons alarm**. أكتشف أخطاء المشكلة وإصلاحها لإظهار واجهة نقطة البيع. عند تعطل واجهة نقطة البيع، يحدث تنبيه TPTFAIL.

عند الاتصال بواجهات POS للموردين الآخرين، تأكد من تطابق هذه العناصر على كلا النهايتين:

1. تخط
2. قيمة C2
3. CRC

تقوم واجهة نقطة البيع بالإعلام عن أخطاء الإدخال

تشير أخطاء الإدخال التي تتراكم على واجهة نقطة البيع (**show interface pos** و CTC PM counters) إلى أن الحزم الواردة تم تكوينها بشكل غير صحيح. يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الأسباب إلى حزم أخطاء الإدخال.

أكتشف أخطاء التنبيه وإصلاحها إذا كانت موجودة.

إذا أزدادت أخطاء CRC مع أخطاء الإدخال، يمكن أن تكون أخطاء CRC سبب أخطاء الإدخال. أكتشف أخطاء تكوينات CRC وإصلاحها.

تحقق من تكوينات واجهة نقطة البيع.

أكتشف أخطاء مكونات المسار وإصلاحها بين منفذي نقطة البيع (POS). إذا زادت أخطاء الإدخال بدون زيادة مقابلة في أي أخطاء مكونات أخرى، ضع في الاعتبار مشكلة في الجهاز. قبل إستبدال الأجهزة، قم بتنفيذ هذه الخطوات على كلا جانبي الدائرة (خطوة واحدة في كل مرة) لمعرفة ما إذا كانت المشكلة قائمة:

- المحول الجانبي TCC
- المحول الجانبي XC
- محول الحماية على منافذ SONET، في حالة وجود حماية
- إعادة ضبط ناعم لبطاقة ML
- إعادة بيع بطاقة ML

لا يظهر جار CDP

تحقق ما إذا قمت بتمكين CDP على كلا الواجهات.

أكتشف أخطاء الواجهة والتنبيهات وإصلاحها إذا كانت موجودة.

لا يوجد تدفق حركة مرور من نهاية إلى نهاية

تحقق من التكوينات على الأجهزة الطرفية المزدوجة.

أكتشف أخطاء وتنبيهات الأخطاء وإصلاحها إذا كانت موجودة.

الملحق: معلومات حول تكوين الاختبار الأساسي والأمر

على قبض هذا قسم الأساسي تشكيل معلومة ل all the أداة في هذا إختبار، أي يكون استعملت كخط أساسي أن يتحرى إصدار.

7603a

```
7603a#show run
...Building configuration

Current configuration : 3136 bytes
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname 7603a
!
!
ip subnet-zero
!
!
!
mls flow ip destination
mls flow ipx destination
spanning-tree extend system-id
!
redundancy
mode rpr-plus
main-cpu
auto-sync running-config
auto-sync standard
!
!
!
interface GigabitEthernet1/1
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0
!
ip classless
no ip http server
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

7603a#show ip int bri

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet1/1	10.0.0.1	YES	manual	up	up

```
7603a#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 candidate default, U - per-user static route, o - ODR - *
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```

7603a#show int gigabitEthernet 1/1
(GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is up (connected
(Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0009.b7f4.76ca (bia 0009.b7f4.76ca
Internet address is 10.0.0.1/8
,MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
(Keepalive set (10 sec
Full-duplex mode, link type is autonegotiation, media type is SX
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported, 1000Mb/s
Clock mode is auto
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:45, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
(Output queue :0/40 (size/max
minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
L2 Switched: ucast: 5482 pkt, 516472 bytes - mcast: 1 pkt, 64 bytes
L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast
L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes
packets input, 405866 bytes, 0 no buffer 5145
Received 5107 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0
input packets with dribble condition detected 0
packets output, 111641 bytes, 0 underruns 332
output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0
babblers, 0 late collision, 0 deferred 0
lost carrier, 0 no carrier 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
  
```

7603a#show ip ospf neig

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
FULL/DR	00:00:38	10.0.0.2	GigabitEtherne	1	10.0.0.2 t1/1

[ll 7603](#)

7603b#show run
...Building configuration

```

Current configuration : 1102 bytes
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname 7603b
  
```

```

!
enable password cisco
!
ip subnet-zero
!
!
!
mls flow ip destination
mls flow ipx destination
spanning-tree extend system-id
!
redundancy
mode rpr-plus
main-cpu
auto-sync running-config
auto-sync standard
!
!
!
interface GigabitEthernet1/1
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
speed nonegotiate
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 0
!
ip classless
no ip http server
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
no login
!
end

```

.Note that if GigE link does not come up, auto-negotiation may not be working
.Auto-negotiation can be turned off to force the link to come up
.Ensure both sides of the link are matching

```

7603b#show ip int bri

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet1/1	10.0.0.2	YES	manual	up	up

```

7603b#show int gig 1/1
(GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is up (connected
(Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 000b.45b0.484a (bia 000b.45b0.484a
Internet address is 10.0.0.2/8
,MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
(Keepalive set (10 sec
Full-duplex mode, link type is force-up, media type is SX
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported, 1000Mb/s
Clock mode is auto
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:04, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never

```

```
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
      Queueing strategy: fifo
      (Output queue :0/40 (size/max
        minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
        minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
L2 Switched: ucast: 5695 pkt, 534143 bytes - mcast: 3 pkt, 192 bytes
L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast
      L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes
      packets input, 395772 bytes, 0 no buffer 5319
Received 5172 broadcasts, 4 runts, 0 giants, 0 throttles
      input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 4
      input packets with dribble condition detected 0
      packets output, 139651 bytes, 0 underruns 413
      output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0
      babbles, 0 late collision, 0 deferred 0
      lost carrier, 0 no carrier 0
      output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
```

```
7603b#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       candidate default, U - per-user static route, o - ODR - *
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
C    10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet1/1
```

```
7603b#ping 10.0.0.1
```

```
.Type escape sequence to abort
:Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds
      !!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

[مبغالت 225.](#)

```
225ML12#show run.
...Building configuration
Current configuration : 580 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname .225ML12
!
logging buffered 4096 debugging
enable password cisco
!
ip subnet-zero
no ip routing
no ip domain-lookup
!
!
bridge 100 protocol ieee
```

```

!
!
interface GigabitEthernet0
    no ip address
    no ip route-cache
    bridge-group 100
!
interface GigabitEthernet1
    no ip address
    no ip route-cache
    shutdown
!
interface POS0
    no ip address
    no ip route-cache
    crc 32
    bridge-group 100
!
ip classless
no ip http server
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
no login
!
end

```

225ML12#show ip int bri.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
POS0	unassigned	YES	unset	up	up

225ML12#show int gig 0.

```

GigabitEthernet0 is up, line protocol is up
(Hardware is xpif_port, address is 000f.2475.8c04 (bia 000f.2475.8c04
,MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
(Keepalive set (10 sec
Full-duplex, 1000Mb/s, 1000BaseSX, Auto-negotiation
output flow-control is off, input flow-control is on
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:53, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
(Output queue: 0/40 (size/max
minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
packets input, 111810 bytes 336
(Received 1 broadcasts (0 IP multicast
runts, 0 giants, 0 throttles 1
input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 1
watchdog, 244 multicast 0
input packets with dribble condition detected 0
packets output, 422097 bytes, 0 underruns 5369
output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0
babblers, 0 late collision, 0 deferred 0
lost carrier, 0 no carrier 0

```

output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0

```
225ML12#show int pos 0.
      POS0 is up, line protocol is up
Hardware is Packet/Ethernet over Sonet, address is 000f.2475.8c00
      (bia 000f.2475.8c00)
      ,MTU 1500 bytes, BW 622080 Kbit, DLY 100 usec
      reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ONS15454-G1000, crc 32, loopback not set
      (Keepalive set (10 sec
      Scramble enabled
      ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
      Last input 00:00:32, output never, output hang never
      Last clearing of "show interface" counters 02:16:40
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
      Queueing strategy: fifo
      (Output queue: 0/40 (size/max
      minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
      minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
      packets input, 26266640 bytes 152
      (Received 0 broadcasts (0 IP multicast
      runs, 0 giants, 0 throttles 0
      parity 0
      input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 1
      input packets with dribble condition detected 0
      packets output, 351305 bytes, 0 underruns 4250
      output errors, 0 applique, 0 interface resets 0
      babbles, 0 late collision, 0 deferred 0
      lost carrier, 0 no carrier 0
      output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
      carrier transitions 0
```

```
225ML12#show ons alarm.
      Equipment Alarms
      Active: None
      Port Alarms
      POS0 Active: None
      POS1 Active: None
      GigabitEthernet0 Active: None
      GigabitEthernet1 Active: None
```

```
      POS0
      Active Alarms : None
      Demoted Alarms: None
```

```
      POS1
      Interface not provisioned
```

.(This command shows all the defects that can be reported to CLI and TCC (via CTC

```
225ML12#show ons alarm defect.
      Equipment Defects
      Active: None
Reportable to TCC/CLI: CONTBUS-IO-A CONTBUS-IO-B CTNEQPT-PBWORK
      CTNEQPT-PBPROT EQPT RUNCFG-SAVENEED ERROR-CONFIG
      Port Defects
      POS0
      Active: None
Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL
      POS1
      Active: None
Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL
      GigabitEthernet0
      Active: None
```

Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL
GigabitEthernet1
Active: None
Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL

POS0
Active Defects: None
Alarms reportable to CLI: PAIS PRDI PLOP PUNEQ PPLM PTIM PPDI BER_SF_B3 BER_SD_B3

POS1
Interface not provisioned

.This command shows all the active alarms

225ML12#show ons alarm failure.

Equipment Alarms
Active: None
Port Alarms
POS0 Active: None
POS1 Active: None
GigabitEthernet0 Active: None
GigabitEthernet1 Active: None
POS0
Active Alarms : None
Demoted Alarms: None
POS1
Interface not provisioned

225ML12#show control pos 0.

Interface POS0
Hardware is Packet/Ethernet over Sonet
PATH
PAIS = 0 PLOP = 0 PRDI = 0 PTIM = 0
PPLM = 0 PUNEQ = 0 PPDI = 0
BER_SF_B3 = 0 BER_SD_B3 = 0 BIP(B3) = 0 REI = 0
NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0
Active Alarms : None
Demoted Alarms: None
Active Defects: None

Alarms reportable to CLI: PAIS PRDI PLOP PUNEQ PPLM PTIM PPDI BER_SF_B3 BER_SD_B3
Link state change defects: PAIS PLOP PTIM PUNEQ PRDI PPLM PPDI BER_SF_B3
(Link state change time : 200 (msec)

DOS FPGA channel number : 0
Starting STS (0 based) : 0
VT ID (if any) (0 based) : 255
Circuit size : STS-12c
RDI Mode : 1 bit
C2 (tx / rx) : 0x01 / 0x01
Framing : SONET

Path Trace
Mode : off
: Transmit String
: Expected String
: Received String
Buffer : Unstable
: Remote hostname
: Remote interface
: Remote IP addr
: B3 BER thresholds
SFBER = 1e-4, SDBER = 1e-7

total input packets, 26294392 post-HDLC bytes 231

```

input short packets, 26294465 pre-HDLC bytes 0
input long packets , 0 input runt packets 0
input CRCerror packets , 0 input drop packets 1
input abort packets 0
input packets dropped by ucode 0

```

```

total output packets, 527660 output pre-HDLC bytes 6392
output post-HDLC bytes 527812

```

Carrier delay is 200 msec

225ML12#show cdp nei.

```

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID      Local Intrfce  Holdtme   Capability  Platform  Port ID
252ML12       POS0          148       T           ONS-ML1000POS0.
7603a         Gig 0         121       R S I      Cat 6000  Gig 1/1

```

The following command shows the detail bridge table. Note that 000b.45b0.484a .is the address of Gig0 on 7603b

225ML12#show bridge ver.

```

Total of 300 station blocks, 298 free
Codes: P - permanent, S - self
Maximum dynamic entries allowed: 1000
Current dynamic entry count: 2

```

BG Hash	Address	Action	Interface	VC	Age	RX count	TX count
-			000b.45b0.484a	forward	POS0	02/0	100
-			BC/0	0009.b7f4.76ca	forward	Gi0	100

```

Flood ports
GigabitEthernet0
POS0

```

.This command shows the same type of info as the above

225ML12#show sdm l2-switching forwarding bridge-group 100.

MAC-Address	B-Group	l3_int	punt_da	Out-int	SPR-NodeId	CAM-ADDR	STATE
0009B7F476CA	100	0	0	Gi0	***	11	Used
000B45B0484A	100	0	0	PO0	***	12	Used

225ML12#show interface summary.

```

interface is up :*
IHQ: pkts in input hold queue      IQD: pkts dropped from input queue
OHQ: pkts in output hold queue     OQD: pkts dropped from output queue
(RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
(TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
TRTL: throttle count

```

Interface	IHQ	IQD	OHQ	OQD	RXBS	RXPS	TXBS	TXPS	TRTL
GigabitEthernet0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 *
GigabitEthernet1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 *

NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
Hence Details of subinterface are not shown

225ML12#show ons equipment-agent status.

```

---- EQA ---- phySlot: 12, eqptType: EQPT_L2SC, eqptID: 0x2403
curTCC: Tcc B
linkStatus: Full dbReq/Recv: 1 / 4 msgVerToEQM: 2

```

```
socketFd:      0    pipeMsgAct:  No    hdrSizeToEQM: 28
connTries:     0  connTimerFast:  No    hdrSizeFromEQM: 28
                                     timingProv:  No
                                     clock auto 1
```

225ML12#**show ons provisioning-agent message ports all.**

```
----- Backend Port (00) Data -----
:prov: yes   sts: 00   vt: 255   type: DOS   name
```

```
----- STS (00) Term Strip -----
Admin State: IS      Direction: TX_RX_EQPT
Type: 12 Sf: 1E-4 Sd: 1E-7 C2 tx/exp: 0x01 / 0x01
PathTrace Format: 64Byte Mode: OFF
                    (expected: (not valid
                    "send: valid: "\000\000\000\000
```

```
----- VT (255) Term Strip not provisioned -----
```

```
----- STS (00) Xc Strip -----
rate: 12 Admin: IS
Src Port/STS: 0x09/0x00 STS Eqpt: 0x01
Dest Port/STS: 0x06/0x00 UPSR STS Cont Dest: 0x00
Prev STS Stich Dest Port/STS: 0xFF/0x00
Next STS Stich Dest Port/STS: 0xFF/0x00
```

```
----- Backend Port (01) Data -----
prov: no   sts: xx   vt: xx   type: xxx   name: xxxxxx
```

The following command retrieves the ONS provisioning information
.that is done via CTC

225ML12#**show ons provisioning-agent message node-element.**

```
----- NE Data -----
Node Name: R27-15454c
MAC Addr : 00 10 CF D2 70 92
IP Addr   : 10.89.244.225
Sub Net Mask : 255.255.255.192
Dflt Router  : 10.89.244.193
Lan IP Addr  : 10.89.244.225
Lan Sub Mask : 255.255.255.192
Day Savings  : 0x01
Min from UTC : 480
Node ID      : 0xFF
Sync Msg Ver : 0x01
Sync Msg Res Delta : -1
Sync Msg Res Quality : 0x06
XConA Eqpt ID : 0x00000201
XConB Eqpt ID : 0x00000201  OSPF Node ID : 0xCFD27092
SDH Mode      : SONET
```

252. ميغالتر 12

.(The auto negotiation was turned off on Gig0 (see later

```
252ML12#show run.
...Building configuration
Current configuration : 643 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
```

```

service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname .252ML12
!
logging buffered 4096 debugging
enable password cisco
!
ip subnet-zero
no ip routing
no ip domain-lookup
!
!
bridge 100 protocol ieee
!
!
interface GigabitEthernet0
no ip address
no ip route-cache
no speed
no negotiation auto
bridge-group 100
!
interface GigabitEthernet1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
interface POS0
no ip address
no ip route-cache
crc 32
bridge-group 100
!
ip classless
no ip http server
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
no login
!
end

```

252ML12#show ip int brie.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0	unassigned	YES	manual	up	up
GigabitEthernet1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
POS0	unassigned	YES	unset	up	up

The Gig0 interface showed carrier loss until it was forced up by turning off .auto negotiation

252ML12#show int gig 0.

```

GigabitEthernet0 is up, line protocol is up
(Hardware is xpif_port, address is 000f.2475.8c4c (bia 000f.2475.8c4c
,MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
(Keepalive set (10 sec
Full-duplex, 1000Mb/s, 1000BaseSX, Force link-up

```

```
output flow-control is off, input flow-control is on
      ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:06, output 00:00:01, output hang never
      Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
      Queueing strategy: fifo
      (Output queue: 0/40 (size/max
minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
      packets input, 125375 bytes 391
      (Received 1 broadcasts (0 IP multicast
runts, 0 giants, 0 throttles 0
input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0
      watchdog, 282 multicast 0
input packets with dribble condition detected 0
      packets output, 637084 bytes, 0 underruns 8489
output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0
      babbles, 0 late collision, 0 deferred 0
      lost carrier, 0 no carrier 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
```

252ML12#show int pos 0.

```
      POS0 is up, line protocol is up
Hardware is Packet/Ethernet over Sonet, address is 000f.2475.8c48
      (bia 000f.2475.8c48)
      ,MTU 1500 bytes, BW 622080 Kbit, DLY 100 usec
      reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ONS15454-G1000, crc 32, loopback not set
      (Keepalive set (10 sec
      Scramble enabled
      ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output never, output hang never
      Last clearing of "show interface" counters 03:58:02
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
      Queueing strategy: fifo
      (Output queue: 0/40 (size/max
minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
      packets input, 608413 bytes 7396
      (Received 0 broadcasts (0 IP multicast
runts, 0 giants, 0 throttles 0
      parity 0
input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 1
input packets with dribble condition detected 0
      packets output, 96676 bytes, 0 underruns 267
output errors, 0 applique, 0 interface resets 0
      babbles, 0 late collision, 0 deferred 0
      lost carrier, 0 no carrier 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
      carrier transitions 0
```

252ML12#show ons alarm.

```
      Equipment Alarms
      Active: None
      Port Alarms
      POS0 Active: None
      POS1 Active: None
      GigabitEthernet0 Active: None
      GigabitEthernet1 Active: None
```

```
      POS0
      Active Alarms : None
      Demoted Alarms: None
```

POS1
Interface not provisioned

252ML12#show ons alarm defect.

Equipment Defects
Active: None
Reportable to TCC/CLI: CONTBUS-IO-A CONTBUS-IO-B CTNEQPT-PBWORK
CTNEQPT-PBPROT EQPT RUNCFG-SAVENEED ERROR-CONFIG

Port Defects
POS0
Active: None

Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL
POS1

Active: None
Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL
GigabitEthernet0

Active: None
Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL
GigabitEthernet1

Active: None
Reportable to TCC: CARLOSS TPTFAIL

POS0
Active Defects: None

Alarms reportable to CLI: PAIS PRDI PLOP PUNEQ PPLM PTIM PPDI BER_SF_B3 BER_SD_B3

POS1
Interface not provisioned

252ML12#show ons alarm failure.

Equipment Alarms
Active: None

Port Alarms
POS0 Active: None
POS1 Active: None
GigabitEthernet0 Active: None
GigabitEthernet1 Active: None

POS0
Active Alarms : None
Demoted Alarms: None

POS1
Interface not provisioned

252ML12#show contro pos 0.

Interface POS0
Hardware is Packet/Ethernet over Sonet
PATH

PAIS	= 0	PLOP	= 0	PRDI	= 0	PTIM	= 0
		PPLM	= 0	PUNEQ	= 0	PPDI	= 0
BER_SF_B3	= 0	BER_SD_B3	= 0	BIP(B3)	= 0	REI	= 0
		NEWPTR	= 0	PSE	= 0	NSE	= 0

Active Alarms : None
Demoted Alarms: None
Active Defects: None

Alarms reportable to CLI: PAIS PRDI PLOP PUNEQ PPLM PTIM PPDI BER_SF_B3 BER_SD_B3

Link state change defects: PAIS PLOP PTIM PUNEQ PRDI PPLM PPDI BER_SF_B3
(Link state change time : 200 (msec)

DOS FPGA channel number : 0
Starting STS (0 based) : 0
VT ID (if any) (0 based) : 255
Circuit size : STS-12c


```
GigabitEthernet1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
POS0                0    0    0    0    0    0    0    0    0 *
```

NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
Hence Details of subinterface are not shown

```
252ML12#show ons equipment-agent status.
---- EQA ---- phySlot: 12, eqptType: EQPT_L2SC, eqptID: 0x2403
              curTCC: Tcc A
linkStatus:   Full    dbReq/Recv: 1 / 5  msgVerToEQM: 2
socketFd:     0      pipeMsgAct:  No    hdrSizeToEQM: 28
connTries:    0      connTimerFast: No    hdrSizeFromEQM: 28
                                      timingProv:  No
                                      clock auto 1
```

```
252ML12#show ons provisioning-agent message ports all.
```

```
----- Backend Port (00) Data -----
:prov: yes  sts: 00  vt: 255  type: DOS  name
```

```
----- STS (00) Term Strip -----
Admin State: IS      Direction: TX_RX_EQPT
Type: 12 Sf: 1E-4 Sd: 1E-7 C2 tx/exp: 0x01 / 0x01
PathTrace Format: 64Byte Mode: OFF
                    (expected: (not valid
                    "send: valid: "\000\000\000\000
```

```
----- VT (255) Term Strip not provisioned -----
```

```
----- STS (00) Xc Strip -----
rate: 12 Admin: IS
Src Port/STS: 0x09/0x00 STS Eqpt: 0x01
Dest Port/STS: 0x06/0x00 UPSR STS Cont Dest: 0x00
Prev STS Stich Dest Port/STS: 0xFF/0x00
Next STS Stich Dest Port/STS: 0xFF/0x00
```

```
----- Backend Port (01) Data -----
prov: no  sts: xx  vt: xx  type: xxx  name: xxxxxx
```

```
252ML12#show ons provisioning-agent message node-element.
```

```
----- NE Data -----
Node Name: r26-15454a
MAC Addr : 00 10 CF D2 40 52
IP Addr   : 10.89.244.252
Sub Net Mask : 255.255.255.192
Dflt Router  : 10.89.244.193
Lan IP Addr  : 10.89.244.252
Lan Sub Mask : 255.255.255.192
Day Savings  : 0x01
Min from UTC : 480
Node ID      : 0xFF
Sync Msg Ver : 0x01
Sync Msg Res Delta : 0
Sync Msg Res Quality : 0x00
XConA Eqpt ID : 0x00000201
XConB Eqpt ID : 0x00000201
OSPF Node ID  : 0xCFD24052
SDH Mode      : SONET
```

[معلومات ذات صلة](#)

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

