

# FXOS لىغىشتىلا ماظن ءاطخا فاشك تىسا طاب تىرالا تاىضراعت F1758 زارطالا فى اءىال صاوا Firepower زارطالا لىل ع ءىجراخالا ذىانم لى نىب 4115 FTD

## ءالاسم

ىسىئرلا FXOS اءخ HA ءىهت فى Firepower 4115 FTD ءرسلا قىئاف لاسرالا زاىضراعى  
لىل اءخالا لىئاسر رىشت. PC7\_ftd و PC2\_ftd ءىجراخالا ذىانم لى نىب تاىطاب تىرالا لىل ع F1758  
فىورعم رىغ لىل رىشى لىل قىب طىلال عم تاىضراعت ءوچو

ءىوا فى ءىئرمر رىغ اءىل راشم لى ءىءرفالا تاىءاولا نال صاخ لكشب ءرىحم ءلكشم لى نوكت  
اىضاوا اءخالا ءبصا. رورم لى ءكرح رىثا ءظءالم مءى ملو، FTD تاىءاولا ءءفصل FMC مءءسم  
FMC لىل ع ءىءاولا ءءص ءب قارم نىكمت ءعب

## ءىبلالا

- HA ءىهت فى Firepower 4115 FTD
- FTD: 7.4 ءمانرب راءصا
- FXOS: 2.14.2.137 ءمانرب راءصا
- FMC لىل ع ارءوم ءىءاولا ءمالس ءب قارم نىكمت مء
- PC2\_ftd و PC7\_ftd ءىجراخالا ذىانم لى تاىطاب تىرالا نىوكت مء
- ءمءلل فىقوت و اىرورم رىثا لى اءظءالى مل

## رارق

جم انرب ي ف فورعم بېع وه PC7\_ftd و PC2\_ftd- port عيچراخا لطباورلا ىلع FXOS F1758 أطخ ن  
زاهجلا ةي لمع وأ تانايبلا رورم ةكرح هيحوت ةداعا ىلع رثوي ال يذلا (CSCvr1711) لي مجتلا  
يا ةظحالم متي مل اذا نامأب هلهاجت نكمي و طقف اءاطخأل نغالبإلا ةيلآ ىلع أطخالا اذه رثوي  
يفي ظوريات

## ققحتلا تاوطخ

قباطت نم ققحتلا قي رط نع فورعملا أطخالا طمن قباطي يذلا أطخالا ديكأتب مق 1:  
ريغ ةي عرفلا VLAN تاهجاو نيوكت متي مل ثيح CSCvr1711 كولس عم أطخالا لي صافات  
FTD ىلع ايلعف أطخالا في اهيا راشملا ةفورعملا

```
1d/firepowerdevice/ext-portlink/PC2_ftd/fault/F1758
```

Description:

The external-port-link PC2\_ftd conflict with the application. Port-channel2: interface not present for

--

```
1d/firepowerdevice/ext-portlink/PC7_ftd/fault/F1758
```

Description:

The external-port-link PC7\_ftd conflict with the application. Port-channel7: interface not present for

HA. ةئيب في عقوتملا ريغ لشفلا زواجت كولس وأ رورملا ةكرح ريات ثودح مدع نم ققحت 2:

ريغ نم ال دب ةهجاو ال ءص ءبقارم نيكم تب طبترملا أطخالا روهظ تي قوت ديكأتب مق 3:  
يفي طولال نيوكتلا

## ةقدلا تاراخي

(نسحتسم) لي مجتلا اءاطخأ لوبق 1:

مق. نامأب هلهاجت نكمي، يلمع ريات يا ببسي الويلكش F1758 ل في لطلعلا نامبو  
ال نكلو، عقوتم ريغ كولس وأ ةيلعف رورم ةكرح تالكشم يا نع اثحب ماظنلا ءبقارمب  
يروف ارجا يا رمألا بلطتي

(ةيلغيشتلا ةيجانللا نم اي رورض ناك اذا) أطخالا حسم 2:

عبتاف، رطخالا سواقان اءاضوض وأ ليغيشتلا في كابترا ىلا يدوي يلي مجتلا لطلعلا ناك اذا  
FXOS F1758 ماظن اءالصال ةيمسرلا تاوطخالا

1. (تدجو نأ) Firepower ةرادا زكرم نم اهتلازاو ءضراعتم ةي عرف ةهجاو يا ءنمازم

2. Firepower.2 ةرادإ زكرم نم اهرشنو تارييغتلا ظفح

3. FXOS (MIO) في اهئاشنإ ةداعإو ةرثأتملا ةيجراخلا ذفانملا تاظابترا ةلازاب مق

4. Firepower.4 ةرادإ زكرم نم ىرخأ ةرم زاهجلا ةنمازم

ليغشتلا ةداعإ بولسا 3:

ةداعإ دعب ايئاقولت أطخلل حسم بجي شيح ،رثأتملا زاهجلا ليغشت ةداعإو ةنايص راطإ طيظخت  
مماظنلا ليغشت

دصرلاو ةياقولا

ةانق وأ طاابترا لا في ةيقيقح لكاشم ةدهاشم FMC ةهجاو ةمالس ةبقارم مادختسا عبات  
وأ رورملا ةكرح ريثأت ةجيتن ترهظ اذا ةديجلا ةينفلا ةدعاسملا زكرم ةلاح حتف .ذفنملا  
ظفتحا F1758 عم نارتيقلا اب ةديجلا لاطعألا زومر وأ ةعقوتملا ريغ لشفلا زواجت تايلمع  
بويعللا ليلقت بجي شيح اهب ىصوملا ةيلحلا تارادصإلا في FXOS/FTD جم انربب  
اهلح وأ ةيليمحتلا

ببسا

ليمحتلا جمارب في فورعم للخ وهو ، Cisco Bug ID CSCvr1711 ببسا FXOS F1758 أطخ شدي  
نع حيص ريغ لكش ببسا غالبإلاب ماماظنلا مايق في للخلل اذه ببسا تي . FXOS/FTD في  
هذه لثم نيوكت مدع ةلاح في تحت VLAN تاكبش تافرعمل يجراخلا ذفنملا طاابترا تاظراعت  
طقف ءاطخألا نع غالبإلا تايلا ىلع طرشلا رثوي . FTD ىلع ظراعت في وأ ةيعرفلا تاهجاو  
زاهجلا ليغشت وأ تانايبلا ىوتسم هيحوت ةداعإ ىلع رثوي الو

ةلصللا يذىوتحمل

- [أطخلل لئاسرو FXOS ءاطخأ ليلد](#)
- [Cisco نم تاليزنتلا و ينفلا معدلا](#)

