

مداوخ ىلع اهحالص او ةركاذلا ءاطخأ فاشك تسأ UCS

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةيساس ألاتابل طتم](#)

[تابل طتم](#)

[ةمدخت سمل تانوك](#)

[ةيساس أ تامول عم](#)

[ةركاذلا ءاطخأ](#)

[اهج حصت نكمي ءاطخأ](#)

[\(ADDDC\) ةفيك تمل ءووزملا ءوؤال تانايب جي حصت](#)

[\(PPR\) رشنل ءمزح ءالصا](#)

[\(PCLS\) ةيئزجلا تقؤملا نيئزجلا ءركاذ رطس ري فو](#)

[اهحالص او RAS ءاطخأ فاشك تسأ](#)

[UCS Manager ءمانب](#)

[رادلما Intersight ءضو](#)

[Cisco نم \(CIMC\) ءرادال اي ف ءلمك تمل امكحتلا ءو](#)

[اهحالص او ءاطخأ فاشك تسأ تاو طخ](#)

[UCSM دي همت ءداع تاو طخ](#)

[IMM لي غشت ءداع تاو طخ](#)

[CIMC دي همت ءداع تاو طخ](#)

[ةديءجلا ءاطخأ ءبقارم](#)

[ءالص الل ءبقارم UCS Manager ءركاذ اي ف أطخ](#)

[IMM ءركاذ اي ف جي حصت لبل لبقارم ري غ أطخ](#)

[ءالص الل ءبقارم لبقارم ري غ CIMC ءركاذ اي ف أطخ](#)

[ءلص تا ذ تامول عم](#)

ةمدقم

UCS. مداوخ ءءل عم ل اهحالص او ءركاذلا ءاطخأ فاشك تسأ تاو طخ دن ت سمل اذه فص ي

ةيساس ألاتابل طتم

تابل طتم

ةيلال عيضاوم ل اب ءفر عم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت

- UCS ل يساس أ مة فل
- ءركاذلا ءي نبل يساس أ مة فل

ةمدختسمل تانوكملا

ةيلاال ةيداملا تانوكملا او جم اربلا تارادصا لىل دنن تسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دنن تست

- اهقوف امو M7 و M6 و UCS M5 ةئف مداوخ.
- UCS Manager جم انرب
- Cisco نم (CIMC) ةرادلا يف ةلماكلتملا مكحتلا ةدحو
- رادمل Cisco Intersight عضو

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنن تسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنن تسملا اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رما يال لمحتمل ريثا تلل كمهف نم دكأتف ، ليغشتلا ديقتك تكبش

ةيساسا تامولعم

ةركاذلا ءاطخا

تمت يتلا ةميقلل قباطت ال . ةركاذ عقوم ةءارق ةلواجم دنن ةركاذلا يف ءاطخا ءفداصم تمت نينون لىل ءاطخالا هذه فنصتو . كانه نوكت نا ضررتفملا ةميقلل عم ةركاذلا نم اهتءارق

1. ةطيسبلا ءاطخالا

قيرط نع اهحيحصت ابل اغ نكميو ةتقوم هذهو . اهراركت يف رمتست الو ةرباع ءنرمل ءاطخالا هتباتك ءءاعا و ءركاذلا عقوم ءءارق ءلواجم ءءاعا

2. ءتبات ءاطخا

ءلواجم ءءاعا و ءركاذلا عقوم ءتباتك ءءاعا يءوت ال . هذه ببست ءمئلا ءئياي زي فل بويعلاو لباق ريغ اذه ءركاذلا اءخ نوكي ، كلذل ءءيتنو . ءءاف اءخ ءلازا لىل ءءارقلا لىل لوصولا راركتلا يف اءخالا رارمتسا عم ءركاذلا لادبتسا بءيو ، يحيحصت لل

اهحيحصت نكمي ءاطخا

كلذ قيقحت نكميو . يحيحصت لل ءلباق ربتعت امنإف ، اهحيحصتو ءاطخالا فاشتكا ءلاحي فو تانايب مادختساب ءحيحصلا ءركاذلا تايوتحم باسء لالء نم و ءءارقلا ءلواجم ءءاعا لالء نم اءخ فاشتكا ءعب . ءركاذلا يف ءبسانملا تانايبلا ءتباتك ءءاعا و (ECC) ءاطخالا يحيحصت زمر يف ءءال ليجستب Cisco نم (IMC) ءلماكلتملا ءرادلا يف مكحتلا ءدحو موقت ، هحيحصتو ماطنلا ءءاء لءس

ترمتسا اذا . ءطيسب ءاطخالا ءءيتن يه اهحيحصت نكمي يتلا ءاطخالا ، يءءومن لكشب ريشي ءقف ، ءءتمم ءرتف يءم لىل ءركاذلا عقوم سفن لءاء اهحيحصت نكمي يتلا ءاطخالا لملءم تبات اءخ لىل كلذ

ة في كتم ل ة ج و ذ م ل ة ز ه ج أ ل ت ا ن ا ي ب ح ي ح ص ت (ADDDC)

ي ف ن ي د و ج و م ا ن ا ك ا ذ ن ي ل ل ا ت م ل ا D R A M ي ل ش ف ح ي ح ص ت ب A D D D C ر ي ف و ت م و ق ي ن ا ن ك م ي ل ل ة ل ش ا ف ل ل ت ب ت ا د ح و ن م ا ي ك ي م ا ن ي د ت ا ن ا ي ب ل ل ل ق ن ب A D D D C م و ق ي . ة ق ط ن م ل ا س ف ن ة ل ب ا ق ر ي غ ح ب ص ت ن ا ن م ا ه ا ح ي ح ص ت ن ك م ي ي ت ل ا ء ا ط خ أ ل ا ع ن م ي ا م م ، ة ي ط ا ي ت ح ا ل ا ة ر ك ا ذ ل ا ة ل ل ا ل ل ي غ ش ت ل ح ي ح ص ت ل ل ة ل ب ا ق ل ل E C C ء ا ط خ أ ن م د ح د و ج و م ز ل ي . ح ي ح ص ت ل ل

ح ي ح ص ت ل ل ة ل ب ا ق ل ل E C C ء ا ط خ أ ا ه ي ف ق ب س ت ي ت ل ا ت ا ه و ي ر ا ن ي س ل ل ا ض ع ب ي ف A D D D C د ع ا س ت ح ي ح ص ت ل ل ة ل ب ا ق ر ي غ E C C ء ا ط خ .

ر ش ن ل ا ة م ز ح ح ا ل ص ا (P P R)

ة ر ك ا ذ ة د ح و ل خ ا د ة ل ط ع م ل ا ة ر ك ا ذ ل ا ق ط ا ن م ح ا ل ص ا " (P P R) ر ش ن ل ا ة م ز ح ح ا ل ص ا " ج م ا ن ر ب ل ن ك م ي ح ا ل ص ا ل ا ة ي ل م ع ح ي ت ت . ة ر ر ك م ل a D R A M ف و ف ص ة ء ا ف ك ة د ا ي ز ل ل ا ل خ ن م م ئ ا د ل ك ش ب D I M M ن و د ة ت ب ا ث ل ل ا ء ا ط خ أ ل ا ن م ة ق ئ ا ف ة ع ر س ب ت ا ن ا ي ب ل ل ا د ا ر ت س ا ة ي ن ا ك م ا ع ق و م ل ا ي ف ه ذ ه ة م ئ ا د ل ا ر م ي ن ا و A D D D C ث د ح م ا ط ن ل ل ا ه ج ا و ي ن ا ب ج ي ، ح ا ل ص ا ا ر ج ا ل . D I M M ة ر ك ا ذ ة د ح و ل ا د ب ت س ا ل ل ة ج ا ح ا ل ي ل م ج ا ي ل ع و ا ء ا د ا ل ا ي ل ع ا ذ ه ح a ل ص a ل ا ط ا ش ن ر ث و ي ا ل . ل ق ا ل ا ي ل ع ة د ح ا و ل ي غ ش ت ة د ا ع ا ة ر و د ب ل ي غ ش ت ل ل م ا ط ن ل ة ر ف و ت م ل a ة ر ك a ذ l .

ن ي و ك ت ل ل ة ل ب ا ق ن و ك ت ن ا ن ك م ي ، ك ل ذ ع م و ، ي ض ا ر ت ف ا ل ك ش ب A D D D C و P P R ن ي ك م ت م ت ي ر ي ف و ت ر ي غ ر خ ا R A S د ا د ع ا ن ا ك ا ذ ا . ا ض ي ا A D D D C ر ف و ت ل R A S ع ض و ن ي ك م ت P P R ب ل ل ط ت ي ع ض و . ل ي غ ش ت ل ل د ي ق ن و ك ي ا l P P R ا ف ، ة ي ض ا ر ت ف a l ا ي س a س a l م ا ط ن l l ا د ا د ع a و A D D D C ة م ئ a ح a l ص a l ا ت a ي ل م ع ن a ي ن ع ي a م م ، ت ب a ث l p p r و ه م و ع د م l د ي ح و l P P R .

ة ي ئ ز ج ل ا ت ق و م ل ا ن ي ز خ ت ل a ة ر ك a ذ ر ط س ر ي ف و ت (P C L S)

ن م ة ر ي غ ص ا ز ج ا د ي د ح ت ل a ل خ ن م ل م ع ي و ه و . ة ر ك a ذ l a ي ف م ك ح ت l a ة د ح و ي ف ا ط خ l a ع ن م l ة ي l آ ك a ن ه ب ن ا ج l l ، ص a خ l l ي د ي ف ة ب ي ع م l a ع ق a و م l a ه ذ ه ل ي ج س ت م ت ي و . ة ب ي ع م ة ر K a ذ l a ي ف ت a ن a ي ب l l ث و د ح ة ل a ح ي ف ، ة R K a ذ l a l l ل و ص و l a د ن ع . ا ه l a د ب ت S a l ن ك م ي ي ت l a ي ط a ي ت ح a l a خ S n l l a ت a ن a ي ب n a م ض l l ي l د l a ن م ي ط a ي ت ح a l a خ S n l l a ت a ن a ي ب م ك ح T l a ة د ح و م د خ T S t ، ه ذ ه ا ط خ l a ط a ق n ي ف a ط خ ة س a l S b ة ي ش l ك l ي غ ش T .

 ج م ا ن ر ب l a ر a د ص a و (C P U) ة ي ز ك ر م l a ة ج l a ع م l a ة د ح و ة ي ن ب l a ق ف و ت a ز ي م l a ر ف و ت ت : ة ط ح a l م ه ب ي ص و م ر a د ص a ث د ح a م د خ T S t ك ن ا ن م د ك ا ت . م د ا خ l a ي ل ع ه ل ي غ ش T م ت ي ي ذ l a ت ب a ث l a ل . ل ص ف a ل ك ش ب ة R K a ذ l a ء a ط خ a ع م ل م ا ع T l l

ا ه ح a l ص a و R A S ء a ط خ a ف a ش K T S a

U C S M a n a g e r ج م a ن ر ب

R A S ث د ح K " U C S ة ر a د a " ي ف ء a ط خ a l a ه ذ ه ر ب ت ع ت ، م a ع l ك ش ب

Properties for: fault

Summary	Properties
Severity : Major/None	Affected object : sys/rack-unit-18/mgmt/health
Last Transition : 2024-03-17T00:13:24Z	Description : RAS Event (24) : Please check the Health tab for more details
Actions	ID : 15220583 Type : management
Acknowledge Fault	Created at : 2024-03-17T00:13:24Z
	Cause : health-major Number of Occurrences : 1
	Code : F1706 Highest severity : Major
	Original severity : Major
	Previous severity : Major

OK Apply Cancel Help

PPR أو PCLS ناك اذا ام ،أطخال لوح تام ولعملال نم ديزم ىلع روثعلا كنكمي ،ةحصلال صخلم يف هليغشت مت دق

لاثم PCLS

تقؤملا نيزختلا ةركاذ نب ريفوت نيكم تل راixel كي دل ،ثدألا تارادصلال او M6 مداوخ ىلع يف مداخلال ليغشت ةداعإ بجي .ءاطخألا عنمل ةيلاآ دع يذلاو ،BIOS راixel ك (PCLS) ةيحلحملال مق ،مداخلال ديهمت ةداعإ درجمب .DIMM حالصلال او PPR ليغشت نكمي ىتح ،نكمم تقو برقأ اهسفن DIMM ل ةيفاضلال UCS ةرادإ ءاطخأ ةبقارمب

رطخ دوجول ارظن ،ةمئالم ةصرف برقأ يف مداخلال ليغشت ةداعإب ىصوي ،هيبنتلال ركذي امكو ريغ لكشب لمعلال نع فقوتلال مئامو ،ححصتلال لباق ريغ أطخ ةهجاوم يف لثمتي طبترم مداخلال عقوتم

Management Services

Health Summary

Health Qualifier : **RAS Event (2C)**Health Severity : **Major**

Health Details

Advanced Filter Export Print

Severity	Name	Description	Value
Major	RAS Event (2C)	PCLS (Partial Cache Line Sparing) is activated on DIMM DDR4,	PPR Required

Details

Name : **RAS Event (2C)**Description : **PCLS (Partial Cache Line Sparing) is activated on DIMM DDR4_P2_D1_ECC. This DIMM is at an increased risk of experiencing an Uncorrectable Error. Post Package Repair will be performed on this DIMM during the next system reboot.**Severity : **Major**Value : **PPR Required**

PPR ىل ع لاثم

PPR ل لى غشت ل ا ة د ا ع ا ا ط خ ل ا ح ر ت ق ي . RAS ش د ح د ق و ، ن ك م م PPR و ADDDC ى ل ع م د ا خ ل ا ي و ت ح ي ن م PPR ن ك م ت ت ى ت ح ن ك م م ت ق و ب ر ق ا ي ف م د ا خ ل ا ل ي غ ش ت ة د ا ع ا م ز ل ي . DIMM ة ر ك ا ذ ح ا ل ص ا ل ا ه ا ح ا ل ص ا و DIMM ة ر ك ا ذ ل ي غ ش ت .

ا ه س ف ن DIMM ل ة ي ف ا ض ا ل ا UCS ة ر ا د ا ء ا ط خ ا ة ب ق ا ر م ب م ق ، م د ا خ ل ا د ي ه م ت ة د ا ع ا د ر ج م ب

ر ط خ د و ج و ل ا ر ط ن ، ة م ئ ا ل م ة ص ر ف ب ر ق ا ي ف م د ا خ ل ا ل ي غ ش ت ة د ا ع ا ب ى ص و ي ، ه ي ب ن ت ل ا ر ك ذ ي ا م ك و ر ي غ ل ك ش ب ل م ع ل ا ن ع ف ق و ت ل ا م ث ن م و ، ح ي ح ص ت ل ل ل ب ا ق ر ي غ ا ط خ ة ه ج ا و م ي ف ل ث م ت ي ط ب ت ر م م د ا خ ل ل ع ق و ت م .

Fault Entries

Time	Severity	Code	Domain Name	Description
2024-02-19T03:16:39	Major	F1706	sys/rack-unit-1/board/memarray-1/mem-5	ADDDC Bank-level adaptive virtual lockstep is activated on DIMM 0x08 (DDR4_P1_C1_ECC). This DIMM is at an increased risk of

اهحال صإو ءاطخأل فاشك تسأ تاوطخ

- جحصت لل لباق ريغ أطفو لي ثمل ل رخأ DIMM ءاطخأ دوجو مدع نم ققحت .
- ةناي ص راطإ ةلودج .
- مئاد لكشب DIMM ءاطخأل ةلواحل لباق ريغ شت دعأو ، ةناي ص لباق ريغ ضم عض (PPR) ةمزحل دعب ام ءاطخأل مادختساب .

UCSM ديهمت ةداعإ تاوطخ

رايخ لاثملا اذه مدختسي . اضيأ ليغشتلا ماظن نم مداخل ليغشت ةداعإ كنكمي : ءاطخأل مداخل مدختسم ةهجاو نم ليغشتلا ةداعإ .

UCS ةرادإل بيو ةهجاو لباق ريغ .

ي لصنل مداخل

X. مداخل > لكبهال > ةزهجال لباق ريغ .

لمكتم مداخ

X. مداخل > لمواحل > ةزهجال لباق ريغ .

سواملاو ويدي فالواحي تافملا ءحول مكحت ةدحو قوف رقنا .

Equipment

- Chassis
- Rack-Mounts
 - Enclosures
 - FEX
- Servers
 - Server 1** (1)
 - Server 2 (1)
 - Server 3 (1)
- Fabric Interconnects
 - Fabric Interconnect A (primary) (1)
 - Fabric Interconnect B (subordinate) (1)
- Policies
 - Port Auto-Discovery Policy

General | **Inventory** | Virtual Machines | Hybrid Display | Installer

Fault Summary

0	0	0	1
---	---	---	---

Status


Overall Status : **OK**

[+ Status Details](#)

Actions

- Create Service Profile
- Associate Service Profile
- Set Desired Power State
- Boot Server
- Shutdown Server
- Reset
- Recover Server
- Server Maintenance
- KVM Console >>**
- SSH to CIMC for SoL >>
- Turn on Locator LED
- Lock FP Buttons
- View POST Results
- Start Fault Suppression
- Stop Fault Suppression
- Suppression Task Properties

قفاوم رقناو، طبض ةداع! ددحو، مداخل تاءارج! رقنا، KVM ذفاون ىلع.

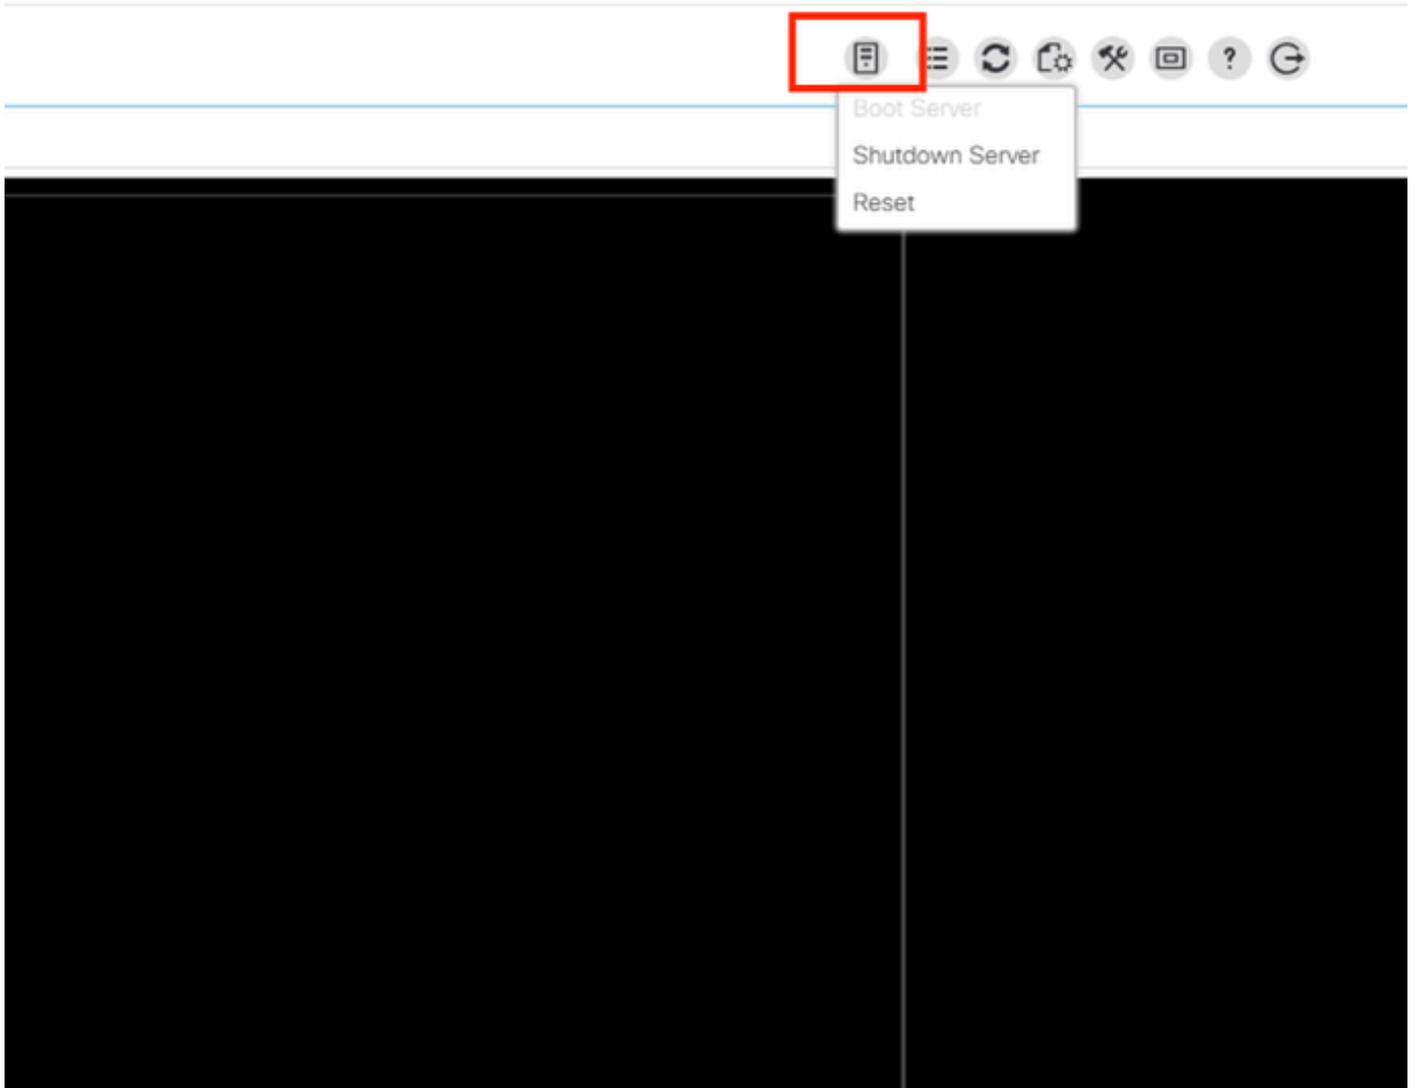

حېحص لكش ب ليغشتتال ماظن ديه مت نم دكأتو، KVM ليغشتت اداع ةي لمع ةبقارمب مق

IMM ليغشتت اداع تاوطخ

ثالث) ءارجال ةمئاق قوف رقناو، مداخلال ىلع فرعتو، مداوخال بيوبتلال ةمالع ىل لقتنا (طاقن).

Infrastructure Service Search

Servers

* All Servers +

Search Health = Healthy x Filters 6 results Reset All

Health

6 Healthy 6

Power

On 6

HCL Status

Incomplete 6

Bundle Version

6

- 4.2(3e) 1
- 4.3(4.24)
- 4.3(3.24)
- 5.2(0.23)
- Other 2

Name	Health	Model
<input type="checkbox"/> C220-API	Healthy	UCSC-C220-M7S
<input type="checkbox"/> C220-API	Healthy	UCSC-C220-M7S
<input type="checkbox"/> FI-6536-1	Healthy	UCSC-C220-M5SX
<input type="checkbox"/> FI-6536-1-3	Healthy	UCSX-210C-M7
<input type="checkbox"/> FI-6536-1-6	Healthy	UCSX-410C-M7
<input type="checkbox"/> UCSC-C240-M5SD	Healthy	UCSC-C240-M5SD

Rows per page 18 1

ةقاطال ةرود رايخ م ةقاطال ةمئاق ددح ،كلذ دعب

Servers

* All Servers +

Search

Health
6 Healthy 6

Power
On 6

HCL Status
Incomplete 6

Name	Health	Model	
<input type="checkbox"/> C220-API	Healthy	UCSC	
<input type="checkbox"/> C220-API	Healthy	UCSC	
<input type="checkbox"/> FI-6536-1	Healthy	UCSC	
<input type="checkbox"/> FI-6536-1-3	Healthy	UCSX-210C-M7	...
<input type="checkbox"/> FI-6536-1-6	Healthy	UCSX-410C-M7	...
<input type="checkbox"/> UCSC-C240-M5SD	Healthy	UCSC-C240-M5SD	...

Rows per page 18 1

ة. لمعلا دكأتل ةقاطلا ةرود رزىل ع رونا

Power Cycle Server

Server 'FI-6536-1-3' will be Power Cycled.

Set One Time Boot Device ⓘ

Cancel

Power Cycle

تابلطال ةمئاق تحت مدقتال نم ققحتال

CIMC ديهتم ةداع| تاوطخ

ةقاطلا ةرود ددحو فيضملا ةقاط رايج ىلا لقتنا

دكأتو ،ديهتملا ةداع| ةي لمع ةبقارم (KVM) سواملاو ويديفلاوحي تافملا ةحول ليغشتب مق
 ححص لكشب ليغشتلا ماظن ديهتم ن

ةديجللا ءاطخالا ةبقارم

قلعتم RAS في رخأ أطخ وأ شح دوجو مدع ىنعمب ليغشتلا ةداع| دعب ءاطخأ يئ شحت مل اذا
 مداخل مادختسا ةداع| نكميو (PPR) تانايب لى طيايتحالا خسنلا ءارج| حجن ،DIMM ةركاذب

تاوطخلا في ةددحملا ليغشتلا ةداع| ةي لمع راركتب مق ،ةديج ADDDC شادحأ تعقو اذا
 PPR مادختساب ةيفاضا ةمئاد تاحال صا ءارجال ةقباسلا

ريشي، لي غشلتا دةاعا دعب لي غشلتا ل لباق ريغ اطح شدح وا حي حصتلا ل لباق ريغ اطح شدح اذا
 ةرك اذلا لادبتسا بجي هنا الى اطلال

ءاطخال هذو نم يا تهجاو اذا DIMM لادبتسا Cisco TAC عم ةلاح حتف يچري: ةظحال

حالصال ةلباق ريغ UCS Manager ةرك اذا ي ف اطح

The screenshot shows the UCS Manager interface with a fault list. The selected fault is F1236, with ID 956383. The affected object is sys/chassis-1/blade-1/health-led. The cause is health-led-amber-blinking. The last transition is 2022-06-18T01:46:51Z. The description is sys/chassis-1/blade-1/health-led shows error. Reason DDR4_P1_D2_ECC:Sensor Threshold Crossed.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
Critical	F1236	956383	sys/chassis-1/blade-1/health-led	health-led-amber-blinking	2022-06-18T01:46:51Z	sys/chassis-1/blade-1/health-led shows error. Reason DDR4_P1_D2_ECC:Sensor Threshold Crossed;

Details:

Summary: Severity: Critical/None, Last Transition: 2022-06-18T01:46:51Z

Properties:

Affected object	: sys/chassis-1/blade-1/health-led
Description	: sys/chassis-1/blade-1/health-led shows error. Reason DDR4_P1_D2_ECC:Sensor Threshold Crossed;
ID	: 956383
Type	: equipment
Cause	: health-led-amber-blinking
Created at	: 2022-06-18T01:46:51Z
Code	: F1236
Number of Occurrences	: 1
Original severity	: Critical
Previous severity	: Critical
Highest severity	: Critical

The screenshot shows the UCS Manager interface with a fault list. The selected fault is F0185, with ID 956384. The affected object is sys/chassis-1/blade-1/board/memarray-1/mem-7. The cause is equipment-inoperable. The last transition is 2022-06-18T01:46:55Z. The description is DIMM DIMM_D1 on server 1/1 operability: inoperable.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
Major	F0185	956384	sys/chassis-1/blade-1/board/memarray-1/mem-7	equipment-inoperable	2022-06-18T01:46:55Z	DIMM DIMM_D1 on server 1/1 operability: inoperable

Details:

Summary: Severity: Major/None, Last Transition: 2022-06-18T01:46:55Z

Properties:

Affected object	: sys/chassis-1/blade-1/board/memarray-1/mem-7
Description	: DIMM DIMM_D1 on server 1/1 operability: inoperable
ID	: 956384
Type	: equipment
Cause	: equipment-inoperable
Created at	: 2022-06-18T01:46:55Z
Code	: F0185
Number of Occurrences	: 1
Original severity	: Major
Previous severity	: Major
Highest severity	: Major

ةرك اذا ي ف حي حصتلا ل لباق ريغ اطح IMM

ىلا جاتحي وحي حص ريغ اطح هب DIMM ن الى اطلال ريشي. حي حصتلا ل لباق ريغ اطح
 هل لادبتسا

MemoryUnitUncorrectableError

a few seconds ago

Memory unit /chassis-2/server-5/board/memory-array/memory-unit-DIMM_P1_G2 has encountered an uncorrectable ECC error

حالات الذاكرة السابقة في CIMC عند اكتشاف خطأ

Home / ... / Faults and Logs / Fault Summary ☆

Refresh | Host Power | Launch vKVM | Ping | CIMC Reboot

Fault Summary | Fault History | System Event Log | Cisco IMC Log | Logging Controls

Fault Entries

Show Quick Filter

Time	Severity	Code	Domain Name	Probable Cause	Description
2022-05-26T14:04:53	Major	F0185	sys/rack-unit-1/board/memarray-1/mem-14	equipment-inoperable	DDR4_P2_G2_ECC: DIMM 14 is inoperable : Check or replace DIMM
2022-04-26T10:14:02	Informational	F0460	sys/rack-unit-1/mgmt/log-SEL-0	log-capacity	CSCO_SEL_FULNESS: System Event log capacity is low
2022-04-26T10:13:32	Informational	F0462	sys/rack-unit-1/mgmt/log-SEL-0	log-capacity	SEL_FULLNESS: System Event log is Full: Clear the log

تدابير الصيانة

- [Memory RAS Features - Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا