

فاشكتساو ةيئاق لتلا ةل اءلا ةزيم مءف Catalyst تال وءم يف اءال صاوا ءءاطءا

المءءوءاء

[المءءوءة](#)

[قبل البءء](#)

[الاصءلاءاء](#)

[المءءلءاء الأءاساءة](#)

[المءءوءاء المءءءءءة](#)

[فءم الءاءة الءلقائة](#)

[ءءوءن الءاءة الءلقائة على مءءوءاء Catalyst](#)

[برنامء IV / Catalyst 3550 و Catalyst 6000 Native IOS / Catalyst 4000 Cisco IOS \(Supervisor III](#)

[نءام الءشءبل Catalyst 6000 المءءلء CatOS مع بءاقءة MSFC، MSFC 2 \(MSFC \(Sup IA، SUP II،](#)

[مءءة ءفاءة 5000 مع RSM/RSFC بءاقءة](#)

[وءءاء Catalyst 4000 \(المءرف I و II\) مع وءءاء الءبءة 3](#)

[أسءءءاف أءءاء مباءة AutoState واصلءاءها على المءءوءاء المءءءءة إلى IOS](#)

[أسءءءاف أءءاء مباءة AutoState واصلءاءها على المءءوءاء المءءءءة إلى CatOS](#)

[مءءوءاء ءاء صءة](#)

المءءوءة

ءءوء مباءة الءاءة الءلقائة باءلام مءءول أو واءءة شبءة VLAN الءاءة بوءءة الءوءبء (الءبءة 3 (L3)) بالءءءال إلى ءاءة up/up عءءما يبصء مءفء واءء من الءبءة 2 (L2) على الأقل نشءا فبب شبءة VLAN ءءه.

ببءاء ءءا وءبءة أن بءفم الءاءة الءلقائة وسماءها. بعء ءءوءن أمر الءواءءة <vlan-id> على الموءءاء، ءببب الءواءءة فبب ءاءة up/down أو down/down، ءسب النءام الأءاساءب. بباقش ءءا المءءءء لماءا بءءء ءءا، وءبب ءءفاعء واءءاء L2 و L3 مع ببءها البءء فبب مءءوءب الءءكم بعء ءنءببها.

قبل البءء

الاصءلاءاء

للءءوء على مباء من المءءوءاء ءول اصءلاءاء المءءءءاء، راءء [اصءلاءاء ءلمبءاء Cisco الءءبءة](#).

المءءلءاء الأءاساءة

لا ءوءء مءءلءاء أءاساءة ءاءة لءءا المءءءء.

المءءوءاء المءءءءة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

فهم الحالة التلقائية

يتم تنفيذ AutoState على المحولات المستندة إلى CatOS و IOS من Cisco بشكل افتراضي. في بعض الأنظمة الأساسية CatOS، يمكن تعطيل هذه الميزة للسماح بالتكرار في السيناريوهات الخاصة. في المحولات المستندة إلى IOS، لا يمكن تعطيل هذه الميزة.

يجب أن تستوفي واجهات شبكة VLAN الخاصة بالموجه الشروط العامة التالية لكي تكون up/up:

- VLAN موجود في حالة على المفتاح VLAN قاعدة معطيات.
- توجد واجهة شبكة VLAN على الموجه ولا .
- يوجد منفذ L2 (منفذ وصول أو خط اتصال) واحد على الأقل ولديه إرتباط على شبكة VLAN هذه. يتيح أحدث تنفيذ لميزة "الحالة التلقائية" إمكانية المزامنة مع حالة منفذ بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). سيتم إنشاء واجهة شبكة VLAN بعد أن يكون لدى المنفذ L2 الوقت اللازم للتقارب (أي الانتقال من إلى). وهذا سيمنع بروتوكولات التوجيه والميزات الأخرى من استخدام واجهة شبكة VLAN كما لو كانت تعمل بالكامل. وهذا أيضا يمنع حدوث مشاكل أخرى، مثل توجيه الثقوب السوداء.
- يوجد منفذ L2 (منفذ الوصول أو خط الاتصال) واحد على الأقل في حالة الشجرة المتفرعة على شبكة VLAN.

تكوين الحالة التلقائية على محولات Catalyst

يزود هذا قسم نظرة عامة أساسي من تلقائيا حالة تشكيل على مادة حفازة مفتاح.

برنامج III Supervisor Cisco IOS Catalyst 4000 Native IOS / Catalyst 6000 و / IV Catalyst 3550

ل هذا مفتاح، ال autoState مكنت سمة افتراضيا. تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة STP.

سيتم حالة سطر البروتوكول لواجهات شبكة VLAN عند أول switchport الذي ينتمي إلى إرتباط شبكة VLAN المطابقة وهو في حالة الشجرة المتفرعة.

قم بإصدار الأوامر التالية للتحقق من حالة جميع الشروط أثناء أكتشاف الأخطاء وإصلاحها:

- [sh vlan](#)
- [sh int vlan <vlan-id>](#)
- [sh int <fast | gig> mod/port](#) (منفذ L2)
- [sh int <fast | gig> mod/port trunk](#) (إذا كان L2 ميناء شنتطة)
- [sh spanning-tree vlan <vlan-id>](#)

ملاحظة: تم إدخال الحالة التلقائية المتزامنة مع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في الرمز 12.1E(8a) والإصدارات اللاحقة. راجع معرف الخطأ [CSCdu07244](#) (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: إذا كان لديك خادم IDS نصلي (WS-X6381-IDS) في الهيكل، فستظل واجهة شبكة VLAN في حالة up/up حتى ولو لم تكن هناك منافذ L2 نشطة موجودة. يتم إصلاح هذا الإجراء من خلال معرف الأخطاء [CSCdx84895](#) (العملاء المسجلون فقط) في 12.1.13E والإصدارات الأحدث. السلوك الصحيح هو أن تنخفض واجهة MSFC لم يوجد منفذ L2 في حالة STP.

نظام التشغيل Catalyst 6000 المختلط CatOS مع بطاقة MSFC، SUP II، SUP IA، MSFC (MSFC 2)

بالنسبة لهذه المحولات، يجب استيفاء الشروط الإضافية التالية، بالإضافة إلى الشروط العامة up/up:

- الموجه (متعدد الطبقات مفتاح سمة بطاقة (MSFC)) ميناء (1/1، 16/15) يجب أن يكون في وضع `trunking`.
- ال VLAN ينبغي كنت سمحت على الشنطة إلى ال MSFC.
- على هذا مفتاح، ال `autoState` مكنت سمة افتراضيا، ويستطيع كنت أعجزت. تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، ولا يمكن تعديل هذا السلوك ما لم يتم تمكين الحالة التلقائية.
- ستظهر حالة سطر البروتوكول لواجهات VLAN عند المنفذ الأول L2 (منفذ غير موجه، أي ليس 1/15 أو 1/16) الذي ينتمي إلى إرتباط شبكة VLAN المطابقة ويكون في حالة . هناك واحد إستثناء ل ال VLAN يعين إلى الإدارة قارن (sc0) على المفتاح. دائما ما تكون حالة سطر البروتوكول لشبكة VLAN الخاصة بواجهة الإدارة على MSFC . يجب أن يكون sc0 دائما بعد تمهيد المحول. ومع ذلك، يمكن فرض هذه الواجهة إداريا.

قم بإصدار الأوامر التالية للتحقق من حالة جميع الشروط أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- على MSFC، أصدرت `العرض <vlan-id> int vlan <vlan-id>` أمر.
- على المحول، قم بإصدار الأمر `sh vlan` ، و `sh port mod/port` (منفذ L2)، و `sh trunk mod/port` (إذا كان المنفذ L2 عبارة عن خط اتصال)، و `sh spantree <vlan-id>`.
- تعطيل ميزة `AutoState`

في وضع تكوين MSFC المزدوج المتكرر، قد يكون من المفيد تعطيل ميزة الحالة التلقائية. يجب تعطيل هذه الميزة إذا تم استخدام شبكة VLAN بين كلا من شبكات MSFC لأغراض التوجيه L3 تماما ولم يتم تخصيص منافذ L2 لشبكة in order to VLAN. أبقيت القارن up/up VLAN دون أن يتلقى خاص L2 ميناء يعين إلى ال VLAN، ال `autoState` سمة يستطيع كنت أعجزت.

قم بإصدار الأمر التالي لإعداد ميزة الحالة التلقائية الحالي:

```
Switch (enable) sh msfcautostate
MSFC Auto port state: enabled
أصدرت الأمر التالي أن يعجز ال autoState سمة:
```

```
Switch (enable) set msfcautostate disable
Switch (enable) sh msfcautostate
MSFC Auto port state: disabled
(Switch (enable
```

ملاحظة: يتم دعم الحالة التلقائية المترامنة مع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لمحولات Catalyst المختلطة بدءا من 5.5(10) و 6.3(1). راجع معرف الخطأ [CSCdu05914](#) (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: إذا كان لديك خادم نصلي (WS-X6381-IDS) (=IDS) في الهيكل، فستظل واجهة MSFC في حالة / حتى ولو لم تكن هناك منافذ L2 نشطة موجودة. يتم إصلاح هذا الإجراء من خلال معرف الأخطاء [CSCdt75094](#) (العملاء المسجلون فقط) في الإصدارات 6.2.2 و 6.3.1 والإصدارات اللاحقة. السلوك الصحيح هو أن تتخض واجهة MSFC لم يوجد منفذ L2 في STP.

مادة حفازة 5000 مع RSM/RSFC بطاقة

بالنسبة لهذه المحولات، يجب الوفاء بالشروط الإضافية التالية، بالإضافة إلى الشروط العامة up/up:

- يجب أن يكون منفذ الموجه (الوحدة النمطية للتحويل والتوجيه (RSM) / بطاقة ميزة تحويل المسار (RSFC)) في وضع `trunking`.
- يجب السماح لشبكة VLAN على خط اتصال الموجه.

على هذا مفتاح، ال `autoState` مكنت سمة افتراضيا ويمكن كنت أعجزت. لا تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة STP.

سيظهر حالة سطر البروتوكول لواجهات VLAN عند أول منفذ L2 ينتمي إلى إرتباط VLAN المطابق، أو منفذ موجه آخر على RSM الثاني في `trunking`. إذا كان الموجه على RSM الثاني في وضع `trunking`، فسيتم السماح لشبكة VLAN على خط اتصال ISL.

هناك واحد إستثناء ل ال VLAN يعين إلى الإدارة قارن (sc0) على المفتاح. دائما ما تكون حالة سطر البروتوكول لشبكة VLAN الخاصة بواجهة الإدارة على RSM . يجب أن يكون sc0 دائما بعد تمهيد المحول. ومع ذلك، يمكن فرض هذه الواجهة إداريا.

ملاحظة: إذا تم تمكين الحالة التلقائية ولم تكن هناك منافذ نشطة على شبكة VLAN معينة في المحول، فإن الواجهة على RSM تظل التشغيل إذا كان هناك أكثر من RSM واحد. هذا يسمح حركة مرور أن يتدفق بين الإثنان RSMs على أن VLAN دون يعجز ال `autoState` سمة. هذا تصرف مختلف من السلوك التقصير على المادة حفازة 6000 أسلوب هجين.

ملاحظة: تم تحسين ميزة الحالة التلقائية لسيناريوهات RSM المتعددة في هيكل واحد في 6.1.2. (راجع معرف الخطأ [CSCdr80722 \(العملاء المسجلون فقط\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات). يسمح `multi-RSM` القارن على الإثنان RSMs أن يذهب إلى أسفل عندما الأخير خطوة طبيعي على أن VLAN في المفتاح يذهب أسفل.

قم بإصدار الأوامر التالية للتحقق من حالة جميع الشروط أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- على RSM، قم بإصدار الأمر `show int <vlan-id>`.
 - أصدرت على المفتاح، ال `sh vlan`، `sh mod/port` (L2 ميناء)، `sh` **شحنة/mod/ميناء** (إن ال L2 ميناء يكون شحنة)، و `sh spantree <vlan-id>` أمر.
- قم بإصدار الأمر التالي لعرض إعداد ميزة الحالة التلقائية الحالي:

```
Switch (enable) sh rsmautoState
RSM Auto port state: enabled
Multi-RSM Option: enabled
أصدرت الأمر التالي أن يعجز ال autoState سمة:
```

```
Switch (enable) set rsmautoState disable
.RSM port auto state disabled
Switch (enable) sh rsmautoState
RSM Auto port state: disabled
Multi-RSM Option: enabled
(Switch (enable)
أصدرت الأمر التالي أن يعجز ال multi-RSM سمة في حالة تلقائي:
```

```
Switch (enable) sh rsmautoState
RSM Auto port state: enabled
Multi-RSM Option: enabled
```

```
Switch (enable) set rsmautoستا multirسم disable
.RSM port auto state multiple RSM disabled
Switch (enable) sh rsmautoستا
RSM Auto port state: enabled
Multi-RSM Option: disabled
(Switch (enable
```

ملاحظة: يعد تعطيل ميزة إدارة قاعدة بيانات المحول (RSM) المتعددة ميزة إضافية للحالة التلقائية. لاستخدام هذه الميزة، يجب تمكين الحالة التلقائية.

وحدات Catalyst 4000 (المشرف ا و اا) مع وحدات الطبقة 3

عندما آخر ميناء L2 على المفتاح VLAN ، كل L3 قارن/subinterfaces على أن VLAN إيقاف عمل. القارن/subinterfaces سينزل ما لم sc0 على ال VLAN، أو هناك آخر L3 وحدة نمطية في الهيكل مع قارن/subinterface في ال VLAN. من المهم أن يفهم أن المادة حفازة 4000 مشرف ا/ا لا يتلقى معرفة أو تحكم على ال 3 وحدة تشكيل (تماما مثل المادة حفازة لا يتلقى مفتاح معرفة من أو تحكم على مسح تحديد خارجي تشكيل). ولهذا السبب، لن تعمل ميزة "الحالة التلقائية" على واجهات الوحدة النمطية L3 إذا لم يتم تكوين الوحدة النمطية L3 بشكل صحيح. راجع الإرشادات التالية:

- مكنت السمة حالة تلقائيا افتراضيا. قم بإصدار الأمر المخفي [no] autoState disable] لتمكين/تعطيل ميزة الحالة التلقائية.
 - لا تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة STP.
- سيظهر حالة سطر البروتوكول لواجهات شبكة VLAN أول منفذ L2 ينتمي إلى إرتباط شبكة VLAN المتوافق. أصدرت التالي أمر أن يرى ما مادة حفازة L3 4000 خدمة وحدة نمطية أو بسمة الحالة التلقائية:

```
Router#sh autostate entries
.Autostate Feature is currently enabled on the system
قم بإصدار الأمر التالي لتعطيل ميزة الحالة التلقائية (هذا أمر مخفي):
```

```
Router#autostate disable
Disabling Autostate
Router#sh autostate entries
.Autostate Feature is currently disabled on the system
قم بإصدار الأمر التالي لإعادة تمكين ميزة الحالة التلقائية:
```

```
Router#no autostate disable
Enabling Autostate
Router#sh autostate entries
.Autostate Feature is currently enabled on the system
```

أستكشاف أخطاء ميزة AutoState وإصلاحها على المحولات المستتدة إلى IOS

قم بإجراء خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه إذا كانت واجهة شبكة VLAN .

1. هذا هو عرض واجهة شبكة VLAN التي تكون في حالة ./

```
Corgon-6000#sh int vlan 151
Vlan151 is up, line protocol is down
```

Line protocol on interface VLAN 151 is down. !--- You need to investigate why this ---!
line protocol is not up !--- (at least one L2 port exists, and there should be a !--- link
.(up on this VLAN

2. تحقق للتأكد من وجود شبكة VLAN 151 في قاعدة بيانات شبكة VLAN ومن أنها . يوضح الأمر أدناه أن شبكة VLAN موجودة على المحول.

```
Corgon-6000#sh vlan 151 | i 151
          VLAN151
enet 100151 1500 - - - - - 0 0 151
          Corgon-6000#
VLAN 151 exists in VLAN database and is active. !--- L2 port Gig4/10 is assigned to ---!
.VLAN 151
```

3. فحصت الحالة من قارن gig 4/10 يعين إلى VLAN 151.

```
Corgon-6000#sh int gig 4/10
(GigabitEthernet4/10 is up, line protocol is down (notconnect

Corgon-6000#sh run int gig 4/10
...Building configuration
Current configuration : 182 bytes
!
interface GigabitEthernet4/10
    no ip address
    logging event link-status
    logging event bundle-status
    switchport
    switchport access vlan 151
    switchport mode access
end
```

4. السبب لبروتوكول الخط من قارن VLAN 151 يكون معطل لأن GigabitEthernet4/10 خطوة لا يربط، كما يرى من القارن وضع. من المحتمل ألا يكون هناك جهاز متصل بالواجهة أو أن الارتباط به مشكلات في الكبلات أو التفاوض التلقائي تمنع الارتباط.

5. قم بتوصيل الجهاز ب GigabitEthernet4/10 إرتباط الواجهة.

```
Mar 11 12:10:52.340: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/10,changed state to up
Mar 11 12:10:53.156: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet4/10,changed state to up
Corgon-6000#
Corgon-6000#
Corgon-6000#sh int vlan 151
Vlan151 is up, line protocol is down
```

6. تحقق من أن واجهة شبكة VLAN توضح أن بروتوكول الخط ما يزال . تحتاج إلى التحقيق في سبب عدم بروتوكول السطر هذا. تأكد من أن منفذ L2 واحد على الأقل في حالة الشجرة المتفرعة على شبكة VLAN هذه.

```
Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151
          VLAN0151
Spanning tree enabled protocol rstp
          Root ID    Priority    32768
Address    00d0.003f.8897
          This bridge is the root
Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
          Bridge ID  Priority    32768
Address    00d0.003f.8897
Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
          Aging Time 300

Interface          Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
```

```
-----  
Gi4/10          Desg LRN 4          128.202 P2p  
Corgon-6000#
```

7- حالة منفذ الشجرة المتفرعة هي LRN، وهو ما يعني حالة . بروتوكول الخط لأن الواجهة في حالة الانتقال (-7). إلى) .

```
Corgon-6000#  
,Mar 11 12:11:23.406: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan151  
changed state to up
```

ملاحظة: فرق طابع الوقت بين السجلات عند بروتوكول الخط على GigabitEthernet4/10، وشبكة VLAN151 الخاصة بالواجهة حوالي 30 ثانية، وهو ما يمثل تأخر إعادة التوجيه مرتين في بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) (-<-) .

```
Corgon-6000#sh int vlan 151  
Vlan151 is up, line protocol is up
```

8. بروتوكول الخط . يجب التحقق من حالة منفذ الشجرة المتفرعة على المنفذ L2 (يجب أن يكون) .

```
Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151  
VLAN0151  
Spanning tree enabled protocol rstp  
Root ID Priority 32768  
Address 00d0.003f.8897  
This bridge is the root  
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec  
Bridge ID Priority 32768  
Address 00d0.003f.8897  
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec  
Aging Time 300
```

```
Interface          Role Sts Cost          Prio.Nbr Type  
-----  
Gi4/10             Desg FWD 4           128.202 P2p  
.Verified spanning-tree port status on L2 port !--- is FWN = forwarding ---!
```

[أستكشاف أخطاء ميزة AutoState وإصلاحها على المحولات المستتدة إلى CatOS](#)

قم بإجراء خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه إذا كانت واجهة شبكة VLAN .

1. هذا هو عرض واجهة VLAN على MSFC التي يتم /

```
Topvar-msfc>sh int vlan 151  
Vlan151 is down, line protocol is down  
Line protocol is down (not administratively down). If so, issue the !--- no shutdown ---!  
command under the interface. !--- Line protocol on interface VLAN 151 is down in this  
output. !--- You need to investigate why this line protocol is not up !--- (at least one L2  
.(port exists, and there should be a !--- link up on this VLAN
```

2. تحقق للتأكد من وجود شبكة VLAN 151 في قاعدة بيانات شبكة VLAN ومن أنها . يوضح الأمر أدناه أن شبكة VLAN موجودة على المحول.

```
Topvar (enable) sh vlan 151  
VLAN Name          Status      IfIndex Mod/Ports, Vlans
```

```
-----
VLAN151                                active    284      3/1     15/1   151
```

3. كما ترى، L2 عينت ميناء 1/3 و (MSFC)1/15 إلى VLAN 151. تحقق من حالة المنفذ 1/3 المخصص لشبكة VLAN رقم 15. إن يكون ميناء 1/3 trunking، أصدرت ال **sh** شئطة أمر أن يفحص إن VLAN 151 يسمح.

```
Topvar (enable) sh port 3/1
Port Name                               Status   Vlan     Duplex Speed Type
-----
disabled 151 auto auto 10/100BaseTX 3/1
Since the only port (3/1) is disabled, !--- the line protocol for interface VLAN 151 is ---!
.down
```

4. قم بتمكين المنفذ 1/3، كما هو موضح أدناه.

```
Topvar (enable) set port enable 3/1
.Port 3/1 enabled
Mar 12 05:42:10 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/1 joined bridge port 3/1 2003
Topvar (enable) sh port 3/1
Port Name                               Status   Vlan     Duplex Speed Type
-----
connected 151 a-half a-10 10/100BaseTX 3/1
```

5. جلسة داخل ال MSFC ودققت الحالة من ال VLAN قارن ثانية.

```
Topvar (enable) ses 15
...Trying Router-15
.Connected to Router-15
.'[^' Escape character is
```

```
Topvar-msfc>sh int vlan 151
Vlan151 is down, line protocol is down
```

6. كما ترى، الخط بروتوكول على قارن VLAN 151 بعد معطل. أنت تحتاج أن يحقق لماذا هذا خط بروتوكول ليس فوق. يوجد منفذ L2 واحد على الأقل في حالة الشجرة الممتدة على شبكة VLAN هذه. تأكد من خلال التحقق من المحول، كما هو موضح أدناه.

```
Topvar (enable) sh spantree 151
VLAN 151
+Spanning tree mode PVST
Spanning tree type ieee
Spanning tree enabled
Designated Root 00-07-4f-1c-e8-47
Designated Root Priority 0
Designated Root Cost 119
Designated Root Port 3/1
Root Max Age 20 sec Hello Time 2 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID MAC ADDR 00-05-00-a9-f4-96
Bridge ID Priority 32768
Bridge Max Age 20 sec Hello Time 2 sec Forward Delay 15 sec
Port Vlan Port-State Cost Prio Portfast Channel_id
-----
listening 100 32 disabled 0 151 3/1
```

7. حالة منفذ الشجرة المتفرعة قيد حتى الآن. سيقى بروتوكول الخط لواجهة شبكة VLAN معطلا في حالة الانتقال (-> إلى).

```
Topvar (enable) sh spantree 151
VLAN 151
+Spanning tree mode PVST
Spanning tree type ieee
```

```

Spanning tree enabled
Designated Root          00-07-4f-1c-e8-47
    Designated Root Priority  0
    Designated Root Cost     119
    Designated Root Port     3/1
Root Max Age  20 sec  Hello Time 2 sec  Forward Delay 15 sec
    Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-96
    Bridge ID Priority          32768
Bridge Max Age 20 sec  Hello Time 2 sec  Forward Delay 15 sec

```

```

Port                Vlan Port-State    Cost    Prio Portfast Channel_id
-----
forwarding          100  32 disabled 0  151
forwarding          4    32 enabled  0  151

```

(Topvar (enable

8. يتم الآن حالة منفذ الشجرة الممتدة على المنفذ L2. يجب أن يكون بروتوكول الخط على شبكة VLAN الخاصة بالواجهة الآن. تحقق من أن بروتوكول الخط ، كما هو موضح أدناه:

```

Topvar (enable) ses 15
...Trying Router-15
.Connected to Router-15
.'[^' Escape character is

```

```

Topvar-msfc>sh int vlan 151
Vlan151 is up, line protocol is up
.It is up in up/up status as expected

```

9. إذا كانت لا تزال هناك مشكلة مع شبكة VLAN الخاصة بالواجهة up/، فتتحقق من أن منفذ الموجه في وضع trunking، ومن السماح لشبكة VLAN على خط اتصال الموجه. ويرد أدناه نموذج للمخرجات.

```

Topvar (enable) sh trunk 15/1
indicates vtp domain mismatch - *
Port        Mode        Encapsulation    Status        Native vlan
-----
nonegotiate    isl          trunking         1            15/1

Port        Vlans allowed on trunk
-----
1-1005,1025-4094    15/1

Port        Vlans allowed and active in management domain
-----
1,151        15/1

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
1,151        15/1

```

(Topvar (enable

VLAN 151 is allowed, and is in spanning-tree !--- forwarding state. VLAN 151 is not ---! .pruned

معلومات ذات صلة

- [set msfcautostate](#)
- [set rsmAutoState](#)

- يفهم ويشكل جسر - شجرة بحول بروتوكول (STP) على مادة حفازة
- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل