

Einige Befehle fehlen auf Geräten beim Pushen von den CLI-AddOn-Vorlagen, nachdem der SD-WAN-Manager auf 20.15 aktualisiert wurde, während die Geräte noch mit 17.12 laufen

Inhalt

[Einleitung](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird erläutert, warum bestimmte in CLI-Add-on-Vorlagen definierte Befehlszeilen nicht mehr an SD-WAN-Geräte übertragen werden. Ab Version 20.15 setzt das Cisco SD-WAN auf ein neues YANG-Modell. Wenn der SD-WAN-Controller auf Version 20.15 aktualisiert wird, die SD-WAN-Geräte jedoch auf älteren Softwareversionen wie 17.12.x verbleiben, werden einige CLI-Add-On-Vorlagenbefehle nicht mehr auf diese Geräte übertragen.

Problem

Sie können feststellen, dass bestimmte Befehle in den CLI-Add-On-Vorlagen nach dem Upgrade des SD-WAN-Controllers auf Version 20.15 nicht mehr angezeigt werden, während die Geräte auf Version 17.12.x bleiben. Das Problem ist behoben, sobald die Geräte ebenfalls auf Version 17.15 aktualisiert wurden.

Lösung

Es gibt drei Optionen zur Behebung dieses Problems:

1. Dieses Verhalten kann durch mehrere Fehler verursacht werden, die mit verschiedenen CLI-Anweisungen zusammenhängen. Einige dieser Fehler haben Workarounds, die angewendet werden können, während auf den Geräten noch die ältere Softwareversion ausgeführt wird. Wenn eine Problemumgehung für die betroffene CLI-Anweisung vorhanden ist, wenden Sie die Problemumgehung an, und schieben Sie die Vorlage erneut.
2. Verwenden Sie eine Featurevorlage anstelle einer CLI-Add-On-Vorlage.
3. Aktualisieren Sie die Geräte auf Version 17.15.

Mangel	Betroffene CLI	Problemumgehung
CSCwj12763: Bug Search Tool CSCwh60190: Bug Search Tool	ip name-server	ip name-server vrf <Name> server-ip-list <Liste der Server-IPs> ip name-server no-vrf <Serverliste>
CSCwm64335: Bug Search Tool	ip domain name	IP-Domänenname veraltet
CSCwo92849: Bug Search Tool	ip community-list	
CSCwm44407: Bug Search Tool	"description" und "match ip address" in route-map match ip address prefix-list xyz Match-IP-Adresse 33 BESCHREIBUNGSSATZ- COMMUNITY FÜR EDGE-ROUTEN	match ip address prefix-list-deprecated xyz match ip address access-list 33 description-deprecated SET COMMUNITY FÜR EDGE-ROUTEN
CSCwm07426: Bug Search Tool	Community in Routenübersicht festlegen ip community-list standard community1 permit internet Internet-Zusatzstoff für Gemeinschaft festlegen Nullpunktabweichung	ip community-list standard community1 permit-v1 permit-list internet set community community-deprecated internet additive set origine-v1 igp
CSCwo69197: Bug Search Tool	Tunnelmodus IPsec IPv4	tunnel mode ipsec ipv4-old
CSCwj98144: Bug Search Tool	ip host vbond.cisco.in 10.1.1.1	ip host vbond.cisco.in ip-list 10.1.1.1
CSCwj40573: Bug Search Tool	icmp beliebige Echos in ACL zulassen 65 "icmp any echo" zulassen	

CSCwo59694: Bug Search Tool	aaa accounting network default start-stop group tacacs-10	
	aaa authentication default group tacacs-10 enable	aaa authentication enable default group-deprecated tacacs-20 enable-deprecated
CSCwn34168: Bug Search Tool	track <Trackername> endpoint-tracker	track tracked-object <Trackername> endpoint-tracker
CSCwo95868: Bug Search Tool	Track 2, IP SLA 2	track tracking-objekt 2 ip sla 2
CSCws30834: Bug Search Tool	Keepalive 3 5	Keepalive-veraltet 3 5 (wartet auf die Fehlerbehebung)
CSCwn94547: Bug Search Tool	Option 67 ip 10.1.1.1	Option 67 ip-deprecated 10.1.1.1
CSCws71815: Bug Search Tool	Verhaltensänderung für den Befehl "ip dhcp use class" auf dem SD-WAN-Router	Der Befehl ip dhcp use class" ist standardmäßig für Version 17.15.x aktiviert, während er für Version 17.12.x oder darunter deaktiviert ist.
Cisco Bug-ID CSCwq57296: Bug Search Tool	Server-Privat	server-private-old

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.