

# Los puntos finales Conferenced CTS con MCU 4505 no pueden compartir la presentación

## Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Análisis del registro](#)

[Solución](#)

## Introducción

Este documento describe un problema que pudo ocurrir cuando el MCU 4505 es para dispositivos nativos usados del Cisco TelePresence de la conferencia, tales como sistema del Cisco TelePresence (CTS) 3000, y CTS 1000.

## Problema

Los puntos finales CTS no negocian el canal contenido cuando en una conferencia MCU 4505 y la presentación no trabaja.

**Escenario 1:** El punto final CTS está en una llamada con el A.C. - punto final de la serie. El punto final de la serie C recibe una segunda llamada y agrega la segunda llamada en una conferencia de Multiway con MCU 4505.

**Escenario 2:** El punto final-UNo CTS y el punto final-B CTS están en una llamada de punto a punto (P2P). El punto final-UNo CTS agrega el punto final-C CTS en la conferencia con MCU 4505.

## Análisis del registro

El escenario 1 se explica detalladamente aquí. El comportamiento es lo mismo para el segundo escenario también.

1. El CTS hace la primera llamada a C60 y se negocia el UDP/el Control Protocol binario del suelo (BFCP). Esta vez, el CTS se negocia como servidor solamente (s-only).
2. C60 recibe esto como segunda llamada e intenta agregar el CTS en una conferencia de Multiway. El tecleo **valida y conferencia**.
3. Después de que se conteste la llamada, C60 envía un mensaje del REFERIR al CTS vía el

administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

4. CUCM pone al día el CTS y establece un nuevo tramo de llamada hacia el MCU.
5. CUCM envía una Re-INVITACIÓN en la otra pierna de la llamada existente hacia el CTS.
6. El MCU envía una respuesta de 200 AUTORIZACIONES a CUCM.

El tramo de llamada hacia MCU > MCU envía una AUTORIZACIÓN 200 para la INVITACIÓN de CUCM.

En esto, el MCU envía **s-only** en la línea UDP/BFCP:

```
38967255.005 |10:58:33.776 |AppInfo |SIPTcp - wait_SdlReadRsp: Incoming SIP TCP
message from 10.8.151.10 on port 5060 index 18434 with 3552 bytes:
[13108787,NET]
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TCP 10.8.234.5:5060;branch=z9hG4bK140caf40663a0b;received=10.8.234.5;
ingress-zone=CUCMPUB
Call-ID: 6da10800-3fe17eb9-130803-5ea080a@10.8.234.5
CSeq: 101 INVITE
Contact: <sip:60943@vrl.com.au;gr=urn:uuid:d46fa924-ab3f-58cf-8c52-acb4b9639851>;
isfocus
From: "JAM-CPL-G-5 - 30001" <sip:30001@vrl.com.au>;tag=4514743~ab08cd8f-bad4-4697-
95a3-fb104231f445-28328644
To: <sip:60943@10.8.151.10>;tag=8E2210B3C0600003
Record-Route: <sip:proxy-call-id=baec7051-f984-45e9-88f0-f186e9e8ffee@10.8.151.10:
5060;transport=tcp;lr>
Record-Route: <sip:proxy-call-id=baec7051-f984-45e9-88f0-f186e9e8ffee@10.8.151.10:
5060;transport=tcp;lr>
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,UPDATE,INFO,NOTIFY,BYE,REFER
User-Agent: Codian MCU 4505 v4.4 (3.54)
Supported: timer
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 2684

v=0
o=CODIAN 1774889505 1774889505 IN IP4 10.8.151.12
s=-
i=Codian MCU 4505 v4.4 (3.54)
c=IN IP4 10.8.151.12
b=AS:4000
t=0 0

m=application 56903 UDP/BFCP *
a=floorctrl:s-only
a=confid:1498387409
a=floorid:2 mstrm:12
a=userid:45083
a=connection:new
```

=====

7. En el otro lado, el CTS envía una respuesta de 200 AUTORIZACIONES a CUCM.

En esta AUTORIZACIÓN 200 también, el CTS envía s-only en la línea UDP/BFCP. Esto es porque el CTS ha negociado s-only en su tramo de llamada original hacia C60. Puesto que esto es una Re-INVITACIÓN, el CTS debe enviar s-only y c-only en su respuesta UDP/BFCP.

```
38967403.002 |10:58:33.893 |AppInfo |SIPTcp - wait_SdlReadRsp: Incoming SIP TCP
message from 10.8.151.50 on port 40731 index 21181 with 2524 bytes:
[13108796,NET]
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TCP 10.8.234.5:5060;branch=z9hG4bK140cb433de301c
From: <sip:60302@10.8.234.5>;tag=4514737~ab08cd8f-bad4-4697-95a3-fb104231f445-
28328637
To: "30001" <sip:30001@10.8.234.5>;tag=001da238f59a000e18747fc4-221e3c71
Call-ID: 001da238-f59a0004-0ce31763-39a27bf8@10.8.151.50
Date: Thu, 28 Aug 2014 00:58:33 GMT
CSeq: 105 INVITE
Server: Cisco-Telepresence-#505/1.0
Contact: <sip:c2592e5d-9bd0-996c-7e22-daf02cc2a4f4@10.8.151.50:40731;transport=tcp>;
video;x-cisco-tip;x-cisco-multiple-screen=1
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE,INFO,SUBSCRIBE
Remote-Party-ID: "30001" <sip:30001@10.8.151.50>;party=calling;id-type=subscriber;
privacy=off;screen=yes
Allow-Events: kpml,dialog
Content-Length: 1686
Content-Type: application/sdp
Content-Disposition: session;handling=optional

v=0
o=Cisco-SIPUA 10770 2 IN IP4 10.8.151.50
s=SIP Call
c=IN IP4 10.8.151.50
b=TIAS:4628000
t=0 0
a=X-cisco-mux: cisco
a=sendrecv

m=application 28932 UDP/BFCP *
a=floorctrl:s-only
a=floorid:1 mstrm:12
a=confid:1
a=userid:5

=====
```

8. Puesto que ambos dispositivos envían s-only (para intentar ser el servidor), CUCM rechaza el BFCP y le hace 0.

En los registros CUCM, usted ve este mensaje de error:

```
38967409.120 |10:58:33.895 |AppInfo |DET-SDPMsg-negotiateBFCPFloorCtrlRole :
Reject BFCP: INVALID BFCPFloorCtrl Role recv device=2 farEnd=2
```

```
38967443.001 |10:58:33.897 |AppInfo |SIPtcp - wait_SdlSPISignal: Outgoing SIP TCP
message to 10.8.151.50 on port 40731 index 21181
[13108797,NET]
ACK sip:c2592e5d-9bd0-996c-7e22-daf02cc2a4f4@10.8.151.50:40731;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 10.8.234.5:5060;branch=z9hG4bK140cb561171133
From: <sip:60302@10.8.234.5>;tag=4514737~ab08cd8f-bad4-4697-95a3-fb104231f445-
28328637
To: "30001" <sip:30001@10.8.234.5>;tag=001da238f59a000e18747fc4-221e3c71
Date: Thu, 28 Aug 2014 00:58:33 GMT
Call-ID: 001da238-f59a0004-0ce31763-39a27bf8@10.8.151.50
Max-Forwards: 70
CSeq: 105 ACK
Allow-Events: presence
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 922

v=0
o=CiscoSystemsCCM-SIP 4514737 4 IN IP4 10.8.234.5
s=SIP Call
b=TIAS:4000000
t=0 0

m=application 0 UDP/BFCP *
c=IN IP4 10.8.151.12

=====
```

## Solución

Este problema se encuentra para ser un problema con el software CTS. Tiene que enviar s-only y c-only cuando responde a la Re-INVITACIÓN. Pero envía solamente s-only, que causa el error contenido del Channel Negotiation.

Esto es causada por el Id. de bug Cisco [CSCty37410](#) en el software CTS. Se repara en la versión 1.10.7 y posterior CTS.