

Faltan algunos comandos en los dispositivos al enviar desde las plantillas de complementos de CLI después de actualizar el administrador de SD-WAN a 20.15 mientras los dispositivos siguen funcionando 17.12

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento explica por qué ciertas líneas de comandos definidas en las plantillas de complementos CLI ya no se envían a dispositivos SD-WAN. A partir de la versión 20.15, Cisco SD-WAN adopta un nuevo modelo YANG. Como resultado, cuando el controlador SD-WAN se actualiza a la versión 20.15 pero los dispositivos SD-WAN permanecen en versiones de software más antiguas, como 17.12.x, algunos comandos de plantilla de complementos de CLI ya no se propagan a esos dispositivos.

Problema

Puede observar que ciertos comandos en las plantillas de complementos CLI ya no aparecen después de actualizar el controlador SD-WAN a la versión 20.15 mientras los dispositivos permanecen en la versión 17.12.x. El problema se resuelve una vez que los dispositivos se actualizan a la versión 17.15 también.

Solución

Existen tres opciones para resolver este problema:

1. Varios defectos relacionados con diferentes sentencias CLI pueden causar este comportamiento. Algunos de estos defectos tienen soluciones alternativas que se pueden aplicar mientras los dispositivos aún ejecutan la versión de software anterior. Si existe una solución alternativa para la sentencia CLI afectada, aplique la solución alternativa y vuelva a insertar la plantilla.
2. Utilice una plantilla de función en lugar de una plantilla de complemento de CLI.

3. Actualice los dispositivos a la versión 17.15.

Defecto	Cli afectada	Solución Alternativa
CSCwj12763: Herramienta de búsqueda de errores CSCwh60190: Herramienta de búsqueda de errores	ip name-server	ip name-server vrf <name> server-ip-list <list of servers IPs> ip name-server no-vrf <list of servers>
CSCwm64335: Herramienta de búsqueda de errores	ip domain name	Ip domain name-deprecated
CSCwo92849: Herramienta de búsqueda de errores	ip community-list	
CSCwm44407: Herramienta de búsqueda de errores	"description" y "match ip address" en route-map match ip address prefix-list xyz match ip address 33 descripción SET COMMUNITY FOR EDGE ROUTES	match ip address prefix-list-deprecated xyz match ip address access-list 33 description-deprecated SET COMMUNITY FOR EDGE ROUTES
CSCwm07426: Herramienta de búsqueda de errores	Establecer comunidad en route- map ip community-list standard community1 permit internet set community internet additive set origin igp	ip community-list standard community1 permit-v1 permit-list internet set community-deprecated internet additive set origin-v1 igp
CSCwo69197: Herramienta de búsqueda de errores	tunnel mode ipsec ipv4	tunnel mode ipsec ipv4-old

CSCwj98144: Herramienta de búsqueda de errores	ip host vbond.cisco.in 10.1.1.1	ip host vbond.cisco.in ip-list 10.1.1.1
CSCwj40573: Herramienta de búsqueda de errores	Permitir icmp any any echo en ACL 65 permit icmp any any echo	
CSCwo59694: Herramienta de búsqueda de errores	aaa accounting network default start-stop group tacacs-10	
	aaa authentication enable default group tacacs-10 enable	aaa authentication enable default group-deprecated tacacs-20 enable-deprecated
CSCwn34168: Herramienta de búsqueda de errores	track <tracker-name> endpoint-tracker	track tracked-object <tracker-name> endpoint-tracker
CSCwo95868: Herramienta de búsqueda de errores	track 2 ip sla 2	track tracked-object 2 ip sla 2
CSCws30834: Herramienta de búsqueda de errores	keepalive 3 5	keepalive-deprecated 3 5 (esperando la corrección)
CSCwn94547: Herramienta de búsqueda de errores	option 67 ip 10.1.1.1	option 67 ip-deprecated 10.1.1.1
CSCws71815: Herramienta de búsqueda de errores	Cambio de comportamiento para el comando "ip dhcp use class" en el router sd-wan	ip dhcp use class" está habilitado de forma predeterminada en 17.15.x mientras que está inhabilitado en 17.12.x o versiones inferiores
ID de bug de Cisco CSCwq57296 : Herramienta de búsqueda de errores	privado del servidor	server-private-old

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).