

Migración de Cisco UCS Fabric Interconnect 6248 a 6332-16UP

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Hardware](#)

[Firmware](#)

[Antecedentes](#)

[Comprobaciones previas a la migración](#)

[Procedimiento de migración](#)

[Problemas conocidos](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

En este artículo se describe cómo migrar el Fabric Interconnect (FI) serie 6248 de Cisco Unified Computing System (UCS) a 6332-16UP.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- [Resolución de problemas de configuración inicial de Cisco UCS Manager](#)

Componentes Utilizados

Hardware

- Fabric Interconnect UCS 6332-16UP de 40 puertos
- Fabric Interconnect UCS 6248UP de 48 puertos

Firmware

- Firmware de infraestructura 6248 FI 3.2(3d)
- 6332 FI 3.1(3b)
- Paquete de software/firmware necesario para que las FI 6332 coincidan con la versión de imagen de las FI 6248

Nota: La imagen del firmware se puede descargar de la [descarga del software](#). Utilice la matriz [de compatibilidad de hardware y software de UCS](#) para verificar que el firmware sea compatible con el hardware de su modelo.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

El 6248 proporciona 32 puertos universales SFP+ que pueden funcionar como puertos Ethernet fijos de 1/10 Gbps o como puertos Fibre Channel de 1/2/4/8 Gbps. Sin embargo, el 6332 proporciona sólo 16 puertos SFP+. Si utiliza más de 16 puertos SFP+ en el 6248, debe utilizar los puertos multiconectores en el 6332 para satisfacer sus requisitos de puertos SFP+.

Especificaciones de UCS-FI-6332-16UP:

- **Los puertos 1 a 16** son puertos universales SFP+ que pueden funcionar como puertos Ethernet fijos de 1/10 Gbps o como puertos Fibre Channel de 4, 8 o 16 Gbps.
- **Los puertos de 17 a 34** funcionan como puertos QSFP+ de 40 Gbps o como dieciocho puertos SFP+ de 10 Gbps. También se pueden equipar con adaptadores QSA para proporcionar un funcionamiento de 10 Gbps.
- **Los puertos de 35 a 40** funcionan como puertos QSFP+ fijos de 40 Gbps.

Comprobaciones previas a la migración

- Confirme que la configuración actual consta de las dos FI 6248 en su lugar, configuradas en un solo clúster.
- Verifique que el estado de alta disponibilidad (HA) del clúster esté listo y que todos los procesos funcionen correctamente.

```

UCS-B# connect local-mgmt
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

UCS-B(local-mgmt)# show cluster extended-state
Cluster Id: 0x573a0798c87511e9-0xab7c00defbdbe401

Start time: Tue May 19 20:11:15 2020
Last election time: Sun May 31 16:44:47 2020

B: UP, PRIMARY
A: UP, SUBORDINATE

B: memb state UP, lead state PRIMARY, mgmt services state: UP
A: memb state UP, lead state SUBORDINATE, mgmt services state: UP
  heartbeat state PRIMARY_OK

INTERNAL NETWORK INTERFACES:
eth1, UP
eth2, UP

HA READY
Detailed state of the device selected for HA storage:
Chassis 1, serial: FOX2204P7K8, state: active
Server 1, serial: WZP22080SEL, state: active
UCS-B(local-mgmt)# █

```

HA debe estar en el estado PREPARADO y los servicios de administración para ambas FI deben estar ACTIVOS

Procedimiento de migración

Nota: Verifique las comprobaciones previas de la migración antes de comenzar el procedimiento de migración.

1. Identifique el FI 6248 subordinado en el clúster y evacúe el router.
2. Para el FI subordinado: Quite las conexiones del chasis. Extraiga la L1-L2 con la otra FI 6248 y prepárela para su sustitución con la nueva FI 6332.
3. Conecte el primer FI 6332 con cables de alimentación y conecte un cable de consola para activar el primer FI 6332 en modo autónomo. **Nota:** Debe activar el primer FI 6332 en modo autónomo para actualizar su firmware y sincronizarlo con el firmware FI 6248 actual. Si no activa el primer FI 6332 en modo autónomo, las unidades no sincronizarán su firmware debido a la diferencia en sus tipos de imagen.

4. Configure la GUI para la FI 6332 independiente y actualice el firmware de la infraestructura si aún no coincide.
5. Conecte la FI 6332 al chasis para asegurarse de que hay al menos un dispositivo conectado. Esta conexión proporciona acceso a SEEPROM para establecer HA entre la FI actual y la nueva FI. **Nota:** Esta condición es necesaria para HA. Sin los dispositivos conectados, obtendrá errores de HA fallida incluso si las conexiones L1-L2 se realizan y el firmware coincide.
6. Configure los puertos en la FI 6332 como servidor y red para establecer las conexiones.
7. Borre la configuración en la FI 6332 y utilice la conexión de consola para prepararla para agregarla al clúster. Asegúrese también de que L1-L2 esté conectado.
8. Utilice la consola para permitir que la FI se agregue como FI al clúster actual.
9. Utilice el método de consola o GUI para la configuración. Introduzca la dirección IP de administración.
10. Espere a que el FI aparezca completamente y que el HA esté listo.
11. Verifique el estado pmon. Una vez que el estado de ambos FI es bueno, el segundo FI está listo para ser reemplazado.

```
UCS-B(local-mgmt)# show pmon state
```

SERVICE NAME	STATE	RETRY(MAX)	EXITCODE	SIGNAL	CORE
svc_sam_controller	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_dme	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_dcosAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_bladeAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_portAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_statsAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_hostagentAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_nicAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_licenseAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_extvmmAG	running	0(4)	0	0	no
httpd.sh	running	0(4)	0	0	no
httpd_cimc.sh	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_sessionmgrAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_pamProxy	running	0(4)	0	0	no
dhcpd	running	0(4)	0	0	no
sam_core_mon	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_rsdAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_svcmonAG	running	0(4)	0	0	no

```
UCS-B(local-mgmt)#
```

Todos los procesos deben estar en estado de ejecución

12. Continúe con la conmutación por fallas del clúster a 6332 FI como primario.
13. Reemplace el otro FI 6248 de manera similar. **Nota:** No es necesario actualizar la segunda FI 6332 en modo autónomo. La primera FI 6332 ahora puede sincronizar el firmware ya que las imágenes son del mismo tipo y no hay una gran diferencia en el firmware de los dos dispositivos.
14. Realice las conexiones a la segunda FI 6332: Sustituya el otro FI 6248 por el segundo FI 6332. Agregue el segundo FI 6332 al clúster y utilice la conexión de consola para configurarlo.
15. Utilice la GUI para verificar el estado del clúster.

Problemas conocidos

Si los puertos del servidor en la FI 6332 ingresan en el error de discordancia SDP timeout/SFP y el error ocurre solamente para uno de los dos puertos conectados a cada chasis: Deje las conexiones tal y como estaban después de varios intentos fallidos para solucionar los fallos. Después de agregar la FI 6332 al clúster, los errores deben borrarse automáticamente cuando se utilizan las conexiones para la detección.

Información Relacionada

- [Uso de la evolución del fabric en UCS durante las actualizaciones del firmware](#)
- [Guía de configuración de la GUI de Cisco UCS Manager: Realización de una configuración inicial del sistema para una configuración independiente](#)
- [Guía de administración del firmware de Cisco UCS Manager: Gestión del firmware a través de Cisco UCS Manager](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)