

CSCvd61441: El servicio DHCP Sx500 falla cuando se configura el registro ACL

Summary

El servicio DHCP falla al iniciar sesión en una ACL se aplica a una interfaz VLAN. Éste es el relé DHCP o el servidor.

Fecha identificada

16 de marzo de 2017

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

SG500	1.4.7.06

Descripción del problema

El relé DHCP deja de funcionar en el SG500 cuando se configura el registro ACL. A continuación se muestra el ejemplo de configuración de ACL:

```
ip access-list extended exampleACL
permit ip any ace-priority 2000 log-input
!
```

El relay falla al aplicar la ACL en una interfaz.

```
!
interfaz VLAN 3
ip address 10.10.30.2 255.255.255.192
ip dhcp relay enable
service-acl input exampleACL
```

Solución Aternativa

Elimine la entrada de registro de la sentencia permit de ACL:

```
SG500# permit ip any any ace-priority 2000
```