

Recuperación de Nexus 3k (3548X/3524X) después de una actualización por debajo de 6.0(2)A6(1)

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

El N3K-C3548P-10GX no se soporta por debajo de 6.0(2)A6(1) por las notas de la versión para [6.0\(2\)A6\(1\)](#). Actualmente, la sección de descarga de software de CCO no delinea el PID entre el 3548 y el 3548X. Siempre existe la posibilidad de una degradación de la imagen debido a un error de usuario u otras razones.

Se agregó una comprobación de integridad para el hardware compatible (3548X/3524X) en 6.0(2)A6(3) que evitará la degradación accidental a versiones no admitidas (pre 6.0(2)A6(1))

Problema

En los casos en que el software que se ejecuta en el 3548X o 3524X es anterior a la versión 6.0(2)A6(3) y se ejecuta una versión anterior, verá los siguientes errores cuando se recargue el chasis

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

El switch también puede caer en un seguimiento de pila infinito después de la recarga.

El uso del procedimiento de interrupción estándar de Ctrl -] no funciona. Ctrl - c funciona pero carga la imagen de inicio rápida no válida y se interrumpe en el mensaje de inicio.

Solución

Para recuperarse de esta situación, recargue el switch y utilice la secuencia de teclas Ctrl - L para interrumpir el bios. En este punto, debe obtener el mensaje del cargador. Inicie y cargue una imagen compatible de inicio/sistema.