

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

El N3K-C3548P-10GX no se soporta debajo 6.0(2)A6(1) por los Release Note para [6.0\(2\)A6\(1\)](#). Actualmente, la sección de la descarga del software CCO no delinea el PID entre los 3548 y el 3548X. Hay siempre una posibilidad de un downgrade de la imagen debido al error de usuario o a otras razones.

Una verificación de integridad para el hardware compatible (3548X/3524X) fue agregada en 6.0(2)A6(3) que prevendrá el downgrade accidental a las versiones sin apoyo (pre 6.0(2)A6(1))

Problema

Para los escenarios donde está el software que se ejecuta en el 3548X o el 3524X antes de 6.0(2)A6(3) y se ejecuta un downgrade,

El Switch puede también caer en un seguimiento de pila infinito después de la recarga.

Usando el procedimiento de la interrupción estándar del Ctrl-] no trabaja. El Ctrl-c trabaja pero carga el inválido kickstart la imagen y las roturas en el inicio indican.

Solución

Para recuperarse de esta situación, recargue el Switch y utilice el Ctrl- L de la secuencia clave para interrumpir el bíos. En este momento usted debe conseguir el prompt del cargador. Inicie y cargue un compatible kickstart/imagen del sistema.