# Dépannage de l'état Arrêté du connecteur de gestion hybride

# Table des matières

**Introduction** 

Conditions préalables

**Exigences** 

Composants utilisés

**Fond** 

Erreur du Control Hub

Erreur de l'interface utilisateur Expressway

<u>Dépannage</u>

Activer la consignation des diagnostics pendant la réplication du problème.

Créer un snapshot système complet.

Envoyer les journaux à Webex.

Solution

Connexion via SSH

Valider la gestion des connecteurs

Interface graphique Expressway

Cause première

Informations connexes

# Introduction

Ce document décrit comment identifier et corriger l'état d'échec sur Management Connector incapable d'affecter les services hybrides hébergés sur un Expressway.

# Conditions préalables

## **Exigences**

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- · Une Organisation Webex.
- Calendrier hybride Webex.
- Cisco Expressways.

## Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Webex Control Hub build 20250626-0fe1785.
- Calendrier hybride avec Exchange 2019.
- Cisco Expressway-C X15.0


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

#### **Fond**

Après la mise à niveau du micrologiciel d'Expressway, le connecteur de gestion ne peut pas commencer à quitter le connecteur de gestion et tous les services hybrides hébergés hors ligne à partir du Control Hub.


#### Erreur du Control Hub

Avec un compte Administrateur, connectez-vous à admin.webex.com > Services > Hybrid > Hybrid Calendar with Exchange > Resources > View All.

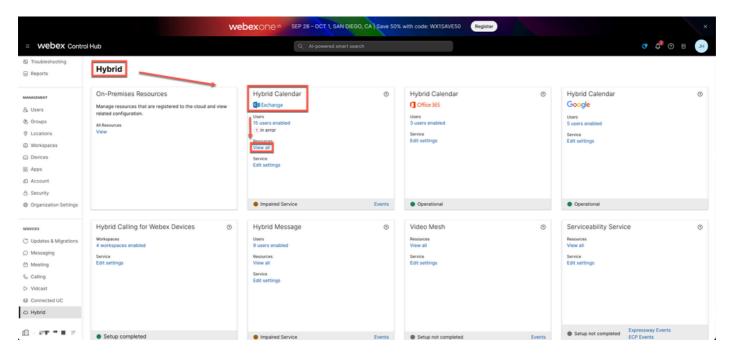

Erreur du concentrateur de contrôle


Sélectionnez le cluster et le noeud affectés et confirmez l'état Hors connexion.

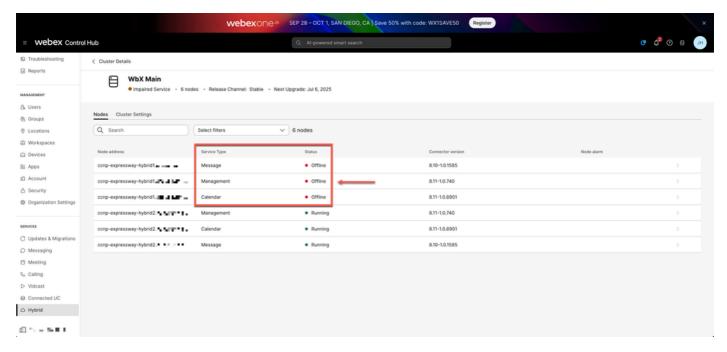

État hors connexion

# Erreur de l'interface utilisateur Expressway

Accédez à Expressway login > Status > Alarms. Localisez l'alarme Échec de l'application pour le service de gestion.

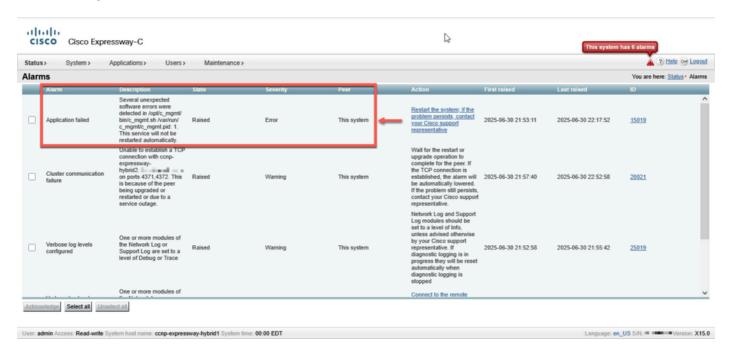


Alarme

"Several unexpected software errors were detected in /opt/c\_mgmt/bin/c\_mgmt.sh /var/run/c\_mgmt/c\_mgmt.p

Alarme extraite de la journalisation de l'instantané...texte

# Dépannage

Il existe 3 façons connues de collecter les journaux Expressway, pour cette alarme, la meilleure option est la journalisation de diagnostic. Accédez à Expressway login > Maintenance > Diagnostics > Hybrid Services Log Levels. Assurez-vous que les niveaux de journal des services hybrides sont définis sur DEBUG.

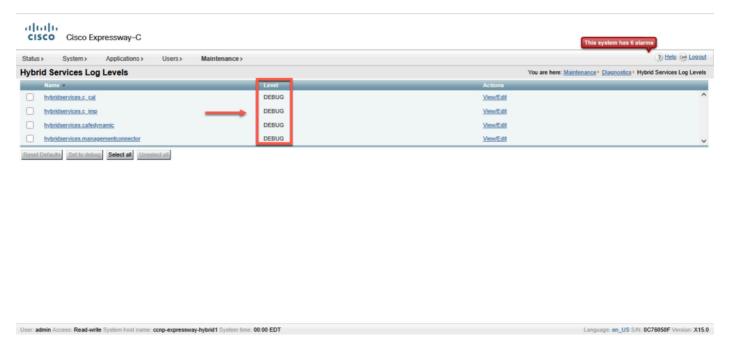

Niveaux de consignation

Activer la consignation des diagnostics pendant la réplication du problème.

Accédez à Expressway login > Maintenance > Diagnostics > Diagnostic logging > Start new log. Une fois les journaux collectés, ouvrez l'instantané de journalisation...txt et recherchez Permission Denied (Autorisation refusée).

```
2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./cafedynamic/cafemanager.py", 12025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./cafedynamic/cafemanager.py", 12025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./cafedynamic/cafemanager.py", 12025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./cafedynamic/cafexutil.py", 1ine 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./cafedynamic/cafexutil.py
```

```
", line 225, in makedirs 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: PermissionError: [Errno 13] Permission d 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: During handling of the above exception, 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt:
```

```
2025-06-30T21:53:09.102-04:00\ ccnp-expressway-hybrid1\ \_c\_mgmt:\ Traceback\ (most\ recent\ call\ last): 2025-06-30T21:53:09.102-04:00\ ccnp-expressway-hybrid1\ \_c\_mgmt:\ File\ "
```

", line 11, in

```
2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./managementconnector/management 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./managementconnector/applicatio 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./managementconnector/applicatio File "./managementconnector/mgmtconnec "./managementconnector/mgmtconnec "./cafedynamic/cafemanager.py", I 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: File "./cafedynamic/cafemanager.py", I 2025-06-30T21:53:09.102-04:00 ccnp-expressway-hybrid1 _c_mgmt: Exception: [Errno 13] Permission denied:
```

Créer un snapshot système complet.

Accédez à Expressway login > Maintenance > Diagnostics > System snapshot > Create full snapshot. Ouvrez Hybrid\_services...et recherchez Autorisation refusée dans le fichier journal.

Envoyer les journaux à Webex.

Accédez à Expressway login > Applications > Hybrid Services > Connector Logging > Send.



Avertissement: Option non disponible car le connecteur est hors connexion.

# Solution

## Connexion via SSH

Connectez-vous via SSH au noeud affecté avec le compte racine. type :

#### <#root>

ls -la /mnt/harddisk/current/

```
tls -la /mnt/harddisk/current/
total 32
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Apr 29 21:53 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jun 30 21:52 ..
drw------ 3 root root 4096 Apr 29 21:05 clusterdb
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 29 21:06 debug
drwxr-xr--- 6 root root 4096 Apr 29 21:54 fusion
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Apr 29 21:54 opt
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 29 21:09 persistent
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 8 08:07 tbl
~ ‡
```

SSH

Un Connecteur sain et fonctionnel dispose des autorisations de système de fichiers suivantes :

```
drwxr-xr-x  8  root root 4096 Apr 29 21:53 .
drwxr-xr-x 13  root root 4096 Jun 30 21:52 ..
drw------  3  root root 4096 Apr 29 21:05 clusterdb
drwxr-xr-x  2  root root 4096 Apr 29 21:06 debug
drwxr-xr-x  6  root root 4096 Apr 29 21:54 fusion
drwxr-xr-x  7  root root 4096 Apr 29 21:54 opt
drwxr-xr-x  5  root root 4096 Apr 29 21:09 persistent
drwxr-xr-x  3  root root 4096 Jun 8 08:07 tbl
```

Les modes sont read (r), write (w) ou execute (x). Le premier champ contient 10 caractères faisant référence aux caractéristiques suivantes :

```
Character What it means

1 "d" if a directory, "-" if a file
2 "r" if file is readable to user, "-" if not
3 "w" if file is writable to user, "-" if not
4 "x" if file is executable to user, "-" if not
5-7 same as 2-4, with reference to group
8-10 same as 2-4, with reference to everyone on the system
```

Le noeud affecté n'a pas le jeu d'autorisations correct pour le système de fichiers de fusion.

```
drwxr-x--- 6 root root 4096 Apr 29 21:54 fusion
```

Pour modifier les autorisations d'un fichier, on utilise la commande chmod (abréviation de change mode), avec cette syntaxe :

#### <#root>

chmod 755 /mnt/harddisk/current/fusion

fusion

La représentation Unix drwxr-xr-x se traduit par la notation numérique : 755




Remarque : Assurez-vous de vérifier les autorisations correctes pour tous les répertoires, car non seulement la fusion pourrait être affectée.

# Valider la gestion des connecteurs


Interface graphique Expressway

Accédez à Expressway login > Applications > Hybrid Services > Connector Management > Restart connector button.

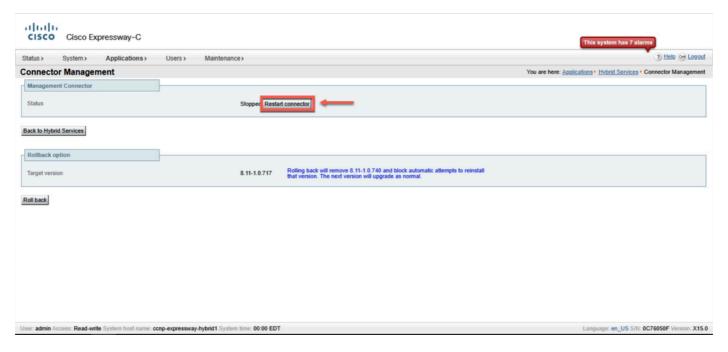

Redémarrer le connecteur

#### La gestion des connecteurs a démarré.

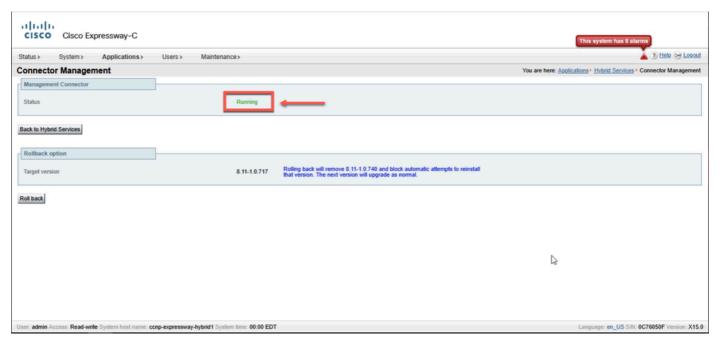

Réussi

# Cause première

Une ou plusieurs autorisations de système de fichiers utilisées pour les services hybrides ont été modifiées, ce qui affecte la capacité à démarrer correctement vers le connecteur de gestion hybride. Cisco cherche toujours à en déterminer la raison.

# Informations connexes

S/O

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.