

Résoudre le certificat de porte-clés par défaut n'est pas valide, raison : expirée" ; Erreur sur Firepower 9300/4100

Table des matières

Problème

Un message d'erreur s'affiche sur FXOS : "Le certificat de porte-clés par défaut n'est pas valide, raison : expirée". Ce problème est observé sur les appliances Cisco Firepower 9300.

Environnement

- Produit : Cisco Secure Firewall Firepower
- Modèle d'appliance : Firepower 9300/4100
- Plate-forme : FXOS

Résolution

Pour résoudre le « certificat de porte-clés par défaut non valide, raison : expirée." erreur, le certificat de porte-clés par défaut doit être régénéré sur le châssis Firepower 9300/4100 concerné. Ce workflow détaille les étapes requises pour régénérer le certificat et effacer l'erreur.

1. Étendue du contexte de sécurité - Accédez à l'étendue de sécurité dans l'interface de ligne de commande de FXOS pour commencer à gérer les certificats de trousseau.

2. Portée vers le trousseau de clés par défaut - Accédez au contexte de trousseau de clés par défaut.

```
scope keyring default
```

3. Regenerate the certificate : configurez le système pour régénérer le certificat de trousseau par défaut.

```
set regenerate yes
```

4. Valider les modifications - Appliquez l'opération de régénération en validant les modifications.

```
commit-buffer
```

La procédure susmentionnée doit être effectuée sur chaque châssis Firepower 9300/4100 sur lequel l'erreur est signalée.

Une fois le certificat de trousseau de clés par défaut régénéré, l'erreur est effacée et le certificat est renouvelé. Le système signale un état résolu pour la défaillance majeure précédemment associée au certificat de trousseau expiré.

Motif

La cause principale du problème est l'expiration du certificat de trousseau par défaut sur la plateforme FXOS après une mise à niveau du système de pare-feu. Le certificat expiré a déclenché une erreur majeure et le message d'erreur correspondant. La régénération du certificat permet de rétablir le fonctionnement normal.

Autres informations utiles

- [Régénération de la sonnerie par défaut](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.