

Incapable d'ouvrir la redirection visuelle après mise à jour de Javas à la mise à jour 131 de version 8 ou en haut dans C880 v2/v3/v4

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit une question accédant à la console des modèles de serveur de Cisco C800 M4 v2, v3 et v4. Cisco C880 M4 est basé sur huit processeurs de gamme E7-88xx d'Intel® Xeon® avec la mémoire maximum de jusqu'à 8TB. Le serveur rack fait partie du dossier de matériel de Cisco SAP HANA.

Il fournit les solutions possibles pour s'assurer que la redirection visuelle de la console de l'interface utilisateur d'utilisateur web de conseil d'administration (UI) continue à fonctionner quand vous corrigez Javas à la dernière version.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Serveur de Cisco C880 M4 (toutes les Technologies CPU (IvyBridge, Haswell, Broadwell))
- Mise à jour 131 de version 8 de Javas et en haut

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

Fonction visuelle de redirection de C880 (le type 1, 2, 3) ne peut pas être commencé par un PC client qui mise à jour 131 de version 8 de Javas ou plus tard.

La cause pour la méthode d'authentification de fichier jar MD5-signed a été changée avec la mise à jour 131 de Javas 8. Puisque la fonction visuelle de redirection des serveurs de Cisco C880 M4 utilise la signature de MD5, la cause principale pour ce problème est la modification de Javas introduite avec cette release spécifique.

Solution

1. Ne mettez pas à jour à cette version si vous utilisez la redirection visuelle du Web UI de conseil d'administration de Cisco C880 M4.

ou

2. Si vous avez déjà installé la mise à jour 131 de Javas 8 ou plus tard, suivez ces étapes :

Modifiez le fichier associé par Javas sur un PC (une réinitialisation du PC après que vous éditez le fichier n'est pas exigée) :

PC Windows (*)

C:\Program Files\Java\jre1.8 .0_131\lib\security\java.security

Client Linux (*)

/usr/java/jre1.8.0_131/lib/security/java.security

(*) Cet exemple est en cas de chemin d'installation par défaut

Éditez une ligne : 573 comme affichés et retirent le MD5

Avant que vous éditez :

`jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024`

Après que vous éditez :

`jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, RSA keySize < 1024`

Informations connexes

- ID de bogue Cisco [CSCve49104](#)
- Note en version de mise à jour 131 de Javas 8 :
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u131-relnotes-3565278.html>
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)