Résolution des défaillances de l'ACI F1527, F1528, F1529 - fltEqptStorageFull

Table des matières

Introduction InformationsHistoriques Démarrage rapide pour résoudre les défaillances Étapes détaillées pour résoudre les défaillances Identifier le répertoire Vérification de la capacité Nettoyer les fichiers Défaillance signalée le /

Introduction

Ce document décrit les codes d'erreur de l'ACI F1527, F1528, F1529 et les étapes de correction.

Informations générales

Ces trois défaillances se produisent lorsque l'utilisation de la capacité de stockage d'un contrôleur dépasse son seuil.

F1527 est une erreur d'avertissement qui se produit lorsque l'utilisation est supérieure à 75 %.

F1528 est un défaut majeur qui se produit lorsque l'utilisation est comprise entre 85 % et 90 %.

F1529 est une erreur critique qui se produit lorsque l'utilisation est supérieure à 90 %.

```
code : F1529
cause : équipement plein
descr : Unité de stockage /techsupport sur le noeud 1 avec le nom d'hôte
rtp-aci08-apic1 monté sur /techsupport est 100% complet
dn : topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-
[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529
règle : eqpt-storage-full-critical
gravité : critique
```

Démarrage rapide pour résoudre les défaillances

- 1. Identifier le répertoire qui est à pleine capacité
- 2. Vérifier que la capacité a été atteinte

3. Nettoyer les fichiers du répertoire

Étapes détaillées pour résoudre les défaillances

Identifier le répertoire

Le répertoire dans lequel l'erreur est signalée sera identifié dans la description de l'erreur.

Dans les deux exemples ci-dessous, vous pouvez voir que la défaillance F1527 est soulevée par rapport au répertoire /firmware et que la défaillance F1529 est liée à /techsupport.

Nous pouvons également voir dans la description que les pannes sont soulevées sur le noeud 1.

```
code : F1527
descr : Unité de stockage /microprogramme sur le noeud 1 monté à
/microprogramme est plein à 76 %
dn : topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/firmware]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-
firmware]/fault-F1527
code : F1529
descr : Unité de stockage /techsupport sur le noeud 1 avec le nom d'hôte
rtp-aci08-apic1 monté sur /techsupport est 100% complet
dn : topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-
```

[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

Vérification de la capacité

Une fois que vous savez sur quel répertoire l'erreur est déclenchée, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande pour vérifier que nous utilisons autant d'espace disque.

La commande df -h permet de voir l'espace disque disponible pour chaque montage. Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir que /firmware utilise 76 % de son espace disponible et /data/techsupport utilise 100 %

rtp-aci08-apic1# df -h					
Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/vg_ifc0/boot	40G	13G	25G	35%	/bin
/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data	176G	4.2G	162G	3%	/var/log/dme
devtmpfs	32G	0	32G	0%	/dev
tmpfs	4.0G	182M	3.9G	5%	/dev/shm
/dev/mapper/vg_ifc0-firmware	40G	28G	9.3G	76%	/firmware
/dev/mapper/vg_ifc0-scratch	40G	49M	38G	1%	/home
tmpfs	32G	0	32G	0%	/sys/fs/cgroup
<pre>/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport</pre>	40G	38G	0	100%	/data/techsupport
tmpfs	16G	592K	16G	1%	/tmp
/dev/sdc1	55M	1.2M	49M	3%	/tmp/bootflash
tmpfs	2.0G	721M	1.3G	36%	/var/log/dme/log
/dev/mapper/vg_ifc0-logs	40G	5.OG	33G	14%	/var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2	156G	11G	137G	8% /data2
/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores	50G	53M	47G	1% /var/log/dme/core
tmpfs	32G	9.0G	23G	29% /var/run/utmp

Nettoyer les fichiers

Après avoir vérifié que la condition de panne est présente, nous pouvons alors nettoyer les fichiers dans le répertoire.

Pour ce faire, vous naviguerez dans ce répertoire ; vous pourrez ensuite lister les fichiers par taille (ls -lahS) et supprimer tous les fichiers volumineux (rm <nom_fichier>) qui ne sont plus nécessaires.

Vous pouvez ensuite vérifier à nouveau avec la commande df -h que l'espace a été nettoyé.

rtp-aci08-apic1# cd /data/techsupport								
rtp-aci08-a	pic1# ls	-lahS						
total 38G								
-rw-rr	1 admin	admin	10G Aug	10	18:12	dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-		
-rw-rr	1 admin	admin	9.4G Aug	10	18:13	dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-		
-rr	1 ifc	admin	3.9G Jul	24	02:05	dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-		
-rr	1 ifc	admin	3.7G Jul	24	01:55	dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-		
-rr	1 ifc	admin	2.5G May	15	19:33	dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_20		
-rr	1 ifc	admin	2.1G May	4	19:17	dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid=		
-rr	1 ifc	admin	1.1G Aug	10	18:04	dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-		
-rw-rr	1 admin	admin	1.1G Aug	10	18:11	1g.img		
-rr	1 ifc	admin	952M May	4	19:17	dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_		
-rr	1 ifc	admin	946M May	3	19:44	dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_		
-rr	1 ifc	admin	894M May	15	19:27	dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_20		
-rr	1 ifc	admin	892M May	4	19:12	dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-		
-rr	1 ifc	admin	253M Mar	31	20:33	dbgexp_tsod-12345_12345_sysid-105_2023-03-31T20-25UTC_1		
-rr	1 ifc	admin	205M Jul	18	14:40	dbgexp_coreexp-default_pod8-spine3_sysid-203_2023-07-18		
-rr	1 ifc	admin	141M Aug	10	18:02	dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-		
-rr	1 ifc	admin	134M Jul	24	02:00	dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-		
-rr	1 ifc	admin	130M May	15	19:29	dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_20		

rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.

Défaillance signalée le /

Si le répertoire plein est le répertoire /, vous ne pourrez peut-être pas nettoyer les fichiers affectés sans être root.

```
code : F1528
descr : Unité de stockage / sur le noeud 1 avec le nom d'hôte rtp-aci08-
apic1 monté à / est plein à 89%
dn : topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/]-f-[/dev/vg_ifc0/boot]/fault-
F1528
```

Lorsque nous utilisons la commande df -h ici, rien n'est monté sur /. Nous utilisons que /bin est plein à 100%. Cependant, en regardant les fichiers, nous voyons seulement 606M utilisé pas 40G.

rtp-aci08-a	pic	:1# df	⁻ -h							
Filesystem						Size	Used	l Avail	Use%	Mounted on
/dev/vg_ifc0/boot						40G	400	5 0	100%	/bin
/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data					176G	4.20	5 162G	3%	/var/log/dme	
devtmpfs					32G	() 32G	0%	/dev	
tmpfs					4	4.OG	182	1 3.9G	5%	/dev/shm
/dev/mapper	/vg	_ifc0)-firm	ware		40G	280	5 9.3G	76%	/firmware
/dev/mapper	/vg	g_ifc()-scra	tch		40G	49	1 38G	1%	/home
tmpfs					32G	() 32G	0%	/sys/fs/cgroup	
/dev/mapper	/vg	_ifc0)-tech	suppor	rt	40G	180	5 20G	49%	/data/techsupport
tmpfs	tmpfs					16G	592H	(16G	1%	/tmp
/dev/sdc1	/dev/sdc1					55M	1.2	1 49M	3%	/tmp/bootflash
tmpfs					2.OG	726	1 1.3G	36%	/var/log/dme/log	
/dev/mapper/vg_ifc0-logs				40G	5.10	G 33G	14%	/var/log/dme/oldlog		
/dev/mapper/vg_ifc0-data2					156G	110	G 137G	8%	/data2	
/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores				50G	53N	1 47G	1%	/var/log/dme/core		
tmpfs					32G	7.10	G 25G	23%	/var/run/utmp	
rtp-aci08-a	pic	:1# co	l /bin							
rtp-aci08-apic1# ls -lahS head										
total 606M										
-rwxr-xr-x	1	root	root	103M	Jul	26	20:44	nomad		
-rwxr-xr-x	1	root	root	60M	Mar	1	2021	podman		
-rwxr-xr-x	1	root	root	51M	Sep	9	2020	contai	nerd	
-rwxr-xr-x	1	root	root	47M	Aug	4	2021	consul		
-rwxr-xr-x	1	root	root	32M	Apr	27	2021	atomix		
-rwxr-xr-x	1	root	root	30M	Apr	27	2021	atomix	-down	grade-grub
-rwxr-xr-x	1	root	root	26M	Sep	9	2020	ctr		
-rwxr-xr-x	1	root	root	25M	Feb	13	2019	etcd		
-rwxr-xr-x	1	root	root	21M	Feb	13	2019	etcdct	1	

Pour voir les fichiers qui occupent réellement l'espace sur /, nous devrions accéder à l'interface de ligne de commande APIC avec l'identifiant de connexion racine. Pour ce faire, vous devez contacter le TAC Cisco pour obtenir de l'aide.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.