

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Le N3K-C3548P-10GX n'est pas pris en charge ci-dessous 6.0(2)A6(1) par notes de mise à jour pour [6.0\(2\)A6\(1\)](#). Actuellement, la section du téléchargement logiciel de CCO ne trace pas le PID entre les 3548 et le 3548X. Il y a toujours une possibilité d'un downgrade d'image dû à l'erreur utilisateur ou à d'autres raisons.

Une validité vérifiant le matériel compatible (3548X/3524X) a été ajoutée dans 6.0(2)A6(3) qui empêchera le downgrade accidentel aux releases sans support (pré 6.0(2)A6(1))

Problème

Pour des scénarios où l'exécution de logiciel sur le 3548X ou le 3524X est avant 6.0(2)A6(3) et un downgrade est exécuté,

Le commutateur peut également chuter dans un suivi de pile infini après recharge.

Suivant la procédure standard de rupture du Ctrl-] ne fonctionne pas. Le Ctrl- c fonctionne mais charge le non valide démarrent l'image et les ruptures dans le démarrage incitent.

Solution

Afin de récupérer de cette situation, rechargez le commutateur et employez le Ctrl- L d'ordre principal pour interrompre le bios. En ce moment vous devriez obtenir la demande de chargeur. Démarrez et chargez un compatible démarrent/image de système.