

# Récupération de Nexus 3k (3548X/3524X) après rétrogradation en dessous de 6.0(2)A6(1)

## Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

## Introduction

Le N3K-C3548P-10GX n'est pas pris en charge sous 6.0(2)A6(1) selon les notes de version de [6.0\(2\)A6\(1\)](#). Actuellement, la section de téléchargement de logiciels de CCO ne délimite pas le PID entre le 3548 et le 3548X. Il y a toujours une possibilité de rétrogradation d'image en raison d'une erreur de l'utilisateur ou d'autres raisons.

Un contrôle de la qualité du matériel compatible (3548X/3524X) a été ajouté à la version 6.0(2)A6(3), ce qui évitera une rétrogradation accidentelle vers les versions non prises en charge (pré 6.0(2)A6(1) )

## Problème

Dans les scénarios où le logiciel exécuté sur le 3548X ou le 3524X est antérieur à la version 6.0(2)A6(3) et où une rétrogradation est exécutée, les erreurs suivantes s'affichent lors du rechargement du châssis

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

Le commutateur peut également tomber dans une trace infinie de pile après rechargement.

L'utilisation de la procédure de pause standard de Ctrl - ] ne fonctionne pas. Ctrl - c fonctionne mais charge l'image de démarrage non valide et se casse dans l'invite de démarrage.

## Solution

Afin de récupérer de cette situation, rechargez le commutateur et utilisez la séquence de touches Ctrl - L pour interrompre le bios. À ce stade, vous devriez obtenir l'invite du chargeur. Démarrez et chargez une image système/démarrage compatible.