Modification des modes d'installation sur le contrôleur sans fil Catalyst 9800

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Informations générales
Mode Installer
Mode Grouper
Avant de commencer
Configurer
Du mode d'installation au mode bundle
Du bundle au mode d'installation
Vérifier
Mode Installer
Mode Grouper
<u>Dépannage</u>
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment changer entre les différents types de modes d'installation sur un contrôleur sans fil (WLC) Catalyst 9800.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Plates-formes de points d'accès et de contrôleurs LAN sans fil Catalyst 9800
- Fonctionnalités logicielles des contrôleurs LAN sans fil Catalyst 9800

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur la version logicielle et matérielle suivante :

• C9800-40-K9 Version 16.11.01c

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Utilisez ce document pour apprendre à convertir les différents types de modes d'installation sur un contrôleur sans fil (WLC) Catalyst 9800 via l'interface de ligne de commande (CLI). Cette procédure peut également être utilisée afin de mettre à niveau le WLC 9800.

Il existe deux façons d'exécuter Cisco IOS® XE sur un WLC Catalyst 9800, en mode bundle et en mode install.

Mode Installer

Le mode d'installation utilise des fichiers pré-extraits du fichier binaire dans la mémoire flash afin de démarrer le contrôleur. Le contrôleur utilise le packages.conf fichier créé à partir de l'extraction en tant que variable d'amorçage.

Mode Grouper

Le système fonctionne en mode bundle si le contrôleur démarre avec l'image binaire (.bin) comme variable de démarrage. Dans ce mode, le contrôleur extrait le fichier .bin dans la mémoire vive et s'exécute à partir de là. Ce mode utilise plus de mémoire que le mode d'installation, car les packages extraits du démarrage sont copiés dans la mémoire vive.

 \wp Conseil : le mode Install est le mode recommandé pour exécuter le WLC.

Remarque : Avant de configurer la haute disponibilité (HA SSO) sur le WLC 9800, assurezvous que les deux périphériques ont le même mode d'installation. Sinon, vous pouvez faire face à une erreur V-Mismatch : %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: R0/0: issu_stack: Incompatible software detected.

Avant de commencer

Vérifiez le mode de fonctionnement du WLC 9800 afin de déterminer quelle procédure vous devez effectuer afin de convertir entre les modes. Exécutez la commande show version | include Installation mode pour afficher le mode d'installation actuel.

<#root>
9800-40#
show version | include Installation mode

Installation mode is INSTALL

Configurer

Du mode d'installation au mode bundle

Étape 1. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace dans la mémoire flash pour développer une nouvelle image.

<#root>

9800-40#

show flash:

277 42838080 Oct 08 2018 14:22:06.000000000 +00:00 wlc9500C-rpboot.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg 278 10633472 Oct 09 2018 20:58:55.000000000 +00:00 system-report_20181009-205853-Universal.tar.gz 279 19921673 Dec 13 2018 19:27:45.0000000000 +00:00 system-report_20181213-192546-Pacific.tar.gz

235937792 bytes available (5746528256 bytes used)

Étape 2. Nettoyez les anciens fichiers d'installation en cas d'espace insuffisant et afin d'éliminer les paquets ajoutés.

```
<#root>
9800-40#
install remove inactive
Cleaning up unnecessary package files
 Scanning boot directory for packages ... done.
 Preparing packages list to delete ...
    C9800-CL-universalk9.2019-12-28_15.32_saurasi3.SSA.bin
      File is in use, will not delete.
 done.
The following files will be deleted:
[chassis 21:
/bootflash/C9800-CL-mono-universalk9.16.10.01.SPA.pkg
/bootflash/C9800-CL-rpboot.16.10.01.SPA.pkg
/bootflash/C9800-CL-universalk9.16.10.01.SPA.conf
/bootflash/packages.conf
/bootflash/wlc9500C-mono-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg
/bootflash/wlc9500C-mono-universalk9.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SSA.pkg
/bootflash/wlc9500C-rpboot.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg
/bootflash/wlc9500C-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SSA.pkg
```

/bootflash/wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.bin /bootflash/wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.conf

Do you want to remove the above files? [y/n]yes

```
[chassis 2]:
Deleting file bootflash:C9800-CL-mono-universalk9.16.10.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:C9800-CL-rpboot.16.10.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:C9800-CL-universalk9.16.10.01.SPA.conf ... done.
Deleting file bootflash:packages.conf ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-mono-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-mono-universalk9.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SS
Deleting file bootflash:wlc9500C-rpboot.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SSA.pkg ...
Deleting file bootflash:wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.bin ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.conf ... done.
SUCCESS: Files deleted.
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
  [2] Post_Remove_Cleanup package(s) on chassis 2
  [2] Finished Post_Remove_Cleanup on chassis 2
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [2]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [2]
Finished Post_Remove_Cleanup
SUCCESS: install_remove Fri Feb 14 15:06:14 Pacific 2020
9800-40#
show flash:
. . .
      30983948 Jan 07 2019 04:46:03.000000000 +00:00 system-report_20190107-044600-Pacific.tar.gz
297
      10633472 Oct 09 2018 20:58:55.0000000000 +00:00 system-report_20181009-205853-Universal.tar.gz
298
299
      19921673 Dec 13 2018 19:27:45.000000000 +00:00 system-report_20181213-192546-Pacific.tar.gz
2931425280 bytes available (3051040768 bytes used)
```

Étape 3. Copier la nouvelle image dans la mémoire flash.

<#root>

9800-40#

copy tftp: flash:

Etape 4. Exécutez cette commande afin de confirmer que l'image a été correctement copiée dans la mémoire flash :

<#root>

9800-40#

dir flash:*.bin

```
Directory of bootflash:/*.bin
Directory of bootflash:/
16 -rw- 884905681 Aug 13 2019 22:29:34 +00:00 C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin
```

Étape 5. Vérifier la variable de démarrage actuelle, si elle utilise packages.conf, supprimez-le et définissez image.bin comme nouvelle variable de démarrage. Il est important de supprimer la variable de démarrage précédente et de l'enregistrer. Pour la nouvelle variable, vous devez également enregistrer la nouvelle configuration. Sinon, le changement n'a pas lieu.

```
<#root>
9800-40#
9800-40#
show boot
BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x2102
9800-40(config)#
no boot system
9800-40(config)#
do write
9800-40(config)#
boot system bootflash:C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin
9800-40(config)#
do write
```

Étape 6. Exécutez cette commande afin de vérifier que la variable de démarrage est définie sur bootflash:

Le résultat s'affiche BOOT variable = bootflash:

```
9800-40#
show boot
BOOT variable =
bootflash:C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin
,12;
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x2102
```

Étape 7. Rechargez le contrôleur afin de démarrer en mode bundle.

<#root> 9800-40#

reload

Du bundle au mode d'installation

Étape 1. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace dans la mémoire flash pour développer une nouvelle image.

<#root>
9800-40#
dir flash:

Étape 2. Nettoyez les anciens fichiers d'installation en cas d'espace insuffisant et afin d'éliminer les paquets ajoutés.

<#root>

9800-40#

install remove inactive

```
Cleaning up unnecessary package files
Scanning boot directory for packages ... done.
Preparing packages list to delete ...
C9800-CL-universalk9.2019-12-28_15.32_saurasi3.SSA.bin
File is in use, will not delete.
done.
The following files will be deleted:
[chassis 2]:
```

```
/bootflash/C9800-CL-mono-universalk9.16.10.01.SPA.pkg
/bootflash/C9800-CL-rpboot.16.10.01.SPA.pkg
/bootflash/C9800-CL-universalk9.16.10.01.SPA.conf
/bootflash/packages.conf
/bootflash/wlc9500C-mono-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg
/bootflash/wlc9500C-mono-universalk9.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SSA.pkg
/bootflash/wlc9500C-rpboot.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg
/bootflash/wlc9500C-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SSA.pkg
/bootflash/wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.bin
/bootflash/wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.conf
Do you want to remove the above files? [y/n]yes
[chassis 2]:
Deleting file bootflash:C9800-CL-mono-universalk9.16.10.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:C9800-CL-rpboot.16.10.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:C9800-CL-universalk9.16.10.01.SPA.conf ... done.
Deleting file bootflash:packages.conf ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-mono-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-mono-universalk9.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SS
Deleting file bootflash:wlc9500C-rpboot.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.pkg ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180812_104316_V16_10_0_83.SSA.pkg ...
Deleting file bootflash:wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.bin ... done.
Deleting file bootflash:wlc9500C-universalk9.2018-10-05_08.14_prabhask.SSA.conf ... done.
SUCCESS: Files deleted.
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
  [2] Post_Remove_Cleanup package(s) on chassis 2
  [2] Finished Post_Remove_Cleanup on chassis 2
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [2]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [2]
Finished Post_Remove_Cleanup
SUCCESS: install_remove Fri Feb 14 15:06:14 Pacific 2020
9800-40#
show flash:
. . .
297
      30983948 Jan 07 2019 04:46:03.000000000 +00:00 system-report_20190107-044600-Pacific.tar.gz
      10633472 Oct 09 2018 20:58:55.0000000000 +00:00 system-report_20181009-205853-Universal.tar.gz
298
      19921673 Dec 13 2018 19:27:45.000000000 +00:00 system-report_20181213-192546-Pacific.tar.gz
299
2931425280 bytes available (3051040768 bytes used)
```

Étape 3. Copiez la nouvelle image dans la mémoire flash.

<#root>

9800-40#

copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.152.200.238 Source filename []? C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin Destination filename [C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin]? Étape 4. Exécutez cette commande afin de confirmer que l'image a été correctement copiée dans la mémoire flash :

<#root>

9800-40#

dir flash:*.bin

```
Directory of bootflash:/*.bin
Directory of bootflash:/
16 -rw- 884905681 Aug 13 2019 22:29:34 +00:00 C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin
```

Étape 5. Vérifiez la variable de démarrage actuelle, si elle affiche le fichier image.bin, supprimezla et définissez packages.conf comme nouvelle variable de démarrage. Il est important de supprimer la variable de démarrage précédente et de l'enregistrer. Pour la nouvelle variable, vous devez également enregistrer la nouvelle configuration. Sinon, le changement n'a pas lieu.

```
<#root>
9800-40#
show boot
BOOT variable = bootflash:C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin,12;
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x2102
9800-40(config)#
no boot system
9800-40(config)#
do write
9800-40(config)#
boot system bootflash:packages.conf
9800-40(config)#
do write
```

Étape 6. Exécutez cette commande afin de vérifier que la variable de démarrage est définie sur

bootflash:packages.conf.

Le résultat s'affiche BOOT variable = flash:packages.conf.

<#root>
9800-40#
show boot
BOOT variable =
bootflash:packages.conf
,12;
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x2102

Étape 7. Image d'installation logicielle à mettre en mémoire flash. Le install add file bootflash:

activate commit déplace le commutateur du mode bundle au mode install.

<#root>

9800-40#

install add file bootflash:C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin activate commit

Étape 8. Type _{y (yes)} pour toutes les invites. Une fois l'installation terminée, le contrôleur procède au rechargement.

<#root>

install_add_activate_commit: START Tue Aug 13 23:10:24 Central 2019
Aug 13 23:10:25.685: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Chassis 1 R0/0: install_engine: Started install one
This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed?

Please confirm you have changed boot config to bootlegs:packages.conf [y/n]y

--- Starting initial file syncing ---Info: Finished copying bootflash:C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin to the selected chassis Finished initial file syncing

--- Starting Add ---Performing Add on all members

[1] Add package(s) on chassis 1 [1] Finished Add on chassis 1 Checking status of Add on [1] Add: Passed on [1] Finished Add Image added. Version: 16.11.1c.0.503 install_add_activate_commit: Activating PACKAGE Following packages shall be activated: /bootflash/C9800-rpboot.16.11.01c.SPA.pkg /bootflash/C9800-mono-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.pkg /bootflash/C9800-hw-programmables.16.11.01c.SPA.pkg This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y--- Starting Activate ---Performing Activate on all members [1] Activate package(s) on chassis 1 [1] Finished Activate on chassis 1 Checking status of Activate on [1] Activate: Passed on [1] Finished Activate --- Starting Commit ---Performing Commit on all members Aug 13 23:14:12.122: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: Chassis 1 R0/0: rollback_timer: Inst Aug 13 23:14:13.350: %IGMP_QUERIER-4-SAME_SRC_IP_ADDR: An IGMP General Query packet with the same sourc Aug 13 23:14:16.635: %IGMP_QUERIER-4-SAME_SRC_IP_ADDR: An IGMP General Query packet with the same sourc [1] Finished Commit on chassis 1 Checking status of Commit on [1] Commit: Passed on [1] Finished Commit /usr/binos/conf/install_util.sh: line 594: /bootflash/.installer/install_add_pkg_list.txt: No such file Install will reload the system now! SUCCESS: install_add_activate_commit Tue Aug 13 23:14:49 Central 2019 Aug 13 23:14:49.485: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: Chassis 1 R0/0: install_engine: Completed insta Chassis 1 reloading, reason - Reload command Aug 13 23:14:51.994: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: Aug 13 23:14:52.000: %PMAN-5-EXITACTION: CO/0: pvp: Process manager is exiting: Aug 13 23:14:53.100: %PMAN-5

Initializing Hardware ...

Vérifier

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Après le redémarrage du contrôleur, vous pouvez vérifier le mode d'installation actuel du contrôleur. Exécutez la commande show version afin de confirmer que la conversion est réussie.

Mode Installer

<#root>

9800-40#

show version | include System image|Installation mode

System image file is "bootflash:packages.conf" Installation mode is

INSTALL

Mode Grouper

<#root>

9800-40#

show version | include System image | Installation mode

```
System image file is "bootflash:/C9800-40-universalk9_wlc.16.11.01c.SPA.bin"
Installation mode is
BUNDLE
```

Dépannage

Il n'y a actuellement aucune information spécifique disponible pour dépanner cette configuration.

Informations connexes

- Guide d'installation du contrôleur cloud sans fil Cisco Catalyst 9800-CL
- <u>Conception d'IOS XE recommandée par le TAC pour les contrôleurs LAN sans fil</u>
- Guide de l'utilisateur
- <u>Assistance technique de Cisco et téléchargements</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.