

Alcuni comandi non sono presenti sui dispositivi quando si preme dai modelli aggiuntivi della CLI dopo l'aggiornamento di SD-WAN Manager alla versione 20.15 mentre i dispositivi sono ancora in esecuzione alla versione 17.12

Sommario

[Introduzione](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

Introduzione

Questo documento spiega perché alcune righe di comando definite nei modelli aggiuntivi CLI non vengono più inviate ai dispositivi SD-WAN. A partire dalla versione 20.15, Cisco SD-WAN adotta un nuovo modello YANG. Di conseguenza, quando il controller SD-WAN viene aggiornato alla versione 20.15 ma i dispositivi SD-WAN rimangono sulle versioni software precedenti come 17.12.x, alcuni comandi dei modelli aggiuntivi CLI non vengono più propagati a tali dispositivi.

Problema

È possibile notare che alcuni comandi nei modelli aggiuntivi CLI non vengono più visualizzati dopo l'aggiornamento del controller SD-WAN alla versione 20.15 mentre i dispositivi rimangono sulla versione 17.12.x. Il problema viene risolto dopo l'aggiornamento dei dispositivi alla versione 17.15.

Soluzione

Per risolvere il problema, è possibile procedere in tre modi:

1. Questo comportamento può essere causato da diversi difetti correlati a istruzioni CLI diverse. Per alcuni di questi difetti sono disponibili soluzioni che è possibile applicare mentre i dispositivi eseguono ancora la versione software meno recente. Se esiste una soluzione per l'istruzione CLI interessata, applicare la soluzione ed eseguire nuovamente il push del modello.
2. Utilizzare un modello di funzionalità anziché un modello di componente aggiuntivo CLI.
3. Aggiornare i dispositivi alla versione 17.15.

Difetto	Cli Interessata	Soluzione alternativa
CSCwj12763 : Bug Search Tool CSCwh60190: Bug Search Tool	ip name-server	ip name-server vrf <nome> server-ip-list <elenco di server IP> ip name-server no-vrf <elenco server>
CSCwm64335 : Bug Search Tool	ip domain name	Nome dominio IP deprecato
CSCwo92849 : Bug Search Tool	ip community-list	
CSCwm4407 : Bug Search Tool	"description" e "match ip address" in route-map match ip address prefix-list xyz abbina indirizzo ip 33 descrizione SET COMMUNITY PER ROUTE EDGE	match ip address prefix-list-deprecated xyz match ip address access-list 33 descrizione-deprecato SET COMMUNITY FOR EDGE Router
CSCwm07426 : Bug Search Tool	Imposta community in route-map ip community-list standard community1 allow internet imposta additivo per internet della community imposta origine igp	ip community-list standard community1 allow-v1 allow-list internet set community-deprecated internet additivo set source-v1 igp
CSCwo69197 : Bug Search Tool	modalità tunnel ipsec ipv4	modalità tunnel ipsec ipv4-old
CSCwj98144 : Bug Search Tool	ip host vbond.cisco.in 10.1.1.1	ip host vbond.cisco.in ip-list 10.1.1.1
CSCwj40573 : Bug Search Tool	Permetti icmp su qualsiasi eco negli ACL 65 consenti icmp any echo	

CSCwo59694 : Bug Search Tool	tacacs-10 gruppo start-stop predefinito della rete di accounting aaa	
	autenticazione aaa abilitazione del gruppo predefinito tacacs-10 abilitazione	autenticazione aaa abilitazione gruppo predefinito deprecato tacacs-20 enable- deprecated
CSCwn34168 : Bug Search Tool	track <tracker-name> endpoint- tracker	track trackerobject <nome-tracker> endpoint-tracker
CSCwo95868 : Bug Search Tool	track 2 ip sla 2	traccia oggetto tracciato 2 ip sla 2
CSCws30834 : Bug Search Tool	keepalive 3.5	keepalive-deprecato 3 5 (in attesa della correzione)
CSCwn94547 : Bug Search Tool	opzione 67 ip 10.1.1.1	opzione 67 ip-deprecated 10.1.1.1
CSCws71815 : Bug Search Tool	Modifica del comportamento del comando "ip dhcp use class" sul router sd-wan	il comando ip dhcp use class" è abilitato per impostazione predefinita sulla versione 17.15.x, mentre è disabilitato sulla versione 17.12.x o successive
ID bug Cisco CSCwq57296: Bug Search Tool	server-privato	server-private-old

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).