Il server blade B460 M4 non riesce a rilevare i guasti dopo la sostituzione di una scheda madre

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Sfondo Problemi di individuazione Errore di rilevamento al 3% - Firmware non corrispondente Soluzione Errore di rilevamento al 5% - Firmware del controller della scheda non corrispondente Soluzione Errore di rilevamento al 7% - CPU non corrispondente Soluzione

Introduzione

In questo documento vengono descritti due possibili errori di rilevamento che possono verificarsi quando una scheda madre B460 M4 viene sostituita e le relative soluzioni.

Prerequisiti

Requisiti

In questo documento si presume la conoscenza di UCS B460 M4 e UCS Manager (UCS Manager).

Componenti usati

- Server blade B460 M4
- UCS Manager
- Firmware 2.2(3b)

Sfondo

Il server B460 M4 è costituito da due moduli blade M4 scalabili (B260 M4) e da un connettore scalabile che collega i due moduli blade e consente loro di funzionare come un unico server. Il modulo blade in basso è il "master", mentre quello in alto è lo "slave".



Problemi di individuazione

Errore di rilevamento al 3% - Firmware non corrispondente

In questo scenario di errore, il rilevamento non riesce al 3% con la *descrizione chiamata remota* Mancata corrispondenza della versione del firmware CIMC del blade aggregato. Attivare la stessa versione del firmware su entrambi i CIMC, come mostrato nella figura seguente. Ciò può verificarsi perché la scheda madre o il modulo blade sostitutivo hanno un firmware diverso rispetto al server B460 M4 preesistente.

Nota: L'esempio seguente mostra una mancata corrispondenza nel firmware CIMC, ma lo stesso processo si applica a firmware CIMC, BIOS e controller della scheda non corrispondenti.

htree Instelled Preview (CPC Sectors ISE Log P94 Extuse Fail Description Current P94 Name: Biocover Conpleted at: 2016-04-3 Progress Extuse Ramote Secondari Result: Service Ri Ramote Secondari Pror Code: 639 Remote Secondari Pror Code: 639	VP Patter Paula Exarcis P24 Statistics E1720.56/20 At Supported e black CD1C formular evention minimatick. /	Temperatures Prover	r version on both CDNC		0
/ tare	Description	Status	Tinestaro	Tra	
Discuser Box Presence	checking (THC of server 10/594-57405	Success	2016-04-21720-56-08	1	
Discourrilloc Inventory	petitions inventory of servery 1/2 via CINC/	Fal	2056-04-2(730-56-20	1	
Decisies Pre Santoe		-	1969-12-3 (7 19:00:00		
Discourt Savitar		94p	1969-12-017 19:00:00		
Discover Check Prover Availability		9.0	1949-12-017 19:00:00	6	
Discover illade Power On		940	1969-12-017 19:00:00		
Decover Config Fe Local		9.0	1949-12-3 (7 19 (0 .00)	6	
Discover Canifo Fe Peer		940	1969-12-017 19:00:00	10	
Discover Config User Access		940	1949-12-017 19:00:00	0	
Discover Nic Presence Local		9.0	1949-12-017 19-00:00	10	
Discourse his Deseasors down		940	1949-12-317 19:00:00	0	
	Pitri Status: Fail Description Current Fill Name: Discover Created at: 2016-06-2 Progress Status: Remote Innocation Read:: Service Re Remote Innocation Time: Code: 639 Itemate Innocation Description: Aggregate Discover Binc Presence Discover Binc Presence Discover Binc Presence Discover Service Family Discover Service Family Discover Service Family Discover Check Presence Discover Code Rever Anabability Discover Code Rever Code Discover Code Rever Code Discover Code Rever Code	PIH Dobus: Fail Description Current/PIH Name: Discover Conjection 31: 2016-06-21120:56-20 Progress Dobus Remote Innocation Result: Service Rol Suggested Remote Rol Result: Service Rol Suggested Remote Innocation Result: Service Rol Result: Rol Resul	P3H Status Fail Description Current/F3H Name Discover Completed at 2016-06-23172055620 Progress Status Remote Innovation Result: Service Red Status Remote Innovation Result: Service Red Status Remote Innovation Description: Aggregate Made CERC Researce vension meanation. Activate same Researce / Name Description Status Status Status Description Status Status Status Description Status Status Status Description Status Status	Y Name Description / Name Description	P0H Dotum: Fail Description: Current Finit Name: Seconcer Current Finit Name: Seconcer Current Finit Name: Seconcer Current Finit Name: Seconcer Finit Sepported Progress Data: In Remote Invocation Read: Seconce Finit Sepported Remote Invocation Description: Aggregate blade CEPC Remeare version meanadob. Activate same firemate version on both CEPC V Name Cescliption Status V Description: Name Name Description: Status Name Name Descliption:

Lo stato generale sarà Individuazione non riuscita, come illustrato nella figura seguente.



Il firmware non corrispondente può essere controllato dalla riga di comando (CLI) come mostrato di seguito. Nell'output seguente, il primo CIMC è il master e il secondo è lo slave.

UCS-A# show system firmware expand detail

```
Server 7:
   CIMC:
        Running-Vers: 2.2(3b)
        Package-Vers:
        Update-Status: Ready
        Activate-Status:
        Startup-Vers:
        Backup-Vers: 2.2(3a)
        Bootloader-Vers: 2.2(3b).33
    CIMC:
        Running-Vers: 2.2(3a)
        Package-Vers:
        Update-Status: Ready
        Activate-Status:
        Startup-Vers:
        Backup-Vers: 2.2(3b)
        Bootloader-Vers: 2.2(3a).33
    CIMC:
        Running-Vers: 2.2(3b)
        Package-Vers: 2.2(3b)B
        Update-Status: Ready
        Activate-Status: Ready
        Startup-Vers: 2.2(3b)
        Backup-Vers: 2.2(3b)
        Bootloader-Vers: 2.2(3b).33
```

Soluzione

Per risolvere il problema, procedere come segue.

1) Selezionare Apparecchiature > Chassis > Chassis # > Server > Server # > Scheda Firmware installato.

2) Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente da aggiornare (ad es. BIOS, controller CIMC) e selezionare **Aggiorna firmware**. Nell'esempio, il controller CIMC viene aggiornato alla versione 2.2(3b).

arte	Pipelel	Running Version	Startup Version	Beckup Version	Update Status	Activate Status	
T Adapters							
Adapter 1	Osco UCS VIC 1240						
Adapter 4	Osco UC5/V3C 1240						
- 800S	Osco UCS-Scalable-M4 Blade Module	EXM+1.2.2.3.0.081120140023	EM44-1.2.2.3.0.081120143023	E094.2.2.5a.0.051520151444	Ready	Ready	
 Board Controller 	Osco UCS-Scalable-M4 Blade Module	5.0	5.0	N/A	N/A	Ready	
🔮 CHC Controler	Osco UCS Scabble MH Bade Module	2.2(3a)	2.3(3a)	2.2(b)	Ready	Ready	
		Update Fi	TTANET				
		Activate P	introvane .				
		Copy	Ctol+C				
		Case Md	Chiel				

3) Selezionare il firmware corretto, la casella di controllo Force e fare clic su Apply.

🔬 Update Firmwa	re 💿 💌
Update Firmward	•
Firmware Version:	2.2(3b) 💌
Force:	V
0	D
L	
	OK Apply Cancel Help

Suggerimento: Se non è chiaro quale versione deve essere selezionata dall'elenco a discesa, l'amministratore del server può passare a **Apparecchiature > Gestione firmware > Pacchetti**, espandere ucs-k9-bundle-b-series. *VERSION*.B.bin e cercare "ucs-EXM4". I componenti saranno tre: bios (BIOS), brdprog (controller della scheda) e cimc (controller CIMC).

Suggerimento: Poiché non è possibile effettuare il downgrade del firmware del controller della scheda, se la scheda madre sostitutiva viene fornita con una versione del firmware del controller della scheda che non è presente in nessuno dei pacchetti della serie blade presenti nel dominio, l'amministratore di rete può scaricare un pacchetto della serie blade contenente la versione del firmware del controller della scheda richiesta. Per verificare quale pacchetto della serie blade contiene il firmware necessario, consultare il documento *Release Bundle Contents for Cisco UCS Manager*.

4) Controllare la scheda Firmware installato e attendere che le colonne **Stato aggiornamento** e **Stato attivazione** diventino **Pronto** e che la **colonna Versione backup** venga modificata nel firmware corretto.

Suggerimento: l'amministratore del server può monitorare lo stato dell'aggiornamento da Apparecchiature > Chassis > N. chassis > Server > N. server > Scheda Inventario > Scheda CIMC > Stato aggiornamento

5) Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stesso componente e selezionare Activate Firmware (Attiva firmware). Selezionare di nuovo il firmware corretto, selezionare la casella di controllo Force e fare clic su Apply.

Activate Firmware	- • •
Activate Firmware	
Version To Be Activated: 2.2(3b) 🔽
Force: V	
OK Apply	Cancel Help
	.:!

6) La colonna Activate Status (Stato di attivazione) nella scheda Installed Firmware (Firmware installato) cambia stato e alla fine torna a Ready (Pronto).

7) Lo stato generale nella scheda Generale (General) diventa Inaccessibile durante il riavvio del server. Dovrebbe quindi passare a Discovery e passare attraverso il processo di discovery.

Errore di rilevamento al 5% - Firmware del controller della scheda non corrispondente

Avviso: In questo scenario di errore, il rilevamento non riesce al 5% con *chiamata remota* DescrizioneVersione firmware controller scheda blade aggregata non corrispondente. Attivare la stessa versione del firmware su entrambi i controller della scheda come illustrato nella figura seguente. Ciò può verificarsi perché la scheda madre o il modulo blade sostitutivo hanno un firmware diverso rispetto al server B460 M4 preesistente.

			Contraction of the second	TROUGHT MANAGEORGE	(domentation)	Contraction of the second		Charles and the second	51005005	Temperatures
FSM Status	: Fail									
Description	:									
Current FSM Name	: Discover									
Completed at	: 2016-05-04T00:	25:48								
Progress Status	: 5%									
Remote Invocation Result	: Service Unavaila	able								
mote Invocation Error Code	: 631									
note Invocation Description	: Aggregate blade	board contro	ller firmw	are versio	n mism	atch. A	tivat	e same	firmware	version on b
T	FSM Status Description Current FSM Name Completed at Progress Status Remote Invocation Result note Invocation Error Code note Invocation Description	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00: Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailation to te Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate black	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board control	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board controller firmw	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board controller firmware version	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board controller firmware version mism	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board controller firmware version mismatch. Additional controller firmware version mismatch. Addi	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board controller firmware version mismatch. Activate	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board controller firmware version mismatch. Activate same	FSM Status: Fail Description: Current FSM Name: Current FSM Name: Discover Completed at: 2016-05-04T00:25:48 Progress Status: 5% Remote Invocation Result: Service Unavailable note Invocation Error Code: 631 note Invocation Description: Aggregate blade board controller firmware version mismatch. Activate same firmware

Il firmware non corrispondente può essere controllato dalla riga di comando (CLI) come mostrato di seguito. Nell'output seguente, il primo controller della scheda è il dispositivo master e il secondo lo slave.

```
srini-2gfi-96-b-A /chassis/server # show firmware board controller detail
Server 2/7:
   Board Controller:
       Running-Vers: 2.0
                          <<<<
       Package-Vers: 2.2(7.156)B
       Activate-Status: Ready
   Board Controller: ( Master)
       Running-Vers: 2.0
                          <<<<
       Package-Vers:
       Activate-Status:
   Board Controller: ( Slave)
       Running-Vers: 1.0 <<<<
       Package-Vers:
       Activate-Status:
```

Per eseguire il ripristino, procedere come segue

Passaggio 1	Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda Apparecchiature.
Passaggio 2	Nella scheda Apparecchiature (Equipment), fate clic sul nodo Apparecchiature (Equipment).
Passaggio 3	Nel riquadro di lavoro fare clic sulla scheda Gestione firmware. Nella scheda Firmware installato, fare clic su Attiva firmware. L'interfaccia utente di Cisco UCS Manager apre la finestra di
Passaggio 4	dialogo Attiva firmware e verifica le versioni del firmware per tutti gli endpoint nel dominio Cisco UCS. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda del numero di chassis e server Dall'elenco a discesa Filtro nella barra dei menu della finestra di dialogo Attiva firmware, selezionare Controller scheda.
Passaggio 5	L'interfaccia utente di Cisco UCS Manager visualizza tutti i server che dispongono di controller della scheda nella finestra di dialogo Attiva firmware. Per il controller della scheda che si desidera aggiornare,
Passaggio 6	selezionare la versione massima/massima dall'elenco a discesa Versione di avvio. (Nota: i declassamenti non sono possibili; selezionare sempre la versione più recente da attivare)
Passaggio 7	Fare clic su OK. (Facoltativo) È inoltre possibile utilizzare l'opzione Force Board Controller Activation per aggiornare la versione del firmware
Passaggio 8	quando si aggiornano CPU con architetture diverse. Ad esempio, quando si esegue l'aggiornamento da Sandy Bridge alle CPU Ivy Bridge.

Errore di rilevamento al 7% - CPU non corrispondente

In questo scenario di errore, il rilevamento non riesce al 7% con *Remote Invocation Description* (Descrizione chiamata remota) Errore di configurazione hardware prima dell'avvio - Osservare i risultati POST/diagnostici come mostrato nella figura seguente.

Remo	PSM Status: Fail Description: Current PSM Name: Discover Completed at: 2016-04 Progress Status: Remote Invocation Result: Intermil ote Invocation Error Code: ERR-insu- te Invocation Description: Pre-base	r -22T02:03:29 -75 -22T02:03:29 -75 			
ep Sequ	ence			_	¢
Order /	Name	Description	Status	Timestamp	(C)
	Discover Bmc Presence	checking CIMC of server 1/70FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmdPresence)	Success	2016-04-22702:03:07	
	Discover Binc Inventory	getting inventory of server 1/7 via CIMC(PSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)	Success	2016-04-22702:03:26	
	Discover Pre Sanitze	Preparing to check hardware configuration server 1/7(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSan	Success	2016-04-22T02:03:29	-0
	Discover Sanitize	Checking hardware configuration server 1/7(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)	Fal	2016-04-22T02:03:29	-
	Discover Check Power Availability		Skip	1969-12-31719:00:00	-
	Discover Blade Power On		Skip	1969-12-31T19:00:00	_
	Discover Config Fe Local		Skip	1969-12-31T19:00:00	-
	Discover Config Fe Peer		Skip	1969-12-31T19:00:00	_
	Discover Config User Access		Skip	1969-12-31T19:00:00	-
	Discover Nic Presence Local		Skip	1969-12-31719:00:00	
			1.		
					_
Name	8:				6
Status	51				
escription	2				
Orde	n				
Τŋ	r:				L.
mestamp	30				-

Lo stato generale nella scheda Generale sarà Calcolo non riuscito.

ult Summary	Physical Display	
Status Details Current Task: Checking hardware configuration server 1/7(15M+STAGE:samcdme:Compute BideDiscover:Samitize) Configuration Error: compute-post-failure		
Admin State: 1 In Service		
Discourse State: V Failed		
Avai State: I Unavailable	Properties	
Assoc State: I None	Set ID: 7	Owenin ID: 1
Power State: 1 Off	Product Name: Cisco UCS Scalable M4 Blade	Hodule
Sint Status: † Equipped	Vendor: Cisco Systems Inc	PID: UC58-EX-H4-1
Check Point: Deep Checkpoint	Revision: 0	Serial:
	Name:	
	Liter Label:	
tions	ULID: 0000000-0000-0000-0000-	00000000000
Create Service Profile	Service Profile:	
	Health LED: 🔶 Critical	Oper Qualifier Reason: WILL_BOOT_FAULT:Sensor Failure
		Asserted;
Set Desired Power State	Health and Locator LED Details	0
🛃 Boot Server		

È possibile verificare i risultati POST facendo clic su Visualizza risultati post in Azioni nella scheda Generale. La figura seguente mostra che il problema è dovuto a una mancata corrispondenza della CPU.

POST Results									×
🕰 Filter 👄 Export	Print								
Affected object	ID	Туре		Code	Created at	7	Severity	Description	R
sys/chassis-1/blade-7	4860	server: Cisco Systems Inc U	CSB-EX-M4-1	POST-4860	2016-04-22T01:	55:07	Critical	CPU Mismatch	^
Details									
General									
ID: 4860			Loc	al ID: 259					
Type: serve	er: Cisco Sy	stems Inc UCSB-EX-M4-1	(Code: POST-4860					
Created: 2016	-04-22T01	:55:07	Sev	erity: Critical					
Recoverable: Non R	Recoverabl	e	Recoverable A	ction: Install match	ing CPU				
Description: CPU I	lismatch								
					0		Apply	Cancel	elp

Soluzione

Se l'hardware corrisponde tra i due moduli blade, il problema potrebbe essere causato dalle informazioni memorizzate nella cache del server. È presente una richiesta di miglioramento (<u>CSCuv27099</u>) per cancellare le informazioni memorizzate nella cache da UCS Manager (UCS Manager). L'amministratore del server può inoltre contattare il Cisco Technical Assistance Center (TAC) per una soluzione alternativa.