Guida alla risoluzione dei problemi di Jabber Guest

Sommario

Introduzione Prerequisiti **Requisiti** Componenti usati Topologia Guida alla risoluzione dei problemi Controlla collegamenti Unified Communications Il collegamento Jabber Guest reindirizza alla pagina Web Expressway Acceleratore non trovato Collegamento non trovato Destinazione non raggiungibile Allocazione TURN non riuscita Browser non supportato Reimpostazione password Jabber Guest: Livelli di log e log Registri plug-in Web Jabber Guest Windows Mac OS Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere alcuni problemi comuni relativi a Cisco Jabber Guest.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Expressway (Exp) C ed E in combinazione con la versione x8.2 o successive
- Attraversamento tramite Relay NAT (TURN)/Interactive Connectivity Establishment (ICE) e Session Initiation Protocol (SIP)
- Video Communication Server (VCS)-C e VCS-E

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- L'unico modello supportato è la combinazione (VCS)-C e VCS-E o Exp-C ed Exp-E.
- Per Exp-E deve essere installato il tasto di opzione TURN.
- Per Exp-C ed Exp-E deve essere impostata correttamente la zona trasversale necessaria.
- La casella expressway deve avere la versione x8.2 o successiva.
- Cisco Jabber Guest versione jg10.0_10.0.2.75.
- Client Internet con il plug-in Jabber Guest installato.

Topologia



Guida alla risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono descritti i problemi più comuni che si verificano.

Controlla collegamenti Unified Communications

Jabber Guest utilizza il collegamento Unified Communications e un tunnel SSH (Secure Shell) per il proxy di messaggio HTTPS tra Expressway-E ed Expressway-C.

• Le informazioni sullo stato del collegamento di Unified Communications possono essere controllate da **Status > Unified Communications**.

CISCO Cisco Expressway-C						
Status System Configuration Applications	Users Maintenance	20				
Unified Communications		You are here: Status > Unified Communications				
Unified Communications (last updated: 20:12:28 IST)						
Unified Communications status	Enabled					
Jabber Guest services	Enabled					
Unified Communications services	Active					
Domains						
Name	Services	Associated zones				
webrtc.com	Jabber Guest	JabberGuest_traversal_Zone				
Zones						
Name	SIP status					
JabberGuest traversal Zone	Active					

 Le informazioni sullo stato del tunnel SSH delle comunicazioni unificate possono essere controllate da Status > Unified Communications > stato dei tunnel SSH delle comunicazioni unificate.



Il collegamento Jabber Guest reindirizza alla pagina Web Expressway

Talvolta, quando si tenta di accedere al collegamento Jabber Guest, si viene reindirizzati alla pagina Web di Expressway.

. 🖃 Welcome to	uc telepresence la
Access Login Pag WARNING!!!! UN You must have au Enter your userna jdoe1	ge AUTHORIZED ACCESS PROHIBITED uthorized permission to access this area. ame and password, e.g.
Administrator lo	ogin
Username	
Password	
1 43511014	

In tal caso, verificare quanto segue:

- Expressway-E è configurato per Jabber Guest e la zona di transito delle comunicazioni unificate tra Expressway-E ed Expressway-C è attiva.
- Un firewall o un server Web converte le richieste da Internet pubblica a 443, a 9443, o da Internet pubblica a 80, a 9880.

Nota: Se Expressway-E riceve richieste sulla porta 9880, reindirizza automaticamente la richiesta a 9443.

Per verificare questa condizione, è possibile definire esplicitamente la porta 9443 nel collegamento e provare ad accedere al collegamento dal browser.

(*)	https://jabberguestexp-e.webrtc.com:9443/call/alok_Ex90
1 1	

Se si viene ancora reindirizzati alla pagina Web di Expressway-E, la porta 9443 viene inoltrata alla porta 443 sul firewall. Questa configurazione non è corretta; la porta 443 deve essere inoltrata alla porta 9443.

÷

Acceleratore non trovato

A volte si carica il collegamento Jabber Guest e si riceve questo messaggio di errore:

Not Found on Accelerator

Description: Your request on host "10.106.93.165" was not found. Check the location and try again.

In tal caso, verificare quanto segue:

- Se il collegamento utilizzato non contiene un nome di dominio e utilizza invece un indirizzo IP, modificare il collegamento in modo che utilizzi un nome di dominio completo (FQDN). Passare a Impostazioni >Collegamenti e modificare "Dominio utilizzato per i collegamenti" in FQDN.
- Se il collegamento Jabber Guest è in formato FQDN, verificare che il dominio associato sia configurato per i servizi Jabber Guest e che sia associato un server Jabber Guest.

CISCO Cisco Expressway-	с	
Status System Configuration	Applications Users Maintenance	3
Domains		You are here: Configuration • Domains •
Configuration		
Domain name	* webrtc.com	
Supported services for this domain		
Jabber Guest	On :	

- Verificare che i tunnel SSH siano attivi tra Expressway-E ed Expressway-C.
- Verificare che lo stato di Unified Communications sia attivo su Expressway-E ed Expressway-C.

Collegamento non trovato

A volte si carica il collegamento Jabber Guest e si riceve questo messaggio di errore:



In tal caso, verificare quanto segue:

- Il collegamento URL richiesto non è attivo (passare a **Collegamenti > selezionare il collegamento**). Verificare che venga visualizzato come attivo.
- L'URL contiene l'URL chiamante errato oppure l'URL configurato non è stato attivato (o è scaduto).



Destinazione non raggiungibile

A volte si carica il collegamento Jabber Guest e si riceve questo messaggio di errore:



I log dei chip visualizzano quanto segue:

```
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xa0f021a8] [webc] [.Log(1236)] - Method call:
MediaPlugin.hangup
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xa0f021a8] [chip] [.AutoLog(7)] - Method entered:
chipAPI::hangupAsync
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xa0f021a8] [chip] [.AutoLog(7)] - Method entered:
CVideoAPI::HangupAsync
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xa0f021a8] [chip] [.~AutoLog(11)] - Method exited:
CVideoAPI::HangupAsync
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xa0f021a8] [chip] [.~AutoLog(11)] - Method exited:
chipAPI::hangupAsync
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xb0629000] [chip] [.Hangup(796)] - Method entered
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xb0629000] [chip] [.Hangup(808)] - Nothing
to hangup. no-op
2014-10-03 16:03:55,756 INFO[0xb0629000] [chip] [.Hangup(796)] - Method exited
2014-10-03 16:03:55,757 INFO[0xb0629000] [chip] [.AutoLog(7)] - Method entered:
chipAPI::Callback_Void
2014-10-03 16:03:55,757 INF0[0xb0629000] [chip] [.FindJSObjectPtrValueGivenKey(97)] -
Failed To find key-Successcb or the value wasn't a JSObjectPtr
2014-10-03 16:03:55,757 INFO[0xb0629000] [chip] [.~AutoLog(11)] - Method exited:
chipAPI::Callback_Void
```

2014-10-03 16:04:15,975 INFO[0xa0f021a8] [webc] [.Log(1236)] - Call event: [timeout] In tal caso, verificare quanto segue:

- La zona adiacente a Cisco Unified Communications Manager (CUCM)/VCS-Control deve essere attiva.
- Ènecessario configurare le regole di ricerca appropriate in Exp-C/VCS-C, utilizzato per la distribuzione di Jabber Guest, in modo che possa instradare le chiamate a CUCM o VCS-Control.
- L'endpoint deve essere registrato con l'URI/estensione corretta su CUCM/VCS-Control, che corrisponde a quello definito in destinazione sui collegamenti sul server Jabber Guest.

Allocazione TURN non riuscita

A volte si carica il collegamento Jabber Guest e si riceve questo messaggio di errore:

In tal caso, verificare quanto segue:

- La porta UDP 3478 non è bloccata. È necessario consentire queste porte in ingresso da Internet pubblica a Expressway.
- La porta UDP 3478 è la porta predefinita di Expressway-E. La porta può essere modificata o può utilizzare un intervallo di porte. Per confermare la porta da utilizzare, controllare la configurazione Expressway-E TURN.
- Ènecessario definire il realm di autenticazione utilizzato durante la configurazione TURN nel database locale oppure utilizzare il controllo delle credenziali delegato in base alla distribuzione. Verificare che la configurazione del server TURN sia corretta e che venga visualizzata come attiva nel server Exp-E/VCS-Exp.
- I campi Expressway-E TURN Server (indirizzo IP o nome DNS) e TURN Port sul server Jabber Guest (Impostazioni > Controllo delle chiamate e supporti) non sono configurati correttamente.

Se nella configurazione di Jabber Guest è stato definito l'indirizzo errato del server TURN, il client Web invia la richiesta di allocazione TURN a tale server e alla fine imposta il timeout.

I log dei chip visualizzano quanto segue:

2014-10-03 16:30:29,549 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> IN <-- AllocateReq (state Idle)

2014-10-03 16:30:29,549 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> 7d..16 OUT-->STUN: AllocateRequest sockh=10 Len=52 to 10.106.93.169:3478

2014-10-03 16:30:29,550 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> State (Idle -> WaitAllocRespNotAut)

2014-10-03 16:30:29,649 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> IN <-- TimerRetransmit (state WaitAllocRespNotAut)

2014-10-03 16:30:29,649 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> 7d..16 Retransmit initial allocateReq Retry: 1

2014-10-03 16:30:29,748 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> IN <-- TimerRetransmit (state WaitAllocRespNotAut)

2014-10-03 16:30:29,748 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> 7d..16

2014-10-03 16:30:37,506 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> IN <-- TimerRetransmit (state WaitAllocRespNotAut)

2014-10-03 16:30:37,506 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> 7d..16 Retransmit initial allocateReq Retry: 9

2014-10-03 16:30:39,099 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.<ctxt:ICE,thread:-1335185408>(0)] - <TURNCLIENT:00> IN <-- TimerRetransmit (state WaitAllocRespNotAut)

2014-10-03 16:30:39,100 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.

2014-10-03 16:30:39,109 INFO[0xa0f021a8] [webc] [.Log(1236)] - InitializeIceMachineAsync failed: ERROR_UNABLE_TO_CONTACT_TURN_SERVER

Il nome di dominio sul server Jabber Guest (Impostazioni > Controllo delle chiamate e

supporti, in Cisco Expressway-C) non è un nome di dominio configurato su Cisco Expressway-C o non è configurato per i servizi Cisco Jabber Guest.

I log dei chip visualizzano quanto segue:

```
2014-10-03 16:44:17,187 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.
```

2014-10-03 16:44:17,187 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.

2014-10-03 16:44:17,237 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.

2014-10-03 16:44:17,237 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.

```
2014-10-03 16:44:17,285 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.
```

2014-10-03 16:44:17,285 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.

2014-10-03 16:44:17,285 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.

2014-10-03 16:44:17,285 DEBUG [0xb06ab000] [pme] [.

```
2014-10-03 16:44:17,290 INFO[0xa0f021a8] [webc] [.Log(1236)] - InitializeIceMachineAsync failed: ERROR_UNABLE_TO_CONTACT_TURN_SERVER
```

I registri Exp-E mostrano quanto segue:

Message Header: (type=AllocateRequest(0x0003), length=188, id=15:99:aa:ab:00:01:00: 00:76:f8:cc:ce, cookie=21:12:a4:42)

Username: JC:edge.com:93e3f6cc-5854-4fb4-a6e9-88c322361c23

MessageIntegrity: (offset=176, hash=e7:f4:f5:15:e7:8c:b2:89:ec:08:be:48:a3:51:cc: 61:47:dc:c6:09)

SoftwareName: cpve

Nonce: 0aea2513a55a1c674efeb8a7bcc67ce8d48ae368245cb7090dd7c6b16aac

Realm: TurnAdmin

RequestedTransport: udp(17)

EvenPort: Reserve next=true

La richiesta di allocazione di turni viene inviata con il dominio **edge.com** configurato su Jabber Guest. Tuttavia, in questo caso, il dominio configurato su Exp-C è **webrtc.com**. Exp-E non autentica mai la richiesta.

CISCO Cisco Expressway-C					
Status System Configuration	Applications Users Maintenance	3			
Domains		You are here: Configuration > Domains >			
Configuration					
Domain name	* webrtc.com				
Supported services for this domain					
Jabber Guest	<u>On :</u>				

Browser non supportato

A volte si carica il collegamento Jabber Guest e si riceve il messaggio di errore: "Browser non supportato"

Descrizione: il browser in uso non è supportato.

Per accedere a Jabber Guest, verificare che il sistema soddisfi questi requisiti.

Supporto di Microsoft Windows

- Microsoft Windows Vista o versioni successive
- Mozilla Firefox versione 10 o successiva
- Google Chrome versione 18 o successiva
- Microsoft Internet Explorer versione 8 o successiva (solo 32 bit)

Supporto per Mac OS X

- Mac OS X versione 10.7 o successive
- Apple Safari versione 5 o successiva
- Mozilla Firefox versione 10 o successiva
- Google Chrome versione 18 o successiva

Reimpostazione password

A volte è necessario reimpostare la password di root. per ulteriori informazioni, fare riferimento a <u>Reimpostazione della password principale per Cisco Jabber Guest</u>. Il processo è simile alla procedura di reimpostazione della password per il sistema Linux con l'uso della modalità utente singolo.

Per reimpostare la password amministratore, procedere come segue:

- Accedere al server Jabber Guest come utente root.
- Cambiare la directory in /opt/cisco/webcommon/scripts:

cd /opt/cisco/webcommon/scripts

• Immettere questo comando:

```
python mongo_admin_reset.py
```

• Viene ripristinato il valore predefinito della password, jabbercserver.

Jabber Guest: Livelli di log e log

Registri plug-in Web Jabber Guest

Per utilizzare Jabber Guest, è necessario installare un plug-in Web su un PC o un Mac.

🔄 🥑 🧲 https://jabbergueste	webrta.com 9443/call/slok_5/90	🔎 👻 🙁 Certificate error 🖒 🗙	🩆 Gsco Jabber	×	
🤣 Cisc	o Jabber 👿				
	The Cisco Jabber Gue	st Plug-in is needed for video	chat functionality	<i>ı</i> .	
	 By clicking Inst 	all, you agree to the End User Li	icense Agreement		

Questo plug-in Web scrive in un file di registro che può essere configurato per diversi livelli di registrazione e può essere utile per la risoluzione dei problemi.

Windows

• Il plug-in Jabber Guest scrive in un file chip.log. Per un PC Windows, il file chip.log è

disponibile qui: %PERCORSOHOME%\Appdata\LocalLow\Cisco\chip.log.

- Per modificare il livello di log, è possibile modificare il file di configurazione del log. Il file di configurazione si trova in:
 C:\Users\<nomeutente>\AppData\Roaming\Cisco\chip\1.0.6.10\config\log4cxx.config.
- Se il plug-in si blocca, viene creato un file di dump denominato chip.dmp. Il file si trova in: %PERCORSOHOME%\Appdata\LocalLow\Cisco\chip.

Nota: %HOMEPATH% è generalmente nel formato C:\Users\username.

Mac OS

- Per Mac OS, il file chip.log si trova in: ~/Library/"Plug-in Internet"/"Plug-in Cisco Jabber Guest.10.0.2.17.plugin"/Contents/Frameworks/Logs.
- Per modificare il livello di log, è possibile modificare il file di configurazione del log. Il file di configurazione si trova in: ~/Library/Internet Plug-In/Cisco Jabber Guest Plugin.10.0.2.17.plugin/Contents/Frameworks/config/log4cxx.config.

Se il plug-in si blocca, viene creato un file dump denominato **chip.dmp**. Attualmente, questo file è stato creato solo per gli arresti anomali dei plug-in in Microsoft Windows. Se viene richiesto di inviare il file **chip.dmp**, attenersi alla seguente procedura.

Passare a %HOMEPATH%\Appdata\LocalLow\Cisco\chip.

Informazioni correlate

- <u>Configurazione guest Jabber</u>
- Unified Communications Mobile e Remote Access tramite Cisco VCS
- <u>Cisco TelePresence Video Communication Server Configurazione di base (controllo con</u>
 <u>Expressway)</u>
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems