

ダイヤル技術接続のトラブルシューティング - 非DDRコールアウト

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[履歴](#)

[表記法](#)

[非 DDR 呼び出し](#)

[Cisco ダイヤルアウト ユーティリティについての注意](#)

[非 DDR ダイヤルアウトのトラブルシューティング](#)

[外付け非同期モデムの非 DDR コールアウト](#)

[CAS T1/E1 非 DDR コールアウト](#)

[PRI 非 DDR コールアウト](#)

[BRI 非 DDR コールアウト](#)

[一般的な問題](#)

[デバッグセッションの確立](#)

[原因コードのフィールド](#)

[ISDN 原因値](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、さまざまなダイヤル接続のタイプのトラブルシューティング方法を提供しており、最初から最後まで読むことを目的とはしていません。この構成は、読者が関心のある項に進めるように設計されており、それぞれが特定のケースの全体的なトラブルシューティングのテーマのバリエーションになっています。このドキュメントでは、3つの主要なシナリオについて説明します。トラブルシューティングを開始する前にどのようなタイプのコールが試みられているか特定し、対応する項に移動してください。

- [callin](#)
- [Cisco IOS ダイヤルオンデマンド ルーティング \(DDR\)](#)
- 非 DDR コールアウト

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

履歴

ダイヤルアップは、端末ユーザのためにデータを搬送する Public Switched Telephone Network (PSTN; 公衆電話交換網) のための機能です。ダイヤルアップには、接続の宛先となる電話番号を電話交換機に送信する Customer Premises Equipment (CPE; 顧客宅内機器) デバイスが含まれます。AS3600、AS5200、AS5300、AS5800などは、一次群速度インターフェイス (PRI) を一連のデジタル モデムとともに実行できるルータです。一方、AS2511 は外部モデムと通信するルータです。

現在、通信事業の市場ではその規模の拡大とともに、より高いモデム密度が求められています。このニーズへの答えは、電話会社の機器とのインターオペラビリティの向上と、デジタル モデムの開発です。デジタル モデムには PSTN に直接デジタル アクセスする機能があります。結果として、現在ではデジタル モデムの特長である信号の明瞭さを利用した、より高速な CPE モデムが開発されています。デジタル モデムは PRI または基本速度インターフェイス (BRI) を通じて PSTN に接続し、V.90 通信規格を使用して 53k 超のデータを伝送できるので、理想を実現します。

初めて市場に投入されたアクセス サーバは AS2509 および AS2511 でした。AS2509 は外部モデムを使用して 8 つの着信接続を処理でき、AS2511 は 16 の着信接続を処理できました。2 つの PRI が導入された AS5200 はデジタル モデムを使用して 48 のユーザをサポート可能であり、収容効率が飛躍的に向上しました。AS5300 では PRI のサポートが 4 から 8 に増え、モデム密度が着実に増加していきました。最終的に、数十の T1 回線と数百のユーザ接続を処理する通信事業者クラスの設置ニーズに対応するため、AS5800 が導入されました。

ダイヤラ テクノロジーの歩みの中で、現在でも議論の対象にされる旧来のテクノロジーがいくつかあります。56Kflex は、Rockwell によって提唱された (V.90 以前の) 古い 56k モデム規格です。Cisco では、バージョン 1.1 の 56Kflex 規格を Cisco 製の内部モデムでサポートしていますが、CPE をできるだけ速やかに V.90 に移行することを推奨しています。もう 1 つの旧来のテクノロジーとして、AS5100 があります。AS5100 は Cisco とモデム製造元が共同で開発した製品でした。AS5100 は、クワッド モデム カードを使用してモデム密度を増やす手段として開発されました。AS5100 ではカードとして組み込まれた AS2511 が必要でした。これらのカードは、クワッド モデム カードとデュアル T1 カードによって共有されるバックプレーンに挿入されていました。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

非 DDR 呼び出し

Cisco アクセス サーバから非 DDR 発信コールを行う一般的な理由がいくつかあります。

- Cisco ダイヤルアウト ユーティリティでアクセス サーバを使用する。
- アクセス サーバを、別のサーバの文字セル ダイヤルアップ セッションにアクセスするターミナル サーバとして使用する (後で手動でログインし PPP を開始する場合など) 。
- モデムをテストまたは設定する (「[リバース Telnet の設定](#)」を参照) 。

DDR コールアウトのトラブルシューティングと同様に、非 DDR コールアウトのトラブルシューティングで行う原因特定の一般的なフローは次のようになります。

1. リスニング ポートへの TCP 接続が成功しましたか。 (「はい」の場合は次の質問に進みます。)
2. モデムが AT プロンプトを表示できますか。
3. コールが PSTN の外部に達しましたか。
4. リモート エンドがコールに応答しましたか。
5. コールが完了しましたか。
6. データがリンクを通過していますか。
7. セッションが確立されましたか。 (PPP または端末)

Cisco ダイヤルアウト ユーティリティについての注意

Cisco ダイヤルアウト ユーティリティにより、Windows PC からなるコミュニティがアクセス サーバのモデム リソースを効果的に共有できます。ユーザ コミュニティに対して Cisco ダイヤルアウト ユーティリティをセットアップする一般的な手順は次のとおりです。

1. 回線設定で以下のコマンドを使用してネットワーク アクセス サーバ (NAS) をセットアップします。

```
line 1 16
modem InOut
rotary 1
transport input all
flowcontrol hardware
```
2. NAS のモデムを使用する PC に Cisco ダイヤルアウト ユーティリティをインストールします。設定を確認します。画面右下にあるダイヤルアウト ユーティリティ アイコンをダブルクリックします。[More] をクリックします。[Configure Port] をクリックします。
3. モデムが PC にログインできるようにしておくことも推奨されます。このためには、[Start] > [Control Panel] > [Modems] をクリックします。Cisco ダイヤルアウト モデムを選択し、[Properties] ボタンをクリックします。[Connection] タブを選択し、[Advanced] ボタンをクリックします。[Record a log file] チェックボックスをオンにします。
4. PC で、Cisco Dialout COM ポートを使用するようにダイヤルアップ ネットワークを設定します。

Cisco ダイヤルアウト ユーティリティのポート番号の選択について理解しておくべき点があります。デフォルトでは TCP ポート 6001 が使用されます。これは、アウトバウンド NAS の唯一のユーザであることを意味します。これは一般的なケースではないため、7001 を使用してロータリー機能を利用する方が適切です。回線設定に `transport input` コマンドを組み込むことで、TCP リスナー プロセスが作成されます。各種 IP ポート番号範囲と設定されるプロトコルを次の表に示します。

表 3 : 「Transport Input」コマンドにより設定される TCP リスナー ポート

2000	Telnet プロトコル
3000	Telnet プロトコル、ロータリー付き

4000	ロー TCP プロトコル
5000	ロー TCP プロトコル、ロータリー付き
6000	Telnet プロトコル、バイナリ モード
7000	Telnet プロトコル、バイナリ モード、ロータリー付き
9000	Xremote プロトコル
10000	XRemote プロトコル、ロータリー付き

ロータリーにより、ユーザは指定されたポートへのインバウンド TCP 接続を確立し、最終的にはロータリーグループ番号が指定されている現在使用可能なモデムに接続できます。上の例では、ロータリーグループにより 3001、5001、7001、および 10001 のリスナーが設定されます。Cisco ダイアルアウトユーティリティはバイナリモードを使用するため、PC で使用するクライアントプログラムを設定する場合は 7001 が正しい番号です。

非 DDR ダイアルアウトのトラブルシューティング

非 DDR ダイアルアウトをトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

1. 非 DDR コールアウト ([リバース Telnet の設定](#) コールアウトなど) が初めて正常に実行されることを確認するには、`debug telnet` コマンドを使用して、ルータへの着信 Telnet 接続を確認します。
2. TCP 接続が拒否される場合、指定したアドレスおよびポートにリスナーが存在しないか、または他の何かですでにそのポートに接続している可能性があります。接続しようとしているアドレスとポート番号を確認します。また、`modem inout` コマンド (または `modem dtr-active` コマンド) と `transport input all` コマンドが、接続しようとしている回線の回線設定に含まれていることも確認します。ロータリー機能を使用する場合は、`rotary 1` (または選択した番号) コマンドも回線設定に含まれていることを確認します。何かですでに接続しているかどうかを調べるには、ルータへの Telnet を実行し、`show line` コマンドを使用します。回線が使用中であることを示すアスタリスクを見つけます。また、`show line n` コマンドを使用して Clear to Send (CTS) が高く、Data Set Ready (DSR) が低いことを確認します。`clear line n` コマンドを使用して、そのポート番号での現在のセッションを接続解除します。

この時点で Telnet が稼働しているはずですが。次に、発信接続に使用されているメディアのタイプを確認します。

- [外付け非同期モデムの非 DDR コールアウト](#)
- [CAS T1/E1 非 DDR コールアウト](#)
- [PRI 非 DDR コールアウト](#)
- [BRI 非 DDR コールアウト](#)

外付け非同期モデムの非 DDR コールアウト

外付け非同期モデムの非 DDR コールアウト (例 : [リバース Telnet の設定](#) コールアウト) を確認するには、次を実行します。

1. AT コマンドを入力し、OK 応答が表示されることを確認します。OK 応答が表示されない場合は、`AT&FE1Q0` コマンドを入力します。AT コマンドを再度入力し、OK 応答が表示さ

れることを確認します。OK 応答が表示される場合、モデムの初期化が必要である可能性があります。OK 応答が表示されない場合は、ローカル非同期モデムからルータへの接続のケーブル配線、回線速度、およびパリティ設定を調べます。詳細については、『[モデムとルータ間の接続ガイド](#)』を参照してください。

2. ATM1 コマンドを使用してモデムのスピーカーの音量を上げ、ATDT <number> と入力します。
3. リモート エンドが応答しない場合は、発信元モデムからコールが発信されていることを確認するため、ATDT <number> コマンドを使用してローカル番号に手動で発信し、呼び出し音を聞きます。
4. 呼び出し音がない場合、コールは発信されていません。発信元モデムのケーブルを交換してから、再試行します。それでも動作しない場合は、回線のハンドセットを調べます。モデムに使用していたものと同じケーブルを使用していることを確認します。新しいケーブルを接続してもハンドセットで発信コールができない場合は、通信事業者に連絡して発信元の電話回線を調べるように依頼してください。
5. モデムが予期されているとおりに発信していると思われる場合は、発信先電話番号が正しいかどうかを確認します。ハンドセットを使用して着信番号をコールします。モデムに使用していたものと同じケーブルを使用していることを確認します。手動コールが着信番号に到達できる場合は、リモート モデムからの応答トーン (ABT) を待ちます。コールに応答がない場合や ABT が聞こえない場合は、受信モデムが自動応答に設定されていない可能性があります。ほとんどのモデムに対して自動応答を実行するよう指示するコマンドは、ATSO=1 です。受信側モデムを初期化またはデバッグしておく必要があります。受信側モデムが Cisco ルータに接続している場合は、詳細については『[モデムとルータ間の接続ガイド](#)』を参照してください。モデムを確認し、必要に応じて交換します。
6. 手動コールが応答非同期モデムに到達できない場合は、着信側モデムの電話ケーブルを取り換えてから、着信側モデムの回線で通常の電話機を使って試してみます。通常の電話機でコールが受信できる場合は、着信側モデムに問題がある可能性があります。モデムを確認し、必要に応じて交換します。
7. 手動コールが当該回線で通常の電話機に到達しない場合は、着信側施設の別の (確認済みの良好な) 回線を使用してみます。正常に接続したら、着信側モデムに接続する電話回線の検査を電話会社に依頼します。
8. 手動コールが着信側施設に到達せず、これが長距離コールである場合は、発信側で別の (確認済みの良好な) 長距離番号を試してみます。この番号で通話できる場合は、着信側施設または回線が長距離コールを受信するようにプロビジョニングされていない可能性があります。発信側回線が他の長距離番号に到達できない場合は、長距離コールが有効になっていない可能性があります。別の長距離通話会社で 10-10 コードを試行します。
9. 非同期モデムが trainup していることを確認します。非同期モデムが trainup していない場合は、手動で番号に発信して静かに待ちます。他の要素が trainup と干渉している可能性があります。着信側モデムと、そのモデムに接続している DTE の間のケーブルに問題がある可能性があります。trainup が失敗する場合、回線の問題または互換性がない問題が原因である可能性があります。場合によっては、モデムをそれほど速くない速度に制限するように調整することで、モデムを修復できます。この手法の例として、シスコのテスト システムの 1 つに接続してみます。最初にスピーカーをオンにし、DCE レート情報レポートを有効にします。

```
atm1
```

```
OK
```

次に、スタティック ラボにダイヤルインします。

```
at
```

```
OK
atdt914085703932
```

```
NO CARRIER
```

標準接続が失敗したように見えます。この場合、回線に雑音があるため、次のコマンドを使用して、モデムを工場出荷時の初期状態 (&f) に設定し、スピーカーをオンにし (m1)、モデム速度を 28.8 (USR モデムの場合は &n14) に制限します。

```
at&fm1&n14
```

```
OK
```

次に再度ダイヤルします。

```
atdt914085703932
CONNECT 28800/ARQ
```

```
Welcome! Please login with username cisco, password
cisco, and type the appropriate commands for your test:
```

```
ppp - to start ppp
slip - to start slip
arap - to start arap
```

```
access-3 line 29 MICA V.90 modems
```

```
User Access Verification
```

```
Username: cisco
Password:
```

```
access-3>
```

10. データが転送されていることを確認します。Return キーを数回押して、データがリモートシステムとローカルセッションの間で送受信されるかどうかを確認します。データが転送されない場合は、リモート非同期モデムがリモート DTE と通信しようとしたときにケーブルまたは信号の問題が発生している可能性があります。デバッグを行い、必要に応じて交換します。

入力データに対してもう一方の側から適切な応答がある場合は、モデム接続が機能しています。

[CAS T1/E1 非 DDR コールアウト](#)

CAS T1/E1 非 DDR コールアウトを実行するには、次の手順を実行します。

1. CAS T1/E1 非同期モデム非 DDR コールアウトを診断し、次のコマンドを使用してから、コール発信を試行します。**警告**： ビジー状態のシステムでデバッグを実行すると、CPU への過負荷またはコンソールバッファのオーバーランが原因でルータがクラッシュすることがあります。

```
router# debug modem
router# debug modem csm
router# debug cas
```

注: debug cas コマンドは、Cisco IOS?? ソフトウェア リリース 12.0(7)T 以降が稼働する Cisco AS5200 および AS5300 プラットフォームで使用できます。以前のバージョンの IOS では、service internal コマンドをルータのコンフィギュレーションのメインレベルに入力し、modem-mgmt csm debug-rbs を exec プロンプトで入力する必要がありました。Cisco AS5800 で RBS をデバッグするには、トランクカードに接続する必要があります。(デバ

ッグをオフにするには `modem-mgmt csm no-debug-rbs` を使用します。)

2. AT コマンドを入力し、OK 応答が表示されることを確認します。OK 応答が表示されない場合は、AT&F コマンドを入力します。AT コマンドを再度入力し、OK 応答が表示されることを確認します。OK 応答が表示される場合、モデムの初期化が必要である可能性があります。それでもまだ OK 応答が表示されない場合は、モデム モジュールに問題があると考えられます。コールを発信するには、その前にモデムをコール用に割り当てておく必要があります。このプロセスと以降のコールを確認するには、デバッグ出力からこのプロセスが行われているかどうかを判断します。次に、例を示します。デバッグのオン：

```
router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
router(config)#service internal
router(config)#^Z
router#modem-mgmt csm ?
  debug-rbs      enable rbs debugging
  no-debug-rbs  disable rbs debugging
router#modem-mgmt csm debug-rbs
router#
neat msg at slot 0: debug-rbs is on
neat msg at slot 0: special debug-rbs is on
```

デバッグのオフ：

```
router#
router#modem-mgmt csm no-debug-rbs
neat msg at slot 0: debug-rbs is off
```

AS5800 でこれらの情報をデバッグするためには、トランク カードに接続する必要があります。次の例は、FXS グラウンド スタート用に設定された、CAS T1 経由の通常の発信コールです。

```
router#
router#modem-mgmt csm no-debug-rbs
neat msg at slot 0: debug-rbs is off
```

他のシグナリング タイプの T1 および E1 におけるデバッグも同様です。デバッグでこの時点にまで達した場合は、発信側モデムと応答側モデムの train と接続が完了しています。モデムが発信コール用に正しく割り当てられているにもかかわらず、この時点で接続が失敗する場合は、T1 を調べる必要があります。show controller t1/e1 コマンドを使用して、T1/E1 が機能していることを確認します。show controller の出力の説明については、「[シリアル回線のトラブルシューティング](#)」を参照してください。T1/E1 が正しく機能していない場合は、[T1/E1 のトラブルシューティング](#)を行う必要があります。

3. モデムが予期されているとおりに発信していると思われる場合は、発信先電話番号が正しいかどうかを確認します。ハンドセットを使用して着信番号をコールします。手動コールが着信番号に到達できる場合は、リモート モデムからの応答トーン (ABT) を待ちます。コールに応答がない場合や ABT が聞こえない場合は、受信モデムが自動応答に設定されていない可能性があります。ほとんどのモデムに対して自動応答を実行するよう指示するコマンドは、ATS0=1 です。受信側モデムを初期化またはデバッグしておく必要があります。受信側モデムが Cisco ルータに接続している場合は、詳細については『[モデムとルータ間の接続ガイド](#)』を参照してください。モデムを確認し、必要に応じて交換します。
4. 手動コールが当該回線で通常の電話機に到達しない場合は、着信側施設の別の (確認済みの良好な) 回線を使用してみます。正常に接続したら、着信側モデムに接続する電話回線の検査を電話会社に依頼します。
5. 長距離コールの場合、発信元で別の (確認済みの良好な) 長距離番号を試してみます。この番号で通話できる場合は、着信側施設または回線が長距離コールを受信するようにプロビジョニングされていない可能性があります。発信側 (CAS) 回線が他の長距離番号に到達できない場合は、長距離コールが有効になっていない可能性があります。別の長距離通話会社で 10-10 コードを試行します。

6. 非同期モデムが trainup していることを確認します。非同期モデムが trainup していない場合は、手動で番号に発信して静かに待ちます。他の要素が trainup と干渉している可能性があります。着信側モデムと、そのモデムに接続している DTE の間のケーブルに問題がある可能性があります。trainup が失敗する場合、回線の問題または互換性がない問題が原因である可能性があります。場合によっては、モデムをそれほど速くない速度に制限するように調整することで、モデムを修復できます。この手法の例として、シスコのテスト システムの 1 つに接続してみます。

```
at
OK
```

次に、スタティック ラボにダイヤルインします。

```
at
OK
atdt914085703932
NO CARRIER
```

標準接続が失敗したように見えます。この場合、回線に雑音があるため、次のコマンドを使用して、モデムを工場出荷時の初期状態 (&f) に設定し、スピーカーをオンにし (m1)、モデム速度を 28.8 (S56=28800) に制限します。

```
at&fs56=28800
OK
```

次に再度ダイヤルします。

```
atdt914085703932
CONNECT 28800/ARQ
```

```
Welcome! Please login with username cisco, password
cisco, and type the appropriate commands for your test:
```

```
ppp - to start ppp
slip - to start slip
arap - to start arap
```

```
access-3 line 29 MICA V.90 modems
```

```
User Access Verification
```

```
Username: cisco
Password:
```

```
access-3>
```

7. データが転送されていることを確認します。Return キーを数回押して、データがリモート システムとローカルセッションの間で送受信されるかどうかを確認します。データが転送されない場合は、リモート非同期モデムがリモート DTE と通信しようとしたときにケーブルまたは信号の問題が発生している可能性があります。デバッグを行い、必要に応じて交換します。

入力データに対してもう一方の側から適切な応答がある場合は、モデム接続が機能しています。

[PRI 非 DDR コールアウト](#)

PRI 非 DDR コールアウトを実行するには、次の手順を実行します。

1. PRI 非同期モデム非 DDR コールアウトを診断し、次のコマンドを使用してから、コール発信を試行します。警告： ビジー状態のシステムでデバッグを実行すると、CPU への過負荷

またはコンソールバッファのオーバーランが原因でルータがクラッシュすることがあります。

```
router# debug modem
router# debug modem csm
router# debug isdn q931
router# debug isdn
```

2. AT コマンドを入力し、OK 応答が表示されることを確認します。OK 応答が表示されない場合は、AT&F コマンドを入力します。AT コマンドを再度入力し、OK 応答が表示されることを確認します。OK 応答が表示される場合、modemcap の初期化が必要である可能性があります。このためには `modem autoconfigure type xxx` コマンドを使用します (xxx はモデムタイプです)。それでもまだ OK 応答が表示されない場合は、モデム モジュールに問題があると考えられます。手動でダイヤル開始することでモデムがコール発信できることを確認します。リモート エンドが応答しない場合は、モデムからコールが発信されていることを確認するため、`ATDT <number>` コマンドを使用してローカル番号に手動で発信し、呼び出し音を聞きます。コールが発信されない場合は、ISDN の問題が発生している可能性があります。BRI で ISDN の障害が最初に疑われる場合は、常に `show isdn status` からの出力をチェックしてください。ここで注意する重要な点は、レイヤ 1 が Active であり、レイヤ 2 が `MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED` の状態にあるということです。この出力の解釈と修正の方法については、「[show isdn status 出力の解釈](#)」を参照してください。ISDN 発信コールの場合、`debug isdn q931` および `debug isdn events` が最適なツールです。幸い、発信コールのデバッグは着信コールのデバッグと非常によく似ています。コールが成功すると通常は次のようになります。

```
router# debug modem
router# debug modem csm
router# debug isdn q931
router# debug isdn
```

CONNECT メッセージは、成功を示す主要なインジケータであることに注意してください。CONNECT を受信しない場合は、DISCONNECT または RELEASE_COMP (解放完了) メッセージとその後に理由種別コードが表示されます。

```
router# debug modem
router# debug modem csm
router# debug isdn q931
router# debug isdn
```

この理由種別は 2 つのことを示しています。4 バイトまたは 6 バイト値の第 2 バイトは、エンドツーエンドのコールパス内のどこから DISCONNECT または RELEASE_COMP を受信したかを示しています。これを問題の特定に役立てることができます。第 3 バイトおよび第 4 バイトは、障害の実際の理由を示しています。それぞれの値の意味については、「[表 9](#)」を参照してください。

3. モデムが予期されているとおりに発信していると思われる場合は、発信先電話番号が正しいかどうかを確認します。ハンドセットを使用して着信番号をコールします。手動コールが着信番号に到達できる場合は、リモート モデムからの応答トーン (ABT) を待ちます。コールに応答がない場合や ABT が聞こえない場合は、受信モデムが自動応答に設定されていない可能性があります。ほとんどのモデムに対して自動応答を実行するよう指示するコマンドは、`ATS0=1` です。受信側モデムを初期化またはデバッグしておく必要があります。受信側モデムが Cisco ルータに接続している場合は、詳細については『[モデムとルータ間の接続ガイド](#)』を参照してください。モデムを確認し、必要に応じて交換します。
4. 手動コールが当該回線で通常の電話機に到達しない場合は、着信側施設の別の (確認済みの良好な) 回線を使用してみます。正常に接続したら、着信側モデムに接続する電話回線の

検査を電話会社に依頼します。

5. 長距離コールの場合、発信元で別の (確認済みの良好な) 長距離番号を試してみます。この番号で通話できる場合は、着信側施設または回線が長距離コールを受信するようにプロビジョニングされていない可能性があります。発信側 (BRI) 回線が他の長距離番号に到達できない場合は、長距離コールが有効になっていない可能性があります。別の長距離通話会社で 10-10 コードを試行します。
6. 非同期モデムが trainup していることを確認します。非同期モデムが trainup していない場合は、手動で番号に発信して静かに待ちます。他の要素が trainup と干渉している可能性があります。着信側モデムと、そのモデムに接続している DTE の間のケーブルに問題がある可能性があります。trainup が失敗する場合、回線の問題または互換性がない問題が原因である可能性があります。場合によっては、モデムをそれほど速くない速度に制限するように調整することで、モデムを修復できます。この手法の例として、シスコのテストシステムの 1 つに接続してみます。

```
at
OK
```

次に、スタティック ラボにダイヤルインします。

```
at
OK
atdt914085703932
NO CARRIER
```

標準接続が失敗したように見えます。この場合、回線に雑音があるため、次のコマンドを使用して、モデムを工場出荷時の初期状態 (&f) に設定し、スピーカーをオンにし (m1)、モデム速度を 28.8 (S56=28800) に制限します。

```
at&fs56=28800
OK
```

次に再度ダイヤルします。

```
atdt914085703932
CONNECT 28800/ARQ
```

```
Welcome! Please login with username cisco, password
cisco, and type the appropriate commands for your test:
```

```
ppp - to start ppp
slip - to start slip
arap - to start arap
```

```
access-3 line 29 MICA V.90 modems
```

```
User Access Verification
```

```
Username: cisco
Password:
```

```
access-3>
```

7. データが転送されていることを確認します。Return キーを数回押して、データがリモートシステムとローカルセッションの間で送受信されるかどうかを確認します。データが転送されない場合は、リモート非同期モデムがリモート DTE と通信しようとしたときにケーブルまたは信号の問題が発生している可能性があります。デバッグを行い、必要に応じて交換します。

入力データに対してもう一方の側から適切な応答がある場合は、モデム接続が機能しています。

BRI 非 DDR コールアウト

この機能は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(3)T 以降が稼働する Cisco 3640 プラットフォームでのみ動作します。この機能には、BRI ネットワーク モジュールの最新のハードウェア リビジョンが必要です。これは WAN インターフェイス カード (WIC) では機能しません。

1. PRI 非同期モデム非 DDR コールアウトを診断し、次のコマンドを使用してから、コール発信を試行します。警告： ビジー状態のシステムでデバッグを実行すると、CPU への過負荷またはコンソール バッファのオーバーランが原因でルータがクラッシュすることがあります。

```
router# debug modem
router# debug modem csm
router# debug isdn q931
router# debug isdn
```

2. AT コマンドを入力し、OK 応答が表示されることを確認します。AT コマンドを入力し、OK 応答が表示されることを確認します。OK 応答が表示されない場合は、AT&F コマンドを入力します。AT コマンドを再度入力し、OK 応答が表示されることを確認します。OK 応答が表示される場合、modemcap の初期化が必要である可能性があります。このためには `modem autoconfigure type xxx` コマンドを使用します (xxx はモデム タイプです)。それでもまだ OK 応答が表示されない場合は、モデム モジュールに問題があると考えられます。手動でダイヤル開始することでモデムがコール発信できることを確認します。リモート エンドが応答しない場合は、モデムからコールが発信されていることを確認するため、`ATDT <number>` コマンドを使用してローカル番号に手動で発信し、呼び出し音を聞きます。コールが発信されない場合は、ISDN の問題が発生している可能性があります。BRI で ISDN の障害が最初に疑われる場合は、常に `show isdn status` からの出力をチェックしてください。ここで注意する重要な点は、レイヤ 1 が *Active* であり、レイヤ 2 が *MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED* の状態にあるということです。この出力の解釈と修正の方法については、「[show isdn status 出力の解釈](#)」を参照してください。ISDN 発信コールの場合、`debug isdn q931` および `debug isdn events` が最適なツールです。幸い、発信コールのデバッグは着信コールのデバッグと非常によく似ています。コールが成功すると通常は次のようになります。

```
router# debug modem
router# debug modem csm
router# debug isdn q931
router# debug isdn
```

CONNECT メッセージは、成功を示す主要なインジケータであることに注意してください。CONNECT を受信しない場合は、DISCONNECT または RELEASE_COMP (解放完了) メッセージとその後に理由種別コードが表示されます。

```
router# debug modem
router# debug modem csm
router# debug isdn q931
router# debug isdn
```

この理由種別は 2 つのことを示しています。4 バイトまたは 6 バイト値の第 2 バイトは、エンドツーエンドのコール パス内のどこから DISCONNECT または RELEASE_COMP を受信したかを示しています。これを問題の特定に役立てることができます。第 3 バイトおよび第 4 バイトは、障害の実際の理由を示しています。それぞれの値の意味については、「[表](#)

9」を参照してください。

3. モデムが予期されているとおりに発信していると思われる場合は、発信先電話番号が正しいかどうかを確認します。ハンドセットを使用して着信番号をコールします。手動コールが着信番号に到達できる場合は、リモート モデムからの応答トーン (ABT) を待ちます。コールに応答がない場合や ABT が聞こえない場合は、受信モデムが自動応答に設定されていない可能性があります。ほとんどのモデムに対して自動応答を実行するよう指示するコマンドは、ATS0=1 です。受信側モデムを初期化またはデバッグしておく必要があります。受信側モデムが Cisco ルータに接続している場合は、詳細については『[モデムとルータ間の接続ガイド](#)』を参照してください。モデムを確認し、必要に応じて交換します。
4. 手動コールが当該回線で通常の電話機に到達しない場合は、着信側施設の別の (確認済みの良好な) 回線を使用してみます。正常に接続したら、着信側モデムに接続する電話回線の検査を電話会社に依頼します。
5. 長距離コールの場合、発信元で別の (確認済みの良好な) 長距離番号を試してみます。この番号で通話できる場合は、着信側施設または回線が長距離コールを受信するようにプロビジョニングされていない可能性があります。発信側 (BRI) 回線が他の長距離番号に到達できない場合は、長距離コールが有効になっていない可能性があります。別の長距離通話会社で 10-10 コードを試行します。
6. 非同期モデムが trainup していることを確認します。非同期モデムが trainup していない場合は、手動で番号に発信して静かに待ちます。他の要素が trainup と干渉している可能性があります。着信側モデムと、そのモデムに接続している DTE の間のケーブルに問題がある可能性があります。trainup が失敗する場合、回線の問題または互換性がない問題が原因である可能性があります。場合によっては、モデムをそれほど速くない速度に制限するように調整することで、モデムを修復できます。この手法の例として、シスコのテスト システムの 1 つに接続してみます。

```
at
OK
```

次に、スタティック ラボにダイヤルインします。

```
at
OK
atdt914085703932
NO CARRIER
```

標準接続が失敗したように見えます。この場合、回線に雑音があるため、次のコマンドを使用して、モデムを工場出荷時の初期状態 (&F) に設定し、スピーカーをオンにし (m1)、モデム速度を 28.8 (S56=28800) に制限します。

```
at&fs56=28800
OK
```

次に再度ダイヤルします。

```
atdt914085703932
CONNECT 28800/ARQ
```

```
Welcome! Please login with username cisco, password
cisco, and type the appropriate commands for your test:
```

```
ppp - to start ppp
slip - to start slip
arap - to start arap
```

```
access-3 line 29 MICA V.90 modems
```

```
User Access Verification
```

```
Username: cisco
```

```
Password:
```

```
access-3>
```

7. データが転送されていることを確認します。Return キーを数回押して、データがリモートシステムとローカルセッションの間で送受信されるかどうかを確認します。データが転送されない場合は、リモート非同期モデムがリモート DTE と通信しようとしたときにケーブルまたは信号の問題が発生している可能性があります。デバッグを行い、必要に応じて交換します。

入力データに対してもう一方の側から適切な応答がある場合は、モデム接続が機能しています。

一般的な問題

デバッグセッションの確立

ここまでの時点で、モデムは接続され trainup されています。次に、トラフィックが適切に着信しているかどうかを調べます。

コールを受信している回線で **autoselect ppp** を設定していて、非同期インターフェイスで **async mode interactive** を設定している場合は、**debug modem** コマンドを使用して自動選択処理を確認します。トラフィックが非同期回線を経由して着信すると、アクセスサーバはトラフィックを調べ、トラフィックがキャラクタベースかパケットベースかを判断します。次に、アクセスサーバはこの判断に応じて、PPP セッションを開始するか、または回線上で exec セッションを維持します。

PPP の着信 LCP パケットによる正常な自動選択シーケンスは次のようになります。

```
atdt914085703932
CONNECT 28800/ARQ
```

```
Welcome! Please login with username cisco, password
cisco, and type the appropriate commands for your test:
```

```
ppp - to start ppp
slip - to start slip
arap - to start arap
```

```
access-3 line 29 MICA V.90 modems
```

```
User Access Verification
```

```
Username: cisco
Password:
```

```
access-3>
```

注 1: 着信トラフィックは 16 進数の形式で表示されます。これは、ビットが ASCII 文字かパケットの要素かどうかにかかわらず、回線経由で着信するビットに基づいています。この例に示されているビットは、LCP パケットに対して適切です。それ以外のビットはすべて、不正なパケットまたは文字トラフィックです。

注 2: 着信トラフィックが実際に LCP パケットであると判断されたため、アクセスサーバにより PPP ネゴシエーション プロセスが開始されます。

注 3：非同期インターフェイスの状態が *up* に変わり、PPP ネゴシエーション (表示されていません) が開始されます。

コールが PPP セッションで、非同期インターフェイスに **async mode dedicated** が設定されている場合は、**debug ppp negotiation** コマンドを使用して、リモート エンドから到着する設定要求パケットがあるかどうかを確認します。デバッグではこれらが **CONFREQ** と表示されます。着信および発信の両方の PPP パケットが観測される場合は、「[PPP のトラブルシューティング](#)」を参照してください。それ以外の場合は、コールの発信元である端末からキャラクタモード (または「**exec**」) セッション (つまり、非 PPP セッション) で接続します。

注: 受信側の非同期インターフェイスの下に **async modem dedicated** が表示されている場合、**exec** ダイアラインには無意味な ASCII 文字が表示されるだけです。PPP 機能を有効にしたままでターミナルセッションを許可するには、非同期インターフェイス設定コマンド **async mode interactive** を使用します。関連する回線の設定の下で、**autoselect ppp** コマンドを使用します。

モデムがターミナルセッションと接続していて、データがまったく到達しない場合は、次の点を確認してください。

表 4：モデムがデータを送信または受信できない場合

考えられる原因	推奨される対策
モデム速度の設定が固定されていない	<ol style="list-style-type: none">1. アクセス サーバまたはルータで show line exec コマンドを使用します。補助ポートの出力は、現在設定されている Tx および Rx の速度を示します。 show line コマンドの出力の詳細については、「debug コマンドの使用方法」を参照してください。2. 回線が正しい速度に設定されていない場合は、speed 回線設定コマンドを使用し、アクセス サーバまたはルータの回線の回線速度を設定します。モデムと、アクセス サーバまたはルータのポートとの間で共通の最高速度に設定します。端末のボーレートを設定するには、speed 回線設定コマンドを使用します。このコマンドは、送信 (端末へ) と受信 (端末から) の両方の速度を設定します。構文： speed bps 構文の説明： <i>bps?</i> ビット/秒 (bps) でのボーレート。デフォルトは 9600 bps です。例：次の

例は、Cisco 2509 アクセスサーバの回線 1 および 2 を 115200 bps に設定します。
line 1 2 speed 115200 注: 何らかの理由でフロー制御を使用できない場合は、回線速度を 9600 bps に制限します。これ以上速い速度の場合、データが失われる可能性があります。

3. 再度 **show line exec** コマンドを使用し、回線速度が望ましい値に設定されたことを確認します。
4. アクセスサーバまたはルータの回線が望ましい速度に設定されていることを確認したら、その回線を経由してモデムへの[リバース Telnet セッション](#)を開始します。詳細については、「[リバース Telnet の設定](#)」を参照してください。
5. 使用しているモデム用の **lock DTE speed** コマンドを含むモデム コマンド文字列を使用します。設定コマンドの正確な構文については、使用中のモデムのドキュメントを参照してください。
注: **lock DTE speed** コマンドは **port rate adjust** あるいは **buffered mode** と呼ばれることもあり、多くの場合、モデムによるエラー訂正の処理方法に関連しています。このコマンドはモデムによって大きく異なります。モデム速度をロックすることにより、モデムは Cisco アクセスサーバまたはルータに対して、常に Cisco 補助ポートに設定された速度で通信します。このコマンドを使用しない場合、モデムはデータリンク（電話回線）の速度に戻り

	<p>ます。アクセスサーバに設定された速度では通信しません。</p>
<p>ハードウェアフロー制御がローカルまたはリモートのモデムまたはルータで設定されていない</p>	<p>1. show line aux-line-number exec コマンドを使用し、Capabilities フィールドにある次の記述を探します。</p> <pre>atdt914085703932 CONNECT 28800/ARQ Welcome! Please login with username cisco, password cisco, and type the appropriate commands for your test: ppp - to start ppp slip - to start slip arap - to start arap access-3 line 29 MICA V.90 modems User Access Verification Username: cisco Password: access-3></pre> <p>詳細については「show line 出力の解釈」を参照してください。このフィールドにハードウェアフロー制御に関する記述がない場合、ハードウェアフロー制御が回線で有効にされていません。アクセスサーバからモデムへの接続については、ハードウェアフロー制御を使用することをお勧めします。show line コマンドの出力の詳細については、「debug コマンドの使用方法」を参照してください。</p> <p>2. 回線のハードウェアフロー制御を設定するには、flowcontrol hardware 回線設定コマンドを使用します。端末またはその他のシリアルデバイスとルータとの間におけるデータフロー制御の方式を設定するには、</p>

flowcontrol 回線設定コマンドを使用します。フロー制御を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。 **構文** : **flowcontrol** {none | software [lock] [in | out] | hardware [in | out]} **構文の説明** : none : フロー制御をオフにします。

software : ソフトウェアフロー制御を設定します。オプションのキーワードは方向を指定します。in を指定すると、Cisco IOS ソフトウェアは接続デバイスからのフロー制御を受信します。out を指定すると、Cisco IOS ソフトウェアはフロー制御情報を接続デバイスに送信します。方向を指定しない場合は両方向と見なされます。lock : 接続装置でソフトウェアフロー制御が必要な場合に、リモートホストからのフロー制御をオフにできないようにします。このオプションは Telnet または rlogin のプロトコルを使用した接続に適用されます。hardware : ハードウェアフロー制御を設定します。オプションのキーワードは方向を指定します。in を指定すると、ソフトウェアは接続デバイスからのフロー制御を受信します。out を指定すると、Cisco IOS ソフトウェアはフロー制御情報を接続デバイスに送信します。方向を指定しない場合は両方向と見なされます。ハードウェアフロー制御の詳細については、ルータに付属しているハードウェアのマニュアルを参照してください。例 : 次の例は、回線 7 でハードウェアフ

	<p>ロー制御を設定します。 line 7 flowcontrol hardware 注: 何らかの理由でフロー制御を使用できない場合は、回線速度を 9600 bps に制限します。これ以上速い速度の場合、データが失われる可能性があります。</p> <p>3. アクセスサーバまたはルータの回線でハードウェアフロー制御を有効にした後、その回線を経由してモデムへのリバース Telnet セッションを開始します。詳細については、「リバース Telnet の設定」を参照してください。</p> <p>4. 使用しているモデム用の RTS/CTS Flow コマンドを含むモデム コマンド文字列を使用します。このコマンドにより、モデムは Cisco アクセスサーバまたはルータと同じフロー制御方式（つまり、ハードウェアフロー制御）を使用します。設定コマンドの正確な構文については、使用中のモデムのドキュメントを参照してください。</p>
<p>誤った dialer map コマンドの設定</p>	<p>1. show running-config 特権 EXEC コマンドを使用してルータの設定を表示します。dialer map コマンドのエントリを調べ、broadcast キーワードが指定されているかどうかを調べます。</p> <p>2. キーワードがない場合は設定に追加します。構文： dialer map protocol next-hop-address [name hostname] [broadcast] [dial-string] 構文の説明： protocol : マッピングの対象となるプロトコルです。IP、IPX、ブリッジ、およびスナップショットから選択</p>

できます。 **next-hop-address** : 相手サイトの非同期インターフェイスの protocols アドレスです。

name hostname : PPP 認証で使用される必須パラメータです。ダイヤラ マップの作成対象となるリモートサイトの名前を指定します。この名前は大文字小文字が区別され、リモート ルータのホスト名と一致する必要があります。

broadcast : リモートの宛先に転送されるパケット (たとえば、IP RIP または IPX RIP/SAP のアップデートなど) をブロードキャストするオプションのキーワードです。スタティックルーティングの設定例では、ルーティング アップデートは必要とされておらず、

broadcast キーワードは省略されています。 **dial-string** : リモート サイトの電話番号です。アクセスコード (外線につなぐための 9、国際局番、市内局番など) をすべて含める必要があります。

3. **dialer map** コマンドで正しいネクストホップ アドレスを指定していることを確認します。
4. ネクストホップ アドレスが正しくない場合は、**dialer map** コマンドを使用して変更します。
5. **dialer map** コマンドのその他のすべてのオプションが、使用しているプロトコルに対して正しく指定されていることを確認します。

ダイヤラ マップの設定の詳細については、『Cisco IOS Wide-Area Networking 設定ガイド』および『Wide-Area Networking コ

	マンドリファレンス』を参照してください。
ダイヤリング モデムに関する問題	ダイヤリング モデムが稼働状態にあり、正しいポートに確実に接続していることを確認します。同じポートに接続している別のモデムが動作しているかどうかを調べます。

一般に、着信 exec セッションのデバッグは主として次のカテゴリに分けられます。

- ダイヤルアップ クライアントに exec プロンプトが返されない場合。表 17-2 を参照。
- ダイヤルアップ セッションに「無意味な文字」が表示される場合。表 17-3 を参照。
- ダイヤルアップが既存のセッションで開く場合。表 17-4 を参照。
- ダイヤルアップ受信モデムが正常に接続解除しない場合。表 17-5 を参照。

表 5 ダイヤルアップ クライアントに exec プロンプトが返されない場合

考えられる原因	推奨される対策
自動選択が回線で有効になっている	Enter キーを押して exec モードへのアクセスを試みます。
no exec コマンドが回線に設定されている	<ol style="list-style-type: none"> 1. show line exec コマンドを使用し、該当する回線のステータスを表示します。[Capabilities] フィールドに「exec suppressed」と表示されているかどうかを調べます。表示されている場合は、no exec 回線設定コマンドが有効にされています。 2. 回線で exec 回線設定コマンドを設定し、exec セッションを開始できるようにします。このコマンドには引数やキーワードはありません。 <p>例：次の例は、回線 7 で exec をオンにします。 line 7 exec</p>
フロー制御が有効にされていない。または、フロー制御が 1 つのデバイスだけ (DTE か DCE のどちらか) で有効にされている。または、フロー制御の設定に誤りがある。	<ol style="list-style-type: none"> 1. show line aux-line-number exec コマンドを使用し、Capabilities フィールドにある次の記述を探します。 <pre> atdt914085703932 CONNECT 28800/ARQ Welcome! Please login with username cisco, password cisco, and type the appropriate commands for your test: ppp - to start ppp </pre>

```
slip - to start slip
arap - to start arap

access-3 line 29 MICA V.90 modems
```

User Access Verification

Username: **cisco**

Password:

access-3>

詳細については「[show line 出力の解釈](#)」を参照してください。このフィールドにハードウェアフロー制御に関する記述がない場合、ハードウェアフロー制御が回線で有効にされていません。アクセスサーバからモデムへの接続については、ハードウェアフロー制御を使用することをお勧めします。show line コマンドの出力の詳細については、「[debug コマンドの使用方法](#)」を参照してください。

2. 回線のハードウェアフロー制御を設定するには、flowcontrol hardware 回線設定コマンドを使用します。例：次の例は、回線7でハードウェアフロー制御を設定します。**line 7 flowcontrol hardware**
注: 何らかの理由でフロー制御を使用できない場合は、回線速度を9600 bps に制限します。これ以上速い速度の場合、データが失われる可能性があります。
3. アクセスサーバまたはルータの回線でハードウェアフロー制御を有効にした後、その回線を経由してモデムへの[リバース Telnet セッション](#)を開始します。詳細については、「[リバース Telnet の設定](#)」を参照してください。
4. 使用しているモデム用の RTS/CTS Flow コマンドを含むモデムコマンド文字列を使用します。このコマンドにより、モデムは Cisco アクセスサーバまたはルータと同じフロー制御方式（ハードウェアフロー制御）を使用します。設定コマンドの正確な構文については、使用中のモデムのドキュメントを参

	照してください。
<p>モデム速度の設定が固定されていない</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. アクセスサーバまたはルータで show line exec コマンドを使用します。補助ポートの出力は、現在設定されている Tx および Rx の速度を示します。show line コマンドの出力の詳細については、15 章の「debug コマンドの使用方法」の項を参照してください。 2. 回線が正しい速度に設定されていない場合は、speed 回線設定コマンドを使用し、アクセスサーバまたはルータの回線の回線速度を設定します。モデムと、アクセスサーバまたはルータのポートとの間で共通の最高速度に設定します。端末のボーレートを設定するには、speed 回線設定コマンドを使用します。このコマンドは、送信（端末へ）と受信（端末から）の両方の速度を設定します。構文：speed bps 構文の説明：bps：ビット/秒（bps）でのボーレート。デフォルトは 9600 bps です。例：次の例は、Cisco 2509 アクセスサーバの回線 1 および 2 を 115200 bps に設定します。line 1 2 speed 115200 注：何らかの理由でフロー制御を使用できない場合は、回線速度を 9600 bps に制限します。これ以上速い速度の場合、データが失われる可能性があります。 3. 再度 show line exec コマンドを使用し、回線速度が望ましい値に設定されたことを確認します。 4. アクセスサーバまたはルータの回線が望ましい速度に設定されていることを確認したら、その回線を經由してモデムへのリバース Telnet セッションを開始します。詳細については、「リバース Telnet の設定」を参照してください。 5. 使用しているモデム用の lock DTE speed コマンドを含むモデム コマンド文字列を使用します。設定コマンドの正確な構文については、

	<p>使用中のモデムのドキュメントを参照してください。</p> <p>注: <code>lock DTE speed</code> コマンドは、多くの場合、モデムによるエラー訂正の処理方法に関連して <code>port rate adjust</code> あるいは <code>buffered mode</code> と呼ばれることもあります。このコマンドはモデムによって大きく異なります。</p> <p>モデム速度をロックすることにより、モデムは Cisco アクセス サーバまたはルータに対して、常に Cisco 補助ポートに設定された速度で通信します。このコマンドを使用しない場合、モデムはデータリンク (電話回線) の速度に戻ります。アクセス サーバに設定された速度では通信しません。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表 6 ダイヤルアップセッションに「無意味な文字」が表示される場合

考えられる原因	推奨される対策
<p>モデム速度の設定が固定されていない</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. アクセス サーバまたはルータで <code>show line exec</code> コマンドを使用します。補助ポートの出力は、現在設定されている Tx および Rx の速度を示します。<code>show line</code> コマンドの出力の詳細については、15 章の「<code>debug</code> コマンドの使用方法」の項を参照してください。 2. 回線が正しい速度に設定されていない場合は、<code>speed</code> 回線設定コマンドを使用し、アクセス サーバまたはルータの回線の回線速度を設定します。モデムと、アクセス サーバまたはルータのポートとの間で共通の最高速度に設定します。端末のボーレートを設定するには、<code>speed</code> 回線設定コマンドを使用します。このコマンドは、送信 (端末へ) と受信 (端末から) の両方の速度を設定します。構文: <code>speed bps</code> 構文の説明: <code>bps</code>: ビット/秒 (bps) でのボーレート。デフォルトは 9600 bps です。例: 次の例は、Cisco 2509 アクセス サーバの回線 1 および 2 を 115200 bps に設定します。<code>line 1 2 speed 115200</code> 注: 何らかの理由でフロー制御を使用できない場合は、回線速度を 9600 bps に制限します。これ以上速い速度の場合、デー

	<p>タが失われる可能性があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 再度 show line exec コマンドを使用し、回線速度が望ましい値に設定されたことを確認します。 4. アクセス サーバまたはルータの回線が望ましい速度に設定されていることを確認したら、その回線を経由してモデムへのリバース Telnet セッションを開始します。詳細については、「リバース Telnet の設定」を参照してください。 5. 使用しているモデム用の lock DTE speed コマンドを含むモデム コマンド文字列を使用します。設定コマンドの正確な構文については、使用中のモデムのドキュメントを参照してください。 <p>注: lock DTE speed コマンドは port rate adjust あるいは buffered mode と呼ばれることもあり、多くの場合、モデムによるエラー訂正の処理方法に関連しています。このコマンドはモデムによって大きく異なります。</p> <p>モデム速度をロックすることにより、モデムは Cisco アクセス サーバまたはルータに対して、常に Cisco 補助ポートに設定された速度で通信します。このコマンドを使用しない場合、モデムはデータリンク (電話回線) の速度に戻ります。アクセス サーバに設定された速度では通信しません。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

症状: リモート ダイヤルイン セッションが、別のユーザによって開始された既存のセッション内で開きます。つまり、ログイン プロンプトを取得するのではなく、ダイヤルイン ユーザには、別のユーザによって確立されたセッションが表示されます (たとえば UNIX のコマンド プロンプト、テキスト エディタ セッション、またはその他の実行中の交換などです)。

表 7 ダイヤルアップ セッションが既存のセッションで開く場合

考えられる原因	推奨される対策
<p>モデムが DCD に対して常にハイに設定されている</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 つの CD に対してだけ、DCD がハイになるようにモデムを再設定します。通常は &C1 モデム コマンド文字列を使用しますが、ご使用のモデムに対応する正確な構文については、モデムのマニュアルを参照してください。 2. no exec 回線設定コマンドを使用して、モデムが接続されてい

	<p>るアクセス サーバ回線を設定する必要がある場合があります。</p> <p>clear line 特権 EXEC コマンドで回線をクリアし、モデムとの リバース Telnet セッションを開始して、DCD が CD に対してだけハイになるようにモデムを再設定します。</p> <p>3. disconnect と入力して Telnet セッションを終了し、exec 回線設定コマンドでアクセス サーバ回線を再設定します。</p>
<p>アクセス サーバまたはルータでモデム制御がイネーブルになっていない</p>	<p>1. アクセス サーバまたはルータで show line exec コマンドを使用します。補助ポートの出力の [Modem] カラムには show inout または RlisCD と表示されます。これは、アクセス サーバまたはルータの回線でモデム制御がイネーブルになっていることを示します。 show line の出力の詳細については、「debug コマンドの使用方法」を参照してください。</p> <p>2. modem inout 回線設定コマンドを使用して、回線をモデム制御用に設定します。これで、アクセス サーバでモデム制御が有効になります。</p> <p>注: モデムの接続に問題があるときは、必ず modem inout コマンドを使用し、modem ri-is-cd コマンドは使用しないでください。後者のコマンドでは、回線で着信コールを受け取ることだけしか許可しません。発信コールは拒否されるため、モデムとの Telnet セッションを確立してモデムを設定できなくなります。 modem ri-is-cd コマンドを有効にする場合は、必ずモデムが正常に機能していることを確認した上で行ってください。</p>
<p>ケーブル接続に誤りがある</p>	<p>1. モデムとアクセス サーバまたはルータ間のケーブル接続をチェックします。モデムがロール型 RJ-45 ケーブルと MMOD DB-25 アダプタを通じてアクセス サーバまたはルータの補助ポートに接続されていることを確認しま</p>

	<p>す。Cisco では RJ-45 ポートについて、このケーブル構成を推奨およびサポートしています。(これらのコネクタには通常「Modem」というラベルが付いています。) RJ-45 ケーブルには、次の 2 つのタイプがあります。ストレート型とロール型です。RJ-45 ケーブルの 2 つの端子を並べると、8 個の色付きのピンが双方の端子にあります色の付いたピンの順番が両端で同一である場合には、そのケーブルはストレートです。色の付いたピンの順番が両端で反対であれば、それはロール型ケーブルになります。Cisco 2500/CS500 では、ロール型ケーブル (CAB-500RJ) が標準です。</p> <p>2. show line EXEC コマンドを使用してケーブル接続が正しいことを確認します。 show line コマンド出力の説明は、「debug コマンドの使用法」を参照してください。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表 8 ダイヤルアップ受信モデムが正常に接続解除しない場合

考えられる原因	推奨される対策
<p>モデムが DTR を検出していない</p>	<p>Hangup DTR modem コマンド文字列を入力します。このコマンドは、DTR 信号が受信されなくなったらキャリアをドロップするようにモデムに指示します。 Hayes 互換モデムでは、一般に &D3 文字列を使用して、モデムで Hangup DTR を設定します。このコマンドの正確な構文については、モデムのドキュメントを参照してください。</p>
<p>ルータまたはアクセスサーバでモデム制御が有効ではない</p>	<p>1. アクセスサーバまたはルータで show line exec コマンドを使用します。補助ポートの出力の [Modem] カラムには inout または RlisCD と表示されます。これは、アクセスサーバまたはルータの回線でモデム制御がイネーブルになっていることを示します。 show line の出力の詳細については、「debug コマンドの使用法」を参照してください。</p>

	<p>2. modem inout 回線設定コマンドを使用して、回線をモデム制御用に設定します。これで、アクセスサーバでモデム制御が有効になります。</p> <p>注: モデムの接続に問題があるときは、必ず modem inout コマンドを使用し、modem dialin コマンドは使用しないでください。後者のコマンドでは、回線で着信コールを受け取ることだけしか許可しません。発信コールは拒否されるため、モデムとの Telnet セッションを確立してモデムを設定できなくなります。 modem dialin コマンドを有効にする場合は、必ずモデムが正常に機能していることを確認した上で行ってください。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

原因コードのフィールド

表 9 は、次の形式でデバッグ コマンドに表示される ISDN 原因コードのフィールドを示したものです。

```
atdt914085703932
CONNECT 28800/ARQ

Welcome! Please login with username cisco, password
cisco, and type the appropriate commands for your test:

ppp - to start ppp
slip - to start slip
arap - to start arap

access-3 line 29 MICA V.90 modems

User Access Verification

Username: cisco
Password:

access-3>
```

表 9 ISDN の原因コードのフィールド

フィールド	値説明
0x	これに続く値は 16 進数です。
y1	8--ITU-T 標準符号化
y2	0 : ユーザ 1 : ローカル ユーザにサービスを提供するプライベート ネットワーク 2 : ローカル ユーザにサービスを提供するパブリック ネットワーク 3 : 中継ネットワーク 4 : リモート ユーザにサービスを提供するパブリック ネットワーク 5 : リモート ユーザにサービスを提供するプライベート ネットワーク 7 : 国際ネットワーク A--インターネッ

	トワーキング ポイント以降のネットワーク
z1	理由種別のクラス (上位側の 16 進数)。取り得る値の詳細については、次の表を参照してください。
z2	理由種別の値 (下位側の 16 進数)。取り得る値の詳細については、次の表を参照してください。
a1	(オプション) 診断フィールド。常に 8 です。
a2	(オプション) 診断フィールド。次のいずれか 1 つの値をとります。0: 不明 1: 永続的 2: 一時的

ISDN 原因値

表 10 に、原因コードの第 3 バイトおよび第 4 バイトである原因情報要素の理由種別について、最もよく見られるものをいくつか説明します。

表 10 ISDN 原因値

原因値	説明
8 1 Unallocated (unassigned) number	ISDN 番号は正しい形式でスイッチに送信されました。しかし、番号がどの宛先装置にも割り当てられていません。
9 0 正常なコー ル クリア	正常なコール クリアが発生しました。
9 1 ユーザ ビジ ー	コールされたシステムが接続要求の確認応答をしましたが、B チャンネルがすべて使用中のためコールを受け入れることができません。
9 2 ユーザ 応答 なし	宛先がコールに応答しないため接続を完了できません。
9 3 ユーザから の 応答なし (ユーザ ア ラート)	宛先は接続要求に応答しますが、指示された時間内に接続を完了できません。接続のリモート端末に問題があります。
9 5 コール拒否	宛先はコールを受け入れる余地がありますが、不明な理由のためコールを拒否しました。
9 C 番号形式が 不正	宛先アドレスが認識不可能な形式で表現されていたか、または宛先アドレスが不完全だったため、接続を確立できませんでした。
9 F 正常、詳細 不明	標準の原因が適用されないときの正常なイベントの発生を報告します。操作は不要です。
A 2 利用可能な 回路/チャネ ルなし	コールを受け付けるために使用可能な適切なチャンネルがないため、接続を確立できません。
A 6 ネットワー ク故障	ネットワークが正常に機能していない状態が一定時間以上続いたため、宛先に到達できません。今すぐ再接続しようとし

	ても成功する可能性はほとんどありません。
A C リクエストされた回路/チャンネルの利用不可	不明な理由のため、リモート装置が要求されたチャンネルを提供できません。一時的な問題である場合もあります。
B 2 要求されたファシリティが未登録	リモート装置は、登録されている場合のみ、要求された補助サービスをサポートします。多くの場合、これは長距離サービスへの参照です。
B 9 ベアラ機能が無許可	ユーザはネットワークが提供する Bearer Capability を要求しましたが、ユーザにはその使用が許可されていません。登録の問題である場合もあります。
D 8 互換性のない宛先	ISDN 以外の装置 (アナログ回線など) への接続が試行されたことを示します。
E 0 必須の情報が要素が欠如	受信装置でメッセージを受信しましたが、必須情報要素の 1 つが含まれていませんでした。通常は D チャンネルのエラーが原因です。このエラーが系統的に発生する場合は、ISDN サービスプロバイダーに報告します。
E 4 無効な情報要素コンテンツ	リモート装置でメッセージを受信しましたが、情報要素に無効な情報が含まれています。通常は D チャンネルのエラーが原因です。

ISDN コードと値の完全な情報については、ご使用の IOS バージョンの『Cisco IOS Debug コマンド リファレンス』の ISDN スイッチ コードと値に関する章を参照してください。

関連情報

- [Cisco IOS ダイアル サービス クイック コンフィギュレーション ガイド](#)
- [Cisco IOS ダイアル サービス コンフィギュレーション ガイド ネットワーク サービス](#)
- [Cisco IOS ダイアル サービス コンフィギュレーション ガイド Terminal Services](#)
- [Cisco IOS ダイアル サービス コマンド リファレンス](#)
- [ダイアル ケース スタディの概要](#)
- [テクノロジー ページへのアクセス](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)