# トラブルシューティング: バーサタイル インターフェイス プロセッサ(VIP)のクラッシュ

# 内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

VIP のアーキテクチャ

VIP の識別方法

VIP の Crashinfo ファイルの取得

<u>クラッシュ タイプ</u>

パリティ エラー

CyBus に存在するNACK

ソフトウェアが原因で起こる VIP のクラッシュ

バス エラー例外

Cisco テクニカルサポートへの VIP クラッシュの報告

TAC サービス リクエストを作成する前に

TAC サービス リクエストをオープンする場合に収集する情報

<u>関連情報</u>

# 概要

このドキュメントでは、Versatile Interface Processor(VIP)のクラッシュをトラブルシューティングするための情報を提供しています。

# 前提条件

### 要件

7500 シリーズ ルータの Field Notice に関する知識があることが推奨されます。

## 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- VIP1
- VIP2-10
- VIP2-15

- VIP2-20
- VIP2-40
- VIP2-50
- FEIP2
- GEIP
- GEIP+
- VIP4-50
- VIP4-80
- VIP6-80

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。


#### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

# VIP のアーキテクチャ

VIP のクラッシュを解明するためには、まず VIP の基本アーキテクチャを理解しておくことが重要です。このセクションの図は、下記のコンポーネントを含む VIP2 の機能ブロック ダイアグラムを示しています。

- Orion Reduced Instruction Set Computing (RISC; 縮小命令セット コンピュータ)CPU と関連回路(これには Dynamic RAM(DRAM)、L2 cache、RENO Application-Specific Integrated Circuit(ASIC; 特定用途向け集積回路)、およびブート ROM が含まれます)。
- CyBus ASIC:VIP2スタティックRAM(SRAM)とシステムパケットメモリ(MEMD)の間で、CyBusまたはCxBusを介してパケットを制御および転送するコンポーネント。
- パケットメモリASIC:ポートアダプタとSRAMの間でパケットを移動します。
- Peripheral Component Interconnect(PCI)バス:ポートアダプタとVIP2 SRAM間のデータパス。
- ブリッジ:ポートアダプタの個々のPCIバスを分離します。

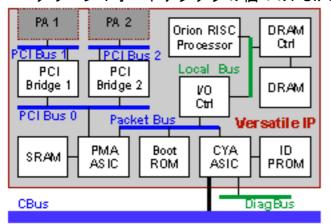

VIP2 マイクロコード(ファームウェア)は、カード固有のソフトウェア命令を提供するイメージです。VIP2 上の programmable read-only memory (PROM; プログラム可能読み取り専用メモリ)デバイスには、システムが Cisco IOS(R) バンドルまたはフラッシュ メモリからマイクロコード イメージを検出したりロードしたりするのを助けるデフォルト マイクロコード ブート イメー

ジが格納されています。PROM 内のマイクロコード ブート イメージは VIP2 を初期化して、さらに VIP2 のマイクロコード イメージのダウンロードを行います。同一タイプのすべてのインターフェイスでは、Cisco IOS ソフトウェア バンドルあるいはフラッシュ メモリのいずれかから同一のマイクロコード イメージがロードされます。フラッシュ メモリには特定のインターフェイス向けの複数のマイクロコード バージョンを格納できますが、始動時にロードできるイメージは 1 つだけです。

show controllers cbusコマンドは、各インターフェイスプロセッサおよびVIP2の現在ロードおよび実行中のマイクロコードバージョンを表示します。show startup-configコマンドは、起動時にマイクロコードをロードするための現在のシステム手順を表示します。

トラブルシューティング時には、VIP crashinfo ファイルや syslog から情報を読むための指針として、このセクションの図を使用できます。例として、VIP SRAM から読み込んだ際に不良パリティが見つかったことを示す syslog 出力を見てみましょう。

Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 Nevada Error Interrupt Register = 0x2
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PMA error register = 004600000001000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 Packet Memory Read Parity error

!--- Bad parity is found when read from the VIP SRAM. Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6
PCI master address = 0460000 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI
Bridge, Handle=0 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 DEC21050 bridge chip, config=0x0 Apr 29
23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x00): cfid = 0x00011011 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG:
slot6 (0x04): cfcs = 0x02800147 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x08): cfccid =
0x06040002 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x0C): cfpmlt = 0x00010000 Apr 29 23:19:13:
%VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x18): cfsmlt = 0x00010100 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6
(0x1C): cfsis = 0x02807020 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x20): cfmla = 0x01F00000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x24): cfpmla = 0x0000FE00 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K1-MSG: slot6 (0x3C): cfbc = 0x00030000 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x40): cfseed =
0x000000000 Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x44): cfstwt = 0x000000000 Apr 29 23:19:13:
%VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x48): cfswac = 0x00FFFFFF Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6
(0x4C): cfpwac = 0x00FFFFFF Apr 29 23:19:26: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 System reloaded by a fatal hardware error

次のセクションの推奨事項にあるように、この出力にある VIP を監視して、同様のクラッシュが再発した場合には SRAM か VIP を交換する必要があります。

# VIP の識別方法

show diag コマンドの出力にある EEPROM のアドレス 0x21 の内容を調べると、VIP のモデルを確認できます。各 VIP タイプに対応する値を次の表に示します。

値	VIP	コントローラの タイプ
0x 14	VIP1	VIP コントロー ラ
	VIP2 ( VIP2-10、 VIP2-15、 VIP2- 20、 VIP2-40 )	VIP2 コントロ ーラ
0x 1E	VIP2-50	VIP2 R5K コン トローラ
0x 20	FEIP2	FEIP2 コントロ ーラ
0x 21	GEIP	GEIP コントロ ーラ

0x 40	GEIP +*	GEIP+ コント ローラ
0x 22	VIP4-80	VIP4-80 RM7000 コント ローラ
0x 31	VIP4-50	VIP4-50 RM5271 コント ローラ
0x 4E	VIP6-80	VIP6-80 RM7000B コン トローラ

注:GEIP+はVIP4-80に基づいています。このドキュメントのVIP4-80に関する詳細情報は、GEIP+にも適用されます。

以下が一例です。

#### Router#show diag 10

Slot 10:

Physical slot 10, ~physical slot 0x5, logical slot 10, CBus 0  $\,$ 

Microcode Status 0x4

Master Enable, LED, WCS Loaded

Board is analyzed

Pending I/O Status: None EEPROM format version 1

VIP2 R5K controller, HW rev 2.02, board revision D0 Serial number: 17090200 Part number: 73-2167-05

Test history: 0x00 RMA number: 00-00-00

Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible

EEPROM contents (hex):

Slot database information:

Flags: 0x4 Insertion time: 0x18C0 (00:29:13 ago)

Controller Memory Size: 32 MBytes DRAM, 4096 KBytes SRAM

この出力から、この VIP は VIP2-50 であることがわかります。

VIP2-10、VIP2-15、VIP2-20、および VIP2-40 の違いは、それぞれの DRAM および SRAM の量です。さまざまな VIP2 も(アップグレードされていなければ)、次の表に示すように **show diag** コマンドの出力のメモリ構成で識別できます。

メモリ	VIP
8 MB DRAM/512 KB SRAM	VIP2-10
8 MB DRAM/1 MB SRAM	VIP2-15
16 MB DRAM/1 MB SRAM	VIP2-20
32 MB DRAM/2 MB SRAM	VIP2-40

# VIP の Crashinfo ファイルの取得

ソフトウェアの問題の解決、およびシステム クラッシュが内包する原因の診断の際には、Crashinfo ファイルにある情報がきわめて重要な働きをします。crashinfo ファイルには、ロギング情報および VIP のスタック トレースが含まれるだけでなく、拡張メモリおよびコンテキストの情報も含まれています。VIP がクラッシュするたびに、VIP は crashinfo ファイルを RSP のブートフラッシュに書き込もうとします。Crashinfo ファイルは次の形式で保存されます。

crashinfo\_vip\_<slot#>\_<data>\_<time>

VIP の Crashinfo ファイルを見つけるには、次のように dir コマンドを使用できます。

#### 7500a#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

```
1 -rw- 3951876 Jan 01 2000 00:01:22 rsp-boot-mz.111-22.CA
2 -rw- 162641 Jun 21 2000 12:53:40 crashinfo_vip_0_20000621-125340
3 -rw- 162778 Jun 21 2000 13:00:10 crashinfo_vip_0_20000621-130010
```

7602176 bytes total (3324492 bytes free) 7500a#

このルータのブートフラッシュには、2 つの VIP crashinfo ファイルが入っています。次の手順に従って、**show file** あるいは **more** コマンドを発行し、これらのファイルの内容の表示とキャプチャを行います。

- 1. ターミナル プログラムでロギングを開始します。
- 2. term length 0 コマンドを発行します。
- 3. more bootflash:<*crashinfo filename*>コマンドを発行します。
- 4. 出力をファイルに保存します。

crashinfo ファイルの取り扱い方法についての詳細は、『<u>Crashinfo ファイルからの情報の取得</u>』を参照してください。

ご使用の Cisco デバイスの、show technical-support コマンドの(イネーブル モードでの)出力 データがあれば、 を使用して今後予想される障害や修正を表示できます。を使用するためには、 <u>登録</u>ユーザであり、ログインしていて、さらに JavaScript をイネーブルにしている必要があります。

#### 登録

## クラッシュ タイプ

クラッシュの原因に基づいて、VIP クラッシュをさまざまなカテゴリに分類できます。回復不能なエラーが見つかると、VIP は必ずクラッシュします。これらのエラーの原因には、パリティエラー、CyBus 上に現れる Negative Acknowledgement(NACK; 否定応答)メッセージを引き起こすソフトウェアやハードウェア、あるいはソフトウェアの問題があります。このセクションでは、これらの各エラーの種類について説明しています。


ご使用の Cisco デバイスの、**show technical-support** コマンドの(イネーブル モードでの)出力 データがあれば、 表示します。を使用するためには、<u>登録</u>ユーザであり、ログインしていて、さらに JavaScript をイネーブルにしている必要があります。 .

#### 登録

#### パリティ エラー

#### VIP2 のパリティ エラー検出


パリティ エラーは、ハードウェアが同一データについて計算されたパリティ値と以前のパリティ値を比較して、データの妥当性をチェックしようとしたときに、VIP 上で発生します。データ内でビット フリップが 1 つ発生しても、パリティ エラーになる可能性があります。VIP でパリティエラーの診断をするには、パリティがチェックされるそれぞれの場所を理解していることが重要です。これらの場所がパリティエラー発生の可能性がある場所になります。次の図に、情報の概略を示します。また、パリティエラーについての詳細は、『Cisco 7500 VIP のフォールトッリー解析』を参照してください。

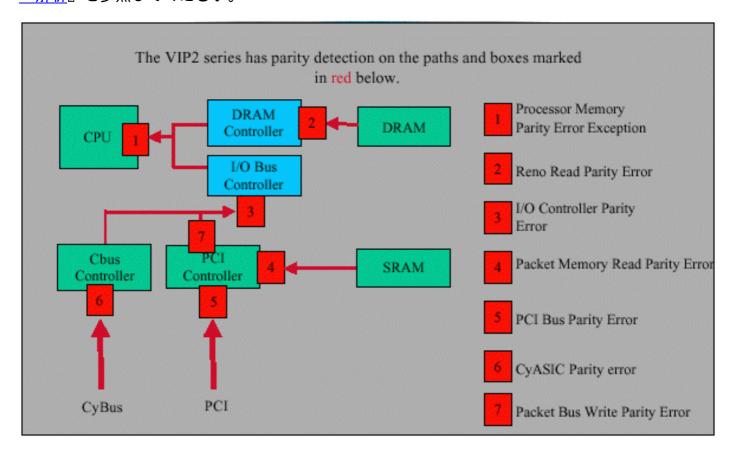

この図で示すように、VIP で発生する可能性があるパリティ エラーには 7 つのタイプがあります。エラーは別のソースから受け取る場合があること、および VIP 内が発生源ではない場合があること注意してください。パリティ エラーの発生源には、Route/Switch Processor(RSP)、別の VIP、またはきちんと取り付けられていないポート アダプタや不良ポート アダプタがあります。 VIP クラッシュを適切に理解するためには、クラッシュの発生源を診断することが重要です。

不良パリティを伴なうデータがあると、VIP と Cisco 7500 シリーズ ルータ上の複数のパリティチェック デバイスでの個々のあらゆる読み書き操作で、それが報告される可能性があることを理解しておくことが重要です。たとえば、VIP が RSP 上の送信キューにあるパケットを自分の SRAM に読み込んでいて、RSP の SRAM でパリティ エラーがある場合、RSP 上の MD ASIC、VIP 上の CYA ASIC、さらに VIP 上の PCI/パケット メモリ ASIC からもエラー メッセージが表示されます。


次のダイアグラムは VIP クラッシュのフォールトツリー解析を表しています。

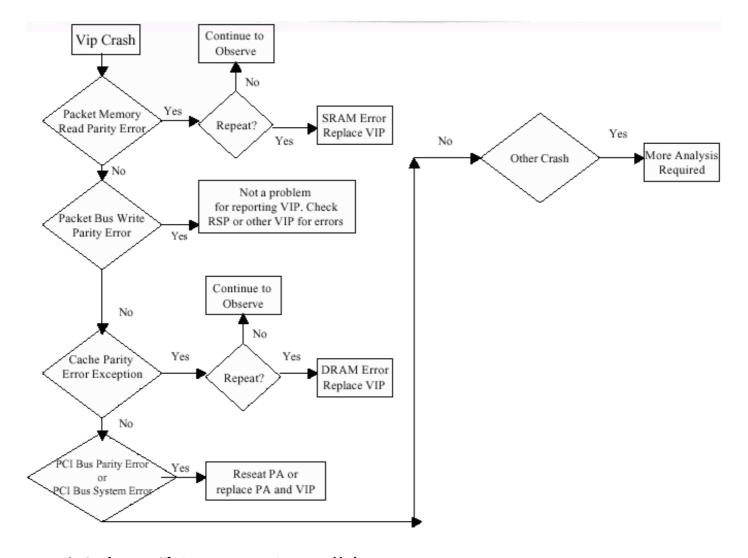

VIP4 および VIP6 パリティ エラーと ECC 検出

VIP4-50、VIP4-80、VIP6-80 では、CPU メモリとパケット メモリでシングル ビット エラー訂正 とダブル ビット エラー検出用の Error Code Correction(ECC)が使用されています。いずれも Synchronous Dynamic RAM(SDRAM)です。SDRAM でのシングル ビット エラーは訂正され、 システムは平常に運用を続行します。

次のテーブルの 2 または 3 のマルチビット パリティ エラーは致命的イベントで、ECC マルチビット エラーが発生します。CPU 内部キャッシュとシステム内のバスでは、シングル ビット パリティ訂正が使用されます。ここに示すように、VIP4とVIP6のアーキテクチャはVIP2とは異なります。そのため、一部のエラーメッセージは表示されず、他のエラーメッセージはVIP2と異なって報告されます。このパリティエラーセクションでは、VIP2、VIP4、VIP6の違いについて説明します。

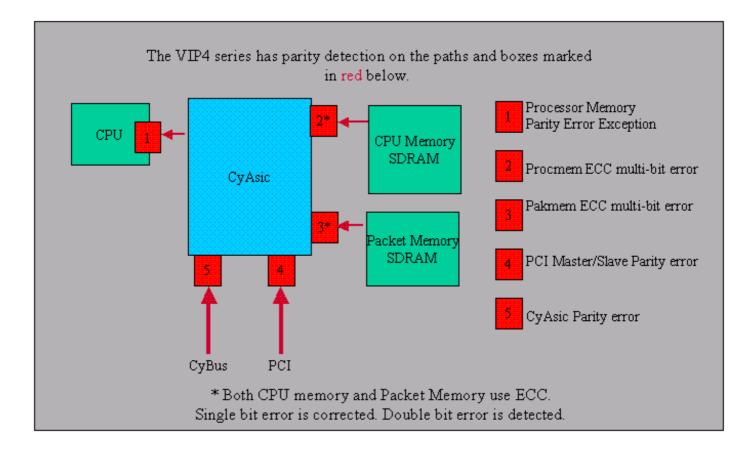

#### キャッシュ パリティ エラー例外

キャッシュ パリティ エラー例外は、CPU またはプライマリ データ キャッシュ内で不良パリティ が検出されたときに発生します。このパリティ エラーは、VIP DRAM、DRAM コントローラ、プライマリ キャッシュ、または CPU 自体の中で発生した可能性があります。この場所で検出されたパリティ エラーは、プロセッサ メモリ パリティ エラー (PMPE)とも呼ばれます。 このエラーの結果、VIP が即時クラッシュし、VIP と RSP の両方で同じような出力が行なわれます。 sig 値 20 は(sig=20)、キャッシュ パリティ エラー例外が発生したことを示します。 sig 値は、キャッシュのシステム ログ メッセージ中に表示されます。

最近のコードでは、次に示すような詳細な説明の行が表示されます。

```
Oct 21 00:11:14.913: VIP2-1-MSG: slot0 System reloaded by a Cache Parity Exception Oct 21 00:11:14.913: VIP2-1-MSG: slot0 System Reload called from 0x60125C8C, context=0x60220930 Oct 21 00:11:14.913: VIP2-1-MSG: slot0 System exception: sig=20, code=0x20025B69, context=0x60220930
```

VIP crashinfo ファイルの情報には、プライマリ データ キャッシュ内のパリティ エラーの場所も 示されています。

Low Data High Data Par Low Data High Data Par Low Data High Data Par L1 Data : 0:0xFEFFFEFE 0x65776179 0x13 1:0x20536572 0x76657220 0x89 2:0x646F6573 0x206E6F74 0x9C 3:0x20737570 0x706F7274 0xF8

Low Data High Data Par Low Data High Data Par Mem Data: 0:0xFEFFFEFE 0x65776179 0x13 1:0x20536572 0x76657220 0x89

プライマリキャッシュまたは PMPE は一時的なエラーである可能性があります。それが最初の PMPE の発生であれば、通常は無視しても差し支えありません。しかし、同じ VIP で二度以上の PMPE が発生するような場合、VIP を交換する必要があります。 DRAM 自体を交換して問題が解決する場合もあります。

VIP4およびVIP6に関する注:CPU内部キャッシュおよびCyAsicで発生したパリティエラーは、キャッシュパリティエラー例外として検出されます。CPU メモリ内でのシングル パリティ エラーは訂正されるので、特に対応は不要です。CPU メモリでのマルチビット パリティ エラーは、procmem ecc multi-bit パリティ エラーとして検出されます。procmem ecc multi-bit パリティ エラーが報告された場合は、VIP の CPU メモリを交換する必要があります。

```
Oct 25 09:30:54.708: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 PMA error register1 00000000
00002000
Oct 25 09:30:54.716: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Procmem ECC multi-bit error
Oct 25 09:30:54.724: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 PCI1 master address 00000000
Oct 25 09:30:54.732: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 PCI1 slave address 00000000
Oct 25 09:30:54.740: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Latched Addresses
Oct 25 09:30:54.748: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Procmem ECC multi-bit exception
addr 22220000 025F0860
Oct 25 09:30:54.756: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Procmem ECC multi-bit exception
Oct 25 09:30:54.764: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 MPU addr exception/WPE address
0000000 00000000
Oct 25 09:30:54.772: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 MPU WPE addr/WPE data 00000000
0000000
Oct 25 09:30:54.780: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 ProcMem addr exception 0 0000000
Oct 25 09:30:54.788: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 Pakmem addr exception 00000000
Oct 25 09:31:15.824: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 System reloaded by a fatal
hardware error
Oct 25 09:31:15.836: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 caller=0x600BCE18
Oct 25 09:31:15.844: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot4 System exception: sig22,
code 0x0, context=0x60615F28
```

#### CyBus からのパリティ エラー

VIP が RSP の MEMD からダウンロードした際に次のエラーが発生する場合、通常、別の VIP が不良パリティを MEMD に書き込んだか、MEMD が破損していることを示しています。原因が MEMD にあり、エラーが続く場合、RSP を交換する必要があります。逆に、不良パリティの原 因が別の VIP である場合、VIP を挿入しなおし、必要であれば不良パリティを書き込んでいる VIP を交換します。

```
%VIP2-1-MSG: slot1 Nevada Error Interrupt Register 0x3
%VIP2-1-MSG: slot1 CYASIC Error Interrupt register 0x2020000C
%VIP2-1-MSG: slot1 Parity Error internal to CYA
%VIP2-1-MSG: slot1 Parity Error in data from CyBus
!--- Bad parity is received by the VIP from the CyBus. %VIP2-1-MSG: slot1 CYASIC Other Interrupt
register 0x200100 %VIP2-1-MSG: slot1 QE HIGH Priority Interrupt %VIP2-1-MSG: slot1 CYBUS Error
register 0xD001A02, PKT Bus Error register 0x0 %VIP2-1-MSG: slot1 PMA error register =
0070000440000000 %VIP2-1-MSG: slot1 Packet Bus Write Parity error
!--- The bad parity that was received from the CyBus is written to SRAM. %VIP2-1-MSG: slot1 PCI
master address = 0700004 %VIP2-1-MSG: slot1 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI Bridge, Handle=0 %VIP2-1-
MSG: slot1 DEC21050 bridge chip, config=0x0 %VIP2-1-MSG: slot1 (0x00): cfid = 0x00011011 %VIP2-
1-MSG: slot1 (0x04): cfcs= 0x02800147 %VIP2-1-MSG: slot1 (0x08):cfccid = 0x06040002 %VIP2-1-MSG:
slot1 (0x0C):cfpmlt = 0x00010000 %VIP2-1-MSG: slot1 (0x18): cfsmlt = 0x00010100 %VIP2-1-MSG:
slot1 (0x1C): cfsis = 0x22807020 %VIP2-1-MSG: slot1 Received Master Abort on secondary bus
%VIP2-1-MSG: slot1 (0x20): cfmla = 0x01F00000
```

注:VIP4とVIP6では、CyBusパリティエラーに関して同じエラーメッセージが表示されますが、 パケットバス書き込みパリティエラーされません。

#### VIP I/O コントローラおよび Reno 読み取りパリティ エラー

DRAM コントローラ パリティ エラーと Input/Output (I/O) コントローラ パリティ エラーは RENO ASIC で検出されます。DRAM あるいは DRAM コントローラに起因するパリティ エラーは キャッシュ パリティ例外として報告されます。I/O コントローラにより検出されたパリティ エラーは、次の出力例のように報告されます。I/O コントローラにより報告されるパリティ エラーは別の場所で生じていることが多く、I/O コントローラにより他の場所からのメッセージと一緒に報告されます。

Feb 17 23:03:04 cst: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Reno read parity error - bytes 0 & 1
Feb 17 23:03:04 cst: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 PMA error register = 0080004000001000
Feb 17 23:03:04 cst: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Packet Memory Read Parity error
注: VIP4とVIP6では、このエラーメッセージは表示されません。

#### VIP パケット メモリ読み取りパリティ エラー

PMA ASIC は、VIP のパケット メモリ(SRAM)からパリティ エラーが読み出されたときに必ず、パケット メモリ読み取りパリティ エラーを報告します。このエラーは、次に示すようにシステム ログ中に報告されます。

```
Oct 30 05:18:06.120: %VIP2-1-MSG: slot9 Nevada Error Interrupt Register = 0x22 Oct 30 05:18:06.120: %VIP2-1-MSG: slot9 PCI bus 0 parity error Oct 30 05:18:07.120: %VIP2-1-MSG: slot9 PMA error register = 4080103C00004000 Oct 30 05:18:07.120: %VIP2-1-MSG: slot9 PCI Transmit Parity error Oct 30 05:18:08.120: %VIP2-1-MSG: slot9 Packet Memory Read Parity error
```

パケット メモリ読み取りパリティ エラーの例は、VIP crashinfo ファイルでも確認できます。

Nevada Error Interrupt Register = 0x2 PMA error register = 004600000001000 Packet Memory Read Parity error PCI master address = 0460000

SRAM パリティ エラーも一時的なものである可能性があるので、初めて発生した場合には DRAM パリティ エラーと同様に取り扱ってください。エラーが続く場合には、SRAM または VIP を交換します。

VIP4およびVIP6に関する注:パケットメモリのシングルビットパリティエラーは修正されています。パケット メモリでのマルチビット パリティ エラーは pakmem ecc multi-bit parity error として検出されます。pakmem ecc マルチビット パリティ エラーが報告された場合は、VIP のパケット メモリを交換する必要があります。

```
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 PCI1 slave address = 00000000
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Latched Addresses
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Pakmem ECC multi-bit exception addr = 00012358 000000CA
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Pakmem ECC multi-bit exception data = 00000000 00040800
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 MPU addr exception/WPE address = 00000000 00000000
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 MPU WPE addr/WPE data = 00000000 00000000
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 ProcMem addr exception = 00000000
%VIP4-80 RM7000-1-MSG: slot1 Pakmem addr exception = 00000000
```

#### VIP パケット バス書き込みパリティ エラー

PMA ASIC では、パケット メモリにパリティ エラーが書き込まれる場合に、必ずパケット バス書き込みパリティ エラーが報告されます。この例では、VIP は単なるメッセンジャであり、この VIP のメモリには問題はありません。

```
May 10 09:22:14.520: %VIP2-1-MSG: slot11 PMA error register = 2080002800800200 May 10 09:22:15.520: %VIP2-1-MSG: slot11 Packet Bus Write Parity error
```

注:VIP4とVIP6では、このエラーメッセージは表示されません。

#### VIP PCI バス パリティ エラー

パリティ エラーが検出されるのは PCI バス 1 と 2 ですが、この両方ともポート アダプタとの直接インターフェイスとして機能しています。この両方のバスは、第 3 の PCI バスであるバス 0 により相互にブリッジングされており、このバス 0 でもパリティ エラーは検出されます。PCI バスに起因するどのパリティ エラーも、通常は、ポート アダプタが確実に装着されていないか、あるいはポート アダプタそのものの欠陥が原因となっています。VIP クラッシュの syslog 出力に次のメッセージが見られた場合には、ポート アダプタを取り付け直すことで通常は問題が解決します

```
PCI bus <num> parity error
PCI bus <num> system error
Detected Parity Error on secondary bus
```

ポート アダプタを装着し直しても問題が解決しない場合は、ポート アダプタそのものか VIP に問題があります。トラブルシューティングを行うには、そのポート アダプタを別のベイに移動し、別のポート アダプタを元のベイに挿入します。通常は、これによって問題のあるハードウェアが判断できます。次に例を示します。

```
Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 Nevada Error Interrupt Register = 0x6

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PCI bus 0 system error

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PMA error register = 0080043800100000

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PCI IRDY time-out

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PCI master address = 0800438

Mar 16 19:34:54: %GEIP-1-MSG: slot9 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI Bridge, Handle=0
```

注: VIP4とVIP6では同じエラーが発生しますが、エラーメッセージは異なります。このエラーは、PCI マスター パリティ エラーおよび PCI スレーブ パリティ エラーとして検出されます。この問題のトラブルシューティングを行うには、VIP PCI バス パリティ エラーのために概略したものと同じ手順を実行してください。

```
00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PMA error register0 = 0000000001800000 00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI Master Parity error 00:00:44: %VIP4-50 RM5271-1-MSG: slot1 PCI Slave Parity error
```

#### VIP CyAsic パリティ エラー

CyBus でのデータやアドレスの読み書き操作中に、VIP でパリティ エラーが検出される場合もあります。これが発生した場合、次のような syslog 出力が見られます。

```
CYASIC Error Interrupt register 0x2020000C
Parity Error internal to CYA
Parity Error in data from CyBus
```

この情報をシステム ログにある情報と一緒に使用して、エラーの本当の原因を判別します。

注:VIP4とVIP6では、CyBusパリティエラーに関しても同じエラーメッセージが表示されます。

#### CyBus に存在するNACK

VIP が MEMD の無効アドレスに書き込みを行おうとすると、RSP はそのスロットの CyBus 上に NACK を発行します。これは通常はソフトウェアの問題ですが、ハードウェアの問題である可能性もあります。たとえば次の出力では、VIP が無効アドレスに 4 バイトを書き出しているので、RSP はそのスロットに対して CyBus で NACK を返しています。

```
%RSP-3-ERROR: CyBus0 error 10
%RSP-3-ERROR: command/address mismatch
%RSP-3-ERROR: bus command write 4bytes (0xE)
%RSP-3-ERROR: address offset (bits 3:1) 0
%RSP-3-ERROR: virtual address (bits 23:17) 000000
%VIP2-1-MSG: slot5 Nevada Error Interrupt Register = 0x1
%VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Error Interrupt register 0x20000003
%VIP2-1-MSG: slot5 Missing ACK on CyBus access
%VIP2-1-MSG: slot5 NACK present on CyBus access
%VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Other Interrupt register 0x0
%VIP2-1-MSG: slot5 CYBUS Error register 0x8001C48, PKT Bus Error register 0x0
%VIP2-1-MSG: slot5 System reloaded by a fatal hardware error
%VIP2-1-MSG: slot5 caller=0x60126C44
%VIP2-1-MSG: slot5 System exception: sig=22, code=0x0, context=0x60265C68
しかし、次に示すように、RSP は MEMD に不良パリティを書き込もうとしている VIP にも
NACK を発行します。
```

```
CYASIC Error Interrupt register 0x1B
Parity Error in data from Packet Bus
Parity Error internal to CYA
Missing ACK on CyBus access
NACK present on CyBus access
```

この出力に示すように、すべてのスロットに NACK が現れた場合、これはハードウェア エラーです。このアービターには欠陥があり、カード ケージを交換する必要があります。

```
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 Nevada Error Interrupt Register =0x1
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 CYASIC Error Interrupt register0x20000001
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 NACK present on CyBus access
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 CYASIC Other Interrupt register 0x0
    1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot0 CYBUS Error register 0x8001A00,
PKTBus Error register 0x0
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 Nevada Error Interrupt Register = 0x1
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 CYASIC Error Interrupt register 0x20000001
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 NACK present on CyBus access
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 CYASIC Other Interrupt register 0x0
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 CYBUS Error register 0x800006A,
PKT Bus Error register 0x0
    1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 Nevada Error Interrupt Register = 0x1
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Error Interrupt register 0x20200001
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 NACK present on CyBus access
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 CYASIC Other Interrupt register 0x200000
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot5 CYBUS Error register 0x800006C,
PKT Bus Error register 0x0
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 Nevada Error Interrupt Register = 0x1
    1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 CYASIC Error Interrupt register 0x20000001
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 NACK present on CyBus access
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 CYASIC Other Interrupt register 0x0
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot8 CYBUS Error register 0x8001B80,
PKT Bus Error register 0x0
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 Nevada Error Interrupt Register = 0x1
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 CYASIC Error Interrupt register 0x20000001
    1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 NACK present on CyBus access
    1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 CYASIC Other Interrupt register 0x0
Jan 1 23:55:21: %FEIP2-1-MSG: slot10 CYBUS Error register 0x8001C08,
PKT Bus Error register 0x0
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 System reloaded by a fatal hardware error
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 caller=0x6012640C
Jan 1 23:55:21: %VIP2-1-MSG: slot2 System exception: sig=22, code=0x0,
context=0x60265028
```

## ソフトウェアが原因で起こる VIP のクラッシュ

このドキュメントで説明したいずれの理由も当てはまらない VIP クラッシュは、他のソフトウェア問題が原因というのが最も一般的です。このようなクラッシュはさまざまな方法で明らかにすることができます。ソフトウェアの問題による VIP クラッシュのリスクを軽減し、発生した場合にそれを対処するための一般的な提言をいくつか次に示します。

- Cisco IOS ソフトウェア イメージが VIP をサポートしていることを常に確認します。
- 必ず RSP-BOOT イメージとメイン IOS イメージを同じバージョンに維持します。
- VIP 構成とポート アダプタが現在のバージョンの Cisco IOS ソフトウェアでサポートされていることを確認します。
- リリース ノートで、適切な Cisco IOS ソフトウェア レベルとメモリ要件をチェックします。
   ソフトウェアの問題で発生した VIP クラッシュのシステム ログ出力の例を次に示します。

```
Apr 18 17:13:33.884: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 System reloaded by a Bus Error exception
Apr 18 17:13:33.892: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 caller=0x600BC974
Apr 18 17:13:33.900: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 System exception: sig=10, code=0x408, context=0x605B51E0
```

```
Apr 18 17:13:33.912: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 $0 : 00000000,
AT : 605B0000, v0 : 00000001, v1 : FFFFFFC,
Apr 18 17:13:33.924: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 a0 : 00000002,
a1 : 6042CEE0, a2 : 00000000, a3 : 6112FEC4,
Apr 18 17:13:33.936: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 t0 : 00000053,
t1 : 3400FF01, t2 : 00000000, t3 : FFFFFFFF,
Apr 18 17:13:33.948: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 t4 : 600BC9B0,
t5 : 000000F8, t6 : 00000000, t7 : 00000002,
Apr 18 17:13:33.956: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 s0 : 0C58BA24,
s1 : 00000064, s2 : 6112C7AC, s3 : 60560000,
Apr 18 17:13:33.964: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 s4: 60560000,
s5 : 00000001, s6 : 6041433C, s7 : 60414310,
Apr 18 17:13:33.972: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 t8 : 00008945,
t9 : 00000000, k0 : 607F6CA0, k1 : 00000200,
Apr 18 17:13:33.980: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 gp : 6056AFC0,
sp : 6112FEC0, s8 : 60414460, ra : 6026EC4C,
Apr 18 17:13:33.988: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 EPC : 6026EAA0,
ErrorEPC : 800086B8, SREG : 3400FF03
Apr 18 17:13:33.996: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Cause 00000408 (Code 0x2)
Apr 18 17:13:34.004: %VIP2 R5K-1-MSG: slot0 Traceback= 6026EAA0
6026E2E8 6009BAF4 6009BAE0
Apr 18 17:13:35.012: %DBUS-3-DBUSINTERRSWSET: Slot 0, Internal
Error due to VIP crash
```

ソフトウェア問題の場合に取得すべき最も重要な情報は、おそらく VIP の crashinfo ファイルです。この情報をキャプチャする手順については、「<u>VIP Crashinfo ファイルの取得</u>」セクションを参照してください。

#### バス エラー例外

VIP クラッシュが何度も発生する場合、Crashinfo ファイルを確認すると、次のメッセージが見られる場合があります。

```
00:00:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface POS1/0, changed state to up
IOBUS Error Interrupt Status register 0x0
Unexpected exception, CPU signal 10, PC = 0x602A7660
```

-Traceback= 602A7660 602AB238

CPU signal 10 というエラー メッセージは、バス エラー例外を意味しています。バス エラーは、ハードウェアの問題である可能性もあれば、ソフトウェアの問題である可能性もあります。この問題を回避するには、モジュールを取り付け直し、ルータを監視します。<u>モジュールを取り付けなおした後でもクラッシュが生じる場合は、Crashinfoファイルを添えて、TAC Service Request Tool(登録ユーザのみ)でご連絡ください。</u>

# <u>Cisco テクニカルサポートへの VIP クラッシュの報告</u>

## TAC サービス リクエストを作成する前に

サービス リクエストをオープンする前に、この情報を使用して VIP クラッシュ サマリー ファイルを作成することを推奨いたします。<u>この情報を TAC Service Request Tool(登録ユーザ専用)の Problem Description フィールドに取り込んでください。</u>

- 問題の説明
- show version コマンドの出力
- show diag slot [x] コマンドの出力
- crashinfo ファイルの抜粋
- syslog の抜粋

次に TAC のサービス リクエストをオープンする場合に収集する情報を収集します。

クラッシュ サマリー ファイルの例を次に示します。

```
*****problem description..
VIP crashed with parity errors.
The parity errors are being read by the SRAM, suspect the PA!
*****show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) GS Software (RSP-PV-M), Version 11.1(29)CC1, EARLY DEPLOYMENT
RELEASE SOFTWARE (fc1)
V111_29_CC_THROTTLE_BRANCH Synced to mainline version: 11.1(29)CA
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 13-Oct-99 02:21 by sharpd
Image text-base: 0x60010910, data-base: 0x60832000
ROM: System Bootstrap, Version 11.1(8)CA1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: GS Software (RSP-BOOT-M), Version 11.1(29)CC1, EARLY DEPLOYMENT
RELEASE SOFTWARE (fc1)
attga711c7 uptime is 27 weeks, 11 minutes
System restarted by reload at 00:49:05 UTC Sun Oct 24 1999
System image file is "slot0:rsp-pv-mz.111-29.CC1", booted via slot0
Host configuration file is "cbb/al/ar-2", booted via tftp from 199.37.184.170
cisco RSP4 (R5000) processor with 262144K/2072K bytes of memory.
R5000 processor, Implementation 35, Revision 2.1 (512KB Level 2 Cache)
Last reset from power-on
G.703/El software, Version 1.0.
G.703/JT2 software, Version 1.0.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
Chassis Interface.
3 VIP2 R5K controllers (3 ATM).
3 ATM network interfaces.
123K bytes of non-volatile configuration memory.
20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
*****show diag slot 6
Slot 6:
Physical slot 6, ~physical slot 0x9, logical slot 0, CBus 0
Microcode Status 0x4
WCS Loaded
Board is disabled analyzed wedged
Pending I/O Status: None
EEPROM format version 1
VIP2 R5K controller, HW rev 2.02, board revision C0
Serial number: 12639078 Part number: 73-2167-05
Test history: 0x00
                          RMA number: 00-00-00
Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible
EEPROM contents (hex):
```

```
0x20: 01 1E 02 02 00 C0 DB 66 49 08 77 05 00 00 00 00
  Slot database information:
Flags: 0x295 Insertion time: 0x3AA4 (27w0d ago)
Controller Memory Size: 128 MBytes DRAM, 8192 KBytes SRAM
PA Bay 0 Information:
 ENHANCED ATM OC3 PA (MM), 1 port
 EEPROM format version 1
 HW rev 2.00, Board revision A0
 Serial number: 12366362 Part number: 73-2430-04
 1 crash since restart.
Last crash context (Apr 29 2000 23:19:26):
Nevada Error Interrupt Register = 0x2
PMA error interrupt
PMA Error Register = 004600000001000
    Packet Memory Read Parity error
    PCI master address = 0460000
 $0 : 00000000, AT : 60179244, v0 : 601D337C, v1 : 0000AAAA
a0 : 604CF3E0, a1 : 604C8180, a2 : 00001182, a3 : 00000050
t0 : 00000800, t1 : 4E90424C, t2 : 00000001, t3 : 6014A620
t4 : 6016E220, t5 : 000000F8, t6 : 00000000, t7 : 00000000
s0 : 321735CC, s1 : 6052B508, s2 : 604C8180, s3 : 604CF3E0
s4 : 3226C120, s5 : 604D1440, s6 : 00000002, s7 : 00000CED
t8: 34000000, t9: 603C9930, k0: 00000000, k1: 00000002
gp : 60337700, sp : 603C0350, s8 : 00000001, ra : 601476E8
EPC : 601D337C, ErrorEPC : 800086B8, SREG : 3400E103
Cause 00000000 (Code 0x0): Interrupt exception
Traceback= 0x601D337C 0x601476E8 0x6014A674
*****excerpt from crashinfo
Nevada Error Interrupt Register = 0x2
PMA error register = 004600000001000
   Packet Memory Read Parity error
   PCI master address = 0460000
*****excerpt from syslog
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 Nevada Error Interrupt Register = 0x2
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PMA error register = 0046000000001000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 Packet Memory Read Parity error
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6
                                         PCI master address = 0460000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 PA Bay 0 Upstream PCI-PCI Bridge, Handle=0
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 DEC21050 bridge chip, config=0x0
Apr 29 23:19:13: VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x00): cfid = 0x00011011
Apr 29 23:19:13: VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x04): cfcs = 0x02800147
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x08): cfccid = 0x06040002
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x0C): cfpmlt = 0x00010000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x18): cfsmlt = 0x00010100
Apr 29 23:19:13: VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x1C): cfsis = 0x02807020
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x20): cfmla = 0x01F00000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x24): cfpmla = 0x0000FE00
Apr 29 23:19:13: VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x3C): cfbc = 0x00030000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x40): cfseed = 0x00000000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x44): cfstwt = 0x00000000
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x48): cfswac = 0x00FFFFFF
Apr 29 23:19:13: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 (0x4C): cfpwac = 0x00FFFFFF
Apr 29 23:19:26: %VIP2 R5K-1-MSG: slot6 System reloaded by a fatal hardware error
```

# TAC サービス リクエストをオープンする場合に収集する情報

このドキュメントで説明したトラブルシューティング手順を実行した後も、依然としてサポートが必要で、Ciscoテクニカルサポートでサービス リクエストをオープンする場合は、次の情報を必ず添付してください。

- サービス リクエストをオープンする前に実行したトラブルシューティング
- show technical-support コマンドの出力(可能であればイネーブル モードで)
- show log コマンドの出力、または(可能であれば)コンソールのキャプチャ
- VIP crashinfo ファイル

収集したデータは、圧縮しないプレーン テキスト形式 (.txt)でサービス リクエストに添付してください。 情報を添付するには、<u>Case Query ツール(登録</u>ユーザ専用)を使用してアップロードします。 TAC Service Request Tool にアクセスできない場合は、メッセージの件名の行にお客様のリクエスト番号を記入し、<u>attach@cisco.com にメッセージを送信することによって</u>、リクエストに関連情報を添付できます。

注:可能な場合は、この情報を収集する前に、ルータを 手動でリロードまたは電源のオフ/オンを行わないでくだ さい。これは、問題の根本原因を特定するために必要な 重要な情報が失われる可能性があるためです。

# 関連情報

- 7500 シリーズ ルータの Field Notice
- Crashinfo ファイルからの情報の取得
- 多用途インターフェイスプロセッサのクラッシュ原因コード
- Cisco 7500 の VIP フォールト ツリー解析
- Cisco Versatile Interface Processor (VIP)のハードウェア トラブルシューティング
- ・ルータのサポート ページ
- テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems