

# SRW のスイッチ : Microsoft IE8 のブラウザの問題の修正

## 目次

- [概要](#)
- [前提条件](#)
- [表記法](#)
- [問題](#)
- [解決策](#)
- [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

## 前提条件

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## 問題

この記事では、Cisco Small Business SRW 管理対象スイッチに接続する際に発生する可能性がある Microsoft Internet Explorer 8 ( IE8 ) ブラウザの問題を修正する手順について説明します。

## 解決策

[図 1](#) に示すように、Cisco Small Business SRW スイッチを管理するために Internet Explorer 8 を使用すると、ページが完全に表示されない場合、次の手順を実行します。

### 図 1

- [図 2](#) に示すように、`regedit` を実行し、`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl` の下で、`FEATURE_MaxConnectionsPer1_0Server` と `FEATURE_MaxConnectionsPerServer` を見つけます。 [図 2](#)
- 現在設定されている DWORD 値をデフォルト値の 2 に戻します。  
"`ieexplore.exe`"=`dword:00000002` を変更します。  
`[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER]"ieexplore.exe"=`

dword:00000002 を変更します。これにより、IE8 の接続の数が 2 に変更されます。デフォルトでは、IE8 が開く接続の数は 6 です。レジストリ キーがない場合は作成します。 [図 3](#) は変更後の表示内容を示します。注: この変更を実行した後、PC をリブートする必要があります。 [図 3](#)

3. スイッチに再度アクセスすると、 [図 4](#) に示すように、問題が修正されています。 [図 4](#)

## [関連情報](#)

- [Cisco Small Business コミュニティ](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)