

2022年9月以降に製造されたアクセスポイントのアップグレードコード

内容

[はじめに](#)

[背景説明](#)

[影響を受けるアクセスポイント](#)

[バグアシスタントツール](#)

[関連情報](#)

はじめに

このドキュメントでは、2022年9月の時点で、2022年8月より前にリリースされたソフトウェアを実行するワイヤレスコントローラに加入できないAPを製造しています。

背景説明

2022年9月以降に製造された一部のC9105AXI、C9105AXW、C9120AXI、C9120AX、C9130AXI、C9130AXアクセスポイントでは、2022年8月以前にリリースされたソフトウェアを実行できません。[Field Notice 7](#)を参照してください。

影響を受けるアクセスポイント

次のAPモデル（製品IDまたはPID）とバージョンID(VID)は、2022年8月以前にリリースされたシスコソフトウェアを実行するコントローラには加入できません。

- C9105AXI - VID 04以降
- C9105AXW - VID 02以降
- C9120AXI、C9120AX - VID 07以降
- C9130AXI、C9130AX - VID 03以降

すべての規制ドメインが影響を受けるわけではありません。特定のドメインの一部のPIDは、以前のVIDでのみ構築されます。

FN72424の影響を受けるユニット							
Country	C9120			C9130		C9105	
	AXI	AXE	AXP	AXI	AXE	AXI	AXW

-H ドメイン (中国 + バーレーン)	Not affected						
-R (ロシア)	Not affected						
-Q/Q1 (日本)	Not affected	VID 04 以降	VID 02 以降				
その他すべての規制 ドメイン	VID 07 以降	VID 07 以降	Not affected	VID 03 以降	VID 03 以降	VID 04 以降	VID 02 以降

該当するAPには、次のコントローラソフトウェアバージョンが必要です。

- [8.10.181.0*](#)以降
- [17.3.6*](#)以降
- 17.6.4 以降
- 17.9.2 以降

 注: 2024年6月の時点では、Return Material Authorization(RMA)により該当のPIDの交換用APを配送するには、新しいソフトウェアが必要になる場合があります。

* 8.10.181.0は、Cisco Bug ID [CSCwd37092](#)のために延期されています。「[推奨されるAireOSワイヤレスLANコントローラリリース](#)」を参照してください。9800シリーズコントローラをご使用のお客様は、『[Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラに推奨されるCisco IOS XEリリース](#)』を参照してください。

注：内部ツールおよびバグ情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

バグアシスタントツール

アクセスポイント(AP)のシリアル番号(SN)または製品ID(PID)、および国/バージョンID(VID)情報がある場合は、[Bug Assistant Tool](#)を使用して、[Field Notice 72424](#)の適用可能性を検証してください。

 注：内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録済みのシスコユーザーのみです。

関連情報

- Cisco Bug ID [CSCwc47544](#)
- [フィールド通知72424](#)

- [シスコワイヤレスソリューションソフトウェア互換性マトリックス](#)
- [シスコのテクニカルサポートとダウンロード](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。