



## 未解決の問題

---

- [リリース 6.0\(2.260026\) での未解決の問題](#) (1 ページ)
- [リリース 6.0\(1.251006\) での未解決の問題](#) : なし (2 ページ)
- [インフラストラクチャ ファームウェア リリース 6.0\(1.251005\) の未解決の問題](#) (2 ページ)

## リリース 6.0(2.260026) での未解決の問題

このセクションでは、未解決の問題について簡単に説明します。

| 不具合 ID                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 回避策                                         | 影響を受ける最初のバージョン |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">CSCwb97818</a> | <p>CMC バージョン 6.0 (2.260026) を実行している Unified Edge eCMC シャーシでは、インストールされている各スレッドに対して重大なアラーム <code>EquipmentChassisTempSensorReadFailure</code> が報告されます。</p> <p>MTS/ECMC デバッグシェェルに接続しようとすると失敗し、<br/> <code>connect ecmc</code>、<code>connect switch</code>、<code>show firmware-version ecmc &lt;local-eCMC-ID&gt;</code> などの CLI コマンドも失敗します。この問題は、既知の外部トリガーがない場合にいつでも発生する可能性があります。頻繁には発生することはありません。Cisco Intersight は、この障害状態中に重大なアラームを常に報告します。</p> | 影響を受ける eCMC を再起動して重大なアラームをクリアし、コマンド機能を復元する。 | 6.0(2.260026)  |

## リリース 6.0(1.251006) での未解決の問題：なし

## インフラストラクチャ ファームウェア リリース 6.0(1.251005) の未解決の問題

このセクションでは、未解決の問題について簡単に説明します。

| 不具合 ID     | 説明                                                                                                                                                                                              | 回避策                                                                                                                                        | 影響を受ける最初のバージョン |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CSCwr78089 | eCMC（コントローラモジュールハードウェア）を交換した後、新しいユニットがすでに Intersight に接続されている場合、そのユニットのファームウェアバージョンは他の eCMC と自動的に一致しません。これにより、2つのコントローラのファームウェアバージョンが異なり、Intersight で不一致アラームが発生します。この問題は、単一の eCMC を交換した後に発生します。 | 不一致を修正するには、Intersight からコントローラモジュールをアップグレードするか（古いソフトウェアを使用しているモジュールのみが更新されます）、テキストベースの管理ツールであるコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して交換したモジュールを手動で更新します。 | 6.0(1.251005)  |



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。