주소 ACI 결함 코드 F3274: fabric-encapmismatch

목차

소개 배경 정보 Intersight Connected ACI Fabric 빠른 시작 비디오 빠른 시작 - 결함 해결 ACI 업그레이드 전 검증 스크립트 예 추가 세부 정보 fabric-encap-mismatch로 인한 문제 향후 차단

소개

관련 정보

이 문서에서는 ACI 결함 F3274의 교정을 위한 다음 단계를 설명합니다. fabric-encap-mismatch입니다.

배경 정보

이 특정 결함은 VPC 피어 노드 간의 캡슐화 VLAN VNID 불일치가 항상 문제이므로 이를 확인합니다.

비 VPC 노드의 경우, ACI 패브릭 전체에서 VLAN을 다시 사용할 것으로 예상됨에 따라 특정 VLAN에 대해 비 VPC 노드 전체에서 VNID가 일치하지 않을 경우 데이터 경로/루프 문제가 발생할 수 있습니다. 비 VPC 노드 VNID 검증이 결함 F3274의 범위를 벗어납니다.

```
"Code" : "F3274",
"Description" : "VNID mismatch between peers detected for encap vlans (<vlanId>).",
"Dn" : "topology/pod-1/node-<leafNodeId>/sys/vpc/inst/dom-<domainId>/if-<ifId>/fault-F3274",
```

Intersight Connected ACI Fabric

이 결함은 사전 대응적 ACI 계약의 일부로 <u>적극적으로 모니터링됩니다</u>.

Intersight에 연결된 ACI 패브릭이 있는 경우 Intersight Connected ACI 패브릭 내에서 이 결함의 인 스턴스가 발견되었음을 알리기 위해 귀하를 대신하여 서비스 요청이 생성되었습니다.

빠른 시작 비디오

비디오: 주소 ACI 결함 코드 F3274: fabric-encap-mismatch

빠른 시작 - 결함 해결

- 1. ACI <u>Pre-Upgrade Validation Script(ACI 업그레이드 전 검증 스크립트</u>)를 이 결함이 플래그된 ACI 패브릭 내의 APIC에 복사합니다
- 2. 스크립트 실행
- 3. 어떤 EPG가 서로 다르지만 중첩된 VLAN 풀과 관련된 여러 도메인을 가지고 있는지 확인하기 위해 "Overlapping VLAN Pools(중복 VLAN 풀)" 확인 결과를 찾습니다
- 4. 출력을 기반으로, 각각의 식별된 EPG에서 서로 다르지만 겹치는 VLAN 풀 구성과 관련된 여러 도메인을 처리하기 위한 중단 기간¹을 계획합니다.
- 5. 중단 기간 중에 강조 표시된 EPG에서 중첩된 VLAN 풀 구성과 관련된 액세스 정책을 업데이트합니다. **수정된 컨피그레이션은 다음과 같은 방법으로 달성할 수 있습니다**. 접근 방식 1 각각 고유한 VLAN 세트와 고유한 VLAN 풀과 관련된 도메인으로 식별된 EPG, 중복 제거접근 방식 2 중복되지 않은 VLAN에 수렴된 VLAN 풀에 수렴된 도메인으로 식별된 EPG접근 방식 3 연결된 도메인으로 식별된 각 EPG가 모든 필수 VLAN을 포함하는 단일 도메인으로 통합됨
- 6. 액세스 정책 수정으로 인해 스위치에 더 이상 지정된 VLAN 풀에 대한 참조가 없는 경우, VLAN은 나머지 VLAN 풀의 새 패브릭 인캡과 함께 자동으로 재구축됩니다. **VLAN이 재프로그 래밍될 때 잠시 중단됩니다.** 그렇지 않으면 VLAN을 수동으로 재구축해야 합니다^{2.} 새 VXLAN ID를 할당합니다.

²A VLAN은 VLAN 선언 구성이 재배포될 때 다시 프로그래밍됩니다(정적 포트 바인딩, vmm 도메인할당 또는 AEP EPG 바인딩). 그러면 VLAN이 재구축을 완료할 때까지 가동 중단이 발생합니다. 지정된 리프 노드에 많은 수의 바인딩을 다시 프로그래밍해야 하는 경우 액세스 정책 수정 후 문제의스위치를 **완전히 다시 로드하여** 모든 VLAN을 다시 프로그래밍할 수 있습니다. 다시 로드하기 전에 "acidiag touch clean"**을 실행하면** 정상 다시 로드가 수행됩니다.

ACI 업그레이드 전 검증 스크립트 예

ACI 업그레이드 전 검증 스크립트가 APIC에서 실행되면 확인된 EPG가 "Overlapping VLAN Pools(중복 VLAN 풀)" 검사 아래에 플래그됩니다.

출력 예:

이 예제 출력에서 EPG EPG1-1은 VLAN_POOL_1 및 VLAN_POOL_2 내에 어떤 VLAN 블록이 중복을 포함하며 그 이유**를 식별하도록 평가된 DOM_1** 및 DOM_**2 도메인을** 모두 가져야 합니다.

추가 세부 정보

이 특정 조건은 <u>Cisco APIC 설치 및 ACI 업그레이드 및 다운그레이드 가이드에 설명되어 있습니다.</u> Overlapping VLAN Pool(중복 VLAN 풀) 섹션.

¹ VLAN이 재구축되면 잠시 중단됩니다.

이 결함으로 인해 업그레이드 후 데이터 경로 문제가 발생할 수 있으므로 현재 github에서 사용 가능한 <u>ACI Pre-Upgrade Validation Script(ACI 업그레이드 전 검증 스크립트)</u>에 중복된 VLAN 풀을 식별하는 논리가 이미 있습니다.

fabric-encap-mismatch로 인한 문제

VLAN 블록 중복에서 파생된 패브릭 캡슐화 불일치가 있는 ACI 패브릭은 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다.

- 엔드포인트 학습의 문제로 인한 패킷 손실
- 일치하지 않는 BPDU 포워딩 도메인으로 인한 스패닝 트리 루프

이러한 문제는 영향을 받는 스위치를 업그레이드 또는 정상 다시 로드해야 나타날 수 있습니다. 리프 스위치는 업그레이드 또는 정상 다시 로드 후 APIC에서 정책을 가져오며 이전에 사용했던 풀과동일한 VLAN ID를 적용하거나 적용하지 않을 수 있습니다. 따라서 VLAN ID는 다른 스위치 노드와다른 VXLAN VNID에 매핑될 수 있습니다. 이 문제를 해결하면 VLAN 재프로그램 이벤트와 관련된불확실성이 제거됩니다.

향후 차단

개별 고객을 위해 VLAN을 재사용하려는 의도적인 설계가 아닌 한 패브릭에 중복되는 VLAN 풀이 없도록 하는 것이 중요합니다. 이러한 유형의 설계에는 이 문서에 명시되지 않은 추가 구성 고려 사항이 필요합니다. 확실하지 않은 경우 APIC GUI의 System(시스템) > System Settings(시스템 설정) > Fabric Wide Settings(패브릭 전역 설정)에서 "Enforce EPG VLAN Validation(EPG VLAN 검증적용)" 설정을 고려하십시오. 릴리스 3.2(6) 이상에서 사용할 수 있는 이 설정은 가장 일반적으로 문제가 되는 구성을 방지합니다. 동일한 EPG에 연결된 VLAN 풀이 겹치는 두 도메인.

관련 정보

이러한 문서에는 Overlapped VLAN pools(중복 VLAN 풀)에 대한 추가 정보, 문제가 발생한 이유 및이 시나리오의 발생 방법이 포함되어 있습니다.

- VPC 엔드포인트 및 스패닝 트리 루프에 대한 VLAN 풀 리드 간헐적 패킷 삭제 중복
- ACI: 일반적인 마이그레이션 문제/중복 VLAN 풀
- Cisco APIC Laver 2 네트워킹 컨피그레이션 가이드. 릴리스 4.2(x)에서 겹치는 VLAN 확인

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.