

SR-638771309 - 미국 SG300-10:DHCP 자동 구성이 작동하지 않습니다.

요약

DHCP 자동 구성이 작동하지 않습니다.

식별된 날짜

2016년 4월 14일

해결된 날짜

2017년 2월 10일

영향을 받는 제품

SG300-10	1.3.7.18(최신 다운로드)

문제 설명

모든 16개 스위치의 펌웨어를 업그레이드하려고 할 때 DHCP 자동 컨피그레이션이 작동하지 않습니다.

해결

DHCP 자동 구성 기능을 구성하고 펌웨어 경로 및 파일 이름을 포함하는 옵션 125 16진수 문자열을 사용합니다. 또한 16진수 문자열에는 다음 몇 개의 필드가 추가로 포함되어야 합니다.

- Enterprise 번호
- 옵션 125 데이터 길이
- 하위 옵션 코드
- 하위 옵션 길이
- 하위 옵션 데이터

예를 들어, aa.txt 파일이 있는 경우 Option 125 Hex String 00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74는 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

- 00-00-00-09 — 엔터프라이즈 번호(Cisco 가치)
- 08 — 옵션 125 데이터 길이
- 05 — 하위 옵션 코드(Cisco Sx300/500의 값)
- 06 — 하위 옵션 길이(이 예에서는 6개)
- 61-61-2E-74-78-74 — 하위 옵션 데이터(ASCII 파일 이름 aa.txt의 16진수 버전)