

# Nexus 9000의 링크 플랩 문제 해결

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[링크 플랩 원인 파악](#)

[링크 플랩 식별](#)

[레이어 1 링크 플랩 또는 프로토콜 트리거 링크 플랩 식별](#)

[레이어 1 플랩 예](#)

[LACP Triggered Flap 예](#)

[레이어 1 링크 플랩 트러블슈팅](#)

[NX-OS 10.2.1 이상 릴리스의 레이어 1 문제](#)

[링크 플랩 파이](#)

[원 링크](#)

[유틸리티 파이](#)

[PIE 예: 피어 측의 포트를 종료한 다음 다시 활성화하여 발생한 링크 플랩](#)

[PIE 예: 피어 측의 포트를 종료하여 발생한 링크 중단](#)

[결함 부품 교체](#)

[NX-OS 10.1.2 이하 릴리스의 레이어 1 문제](#)

[포트 클라이언트 이벤트 기록 확인](#)

[ASIC 이벤트 확인](#)

[양쪽에서 DOM\(Digital Optical Monitoring\) 정보 확인](#)

[교체 테스트 및 결함 부품 교체](#)

[관련 정보](#)

---

## 소개

이 문서에서는 Nexus 9000 스위치에서 레이어 1 링크 플랩 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

이 문서에 설명된 정보를 계속 진행하기 전에 Cisco Nexus 운영 체제(NX-OS) 및 기본 Nexus 아키텍처에 대해 잘 아는 것이 좋습니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- N9K-C93180YC-FX

- nxos64-cs.10.2.6.M

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 링크 플랩 원인 파악

링크 플랩은 Nexus 9000과 같은 스위치의 물리적 인터페이스가 작동 및 작동 중지 사이에서 계속 번갈아 발생하는 네트워킹 문제입니다. 이러한 중단 동작은 네트워크 성능을 저하시키고, 네트워크를 불안정하게 하며, 통신을 중단하여 상당한 불편을 초래할 수 있습니다. 링크 플랩은 일반적으로 물리적 레이어의 결함이나 프로토콜 동기화 문제로 인해 발생합니다.

- 프로토콜 트리거된 링크 플랩

프로토콜 동기화에 문제가 있을 때 프로토콜 트리거된 링크 플랩이 발생합니다. 여기에는 LACP(Link Aggregation Control Protocol), 가상 포트 채널 등의 프로토콜이 포함될 수 있습니다. 프로토콜 컨피그레이션 오류 또는 패킷 손실로 인해 링크가 불안정해질 수 있습니다. 정기적인 모니터링과 시기적절한 소프트웨어 업데이트를 통해 이러한 유형의 링크 플랩을 방지할 수 있습니다.

- 레이어 1 물리적 문제

링크 플랩은 또한 네트워크의 물리적 레이어인 레이어 1에서 비롯될 수 있습니다. 여기에는 케이블이나 인터페이스와 같은 물리적 구성 요소가 포함되는 경우가 많습니다. 케이블이 손상되었거나 느슨하거나 노후화되었거나 인터페이스가 제대로 작동하지 않을 경우 링크가 플랩될 수 있습니다. 케이블 확인 및 인터페이스 테스트를 포함한 정기적인 물리적 검사 및 유지 보수를 통해 링크 플랩으로 이어지기 전에 이러한 문제를 파악하고 해결할 수 있습니다.

이 문서에서는 레이어 1 물리적 문제 트러블슈팅에 대해 중점적으로 설명합니다.

## 링크 플랩 식별

링크 플랩은 로그에서 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 예에서는 포트 E1/5의 링크 플랩 이벤트를 표시합니다. 여기서 포트는 다운되었다가 나중에 다시 작동합니다.

<#root>

```
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel100: Ethernet1/5 is down
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100, port-channel100 members down
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100, bandwidth changed
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/5 is down (Link failure)
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100, port-channel100 members down
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/5, operational speed changed
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/5, operational duplex mode changed
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/5, operational flow control mode changed
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/5, operational flow control mode changed
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-SPEED: Interface port-channel100, operational speed changed
```

```

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface port-channel100, operational duplex
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel100, operational
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel100, operational
2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel100: Ethernet1/5 is up
2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational
2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100, bandwidth
2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/5 is up in mode access
2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface port-channel100 is up in mode access

```

## 레이어 1 링크 플랩 또는 프로토콜 트리거 링크 플랩 식별

Ethpm(Ethernet Port Manager)은 이더넷 인터페이스를 관리하는 프로세스입니다. Ethpm 이벤트 기록은 링크 플랩의 원인을 식별하는 데 활용될 수 있다.

### 레이어 1 플랩 예

E1/5는 05:28:35에 링크 장애를 경험하며, ETH\_PORT\_FSM\_EV\_LINK\_DOWN에 의해 에트엠 전환이 트리거됩니다. 이는 레이어 1 플랩을 나타냅니다.

<#root>

```

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100, bandwidth
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100, bandwidth
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/5 is down (Link)
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100, bandwidth

```

N9K-C93180YC-FX# show system internal ethpm event-history interface e1/5

```

[143] 2024-01-21T05:26:02.100255000+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/5> Transition:
Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_WAIT_BUNDLE_MEMBER_BRINGUP]
Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_FIRST_BRINGUP_BUNDLE_MEMBER_DONE]
Next state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]
[144]

```

2024-01-21T05:27:35.

```

783495000+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/5> Transition:
Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]
Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_LINK_DOWN]

```

Next state: [FSM\_ST\_NO\_CHANGE]

### LACP Triggered Flap 예

E1/8은 07:40:07에 초기화 중단 상태로 진입하며, 이때 ETH\_PORT\_FSM\_EV\_EXTERNAL\_REINIT\_NO\_FLAP\_REQ에 의해 이더넷 전환이 트리거됩니다. 이는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)에 의해 트리거된 링크 플랩을 나타냅니다.

<#root>

```
2024 Jan 21 07:37:20 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface port-channel200 is up in Layer3
2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-chann
2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel200: first operationa
2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel200: Ethernet1/8 is dow
2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel200,bandwidth
2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/8 is down (In
```

<#root>

```
N9K-C93180YC-FX# show system internal ethpm event-history interface e1/8
```

```
[218] 2024-01-21T07:37:20.551880000+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/8> Transition:
Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_WAIT_BUNDLE_MEMBER_BRINGUP]
Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_FIRST_BRINGUP_BUNDLE_MEMBER_DONE]
Next state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]
```

[219]

```
2024-01-21T07:40:07.104339000
```

```
+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/8> Transition:
Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]
Triggered event:
```

```
[ETH_PORT_FSM_EV_EXTERNAL_REINIT_NO_FLAP_REQ]
```

```
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
```

## 레이어 1 링크 플랩 트러블슈팅

Cisco는 다양한 속도, 미디어 및 거리를 수용할 수 있는 광모듈 어레이를 제공합니다. Nexus 9000에 링크를 연결하기 전에 SFP 및 케이블이 현재 사용 중인 소프트웨어 및 하드웨어와 호환되는지 확인하십시오. 다음을 통해 이를 확인할 수 있습니다.

[Cisco Optics-to-Device 호환성 매트릭스](#)

[Cisco Optics-to-Optics 상호 운용성 매트릭스](#)

## NX-OS 10.2.1 이상 릴리스의 레이어 1 문제

NX-OS 10.2.1부터 모든 Cloudscale ToR 및 EoR 플랫폼에서 PIE(Platform Insights Engine)가 지원됩니다. PIE는 온 스위치 실시간 근본 원인 분석 애플리케이션입니다.

3개의 PIE를 통해 레이어 1 링크 플랩 문제를 해결할 수 있습니다.

### 링크 플랩 파이

링크 플랩 PIE는 사용자 공간 드라이버(USD)가 게시한 링크 플랩 이벤트를 분석하고 링크 플랩의 근본 원인을 파악합니다. PIE는 근본 원인 분석 통찰력을 브로커에 게시합니다. 링크 플랩 이벤트는 링크가 플랩할 때 USD(PIE client)에 의해 게시됩니다. USD는 근본 원인 분석에 필요한 ASIC 및 USD의 관련 데이터를 모두 수집하여 브로커에 게시합니다. 링크 플랩 PIE는 데이터를 분석하여 플랩의 가장 가능성 있는 근본 원인을 찾아냅니다.

### 원 링크

PIE 링크가 작동하지 않는 링크의 근본 원인을 찾습니다. USD는 인터페이스가 up으로 구성되었지만 인터페이스 작동 상태가 up이 아닌 경우 인터페이스에 대한 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 PIE 응용 프로그램에 게시됩니다. 링크 다운 PIE는 이러한 이벤트를 구독하고, 브로커로부터 데이터를 수신하고, 데이터를 분석하여 근본 원인을 찾습니다.

### 옵틱 파이

옵틱 PIE는 일정 간격으로 수집된 DOM 데이터의 시계열 분석을 수행하는 연속 모니터링 엔진입니다. 일정 기간 동안 DOM의 다양한 매개변수를 추적함으로써 PIE는 메트릭에 도달하여 각 광 포트의 옵틱 상태를 설명합니다. 메트릭은 광 트랜시버의 트렌드 상태에 대한 통찰력입니다.

자세한 내용은 다음 PIE 문서를 참조하십시오.

[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Platform Insights Engine 가이드, 릴리스 10.2\(x\)](#)

PIE 예: 피어 측의 포트를 종료한 다음 다시 활성화하여 발생한 링크 플랩

<#root>

```
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel100: Ethernet1/5 is down
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100, port-channel members are down
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100, bandwidth changed
```

```
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/5 is down (Link failure)
```

```
2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100, port-channel members are down
2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/5, operational speed changed
<snip>
```

```
2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel100: Ethernet1/5 is up
```

```
N9K-C93180YC-FX# show pie interface ethernet 1/5 link-flap-rca
```

2024-01-21 05:27:35

Event Id: 00000068 Ethernet1/5 Source Id: 436209664 RCA Code: 41 >>>PIE event time



플래핑을 확인하려면 몇 가지 수동 단계가 필요합니다.

### 포트 클라이언트 이벤트 기록 확인

여기에는 연결된 모듈의 모든 링크 이벤트가 나열됩니다. Debounce time은 인터페이스가 수퍼바이저에게 링크 다운을 알리기 전에 대기하는 시간을 나타냅니다. 이 기간 동안 인터페이스는 링크가 다시 작동할지 여부를 기다립니다. 링크가 다운되었는지 또는 단순한 플래핑을 겪고 있는지 확인하는데 사용됩니다.

<#root>

```
N9K-C93180YC-FX# attach module 1
```

```
module-1# show system internal port-client link-event
```

```
***** Port Client Link Events Log *****
```

```
-----  
Time PortNo Speed Event Stsinfo  
-----
```

```
Jan 21 05:48:38 2024 00122142 Ethernet1/5 ---- DOWN Link down debounce timer stopped and link is down
```

```
Jan 21 05:48:37 2024 00993003 Ethernet1/5 ---- DOWN Link down debounce timer started(0x40e50006)
```

```
Jan 21 05:45:14 2024 00432606 Ethernet1/5 10G UP SUCCESS(0x0)
```

### ASIC 이벤트 확인

이러한 이벤트는 각 링크 이벤트에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

<#root>

```
N9K-C93180YC-FX# attach module 1
```

```
module-1# show hardware internal tah link-events fp-port 5
```

```
324) Jan 21 05:48:37 2024 uSec 992843: Fp 5 : tahusd_isr.c #8469
```

```
Port Down with an ASIC interrupt
```

```
----- ASIC MAC/PCS/Serdes REGS (Mac Channel 0) -----
```

```
Link flapped due to Local Fault, check peer
```

```
>>>Local Fault means the local
```

device detected the issue on the receive path.

>>>

Remote Fault means a Local Fault is detected across the link.

Intr Regs 00:0x0000, 01:0x0000, 02:0x0000, 03:0x0010, 07:0x0000, 11:0x0000, 15:0x0000  
sts2.bercount : 0x0f00 sts2.errorredblocks : 0x0000  
bercounthi : 0x0000 errorredblockhi : 0x0000  
counters0.syncloss : 0x0001 counters0.blocklockloss: 0x0001  
counters1.highber : 0x0000 counters1.vlderr : 0x0000  
counters2.unkerr : 0x0012 counters2.invlerr : 0x0000

| 오류 코드                   | 설명                        |
|-------------------------|---------------------------|
| sts2.errorredblocks     | 오류가 발생한 블록(상위 비트)을 계산합니다. |
| sts2.bercount           | 잘못된 동기화 헤더(하위 비트)를 계산합니다. |
| 베룬티                     | 잘못된 동기화 헤더(상위 비트)를 계산합니다. |
| 에로레드블락히                 | 오류가 발생한 블록(상위 비트)을 계산합니다. |
| counters0.syncloss      | 동기화 손실                    |
| counters0.blocklockloss | 블록 잠금 손실                  |
| counters1.highber       | 높은 BER                    |
| 카운터1.vlderr             | 유효한 오류                    |
| 카운터2.unkerr             | 알 수 없는 오류                 |
| counters2.inblerr       | 잘못된 오류                    |

양쪽에서 DOM(Digital Optical Monitoring) 정보 확인

이 출력에는 여러 SFP(Small Form-factor Pluggable) 정보가 있습니다. 값이 SFP 진단에서 허용되는 범위를 벗어나는 경우 SFP는 손상될 가능성이 있는 구성 요소로 간주되어 교체해야 합니다. 이 예에서는 모든 것이 제대로 되어 있습니다.

<#root>

N9K-C93180YC-FX# show interface e1/5 transceiver details

Ethernet1/5  
transceiver is present  
type is 10Gbase-SR >>>SFP type  
name is CISCO-OPLINK >>>SFP vendor  
part number is TPP4XGDS0CCISE2G  
revision is 02  
serial number is OPMXXXXXXXX >>>SFP SN  
nominal bitrate is 10300 MBit/sec >>>SFP bitrate  
Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 82 m  
Link length supported for 62.5/125um fiber is 26 m  
Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 300 m  
cisco id is 3  
cisco extended id number is 4  
cisco part number is 10-2415-03  
cisco product id is SFP-10G-SR >>>SFP PID  
cisco version id is V03

SFP Detail Diagnostics Information (internal calibration)

| Current Measurement      | Alarms   |            | Warnings  |           |
|--------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
|                          | High     | Low        | High      | Low       |
| <b>Temperature</b>       |          |            |           |           |
| 36.52 C                  | 75.00 C  | -5.00 C    | 70.00 C   | 0.00 C    |
| <b>Voltage</b>           |          |            |           |           |
| 3.28 V                   | 3.63 V   | 2.97 V     | 3.46 V    | 3.13 V    |
| <b>Current</b>           |          |            |           |           |
| 6.61 mA                  | 12.00 mA | 0.50 mA    | 11.50 mA  | 1.00 mA   |
| <b>Tx Power</b>          |          |            |           |           |
| -2.70 dBm                | 1.99 dBm | -11.30 dBm | -1.00 dBm | -7.30 dBm |
| <b>Rx Power</b>          |          |            |           |           |
| -2.40 dBm                | 1.99 dBm | -13.97 dBm | -1.00 dBm | -9.91 dBm |
| Transmit Fault Count = 0 |          |            |           |           |

Note: ++ high-alarm; + high-warning; -- low-alarm; - low-warning  
peer side information is snipped.

## 교체 테스트 및 결함 부품 교체

이전 검사에서 모든 것이 정상으로 나타나면 결함 부분을 좁히는 스왑 테스트가 필요합니다. 스왑 테스트는 한 번에 한 구성 요소를 변경하고 다른 구성 요소는 변경하지 않는 방식으로 수행할 수 있습니다. 결국, 특정 결함이 있는 부품이 교체된 후 링크가 안정화됩니다.

## 관련 정보

[Nexus 9000 데이터시트](#)

[Nexus 9000 인터페이스 컨피그레이션 가이드](#)

[Nexus 9000 Series NX-OS Platform Insights Engine 가이드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.