

CSCvd61441: SX500 DHCP-serviceklokken bij configuratie van ACL

Samenvatting

De dienst van DHCP faalt wanneer het registreren op ACL op een interface van VLAN wordt toegepast. Dit is DHCP-relais of -server.

Datum geïdentificeerd

16 maart 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

| | |
|-------|----------|
| | |
| SG500 | 1.4.7.06 |

Beschrijving van uitgifte

DHCP-relais werkt niet meer op SG500 wanneer ACL-loggen is geconfigureerd. Hieronder staat de configuratie van het voorbeeld ACL:

Uitgebreid voorbeeldACL-toeganglijst
alle prioritare zwaartepunten 2000-logingbestanden overslaan
!

Het relais faalt bij toepassing van ACL op een interface.

!
interface VLAN 3
ip-adres 10.10.30.2 255.255.255.192
IP dhcp relais
Invoervoorbeeld voor servicemoduleACL

Werken

Verwijder loginvoer uit de ACL-vergunningsverklaring:

```
SG500# permit ip any any ace-priority 2000
```