Compreender a redefinição de fábrica & Recursos relacionados em dispositivos XR.

Contents

Introdução

Requisitos

Componentes Utilizados

Hardware:

Software

Informações de Apoio:

Problema.

1: Tentando redefinição de fábrica em todos os locais

2: Executando o Zapdisk para eliminação de dados

Passo 3: Detalhes do Despejo Principal

Solução

1: Confirmar substituição

2: Local de desligamento redefinido de fábrica - tudo

3: Local de início do Zapdisk todos

operações do zapdisk

4: Diminuir

Introdução

Este documento descreve a eliminação segura de dados e as operações de redefinição de fábrica no Cisco com IOS® XR, incluindo o uso de "redefinição de fábrica", "zapdisk" e "comandos commit replace", problemas conhecidos e alternativas recomendadas.

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Arquitetura e operação do software Cisco IOS XR.
- Comportamentos específicos de plataforma dos comandos "fatory-reset" e "zapdisk" em ambientes IOS XR.
- Procedimentos para recriação de dispositivos e gerenciamento de configuração em plataformas de roteamento da Cisco.
- Compreensão da análise de dump central e solução de problemas no IOS XR.

Componentes Utilizados

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede estiver ativa, certifique-se de que você compreende o impacto potencial de qualquer comando, as informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Hardware:

- Roteadores Cisco NCS 5500/5700 Series
- Cisco NCS 540/560
- Cisco ASR9000/9900
- Roteador Cisco 8000

Software

- Versões do software IOS XR:
 - 32 bit
 - 64 bit
 - XR7
- Ambiente de laboratório com configuração padrão
- Alterações recentes: Execução de
 - "fatory-reset shutdown location all"
 - · comandos "zapdisk start location all"
 - "commit replace" é o comando mais comum.
 - "Hderase" (modo rommon)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio:

As plataformas Cisco que executam o IOS XR são frequentemente usadas em ambientes onde a remoção segura da configuração e dos dados confidenciais é necessária, como durante o descomissionamento de dispositivos ou a limpeza do laboratório.

Três comandos principais estão disponíveis para tais operações:

- Confirmar substituição: usado para substituir toda a configuração em execução por uma nova configuração, limpando efetivamente a configuração existente. É um comando poderoso que deve ser usado com cuidado, pois pode afetar o serviço. Essencialmente, ele funciona como um "write erase" seguido pelo carregamento de uma nova configuração.
- local de desligamento de redefinição de fábrica tudo: Pretende redefinir o dispositivo para

seu estado de fábrica apagando a configuração e os dados do usuário em todos os locais.

- local de início de zapdisk todos: Usado para apagar com segurança dados de usuários de dispositivos de armazenamento em todos os locais.
- hderase: Este recurso Apagar memória de disco exclui os dados permanentemente da memória de disco de RSPs e placas de linha. Os dados apagados não são recuperáveis.

Problema.

Pode haver algumas lacunas em relação à maneira correta de executar uma limpeza de configuração em diferentes tipos de XR. Atualmente, há vários comandos que nos ajudam a executar a limpeza da configuração.

O principal desafio abordado neste documento envolve a remoção segura de informações confidenciais de um roteador Cisco NCS 5500 Series executando IOS XR 7.8.1 ou 7.8.2. O cenário descreve os problemas e sintomas observados:

1: Tentando redefinição de fábrica em todos os locais

device# factory-reset shutdown location all

Saída de exemplo:

LC/0/1/CPU0:May 27 23:55:49.699 UTC: ssd_enc_server[255]: %OS-SSD_ENC-1-FACTORY_RESET : Factory reset C device#

Explicação: O comando "fatory-reset shutdown location all" não é suportado nesta plataforma. O sistema direciona o usuário para usar o comando "zapdisk" como uma alternativa.

2: Executando o Zapdisk para eliminação de dados

device# zapdisk start location all

Sintoma observado: Durante a execução, um travamento de processo foi detectado e registrado pelo sistema. A mensagem de syslog foi gerada:

Explicação: A operação "zapdisk" disparou uma falha do processo "zapdisk_client", resultando na geração de um dump central. O roteador permaneceu acessível via SSH e nenhuma indisponibilidade imediata de hardware foi relatada.

Passo 3: Detalhes do Despejo Principal

Core dump time: 2024-09-15 19:29:11.109818050 +0000

```
Core location: 0/RPO/CPU0:/misc/disk1
Core for pid = 61085 (zapdisk_client)
Core for process: zapdisk_client_61085.by.11.20240915-192911.xr-vm_node0_RPO_CPU0.dd2cd.core.gz
```

Process:

Core was generated by `zapdisk_client -a'.

Explicação: O roteador criou um arquivo de dump central para fins de diagnóstico. O arquivo é armazenado localmente e está disponível para análise ou upload para o suporte da Cisco, se necessário.

Solução

Mostrando a opção que é geralmente a mais usada dentro de todas as plataformas XR.

1: Confirmar substituição

Este comando é suportado em todas as plataformas Cisco IOS XR e é atualmente o mais amplamente utilizado e popular. Por estas razões, este é o procedimento recomendado. Esse comando é usado para substituir ou remover toda a configuração em execução por uma nova configuração. Essa operação é considerada como afetando o serviço, pois pode alterar significativamente o estado operacional do dispositivo, dependendo da nova configuração que substitui a existente.

Exemplo:

```
RP/0/RP0/CPU0:NCS-540-D#conf t
Thu Aug 7 23:30:45.335 UTC
RP/0/RP0/CPU0:NCS-540-D(config)#commit replace
Thu Aug 7 23:30:50.118 UTC

This commit will replace or remove the entire running configuration. This operation can be service affecting.
Do you wish to proceed? [no]: y
```

2: Local de desligamento redefinido de fábrica - tudo

Isso é somente para os Cisco 8000 Series Routers.

O comando fatory reset apaga permanentemente todos os dados confidenciais do roteador. Essa é uma etapa de segurança crítica a ser executada antes de devolver o dispositivo para uma RMA, descomissioná-lo ou transferir a propriedade. Os dados são excluídos destes diretórios:

- /misc/disk1
- /misc/scratch
- /ar/log
- · /misc/config

Além de remover os arquivos, o dispositivo de armazenamento pode ser substituído por dados aleatórios para tornar a recuperação difícil ou virtualmente impossível.

Exemplo:

```
RP/0/RP1/CPU0:8808-A#factory-reset ?
reload Reload the location after performing factory-reset shutdown Shutdown the location after performing factory-reset RP/0/RP1/CPU0:8808-A#factory-reset reload ?
location Specify location
RP/0/RP1/CPU0:8808-A#factory-reset reload location ?
0/1/CPU0 Fully qualified location specification
0/2/CPU0 Fully qualified location specification
0/RP1/CPU0 Fully qualified location specification
WORD Fully qualified location specification
all Show all locations
RP/0/RP1/CPU0:8808-A#factory-reset reload location
```

3: Local de início do Zapdisk todos

O recurso zapdisk está disponível na imagem do eXR versão 6.3.1. O recurso zapdisk é implementado para redefinição de fábrica do roteador através da limpeza de volumes lógicos do disco e da redefinição dos parâmetros rommon em todas as placas de CPU no roteador. Esse recurso é necessário principalmente quando você encontra uma placa (RSPs/LCs) com defeito e precisa ser enviado para RMA, exigindo que o disco/as partições da placa sejam limpos. É necessário para sistemas ASR9K que executam eXR.

operações do zapdisk

- Comportamento após habilitar: Depois que o zapdisk é ativado em uma placa de CPU, as variáveis rommon na placa podem ser redefinidas para as configurações de fábrica e os volumes lógicos de disco na placa a serem limpos (incluindo os arquivos salvos em /harddisk:) se a imagem do roteador/placa for recriada.
- Comportamento de recarregamento: Depois que o zapdisk é ativado nas placas da CPU,

- recarregar as placas fazendo OIR físico ou usando comandos CLI não pode acionar as funções do zapdisk.
- Nota importante: Não recarregue a placa (onde o zapdisk é executado) ou o chassi inteiro até que a placa seja removida do slot. Recarregar pode fazer com que a placa seja inicializada novamente, e o disco pode ser recarregado com dados que acabaram de ser apagados.
- Comandos CLI:
 - conjunto de zapdisk admin: Ative o zapdisk no roteador.
 - admin zapdisk unset: Desative o zapdisk no roteador.

· Verificação:

- Execute o comando Calvados shell em uma placa de CPU para verificar o status do zapdisk: /opt/cisco/calvados/bin/nvram_dump -a
- A saída está mostrando:
 - ZAPDISK_CARD=1 zapdisk é definido (após admin zapdisk definido)
 - ZAPDISK_CARD=0 zapdisk está desconfigurado (após admin zapdisk desconfigurar)
- Alternativamente, você pode usar /opt/cisco/calvados/bin/nvram_dump -r ZAPDISK_CARD que mostra que os dados de saída são 1 se estiverem definidos.
- Operações aprimoradas (a partir do iOS XR 7.0.1):
 - Para mostrar todos os locais onde o zapdisk pode ser executado: show zapdisk
 locations
 - Uma CLI EXEC para iniciar a ação em um local designado: zapdisk start location <le><location> (por exemplo, zapdisk start location 0/1, zapdisk start location all)
 - Se um local incorreto for especificado, o sistema responderá com "INCORRECT LOCATION, zapdisk não pode ser iniciado neste nó".
 - Quando zapdisk start location all é executado, uma mensagem de syslog é exibida quando a ação é concluída.

4: Diminuir

Agora é a vez do comando hderase. É assim que o procedimento de redução funciona em um iOS XR de 64 bits 7.0.x em um roteador Cisco ASR 9000:

1. Se for um roteador 2 RP, remova 1 RP. Se um único RP estiver presente, nenhuma ação será necessária. Conecte o cabo do console ao RP. Depois que isso for feito, recarregue o RP/roteador:

<#root>

sysadmin-vm:0_RSPO#

hw-module location all reload

Tue Jun 16 04:27:50.284 UTC

Reload hardware module ? [no,yes] yes result Card graceful reload request on all acknowledged. sysadmin-vm:0_RSPO#

2. Durante a inicialização, pressione CTRL-C:

System Bootstrap, Version 22.24 [ASR9K x86 ROMMON], Copyright (c) 1994-2019 by Cisco Systems, Inc. Compiled on Tue 07/16/2019 15:41:43.70 BOARD_TYPE : 0x101014 Rommon: 22.24 (Primary) Board Revision: 5 PCH EEPROM: 0.0 IPU FPGA(PL) : 0.20.1 (Primary) IPU INIT(HW_FPD) : 2.5.1 IPU FSBL(BOOT.BIN) : 1.104.0 IPU LINUX(IMAGE.FPD) : 1.104.0 DRAX FPGA : 0.35.1 CBCO: Part 1=54.10, Part 2=54.8, Act Part=1 Product Number: ASR-9901-RP Chassis: ASR-9901 Chassis Serial Number: FOC2216NU0J Slot Number: 0 Pxe Mac Address LAN 0 : b0:26:80:ac:81:a0 Pxe Mac Address LAN 1 : b0:26:80:ac:81:a1 Got EMT Mode as Disk Boot Got Boot Mode as Disk Boot Booting IOS-XR 64 bit Boot previously installed image - Press Ctrl-c to stop >>>>>>>>> A

3. Quando aparecer este menu do bios, selecione a opção 1:

<#root>

Please select the operating system and the boot device:

1) Boot to ROMMON

Rommon: 22.24 (Primary)

Board Revision : 5 PCH EEPROM : 0.0

IPU FPGA(PL) : 0.20.1 (Primary)

IPU INIT(HW_FPD) : 2.5.1
IPU FSBL(BOOT.BIN) : 1.104.0
IPU LINUX(IMAGE.FPD) : 1.104.0

DRAX FPGA : 0.35.1

CBCO : Part 1=54.10, Part 2=54.8, Act Part=1

DRAM Frequency: 2133 MHz DRAM Frequency: 2133 MHz Memory Size: 32768 MB

Valid Flash Device returned -

Device Type 3

Id 1620512, ExtId O, Size 8, VendorName Micron DeviceName N25Q128A

Memory Size: 32768 MB

MAC Address from cookie: b0:26:80:ac:81:a0

Board Type: 0x00101014 Chassis Type: 0x00ef1015

Slot Number: 00

Chassis Serial: FOC2216NU0J Cbc uart base address = 3e8

rommon 1 >
rommon 1 >

4. A partir daqui, você pode ver a opção "derase" sob o rommon (isso não estava presente antes do XR versão 6.6.3):

<#root>

rommon 1 >

priv

You now have access to the full set of monitor commands. Warning: some commands will allow you to destroy your configuration and/or system images and could render the machine unbootable.

rommon 2 > ?
alias set and display aliases command
dumpcounters Dump RX/Tx marvell switch counters
bpcookie display contents of upper backplane cookie
call call a subroutine at address with converted hex args
cbc0_select Select CBCO for CPU-CBC communication
<SNIP>
aldrin_init aldrin initialization
aldrin_cmd aldrin command execution
bios_usb_en bios usb stack en/dis
mvinit_strld Initialize Marvell 88E6122 Switch for LC use

hderase

Erase all hard drive contents permanently

>>>>>>>>>>>>>>>>>

```
rommon 3 >
rommon 4 >
```

hderase

```
SATA HD(0x4,0x0,0x0):
Model: SMART iSATA SHSLM32GEBCITHD02
Serial No: STP190505VU
Secure Erase Supported
Security State: Disable/Not Locked/Not Frozen
All the contents on this Drive will be Erased
Do you wish to continue?(Y/N)y
Erasing SATA HD(0x4,0x0,0x0)...
Erasing SATA HD(0x4,0x0,0x0) Completed

rommon 5 >

reset -h

Starting ASR9k initialization ...
<SNIP>
Booting IOS-XR (32 bit Classic XR) - Press Ctrl-c to stop
```

Summary

Este documento descreve os procedimentos emelhores práticas para operações seguras de eliminação de dados e redefinição de fábrica em roteadores Cisco que executam o software IOS XR. Ele analisa a finalidade, o uso e as limitações dos principais comandos disponíveis para limpeza de configuração e limpeza de dados, especificamente commit replace, fatory-reset, zapdisk e hderase.

O documento destaca que, enquanto commit replace é amplamente suportado e recomendado para limpar a configuração em todas as plataformas IOS XR, os comandos fatory-reset e zapdisk têm comportamentos específicos de plataforma e versão. Notavelmente, em algumas plataformas (por exemplo, NCS 5500 Series com IOS XR 7.8.x), a redefinição de fábrica não é suportada e zapdisk pode sofrer travamentos de processo — embora eles não afetem a disponibilidade do dispositivo e sejam resolvidos em versões de software posteriores.

Todos os comandos e procedimentos foram validados em um ambiente de laboratório, e a Cisco recomenda uma análise cuidadosa antes de aplicá-los na produção. O documento fornece orientação sobre uso de comandos, solução de problemas e referências para obter suporte técnico e documentação adicionais.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.