

Erro de software 506

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Erro de software 506](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento explica o erro de software (swerr) 506, que pode ocorrer no IGX ou nos switch BXP.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no IGX e nos switch BXP.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Erro de software 506](#)

Um swerr 506 é registrado da rotina que livra a memória atribuída. Sua presença indica geralmente que o processo que livra a memória não é o processo que possui a memória. Depois que o erro é registrado, a memória está livrada.

O processo ID do proprietário da memória está no campo de dados. Este deve ser algum valor menos do que o número máximo de processos (indicados com o comando `dspprf`).

```
1.Error 506 00000006 3003BF4A PROT 8.1.1j 06/24/96 05:48:411
US 30374AE0 30 03 BF 4A 00 00 01 FA 00 00 00 06 30 1A 58 5E
Process ID Alloc Address
```

Este exemplo indica que o processo PROT está tentando à memória livre possuída pelo processo 6 (provavelmente SNMP). A primeira linha da descarga da pilha do detalhe mostra o processo ID (6) e o endereço da rotina que atribuiu a memória (301A585E).

Este é um processo válido ID e um endereço de memória válido para o espaço de código. Isto indica que o erro era registrado devido a um problema com a maneira que o software de switch segurou a propriedade da memória. Para tentar isolar o problema, você pode seguir a maneira que a memória atribuída foi segurada do endereço de alocação ao endereço de Free_mem. Se este problema é observado no campo, não é geralmente motivo de preocupação.

Se o processo ID no campo de dados não é um processo válido ID, o bloco de memória atribuído pode ter sido corrompido por uma memória overwrite. Este é um problema significativo, porque a memória overwrites pode causar a corrupção de memória. A corrupção de memória pode causar muitos problemas, incluindo os abortos 1M3. Veja este exemplo:

Log do software de placa do controle ativo

No.	Type	Number	Data(Hex)	PC(Hex)	PROC	SwRev	Date	Time
1.	Error	506	0000FDE2	3003C04C	NETW	8.1.18	10/28/96	23:05:27
2.	Abort	1000003	00000000	300156A0	NETW	8.1.18	10/28/96	23:05:27

Da pilha do aborto do detalhe:

```
1. Error 506 0000FDE2 3003C04C NETW 8.1.18 10/28/96 23:05:27
USP 30356568 30 03 C0 4C 00 00 01 FA 00 00 FD E2 00 00 2F 02
```

Este exemplo mostra que o processo ID (00 00 01 FÁ) e o endereço de alocação (00 00 2F 02) foi corrompido. É muito provável que a corrupção estende após o encabeçamento na área de dados do bloco de memória. É igualmente provável que o bloco de memória seguinte atribuído a este local de memória estará corrompido.

O bloco de memória da corrupção não pode ser determinado dos erros registrados por este evento. Um swerr 514, que esteja registrado quando o bloco que está excedido realmente é livrado, é exigido. A rede deve ser verificada para ver se há o swerr 514s que corrompe a bandeira inteira DEADFACE. (Refira o [erro de software 514](#).)

[Informações Relacionadas](#)

- [Guia para novos nomes e cores para produtos de switching WAN](#)
- [Transferências - Software de switching WAN \(clientes registrados somente\)](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)