

A linha de servidor na licença deve mandar o “this_host TODO O” Mensagem de Erro pesquisar defeitos para 7000 Series Switch do nexo

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve um problema encontrado quando você tenta instalar uma licença em um 7000 Series Switch do nexo de Cisco, e fornece uma solução ao problema.

Problema

Quando você tenta instalar uma licença em um 7000 Series Switch do nexo através do **comando license da instalação**, o interruptor retorna este erro:

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

Solução

Este erro indica que há um problema do formato com o arquivo de licença, geralmente com os caracteres faltantes da tecla semelhante a tecla ENTER. A fim de fixar este problema, edite o arquivo de licença com este procedimento:

1. Abra o arquivo do .lic com um editor de texto.
2. A cópia e cola os conteúdos de arquivo em um arquivo de texto novo.
3. Assegure-se de que o texto esteja similar formatado a este:

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
  VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>M9200FMS1K9-INTRL</SKU> \
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxx \
NOTICE="<LicFileID>xxxxxxxxxxxx</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
```

<PAK>xxxxxxxx</PAK> " SIGN=xxxxxxxx

Note: No software licenciar, as teclas semelhantes a tecla ENTER devem ser usadas após “ALGUNS” e “Cisco” antes que o “INCREMENTO” comece.

4. Salvar o arquivo como o tipo **todos os arquivos** (ANSI de codificação).
5. Copie o arquivo novo ao bootflash do interruptor, e tente instalá-lo outra vez com o **comando license da instalação**. **Note:** Com Software Release 6.2 e Mais Recente do sistema operacional do nexa (NX-OS), o interruptor corrigirá automaticamente o formato de arquivo de licença antes que continue com a instalação da licença quando o **comando license da instalação** está executado com a palavra-chave opcional do **formato**. Para mais detalhes, identificação de bug Cisco [CSCtq89835 da](#) referência - O arquivo de licença deve trabalhar mesmo se processado com um MAC.