

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Configuração no Cisco IOS gateway](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento discute como resolver os problemas que ocorrem quando você coloca chamadas externas de um telefone IP vídeo-permitido CallManager da Cisco através de um gateway H.323-configured que esteja conectado à rede telefônica pública comutada (PSTN). Estes problemas referem-se as imagens de Cisco IOS® que apoiam a versão 4 de H.323.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 1.x da vantagem da telefonia da vídeo Cisco (VT)
- Versão 4 de H.323

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Problema](#)

Se você executa o cliente da vantagem VT em um PC e tenta uma chamada externa através de um gateway de H.323, o atendimento pode falhar. Você vê uma liberação completa do gateway que é similar a este:

Os indicadores do campo IE como inválidos. Este IE pode consistir em muitos elementos de informação diferentes (IE) que descrevem as características e as capacidades de um atendimento particular. Por exemplo, um único mensagem setup contém mais de 15 IE diferentes, incluindo estes:

- Número da parte chamada
- Número do chamador
- Capacidade do portador
- Seleção do transit network
- Data e hora

A capacidade do portador IE é importante quando você endereça as edições em que a instalação é liberado devido aos índices inválidos. A capacidade do portador IE identifica as capacidades esse pedidos de chamada da rede. Também, a capacidade do portador IE transporta as características reais do atendimento ao dispositivo chamado e negocia-as entre ambos os dispositivos. Esta obrigação IE esta presente e válido no mensagem setup para que o atendimento suceda.

Neste caso, a capacidade do portador é $i = 0x8890A2$, que traduz a este:

- Recursos de transferência de informação? **Informação digital irrestrita**
- Modo de transferência? **Modo do circuito**
- Taxa de transferência de informação? **Multirateuma taxa base de 64 kbpsTaxa = 384 kbpsCanais B do == 6**
- Protocolo do Layer 1 da informação sobre o usuário? **H.221 e H.242**

A liberação é gerada porque CallManager da Cisco se ajusta - acima de um atendimento com as capacidades de vídeo permitidas, e do dispositivo de gateway da versão 4 de H.323 não pode aceitar o atendimento.

Solução

A ação alternativa a este problema é configurar a porta de voz do Cisco IOS gateway para ignorar capacidades de vídeo em uma tentativa de chamar para fora de um telefone IP vídeo-permitido ao PSTN através do Cisco IOS gateway de H.323.

Emita o **comando bearer-cap speech** sob a porta de voz. Este comando força os atendimentos para usar o áudio somente e permite que os atendimentos trabalhem. Este uso do áudio contorneia somente a má combinação das capacidades do portador.

Se um atendimento é através de um gateway de H.323 ao PSTN, os atendimentos video não são necessários. Conseqüentemente, não há nenhum problema com uma incapacidade da capacidade video do atendimento.

Configuração no Cisco IOS gateway


Esta seção fornece o exemplo de saída da configuração de Cisco IOS gateway.

```
IOSGateway#configure terminal IOSGateway(config)#voice-port 0:D IOSGateway(config-voiceport)#bearer-cap
?3100hz enable 3100hzspeech enable speechIOSGateway(config-voiceport)#bearer-cap speech !--- Output
suppressed.IOSGateway#show run !voice-port 0:Dbearer-cap Speech!
```

Nota: Se você executa o Cisco IOS Software Release 12.2(11)T, com que a versão 4 de H.323 é

executado em seu roteador, você pode igualmente experimentar o problema com NetMeeting de Microsoft Windows. Para detalhes, refira a identificação de bug Cisco [CSCdw49975](#) ([clientes registrados somente](#)).

Informações Relacionadas

- [TechNotes do projeto do Telefonia IP/Voz sobre IP \(VoIP\)](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte de Produtos de Comunicação de Voz e de IP](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#) 
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)