

# O TAC recomendou construções de AireOS

## Índice

[Introdução](#)

[Construções do agravamento/temporários da manutenção](#)

[Construções recomendadas TAC](#)

[AireOS 7.0](#)

[AireOS 7.4](#)

[AireOS 7.6](#)

[AireOS 8.0](#)

[AireOS 8.1](#)

[AireOS 8.2](#)

[AireOS 8.3](#)

[AireOS 8.4](#)

[AireOS 8.5](#)

[Note em FlexConnect com encenações especiais da Segurança](#)

[General AireOS Liberação Recomendação](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve a maneira em que os clientes podem encontrar o software o mais seguro do controlador do Wireless LAN disponível. O Cisco Wireless TAC (centro de assistência técnica) recomenda construções de AireOS de cada trem do software liberado de AireOS. Estas recomendações podem ser atualizadas numa base semanal.

Contribuído por Aaron Leonard, engenheiro de TAC da Cisco.

## Construções do agravamento/temporários da manutenção

Em alguns casos, a construção recomendada TAC pôde ser um íterim do agravamento ou da manutenção/build beta. Tais construções não estão disponíveis no CCO (cisco.com), mas têm correções de bug importantes (além do que está disponível no código CCO), e serão operacionais na produção em sites de cliente por diversas semanas.

Note que, em alguns casos, o beta/agravamento/configuração temporária conterà o apoio para características não-editados e/ou hardware. **O TAC não apoia características não-editados ou hardware** - até a versão oficial, tal apoio virá da unidade de negócio (BU).

Para características e Plataformas liberadas, estas construções são apoiadas inteiramente pelo TAC e pelo BU.

A fim pedir um TAC recomendou a configuração temporária do agravamento/manutenção, abre um caso tac Cisco em seu contrato do controlador do Wireless LAN.

## Construções recomendadas TAC

## AireOS 7.0

O TAC recomenda 7.0.252.0 (a liberação a mais atrasada CCO). Nenhuma 7.0 liberações mais adicionais são planejadas. O caminho de migração recomendado é a AireOS 8.0, se os suportes a hardware ele.

## AireOS 7.4

O TAC recomenda 7.4.150.0 (a liberação a mais atrasada CCO). Nenhuma 7.4 liberações mais adicionais são planejadas. O caminho de migração recomendado é a AireOS 8.0.

## AireOS 7.6

O TAC não recomenda nenhuma liberação de 7.6 CCO, e Cisco não planeia liberar any more 7.6 versões de manutenção no CCO. O caminho de upgrade recomendado para AireOS 7.6 clientes é a 8.0.

## AireOS 8.0

Para AireOS 8.0 clientes, TAC recomendam 8.0.140.0 ou 8.0.150.0.

- Os clientes com 1700/2700/3700 de Access point devem executar 8.0.150.0, ou o mais tarde 8.2/8.3, devido a [CSCus83638](#) (iluminação de rádio AP 5Ghz mas aceitação do cliente Assoc.)

## AireOS 8.1

8.1.131.0 é a versão de manutenção final de AireOS 8.1. O caminho de upgrade recomendado para AireOS 8.1 clientes é a 8.2.

## AireOS 8.2

Para as disposições que exigem novos recursos ou hardware, introduzido após 8.0, o TAC recomenda as liberações de 8.2.151.0 ou de 8.2.161.0. (Os clientes que usam a [encenação de FlexConnect 802.1X+NAC notável abaixo](#) devem executar 8.2.161.0 não 8.2.160.0.)

## AireOS 8.3

Para as disposições que exigem o apoio para novos recursos ou o hardware, introduzido após 8.2, TAC recomenda a liberação de 8.3.122.0, a não ser que na [encenação de FlexConnect 802.1X+NAC notável abaixo](#).

## AireOS 8.4

AireOS 8.4 é uma versão temporária sem a manutenção de planeamento. Todo o desenvolvimento que exigir as características post-8.3 ou o hardware deve executar 8.5 pelo

contrário.

## AireOS 8.5

Para as disposições que exigem o apoio para novos recursos e o hardware, introduzido após 8.3, AireOS 8.5.103.0 é liberações suportadas BU e TAC, mas deve ser evitado ao usar o switching local de FlexConnect nas [encenações notáveis abaixo](#). O TAC recomenda que os clientes que não exigem 8.4/8.5 características usam a construção 8.2 ou 8.3 a mais atrasada.

### Note em FlexConnect com encenações especiais da Segurança

As disposições com os IO AP que usam o switching local de FlexConnect devem estar cientes do seguinte:

- se usando Webauth na falha do filtro MAC, em um WLAN com Segurança L2, o erro [CSCve77722](#) é uma regressão que impacte 8.3.121.0, 8.4.100.0 e 8.5.103.0. [É fixado em 8.3.122.0.](#)
- se usando o 802.1X com ISE NAC, o erro [CSCvf52723](#) é uma regressão que impacte 8.2.160.0, 8.3.121.0 (e acima), 8.4.100.0 e 8.5.103.0. [É fixado em 8.2.161.0; para um reparo em trens mais atrasados, contato TAC.](#)

## General AireOS Liberação Recomendação

Para o general AireOS libere recomendações, veem:

- [Diretrizes para o boletim da migração do software release do Cisco Wireless](#)
- [Pesquisa do software](#)

## Informações Relacionadas

- Use o [TAC recomendou a linha de discussão de AireOS na](#) comunidade do apoio de Cisco
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)
- [Matriz de compatibilidade de software das soluções do Cisco Wireless](#) para obter informações sobre de que apoio das liberações que plataformas de hardware