

O TAC recomendou construções de AireOS

Índice

[Introdução](#)

[Construções do agravamento/temporários da manutenção](#)

[Construções recomendadas TAC](#)

[AireOS 7.0](#)

[AireOS 7.4](#)

[AireOS 7.6](#)

[AireOS 8.0](#)

[AireOS 8.1](#)

[AireOS 8.2](#)

[AireOS 8.3](#)

[AireOS 8.4](#)

[AireOS 8.5](#)

[AireOS 8.6](#)

[AireOS 8.7](#)

[AireOS 8.8](#)

[Mobility Express](#)

[Note em alterações de software da conformidade ETSI](#)

[Note em erros do AUXÍLIO](#)

[General AireOS Liberação Recomendação](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este original descreve a maneira em que os clientes podem encontrar o software o mais seguro do controlador do Wireless LAN disponível. O Cisco Wireless TAC (centro de assistência técnica) recomenda construções de AireOS de cada trem do software liberado de AireOS. Estas recomendações podem ser atualizadas numa base semanal.

Contribuído por Aaron Leonard, engenheiro de TAC da Cisco.

Construções do agravamento/temporários da manutenção

Em alguns casos, a construção recomendada TAC pôde ser um íterim do agravamento ou da manutenção/build beta. Tais construções não estão disponíveis no CCO (cisco.com), mas têm correções de bug importantes (além do que está disponível no código CCO), e serão operacionais na produção em sites de cliente por diversas semanas.

Note que, em alguns casos, o beta/agravamento/configuração temporária conterà o apoio para características não-editados e/ou hardware. **O TAC não apoia características não-editados ou hardware** - até a versão oficial, tal apoio virá da unidade de negócio (BU).

Para características e Plataformas liberadas, estas construções são apoiadas inteiramente pelo TAC e pelo BU.

A fim pedir um TAC recomendou a configuração temporária do agravamento/manutenção, abre um caso tac Cisco em seu contrato do controlador do Wireless LAN.

Cuidado: Se você está planejando promover AireOS WLC de um trem mais velho do código a uma versão recomendada e ter IO AP em seu desenvolvimento, olhe por favor este [artigo](#) antes de executar a elevação

Construções recomendadas TAC

AireOS 7.0

O TAC recomenda 7.0.252.0 (a liberação a mais atrasada CCO). Nenhuma 7.0 liberações mais adicional são planejadas. O caminho de migração recomendado é a AireOS 8.0, se os suportes a hardware ele.

AireOS 7.4

O TAC recomenda 7.4.150.0 (a liberação a mais atrasada CCO). Nenhuma 7.4 liberações mais adicional são planejadas. O caminho de migração recomendado é a AireOS 8.0.

AireOS 7.6

O TAC não recomenda nenhuma liberação de 7.6 CCO, e Cisco não planeia liberar any more 7.6 versões de manutenção no CCO. O caminho de upgrade recomendado para AireOS 7.6 clientes é a 8.0.

AireOS 8.0

Para AireOS 8.0 clientes, suportes de TAC 8.0.152.0. Nenhuma 8.0 liberações mais adicional são planejadas para o CCO.

- 8.0.150.0 e 8.0.152.0 são susceptíveis ao [problema dos erros do AUXÍLIO](#). Isto é fixado em 8.0MR5esc, disponível do TAC.

AireOS 8.1

8.1.131.0 é a versão de manutenção final de AireOS 8.1, e é adiado. O caminho de upgrade recomendado para AireOS 8.1 clientes é a 8.3 ou, se praticável, a 8.5.

AireOS 8.2

Para as disposições que exigem as características ou o hardware introduzidas após 8.0, suportes de TAC 8.2.170.0. 8.2.170.0 é complacente com a [atualização reguladora imperativa ETSI](#). Nenhuma 8.2 liberações mais adicional são planejadas.

- 8.2 liberações não são susceptíveis ao [problema dos erros do AUXÍLIO](#).

AireOS 8.3

Para as disposições que exigem as características ou o hardware introduzidas após 8.2, o TAC recomenda 8.3.143.0. A liberação de 8.3.143.0 substitui 8.3.141.0 e versões anterior a fim seguir com a [atualização reguladora imperativa ETSI](#).

Por favor esteja ciente que, se 8.3.14x.0 sendo executado em AP2802/3802, você são prováveis ver mensagens de registro CDP-4-DUPLEX MISMATCH do Switches dos AP. Estes Mensagens de Erro são especulativos e podem com segurança ser ignorados ([CSCvi02106](#)). [Para mais informação, veja o Field Notice](#).

Nenhuma 8.3 liberações são susceptíveis ao [problema dos erros do AUXÍLIO](#), embora umas imagens de 8.3 agravamentos sejam.

AireOS 8.4

AireOS 8.4 é uma versão temporária sem a manutenção de planeamento, e é adiado. Todo o desenvolvimento que exigir as características post-8.3 ou o hardware deve executar 8.5 pelo contrário.

AireOS 8.5

O TAC recomenda AireOS 8.5.135.0, que é complacente com a [atualização reguladora imperativa ETSI](#). Os clientes que não exigem nenhuma características post-8.5 ou hardware devem ficar com o trem 8.5.

AireOS 8.6

AireOS 8.6.101.0 é uma versão temporária sem a manutenção de planeamento, e é adiado. Os clientes que exigem os novos recursos que são não disponíveis em 8.5 precisarão de executar 8.7.

AireOS 8.7

AireOS 8.7.106.0 é uma liberação suportada BU e TAC, e é complacente com a [atualização reguladora imperativa ETSI](#). 8.7 são uma versão temporária sem a manutenção de planeamento. Os clientes que exigem os novos recursos que são não disponíveis em 8.5 precisarão de executar 8.7 ou 8.8.

AireOS 8.8

AireOS 8.8.100.0 é uma liberação suportada BU e TAC.

[Mobility Express](#)

Para disposições expressas da mobilidade, o TAC recomenda usar a liberação de 8.5.135.0.

Note em alterações de software da conformidade ETSI

Em junho 2018, Cisco emitiram liberações novas de AireOS 8.2, 8.3, 8.5 e 8.7, para seguir com os regulamentos novos ETSI. Veja [este artigo](#).

Note em erros do AUXÍLIO

- Em AP com muitos eventos vagueando do cliente, após alguma hora, as tentativas da associação podem ser rejeitadas com estado 17, e erros do AUXÍLIO (“todo o SIDA está no uso” ou da “o identificador associação... é já dentro uso”)
Isto é fixo através de [CSCve81314](#) (modo local AP) e de [CSCve81269](#) (FlexConnect AP). Os reparos estão disponíveis em mais finais de 8.3, e em 8.5 e acima.
8.2 não são susceptíveis a estes erros.
as imagens 8.0MR5esc com os reparos estão disponíveis do TAC mediante solicitação. Mais detalhes no [Field Notice](#)

General AireOS Liberação Recomendação

Para o general AireOS libere recomendações, veem:

- [Diretrizes para o boletim da migração do software release do Cisco Wireless](#)
- [Software Research](#)

Informações Relacionadas

- Use o [TAC recomendou a linha de discussão de AireOS na](#) comunidade do apoio de Cisco
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)
- [Matriz de compatibilidade de software das soluções do Cisco Wireless](#) para obter informações sobre de que apoio das liberações que plataformas de hardware