

# Содержание

[Введение](#)

[Почему видео иногда отбрасывается между MGC Polycom и VCR IP Codian или MCU во время вызова?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

### **Вопрос. Почему видео иногда отбрасывается между MGC Polycom и VCR IP Codian или MCU во время вызова?**

О. Если у вас есть и H.263 и H.264, включенный на MCU или VCR IP - и Видео набор оптимизации размера передачи к Динамическому кодеку и разрешению - когда VCR MCU или IP пытается изменить кодек, это заставляет MGC Polycom отбрасывать видео и сообщать о состоянии соединения вторичного устройства.

Для решения этой проблемы, на MCU переходят к **Параметрам настройки>, Соединения** и на VCR IP переходят к **Параметрам настройки> Соединения**, затем устанавливают Видео оптимизацию размера передачи в Динамическое разрешение только.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)