

Устранение неисправностей при сбое системы Catalyst 6000/6500

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Сбои, связанные с модулем управления](#)

[Система возвращается в режим ROMmon при включении \(прерывание процессора коммутации\)](#)

[Принудительный программный аварийный останов в системе](#)

[Система возвращается в режим ROMmon; причина перезагрузки неизвестна](#)

[%PM SCP-1-LCP FW ERR](#)

[%SYSTEM CONTROLLER-3-FATAL](#)

[Сбой модуля супервизора из-за неисправного вентилятора](#)

[Самопроизвольный сброс или перезагрузка коммутатора](#)

[Модуль, оснащенный DFC, имеет собственную кнопку сброса](#)

[Сбой, вызванный загрузкой с неверного устройства](#)

[CONST DIAG-2-HM SUP CRSH](#)

[Драйвер EARL: сбой lyra_purge_search:process_push_event_list](#)

[Запрос SNMP при обновлении ROMmon приводит к аварийному завершению работы коммутатора](#)

[%Error Opening Bootflash:Crashinfo \(File Not Found\)](#)

[Сбои, связанные с модулем MSFC](#)

[Система получает исключение, связанное с ошибкой шины](#)

[Система получает исключение, связанное с контролем четности кэш-памяти](#)

[Прочие ошибки, связанные с контролем четности](#)

[%MISTRAL-3-ERROR](#)

[Общий порядок диагностики для коммутаторов под управлением CatOS](#)

[Санитарная проверка в коде CatOS](#)

[Восстановление коммутаторов Catalyst при сбое во время первоначальной загрузки CatOS](#)

[Извлечение информации из файла Crashinfo](#)

[Поиск и устранение неполадок на основе сообщений об ошибках](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

В этом документе поясняется диагностика аварийных завершений процессора коммутации

(SP) модуля Supervisor Engine и платы функций многоуровневой коммутации (MSFC) процессора маршрутизации (RP) в коммутаторах Cisco Catalyst серий 6000/6500.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Приводимая в настоящем документе информация относится к модулям управления и платам MSFC коммутаторов Cisco Catalyst серий 6000/6500.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Сбои, связанные с модулем управления

Система возвращается в режим ROMmon при включении (прерывание процессора коммутации)

Коммутатор Catalyst 6500/6000 с регистром конфигурации SP, разрешающим прерывание, например 0 x 2, получая сигнал прерывания с консоли, входит в режим диагностики ROMmon. Происходит системный сбой.

Следующий пример выходных данных коммутатора показывает, что вошел в диагностический режим ROMmon по сигналу прерывания консоли процессора коммутации.

Примечание: Регистр Настройки протокола маршрутизации является 0x2102.

```
6500_IOS#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-PS-M), Version 12.1(13)E14, EARLY DEPLOYMENT
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 30-Mar-04 01:56 by pwade
Image text-base: 0x40008C00, data-base: 0x417A6000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(4r)E, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-PS-M), Version 12.1(13)E14, EARLY DEPLOYMENT
RELEASE SOFTWARE (fc1)

6500_IOS uptime is 31 minutes
Time since 6500_IOS switched to active is 31 minutes
System returned to ROM by power-on (SP by abort at PC 0x601061A8)
System image file is "slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14"

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 227328K/34816K bytes of memory.
Processor board ID SAD053701CF
R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Last reset from power-on
X.25 software, Version 3.0.0.
Bridging software.
1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
192 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2102
```

Решением является перенастройка регистра конфигурации и перезагрузка системы. Выполните следующие действия:

1. В режиме глобальной конфигурации, проблема [config-register](#) Команда [0x2102](#) и набор регистр конфигурации к **0x2102** и для RP и для SP.

```
6500_IOS#config terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
6500_IOS(config)#config-register 0x2102  
6500_IOS(config)#end
```

2. [При следующей перезагрузке проверьте значение регистра конфигурации командой `show bootvar`.](#)

```
6500_IOS#show bootvar  
BOOT variable = slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14,1  
CONFIG_FILE variable =  
BOOTLDR variable =  
Configuration register is 0x2102
```

3. [Введите команду `remote command switch show bootvar`, чтобы проверить, не изменился ли также регистр конфигурации на SP.](#)

```
6500_IOS#remote command switch show bootvar  
  
6500_IOS-sp#  
BOOT variable = slot0:c6sup12-ps-mz.121-13.E14,1  
CONFIG_FILE variable =  
BOOTLDR variable =  
Configuration register is 0x2 (will be 0x2102 at next reload)
```

4. Перезагрузите коммутатор для того, чтобы новое значение регистра конфигурации SP вступило в силу.

```
6500_IOS#reload
```

Примечание: Можно выполнить [команду `copy running-config startup-config`](#) на этом этапе для сохранения конфигурации. Однако этот шаг необязателен, поскольку установка регистра конфигурации не является частью начальной или рабочей конфигурации.

Принудительный программный аварийный останов в системе

При выполнении процедуры восстановления пароля на модуле Supervisor Engine 720 может произойти сбой коммутатора при вводе последовательности прерывания для доступа к консоли процессора маршрутизации.

```
6500_IOS#reload
```

Чтобы предотвратить сбой модуля при восстановлении пароля, используйте следующую альтернативную методику восстановления пароля:

1. Нажмите клавишу Break на клавиатуре терминала, как только RP получит управление портом консоли.

На Catalyst 6500 под управлением ПО Cisco IOS® сначала загружается SP. Затем он передает управление процессору маршрутизации (RP). После того как RP получает контроль, необходимо инициировать последовательность прерывания. В момент появления следующего сообщения RP уже получил управление портом консоли. (Не инициируйте последовательность прерывания до появления следующего сообщения):

6500_IOS#**reload**

Совет: См. [Стандартные сочетания клавиш для прерывания Во время Восстановления пароля](#) для сочетаний клавиш.

2. [В течение 10 секунд введите команду confreg 0x2142 в приглашение rommon 1> для загрузки из флэш-памяти без загрузки конфигурации.](#)
3. Перезагрузите коммутатор и продолжайте настройку нового пароля.
4. [В режиме глобальной конфигурации выполните команду config-register 0x2102 или восстановите иное исходное значение. Эта проблема документирована в описании идентификатора ошибки Cisco CSCec36997 \(только для зарегистрированных пользователей\).](#)

Система возвращается в режим ROMmon; причина перезагрузки неизвестна

Коммутаторы Cisco Catalyst 6000/6500 могут неожиданно перезагружаться по неизвестным причинам. В выходных данных команды `show version` присутствует сообщение об ошибке следующего вида:

6500_IOS#**reload**

[Эта проблема документирована в описании идентификатора ошибки Cisco CSCef80423 \(только для зарегистрированных пользователей\).](#) Для устранения этой проблемы обновите коммутатор до последнего выпуска программного обеспечения Cisco IOS, в котором данная ошибка отсутствует.

%PM_SCP-1-LCP_FW_ERR

Это сообщение указывает на то, что микропрограмма указанного модуля обнаружила ошибку контроля четности. Система автоматически перезапускает данный модуль для восстановления. В этом модуле также отображается файл `crashinfo`. Сообщение об ошибке может быть вызвано переходными явлениями или аппаратным сбоем. Если сообщение об ошибке возникло только однократно, причиной могут быть переходные явления. Такие ошибки автоматически устраняются системой. Признак ошибки контроля четности —

CPO_ECC в кэш-памяти. Код исправления ошибок (ECC) указывает на исправление ошибки контроля четности самой системой.

Существует два вида ошибок контроля четности:

- **Программные ошибки четности**

Эти ошибки возникают при изменении логических уровней от разовых возмущений (Single Event Latch up, SEL) в микросхеме. Будучи связаны с центральным процессором, такие ошибки или приводят к сбоям системы (если они возникли на участке, не подлежащем восстановлению), или они вынуждают другие системы выполнять восстановление (например, система CyBus перезагружается, если ошибка произошла в пакетной памяти (MEMD)). В случае единичной ошибки четности нет необходимости заменять модуль или другие компоненты.

- **Аппаратные ошибки четности**

Эти ошибки происходят в случае сбоев микросхемы или платы, повреждающих данные. В этом случае следует переустановить или заменить соответствующий компонент (как правило, микросхему памяти или плату). Если по одному и тому же адресу происходит несколько ошибок четности, это аппаратная ошибка четности. Бывают более сложные случаи, которые трудно распознать. Как правило, если в отдельной области памяти за относительно короткий промежуток времени происходит несколько ошибок, это, скорее всего, аппаратная ошибка четности. Сообщение об ошибке будет иметь следующий вид:

```
6500_IOS#reload
```

Как показывают исследования, случайные ошибки четности встречаются в 10-100 раз чаще, чем систематические ошибки четности. Исходя из этого, компания Cisco настоятельно рекомендует дождаться аппаратной ошибки четности, прежде чем что-либо заменять. Это существенно уменьшит воздействие на сеть.

%SYSTEM_CONTROLLER-3-FATAL

Сообщение указывает, что системный контроллер обнаружил ошибку. Следует перезагрузить устройство. Если это сообщение возникнет снова, замените неисправную память или плату MSFC.

```
6500_IOS#reload
```

Сбой модуля супервизора из-за неисправного вентилятора

При отказе вентиляторного блока или выключении источника питания коммутаторы Cisco Catalyst с выпуском программного обеспечения Cisco IOS 12.1(19)E1 могут вызвать сбой модулей супервизоров. [Эта проблема документирована в описании идентификатора ошибки Cisco CSCeb51698 \(только для зарегистрированных пользователей\)](#). Обновите коммутатор до выпуска ПО Cisco IOS, не затрагиваемого этим дефектом.

Самопроизвольный сброс или перезагрузка коммутатора

[При подозрениях на самопроизвольную перезагрузку коммутатора выполните команду `show version`, чтобы проверить время работы коммутатора с момента последней перезагрузки. Выполните команду `show log` для просмотра журнала перезагрузок, как это показано в примере, приведенном ниже.](#) Просмотрите выходные данные этой команды, чтобы узнать, существуют ли записанные исключения.

```
sup2a> (enable) show version  
WS-C6506 Software, Version NmpSW: 6.3(10)  
  
!--- Output is suppressed. Uptime is 7 days, 4 hours, 27 minutes
```

```
sup2a> (enable) show log
```

```
Network Management Processor (ACTIVE NMP) Log:
```

```
Reset count: 1
```

```
Re-boot History: Jan 06 2003 10:35:56 0
```

```
Bootrom Checksum Failures: 0   UART Failures: 0  
Flash Checksum Failures: 0   Flash Program Failures: 0  
Power Supply 1 Failures: 0   Power Supply 2 Failures: 0  
Swapped to CLKA: 0         Swapped to CLKB: 0  
Swapped to Processor 1: 0   Swapped to Processor 2: 0  
DRAM Failures: 0
```

```
Exceptions: 0
```

```
Loaded NMP version: 6.3(10)  
Software version: slot0:cat6000-sup2.6-3-10.bin  
Reload same NMP version count: 1
```

```
Last software reset by user: 1/6/2003,10:35:35
```

```
EOBC Exceptions/Hang: 0
```

```
Heap Memory Log:
```

```
Corrupted Block = none
```

Выходные данные команды show log не содержат исключений программного обеспечения.

```
6 2003 .      Last software reset ( ).
```

Выходные данные команды show log содержат исключение, которое было записано во время последней перезагрузки.

```
esc-cat5500-b (enable) show log
```

```
Network Management Processor (STANDBY NMP) Log:
```

```
Reset count: 38
```

```
Re-boot History: Oct 14 2001 05:48:53 0, Jul 30 2001 06:51:38 0
```

```
Jul 28 2001 20:31:40 0, May 16 2001 21:15:39 0
```

```
May 02 2001 01:02:53 0, Apr 26 2001 21:42:24 0
```

```
Apr 07 2001 05:23:42 0, Mar 25 2001 02:48:03 0
```

```
Jan 05 2001 00:21:39 0, Jan 04 2001 4:54:52 0
```

```
Bootrom Checksum Failures: 0 UART Failures: 0
```

```
Flash Checksum Failures: 0 Flash Program Failures: 0
```

```
Power Supply 1 Failures: 4 Power Supply 2 Failures: 0
```

```
Swapped to CLKA: 0 Swapped to CLKB: 0
```

```
Swapped to Processor 1: 3 Swapped to Processor 2: 0
```

```
DRAM Failures: 0
```

```
Exceptions: 1
```

```
Loaded NMP version: 5.5(7)
```

```
Reload same NMP version count: 3
```

```
Last software reset by user: 7/28/2001,20:30:38
```

```
Last Exception occurred on Oct 14 2001 05:47:29 ...
```

```
Software version = 5.5(7)
```

```
Error Msg:
```

```
PID = 86 telnet87
```

```
EPC: 80269C44
```

```
!--- Output is suppressed.
```

Если коммутатор сообщает о таком программном исключении, выполните команду dir bootflash: показывает устройство загрузочной флэш-памяти MSFC (процессора маршрутизации [RP]), и команду **dir slavebootflash:** для проверки сбоя программного обеспечения. Выходные данные в этом разделе показывают, что информация о сбое была записана в загрузочной флэш-памяти RP. Убедитесь, что просматриваемые сведения относятся к последнему по времени сбою.

```
cat6knative#dir bootflash:
```

```
Directory of bootflash:/
```

```
 1  -rw-      1693168   Jul 24 2002 15:48:22  c6msfc2-boot-mz.121-8a.EX
 2  -rw-      183086    Aug 29 2002 11:23:40  crashinfo_20020829-112340
 3  -rw-     20174748   Jan 30 2003 11:59:18  c6sup22-jsv-mz.121-8b.E9
 4  -rw-         7146   Feb 03 2003 06:50:39  test.cfg
 5  -rw-      31288    Feb 03 2003 07:36:36  01_config.txt
 6  -rw-      30963    Feb 03 2003 07:36:44  02_config.txt
```


31981568 bytes total (9860396 bytes free)

Команда `dir sup-bootflash`: отображает загрузочную флэш-память модуля супервизора. **Можно также выполнить команду `dir slavesup-bootflash`:** для просмотра загрузочной флэш-памяти резервного модуля супервизора. В выходных данных команды содержатся сведения о сбое, записанные в загрузочной флэш-памяти модуля супервизора.

```
cat6knative11#dir sup-bootflash:
```

```
Directory of sup-bootflash:/
```

```
 1  -rw-   14849280   May 23 2001 12:35:09  c6sup12-jsv-mz.121-5c.E10
 2  -rw-     20176    Aug 02 2001 18:42:05  crashinfo_20010802-234205
```

!--- Output is suppressed.

[Если выходные данные команды указывают, что сбой программного обеспечения произошел в то время, когда коммутатор перегружился, следует обратиться в службу технической поддержки Cisco. Предоставьте выходные данные команд `show tech-support` и `show logging`, а также выходные данные файла `crashinfo`.](#)

Модуль, оснащенный DFC, имеет собственную кнопку сброса

Если модуль, оснащенный платой распределенной пересылки (DFC), сам выполнил перегрузку без вмешательства пользователя, проверьте загрузочную флэш-память платы DFC. Если имеется файл сведений об аварийных отказах, можно найти причину сбоя. *Выполнить команду `dir dfc#module_#-bootflash`:* для проверки файла сведений об аварийных отказах и времени его создания. *Если перегрузка DFC совпадает с временем создания файла `crashinfo`, выполнить команду `more dfc#module_#-bootflash:имя файла`. Либо передайте файл по протоколу TFTP на TFTP-сервер при помощи команды `copy dfc#модуль#-bootflash:имя-файла tftp`.*

```
cat6knative#dir dfc#6-bootflash:
```

```
Directory of dfc#6-bootflash:/
```

```
 1  ..   crashinfo 2B745A9A  C24D0   25   271437 Jan 27 2003 20:39:43 crashinfo_
    20030127-203943
```

После получения файла `crashinfo` соберите выходные данные команд `show logging` и `show tech` и за дальнейшим содействием обратитесь в Центр технической поддержки Cisco.

Сбой, вызванный загрузкой с неверного устройства

При загрузке с устройства, не перечисленного в таблице устройств, возникает сбой в модуле управления. Обновите коммутатор до выпуска ПО Cisco IOS 12.2(18r)SX05 или выше.

CONST_DIAG-2-HM_SUP_CRSH

Сообщения об ошибках:

```
%CONST_DIAG-2-HM_SUP_CRSH: Supervisor crashed due to unrecoverable errors,  
Reason: Failed TestSPRPInbandPing  
%CONST_DIAG-2-HM_SUP_CRSH: Standby supervisor crashed due to unrecoverable errors,  
Reason: Failed TestSPRPInbandPing
```

Причины и способы устранения:

- При повреждении записей таблицы TCAM может не проходить проверка SPRPInbandPing. Если проверка в составе обобщенной оперативной диагностики Cisco (GOLD) не пройдет в течение 10 раз подряд, то может произойти аварийное завершение работы модуля супервизора.

[Для устранения этой проблемы обновите ПО Cisco IOS до выпуска, не затронутого идентификатором ошибки Cisco CSCsc33990 \(только для зарегистрированных пользователей\).](#)

- Если на устройстве разрешен контроль состояния, и во время запуска настроена полная диагностика, то может произойти аварийное завершение работы модуля супервизора во время процесса загрузки.

Для некоторых проверок контроль состояния и полная диагностика являются взаимоисключающими. В качестве временного решения можно отключить любой из этих механизмов, в зависимости от потребностей.

Драйвер EARL: сбой lyra_purge_search:process_push_event_list

Коммутаторы Cisco Catalyst 6500/6000 могут неожиданно перезагружаться в ходе начальной загрузки. В журнале сбоев могут присутствовать системные сообщения, подобные следующим:

От активного модуля супервизора:

```
%SYS-SP-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 320000 bytes
failed from 0x40BCF26C, alignment 8
Pool: Processor Free: 75448 Cause: Not enough free memory
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "CEF process", ipl= 0, pid= 240
-Traceback= 40280AB4 40288058 40BCF274 40BE5660 40BE5730 4029A764 4029A750

%L2-SP-4-NOMEM: Malloc failed: L2-API Purge/Search failed. size req. 512

SP: EARL Driver:lyra_purge_search:process_push_event_list failed

%SCHED-SP-2-SEMNOTLOCKED: L2 bad entry (7fff/0) purge proc
attempted to unlock an unlocked semaphore
-Traceback= 402C202C 4058775C 4058511C 40587CB8
```

От резервного модуля супервизора:

```
%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 2920 bytes
failed from 0x40174088, alignment 8
Pool: Processor Free: 9544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "DiagCard2/-1", ipl= 0, pid= 154
-Traceback= 4016F7CC 40172984 40174090 4063601C 40636584 4062D194 4062ABD8 4062A9EC
4017E0B0 4017E09C

%L2-SP-STDBY-4-NOMEM: Malloc failed: L2-API Purge/Search failed. size req. 512

%SCHED-SP-STDBY-2-SEMNOTLOCKED: L2 bad entry (7fff/0) purge proc
attempted to unlock an unlocked semaphore
-Traceback= 4018A300 403F0400 403EDD7C 403F0A48

SP-STDBY: EARL Driver:lyra_purge_search:process_push_event_list failed

%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 1400 bytes
failed from 0x409928B4, alignment 8
Pool: Processor Free: 7544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "CEF LC Stats", ipl= 0, pid= 138
-Traceback= 4016F7CC 40172984 409928BC 409C5EEC 4098A5EC
```

Начиная с выпуска ПО Cisco IOS 12.2(17d)SXB, модуль Supervisor Engine 2 требует не менее 256 мегабайт динамической оперативной памяти. Если объем памяти вашего модуля супервизора составляет 128 МБ, то для устранения этой проблемы обновите память, установив не менее 256 МБ. [Дополнительные сведения см. в разделе Замечания к выпуску Cisco IOS 12.2SX на базе модулей управления Supervisor Engine 720, 32 и 2.](#)

Запрос SNMP при обновлении ROMMon приводит к аварийному завершению работы коммутатора

Коммутаторы Cisco Catalyst 6000/6500 могут неожиданно перезагружаться по неизвестным причинам.

```
%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 2920 bytes
failed from 0x40174088, alignment 8
Pool: Processor Free: 9544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "DiagCard2/-1", ipl= 0, pid= 154
-Traceback= 4016F7CC 40172984 40174090 4063601C 40636584 4062D194 4062ABD8 4062A9EC
4017E0B0 4017E09C
```

```
%L2-SP-STDBY-4-NOMEM: Malloc failed: L2-API Purge/Search failed. size req. 512
```

```
%SCHED-SP-STDBY-2-SEMNOTLOCKED: L2 bad entry (7fff/0) purge proc
attempted to unlock an unlocked semaphore
-Traceback= 4018A300 403F0400 403EDD7C 403F0A48
```

```
SP-STDBY: EARL Driver:lyra_purge_search:process_push_event_list failed
```

```
%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 1400 bytes
failed from 0x409928B4, alignment 8
Pool: Processor Free: 7544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "CEF LC Stats", ipl= 0, pid= 138
-Traceback= 4016F7CC 40172984 409928BC 409C5EEC 4098A5EC
```

Если во время обновления ROMMon система получает запрос SNMP, это может вызвать перезагрузку коммутатора.

Чтобы при обновлении ROMMon не происходила перезагрузка коммутатора, выполните следующую процедуру:

1. Отключите агент SNMP в коммутаторе.

```
%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 2920 bytes
failed from 0x40174088, alignment 8
Pool: Processor Free: 9544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "DiagCard2/-1", ipl= 0, pid= 154
-Traceback= 4016F7CC 40172984 40174090 4063601C 40636584 4062D194 4062ABD8 4062A9EC
4017E0B0 4017E09C
```

```
%L2-SP-STDBY-4-NOMEM: Malloc failed: L2-API Purge/Search failed. size req. 512
```

```
%SCHED-SP-STDBY-2-SEMNOTLOCKED: L2 bad entry (7fff/0) purge proc
attempted to unlock an unlocked semaphore
-Traceback= 4018A300 403F0400 403EDD7C 403F0A48
```

```
SP-STDBY: EARL Driver:lyra_purge_search:process_push_event_list failed
```

```
%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 1400 bytes
failed from 0x409928B4, alignment 8
Pool: Processor Free: 7544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "CEF LC Stats", ipl= 0, pid= 138
-Traceback= 4016F7CC 40172984 409928BC 409C5EEC 4098A5EC
```

2. Заблокируйте возможные запросы SNMP, адресованные устройству от станций управления сетью.

3. Выполните обновление ROMMon только на резервном модуле. Для обновления активного модуля супервизора выполните форсированное переключение, затем произведите обновление ROMMon.

```
%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 2920 bytes
failed from 0x40174088, alignment 8
Pool: Processor Free: 9544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "DiagCard2/-1", ipl= 0, pid= 154
-Traceback= 4016F7CC 40172984 40174090 4063601C 40636584 4062D194 4062ABD8 4062A9EC
4017E0B0 4017E09C
```

```
%L2-SP-STDBY-4-NOMEM: Malloc failed: L2-API Purge/Search failed. size req. 512
```

```
%SCHED-SP-STDBY-2-SEMNOTLOCKED: L2 bad entry (7fff/0) purge proc
attempted to unlock an unlocked semaphore
-Traceback= 4018A300 403F0400 403EDD7C 403F0A48
```

```
SP-STDBY: EARL Driver:lyra_purge_search:process_push_event_list failed
```

```
%SYS-SP-STDBY-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 1400 bytes
failed from 0x409928B4, alignment 8
Pool: Processor Free: 7544 Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
-Process= "CEF LC Stats", ipl= 0, pid= 138
-Traceback= 4016F7CC 40172984 409928BC 409C5EEC 4098A5EC
```

%Error Opening Bootflash:Crashinfo (File Not Found)

[Это сообщение появляется в составе выходных данных команды show stacks \(а также команды show tech-support\).](#) Полное сообщение имеет следующий вид:

```
*****
***** Information of Last System Crash *****
*****
```

Using **bootflash:crashinfo**.

%Error opening bootflash:crashinfo (File not found)

```
*****  
***** Information of Last System Crash - SP *****  
*****
```

The last crashinfo failed to be written.
Please verify the exception crashinfo configuration
the filesystem devices, and the free space on the
filesystem devices.
Using crashinfo_FAILED.

%Error opening crashinfo_FAILED (File not found)

Такое сообщение может отображаться в двух случаях:

- **На устройстве bootflash:** недостаточно свободного пространства для хранения файла crashinfo. Чтобы проверить, достаточно ли пространства на устройстве bootflash: **введите команду dir bootflash: или команду dir all.** Оставьте для файла crashinfo некоторый объем свободного пространства (на случай, если коммутатор в будущем по какой-либо причине перестанет работать).
- Аварийного завершения работы системы никогда не возникало. **Если выполнялся перезапуск коммутатора по подозрению на сбой, то выполните команду show version.**
, : System returned to ROM by. power-on, . Некоторые другие фразы, которые могут указывать на сбой (список не является исчерпывающим): unknown reload cause - suspect (-), processor memory parity error at PC () SP by abort at PC (SP).

Сбои, связанные с модулем MSFC

Система получает исключение, связанное с ошибкой шины

Может произойти сбой платы MSFC с исключением ошибки шины, которое может возникнуть по причине как программной, так и аппаратной проблемы. Могут присутствовать следующие сообщения об ошибках:

- На консоли:

```
*****  
***** Information of Last System Crash *****  
*****
```

Using **bootflash:crashinfo**.

%Error opening bootflash:crashinfo (File not found)

```
*****  
***** Information of Last System Crash - SP *****  
*****
```

The last crashinfo failed to be written.
Please verify the exception crashinfo configuration
the filesystem devices, and the free space on the
filesystem devices.
Using crashinfo_FAILED.

%Error opening crashinfo_FAILED (File not found)

- **В выходных данных команды show version:**

```
*****  
***** Information of Last System Crash *****  
*****
```

Using **bootflash:crashinfo**.

%Error opening bootflash:crashinfo (File not found)

```
*****  
***** Information of Last System Crash - SP *****  
*****
```

The last crashinfo failed to be written.
Please verify the exception crashinfo configuration
the filesystem devices, and the free space on the
filesystem devices.
Using crashinfo_FAILED.

%Error opening crashinfo_FAILED (File not found)

Если указанный адрес является недействительным и находится вне диапазона памяти, это означает наличие ошибки в программном обеспечении. Если адрес находится в допустимом диапазоне, причина возникновения проблемы может заключаться в аппаратном сбое памяти процессора.

[За дополнительной информацией о сбоях, связанных с ошибками шины, обратитесь к документу Устранение сбоев из-за ошибок шины. Дополнительные сведения см. в описании идентификатора ошибки Cisco ID CSCdx92013 \(только для зарегистрированных пользователей\).](#)

Система получает исключение, связанное с контролем четности кэш-памяти

Плата MSFC не предусматривает защиту памяти на основе кода исправления ошибок. Таким образом, обнаружение ошибки приводит к аварийному завершению работы платы MSFC. Ниже приведены некоторые из ошибок, возникающие в результате:

- На консоли отображается:

```
*****  
***** Information of Last System Crash *****  
*****
```

Using **bootflash:crashinfo**.

%Error opening bootflash:crashinfo (File not found)

```
*****  
***** Information of Last System Crash - SP *****  
*****
```

The last crashinfo failed to be written.
Please verify the exception crashinfo configuration
the filesystem devices, and the free space on the
filesystem devices.
Using crashinfo_FAILED.

%Error opening crashinfo_FAILED (File not found)

- **В выходных данных команды show version отображается:**

```
*****  
***** Information of Last System Crash *****  
*****
```

Using **bootflash:crashinfo**.

%Error opening bootflash:crashinfo (File not found)

```
*****  
***** Information of Last System Crash - SP *****  
*****
```

The last crashinfo failed to be written.
Please verify the exception crashinfo configuration
the filesystem devices, and the free space on the
filesystem devices.
Using crashinfo_FAILED.

%Error opening crashinfo_FAILED (File not found)

Файл crashinfo, записанный в загрузочной флэш-памяти или на консоли, содержит следующее:

```
*****  
***** Information of Last System Crash *****  
*****
```


Using **bootflash:crashinfo**.

%Error opening bootflash:crashinfo (File not found)

```
*****  
***** Information of Last System Crash - SP *****  
*****
```

The last crashinfo failed to be written.
Please verify the exception crashinfo configuration
the filesystem devices, and the free space on the
filesystem devices.
Using crashinfo_FAILED.

%Error opening crashinfo_FAILED (File not found)

При возникновении ошибки более одного раза плату MSFC необходимо заменить. Однократное возникновение ошибки можно рассматривать как следствие случайного возмущения. В этом случае необходимо установить наблюдение за платой MSFC. [Дополнительную информацию об ошибках четности см. в документе Ошибки четности памяти процессора \(PMPE\).](#)

Прочие ошибки, связанные с контролем четности

Плата MSFC2 предусматривает защиту памяти на основе кода ECC. Тем не менее, существуют области памяти, в которых проверить четность возможно, но исправить одноразрядные ошибки не удастся. Ниже представлены некоторые сообщения об ошибках, отображаемые в файле crashinfo и указывающие на ошибку четности:

- MISTRAL_TM_DATA_PAR_ERR_REG_MASK_HI: 42
- Обнаружено состояние ошибки: TM_NPP_PARITY_ERROR
- Обнаружено состояние ошибки: SYSAD_PARITY_ERROR
- Обнаружено состояние ошибки: SYSDRAM_PARITY

Однократное возникновение сообщений об ошибках следует рассматривать как следствие случайного возмущения. Необходимо установить наблюдение за платой MSFC2. При более частом возникновении ошибок плату MSFC2 необходимо заменить. [Дополнительную информацию об ошибках четности см. в документе Ошибки четности памяти процессора \(PMPE\).](#)

%MISTRAL-3-ERROR

При наличии файла crashinfo на загрузочном устройстве флэш-памяти после возникновения аварийного отказа необходимо выполнить команду `more bootflash:crashinfo_filename`.

Команда отображает информацию файла crashinfo. `crashinfo MISTRAL-3-ERROR, ,`
`. MSFC2 Mistral-3-Error Crashinfo.`

Общий порядок диагностики для коммутаторов под управлением CatOS

Санитарная проверка в коде CatOS

[Команда `show system sanity` запускает набор предопределенных проверок конфигурации с возможным сочетанием нескольких состояний системы для составления списка ситуаций, представляющих угрозу.](#) Проверки предназначены для поиска всех вероятных несоответствий. Проверки также предназначены для поддержания системы необходимой корректной настройки системы и ее исправной работы. Эта команда поддерживается в CatOS версии 8.3x или выше.

[Список выполняемых проверок и образец выходных данных команды приведены в разделе \[Санитарная проверка неполадок в настройках и общего состояния системы.\]\(#\)](#)

Восстановление коммутаторов Catalyst при сбое во время первоначальной загрузки CatOS

[Восстановление коммутаторов Cisco Catalyst 6000/6500 с модулем управления Supervisor Engine 1 или 2 описано в разделе \[Восстановление Catalyst 6500/6000 с модулем управления Supervisor Engine I или II.\]\(#\)](#)

[Восстановление коммутатора Cisco Catalyst 6000/6500 с модулем управления Supervisor Engine 720 или 32 описано в разделе \[Восстановление коммутатора Cisco Catalyst 6000/6500 с модулем управления Supervisor Engine 720 или 32.\]\(#\)](#)

Извлечение информации из файла Crashinfo

Файл сведений об аварийном отказе – это собрание полезных сведений, относящихся к текущему аварийному отказу, которые хранятся в загрузочной флэш-памяти или флэш-памяти. Если маршрутизатор дает сбой из-за повреждения данных или стека, для отладки этого типа сбоев нужно больше сведений о перезагрузке, чем просто выходные данные обычной команды `show stacks`.

В файле сведений об аварийном отказе содержатся следующие сведения:

- ограниченное сообщение об ошибке (журнал) и история команд
- описание образа, работавшего в момент сбоя
- [выходные данные команды show alignment](#)
- трассировка операций выделения-освобождения памяти (malloc/free)
- трассировка стека на уровне процессов
- контекст на уровне процесса
- дамп стека на уровне процесса
- дамп стека на уровне прерывания
- сведения об уровне процесса
- дамп памяти регистров на уровне процесса

См. [Получение информации от Файла crashinfo](#) для получения дополнительной информации и для процедуры для получения файла crashinfo.

См. [Создание Дампов основной памяти](#) для получения дополнительной информации и для процедуры для сбора дампа основной памяти от устройства.

Поиск и устранение неполадок на основе сообщений об ошибках

[Для коммутаторов Cisco Catalyst 6000/6500, работающих в основном режиме IOS, см. документ Общие сообщения об ошибках на коммутаторах Catalyst серии 6500/6000 под управлением ПО Cisco IOS.](#) Если появилось сообщение об ошибке, отсутствующее в списках распространенных сообщений об ошибках, то обратитесь к следующим документам:

- [Сообщения и процедуры восстановления — руководство по системным сообщениям Cisco IOS в серии Catalyst 6500, 12.2SX](#)
- [Сообщения и процедуры восстановления — руководство по системным сообщениям Cisco IOS в серии Catalyst 6500, 12.1 E](#)

[Для коммутаторов Cisco Catalyst 6000/6500, работающих с гибридной операционной системой, см. документ Общие сообщения об ошибках CatOS на коммутаторах Catalyst серии 6500/6000.](#) Если вы видите сообщение об ошибках, которое не находится в одном из распространенных сообщений об ошибках, обратитесь к [сообщениям и Процедурам восстановления - сообщение Системы серии Catalyst 6500 Руководство, 8.4.](#)

Используйте [Cisco CLI Анализатор \(только зарегистрированные клиенты\)](#) для получения мгновенного анализа устранения проблем и курса действий для маршрутизатора, коммутатора или устройства PIX с помощью собранных **выходных данных команды show**.

Дополнительные сведения

- [Ошибки и системные сообщения — коммутаторы Cisco Catalyst серии 6500](#)
- [Общие сообщения об ошибках CatOS в коммутаторах Catalyst серии 6500/6000](#)
- [Наиболее распространенные сообщения об ошибках коммутаторов Catalyst серий 6500/6000 с программным обеспечением Cisco IOS](#)
- [Поддержка коммутаторов](#)
- [Поддержка технологии коммутации локальных сетей](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)