

Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

Введение

N3K-C3548P-10GX не поддерживается ниже 6.0 (2) A6 (1) на Комментарии к выпуску для [6.0 \(2\) A6 \(1\)](#). В настоящее время раздел загрузки программного обеспечения CCO не формирует рисунок PID между 3548 и 3548X. Всегда существует возможность перехода на более ранние версии образа из-за ошибки пользователя или других причин.

Проверка работоспособности на совместимые аппаратные средства (3548X/3524X) была добавлена в 6.0 (2) A6 (3), который предотвратит случайный переход на более ранние версии к неподдерживаемым версиям (пред 6.0 (2) A6 (1))

Проблема

Для сценариев, где программное обеспечение, работающее 3548X или 3524X, до 6.0 (2), выполняется A6 (3) и переход на более ранние версии,

Коммутатор может также заскочить в бесконечную трассировку стека после повторной загрузки.

Использование процедуры стандартного прерывания Ctrl-] не работает. Ctrl - с действительно работает, но загружается, недопустимые запускают образ, и входит в загрузочное приглашение.

Решение

Для восстановления с этой ситуации повторно загрузите коммутатор и используйте Ctrl основной последовательности - L для прерывания bios. На этом этапе необходимо получить приглашение загрузчика. Загрузитесь и загрузитесь, совместимое запускают/образ системы.