

CSCvd61441:配置ACL日志记录时Sx500 DHCP服务失败

摘要

当ACL上的日志记录应用到VLAN接口时，DHCP服务失败。这是DHCP中继或服务器。

确定日期

2017年3月16日

解决日期

不适用

受影响的产品

SG500	1.4.7.06

问题说明

配置ACL日志记录后，DHCP中继将停止在SG500上工作。以下是ACL配置示例：

```
ip access-list extended exampleACL
permit ip any any ace-priority 2000 log-input
!
```

在接口上应用ACL时，中继会失败。

```
!
interface vlan 3
ip address 10.10.30.2 255.255.255.192
ip dhcp relay enable
service-acl输入示例ACL
```

解决方法

从ACL permit语句中删除日志输入：

```
SG500# permit ip any any ace-priority 2000
```