

CSCvd61441 : 当配置时 , Sx500 DHCP服务发生故障ACL记录

摘要

当注册ACL适用于VLAN接口时 , DHCP服务发生故障。这是DHCP中继或服务器。

被识别的日期

2017年3月16日

被解决的日期

不适用

的受影响的产品

SG500	1.4.7.06

问题说明

当配置时 , DHCP中继停止工作在SG500 ACL记录。下面示例ACL配置 :

```
ip访问列表延长的exampleACL
permit ip any any ACE优先级2000年log-input
!!
```

中继出故障 , 当适用在接口的ACL。

```
!!
接口VLAN3
IP地址10.10.30.2 255.255.255.192
IP DHCP中继enable (event)
服务ACL输入exampleACL
```

解决方法

从ACL permit语句去除log-input :

```
SG500# permit ip any any ace-priority 2000
```