

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[这是什么？](#)

[这是什么意思？](#)

[如何能排除错误？](#)

[相关信息](#)

简介

本文解释`Rx`插槽错误，显示，当您使用`dspsloterrs slot`命令时。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

这是什么？

背板接口有该一个的寄存器端口是活跃的在卡的控制。如果Bframe接收有正确slot ID和奇偶校验，则端口字段根据此寄存器核对发现该端口是否是活跃的。如果端口不是活跃的，此计数被增加。

这是什么意思？

通常，这些错误在其他错误看到，类似RX BIP-16错误，并且，在这些情况下，无效的端口错误不是重大的。如果其他错误同时不存在，是很可能配置问题的征兆在卡报告错误的或生成数据的卡。

如何能排除错误？

源卡是很可能罪犯。要隔离发送数据的卡，请确定哪些其他卡有连接通过报告错误的卡。此源卡可能然后重置使用 `resetcd slot h` 命令强制软件重新加载其配置数据。

如果这发生故障，应该替换源卡。如果错误在替换源卡以后仍然存在，应该替换报告错误的卡。

[相关信息](#)

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)
- [下载-广域网交换软件\(注册用户\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)