

RV320 VPN路由器韌體版本1.0.1.17升級後無法訪問GUI的解決方法

目標

韌體升級版本1.1.0.09後無法訪問RV320路由器。本文介紹路由器升級到最新韌體並正常工作所需遵循的恢復過程。

適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器

軟體版本

[RV320](#)

韌體升級

步驟1.將最新韌體版本下載到您的PC。

步驟2.下載並安裝Tftpd32或支援大於32MB檔案的任何其他TFTP客戶端。要下載，請[按一下此處](#)。

RV320裝置

步驟3.關閉RV320的電源。

步驟4.按住「RESET (重置)」按鈕，然後開啟RV320。


步驟5.等待10秒，直到電源LED閃爍且DIAG LED呈穩定紅色。

步驟6.釋放重置按鈕。

電腦上的網路設定

步驟7.按一下**控制面板>網路和網際網路>網路和共用中心**。*Network and Sharing*頁面開啟：

步驟8.按一下**Local Area Connection > Properties > Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)> Properties**。出現「*Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)Properties(Internet協定版本4(TCP/IPv4)屬性)*」視窗：

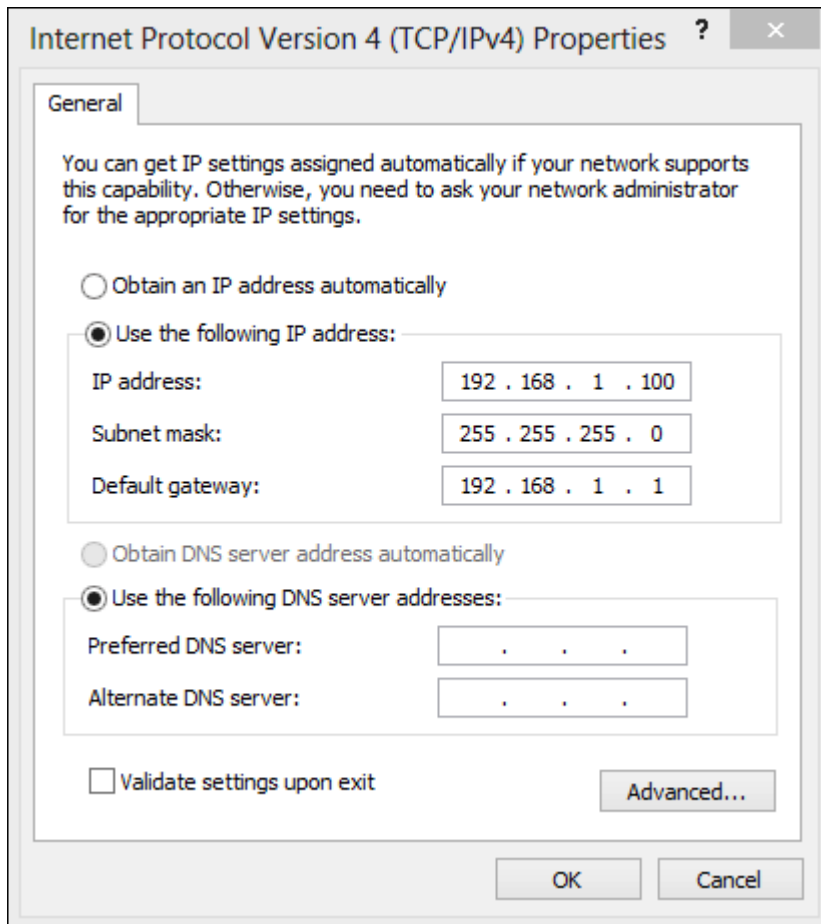


步驟9.在IP Address (IP地址) 欄位中為PC分配192.168.1.2到192.168.1.254範圍內的靜態IP地址。

步驟10.在Subnet Mask欄位中輸入子網掩碼。


步驟11.在Default Gateway欄位中輸入預設網關。預設網關是RV320路由器的IP地址。

TFTP應用程式

步驟12.啟動TFTP應用程式。

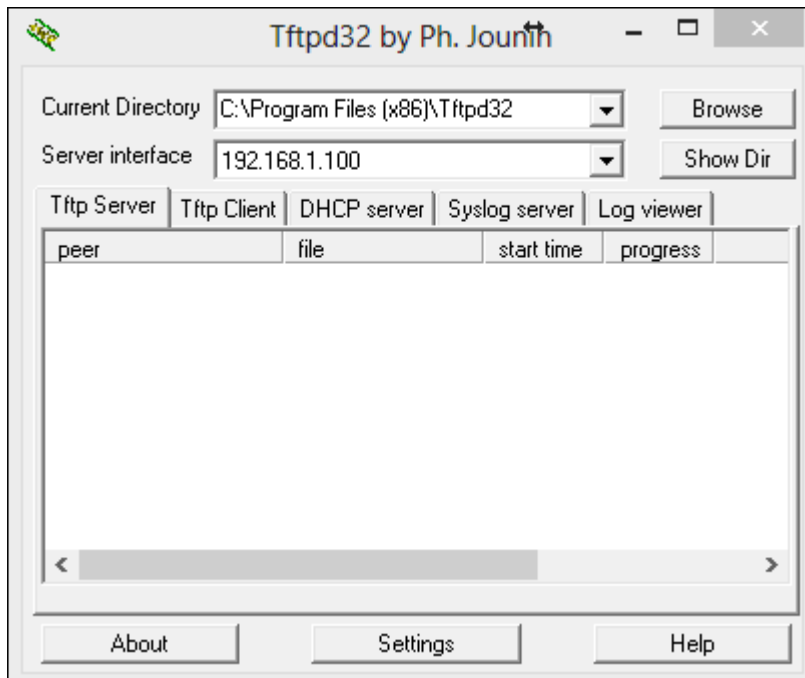

步驟13.選擇TFTP Client頁籤。

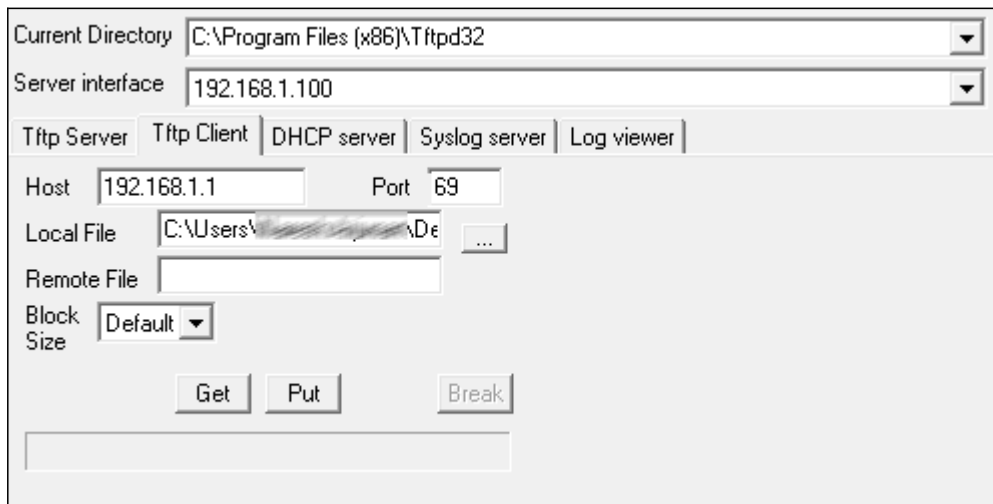

步驟14.在「主機」欄位中輸入IP地址192.168.1.1，在「埠」欄位中輸入69。

步驟15.在Local File欄位中，從要載入到路由器的PC中選擇下載的韌體。

步驟16.檢驗所有值，然後在TFTP客戶端上按PUT。

步驟17.等待5分鐘，然後嘗試訪問路由器GUI。RV320應能正常工作。

System Summary			
System Information			
Serial Number:	NKS16451794	Firmware Version:	v1.1.0.09 (2013-07-04, 13:28:17)
PID VID:	RV320 V01	Firmware MD5 Checksum:	5b8aed4473cae9f07fdd72daf11ece4b
LAN		<u>Working Mode:</u>	Gateway
<u>IPv4/ Subnet Mask:</u>	192.168.1.1/255.255.255.0		
<u>IPv6/ Prefix:</u>	--		
System Uptime:	0 days 0 hours 0 min 54 sec (Now: 2013-09-19, 12:14:16)		

附註：升級後的韌體顯示在Firmware Version欄位中。