

SR-638771309 - US SG300-10:DHCP自動配置不起作用

摘要

DHCP自動配置不起作用。

識別日期

2016年4月14日

解決日期

2017年2月10日

受影響的產品

SG300-10	1.3.7.18(下載 最新版本)

問題描述

嘗試升級所有16台交換機的韌體時，DHCP自動配置不起作用。

解析

配置DHCP自動配置功能，並使用包含韌體路徑和檔名的選項125十六進位制字串。此外，十六進位制字串還應包括以下幾個欄位：

- 企業編號
- 選項125資料長度
- 子選項代碼
- 子選項長度
- 子選項資料

例如，如果您有aa.txt檔案，則使用選項125十六進位制字串00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74，其中：

- 00-00-00-09 — 企業編號 (思科價值)
- 08 — 選項125資料長度
- 05 — 子選項代碼 (Cisco Sx300/500的值)
- 06 — 子選項長度 (本例中為6)
- 61-61-2E-74-78-74 — 子選項資料 (ASCII檔名aa.txt的十六進製版本)