

# CSCvd61441:配置ACL日誌記錄時，Sx500 DHCP服務失敗

## 摘要

當對VLAN介面應用登入ACL時，DHCP服務會失敗。這是DHCP中繼或伺服器。

## 識別日期

2017年3月16日

## 解決日期

不適用

## 受影響的產品

SG500	1.4.7.06

## 問題描述

配置ACL日誌記錄後，DHCP中繼在SG500上停止工作。以下是範例ACL設定：

```
ip access-list extended exampleACL
permit ip any ace-priority 2000 log-input
!
```

在介面上應用ACL時中繼失敗。

```
!
interface vlan 3
ip address 10.10.30.2 255.255.255.192
ip dhcp relay enable
service-acl input exampleACL
```

## 因應措施

從ACL permit語句中刪除log-input:

```
SG500# permit ip any any ace-priority 2000
```