

# Nexus 7000 Fabric CRC أخطاء فاشكتسأ اهحالصإو

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[نظرة عامة على اكتشاف Fabric CRC](#)

[فهم أخطاء CRC المختلفة الخاصة بالقناة الليفية](#)

[نهج أكتشاف أخطاء CRC وإصلاحها عبر القنوات الليفية](#)

[إرشادات أكتشاف أخطاء CRC وإصلاحها العامة](#)

[دراسات حالة](#)

[يفسد مدخل وحدة نمطية الربط](#)

[السجلات](#)

[المشكلة](#)

[السبب المحتمل للمشكلة](#)

[عملية عزل المكونات المعيبة](#)

[يقوم Xbar ذو القاعدة البسيطة بحقن الحزم الفاسدة](#)

[السجلات](#)

[المشكلة](#)

[السبب المحتمل للمشكلة](#)

[عملية عزل المكونات المعيبة](#)

[يفسد وحدة مخرج معيب الحزم من النسيج](#)

[السجلات](#)

[المشكلة](#)

[السبب المحتمل للمشكلة](#)

[عملية عزل المكونات المعيبة](#)


[أوامر اكتشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

## المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل أخطاء البنية التي تم الإعلان عنها في النظام الأساسي Cisco Nexus 7000. يتضمن أكتشاف أخطاء الموجزات المرجعية للتكرار الدوري للبنية وإصلاحها (CRCs) جمع البيانات وتحليل البيانات وعملية الاستبعاد من أجل عزل مكون المشكلة. يغطي هذا المستند الأنواع الأكثر شيوعاً من أخطاء CRC الخاصة بالقناة الليفية.

## نظرة عامة على اكتشاف Fabric CRC

فيما يلي رسم تخطيطي عالي المستوى لوحدة بنية Nexus 7018 باستخدام سلاسل M1:

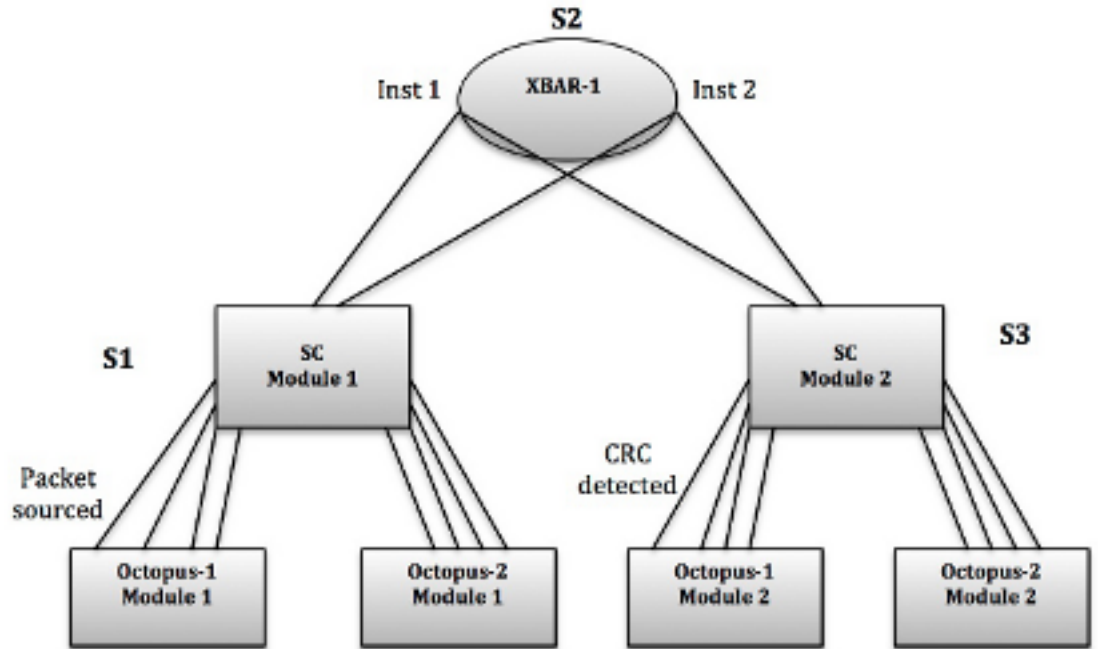

تعطي الصورة السابقة نظرة عامة على المكونات المعنية عندما تجتاز الحزمة وحدة نمطية من النسيج. المرحلة 1 (S1)، المرحلة 2 (S2)، والمرحلة 3 (S3) هي المراحل الثلاث من بنية Nexus 7000، والأخطبوط هو محرك قائمة الانتظار، وساتنا كروز (SC) هو للقناة الليفية، والمثيل 1 و 2 هما مثيلا SC على Xbar. يعتبر هذا المستند XBAR واحد فقط. الرجاء تذكر أن معظم محولات Nexus 7000 Series تحتوي على ثلاثة XBAR أو أكثر مثبتة.

بافتراض وجود تدفق أحادي الإتجاه من الوحدة النمطية 1 (M1) إلى الوحدة النمطية 2 (M2)، يقوم المدخل Octopus-1 على M1 بإجراء تدقيق للخطأ على الحزم التي يستلمها من الجنوب، ويخرج Octopus-1 على M2 من الشمال. إذا تم اكتشاف CRC في S3، فقد تحدث مشكلة في S1 أو S2 أيضا، نظرا لأنه لا يتم إجراء فحص CRC في تلك المراحل. لذا، فإن الأجهزة المعنية بالمسار هي المدخل أخطبوط، هيكل، قضيب بناء، ومخرج أخطبوط.

في بنية M1/FAB1، يتم اكتشاف قوائم التحكم في الوصول إلى الإطارات (CRC) فقط على بطاقة خط الخروج (S3).

هنا عينة رسالة خطأ:

```
OC_USD-SLOT1-2-RF_CRC: OC1 received packets with%
CRC error from MOD 15 through XBAR slot 1/inst 1
```

يتم الإبلاغ عن ذلك بواسطة M1، والذي يشير إلى أنه استلم حزم باستخدام CRC غير صحيح من الوحدة النمطية 15 (M15) عبر فتحة 1/XBAR.

## فهم أخطاء CRC المختلفة الخاصة بالقناة الليفية

يصف هذا القسم أربعة من أكثر أنواع أخطاء CRC الليفية شيوعا.

• خطأ CRC مع وحدة نمطية أحادية المصدر ووحدة إستقبال ومثيل XBAR:

```
OC_USD-SLOT1-2-RF_CRC: OC1 received packets with%
CRC error from MOD 15 through XBAR slot 1/inst 1
```

وهذا يعني أن الوحدة النمطية في المنفذ 1 كشفت عن خطأ CRC من M15 إلى فتحة 1/XBAR/المثيل 1. يتم الإشارة إلى الوحدة النمطية التي تنشأ فيها أخطاء CRC باسم وحدة الدخول النمطية (M15 في هذه الحالة)، والوحدة النمطية التي أبلغت عن المشكلة هي وحدة الخروج النمطية (Xbar 1). M1 هو الشريط المتقاطع الذي تم إستلام الحزمة فيه. يوجد مثالان لكل XBAR. في هذه الحالة، اكتشف M1 أخطاء CRC من M15 إلى مثيل

## 1 لفتحة XBAR.

- خطأ CRC مع وحدة نمطية أحادية المصدر، وحدة إستقبال، لكن لا يوجد مثل XBAR:  
OC\_USD-SLOT4-2-RF\_CRC: OC2 received packets with%  
CRC error from MOD 1  
في هذه الرسالة، أبلغت الوحدة النمطية 4 (M4) عن خطأ CRC من M1. لاحظ أن معلومات XBAR مفقودة. يتعذر على النظام التأكد من XBAR الذي تم إجتياز الحزمة له. هناك كثير سبب، غير أن أكثر سبب شائع هو: المعلومة في النسيج رأس من الربط أمكن كنت فاسد، لذلك المصدر وحدة نمطية يستطيع لا يكون حددت؛ ال XBAR أن كان يجتاز أزلت من النظام منذ الخطأ يزيد. وبالتالي، لم يتم الإبلاغ عنه في رسالة syslog بالساعة.
- خطأ CRC مع عدم وجود وحدة نمطية للاستقبال:  
OC\_USD-2-RF\_CRC: OC1 received packets with%  
CRC error from MOD 16 through XBAR slot 1/inst 1  
في هذه الحالة، كشف جهاز عن CRC من الوحدة النمطية 16 (M16) حتى 1 XBAR. ومع ذلك، لا توجد وحدة إستقبال. عندما يكتشف المشرف (SUP) وحدة تحكم في الوصول (CRC) واردة من وحدة البنية النمطية، لا يتم تسجيل معلومات الفتحة. عندما لا ترى معلومات الفتحات، اكتشف SUP المشكلة. هذا لا يعني أن العلة سيئة. مثلما تقوم الوحدة بالإبلاغ عن المشكلة، فهناك العديد من المكونات التي قد تتسبب في حدوث المشكلة، مثل M16 أو الهيكل (غير المرجح) أو 1 Xbar أو Sup.

- خطأ CRC مع وحدات مصدر متعددة ممكنة:  
OC\_USD-SLOT6-2-RF\_CRC: OC2 received packets with%  
CRC error from MOD 11 or 12 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18  
المصدر استخرجت وحدة نمطية من المدخل أخطبوط أن مصدر الربط سيئ. لا يعرف السائق الذي يثير مقاطعة لتسجيل رسالة الخطأ هذه دائما المدخل أخطبوط الذي نشأت منه الحزمة الثالثة. هذا لأن بعض من البتات يستعمل in order to تمثل المدخل أخطبوط لا يستعمل. إذا كان النظام يحدد أن وحدات بت متعددة تم تشغيل وحدات البت غير المستخدمة هذه، فيجب أن يفترض النظام أن أي واحدة منها قد تكون المصدر، وهو ما يتسبب في تضمين رسالة الخطأ لجميع هذه الوحدات النمطية. اكتشف النظام أنه لا يمكن أن يكون لهذا النموذج 13 (M13) هذا التعارض بسبب عدم إستخدام وحدات بت هذه؛ وبالتالي، لم يتم تسجيلها كمصدر محتمل.

## نهج أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها عبر القنوات الليفية

تكشف بطاقات الخط الجديدة (M2) والوحدة النسيجية 2 (FAB2) بطاقات CRC في S1 أو S2 أو S3. عندما تحقق في التفاصيل والعتور على أنماط في رسائل الفشل والتسجيل، فإنها تساعد على عزل المكون الخاطئ.

فيما يلي بعض الأسئلة التي ينبغي طرحها:

- هل كانت رسالة الخطأ حدثا لمرة واحدة، أو هل تم تسجيل العديد من رسائل خطأ CRC؟
  - ما مدى تكرار تسجيل رسائل خطأ CRC؟ (كل ساعة، مرة في اليوم، مرة في الشهر؟)
  - هل تأتي جميع أخطاء CRC من نفس وحدة الدخول النمطية؟
  - هل تم الإبلاغ عن جميع أخطاء CRC على وحدة المخرج النمطية نفسها؟
  - هل أخطاء CRC من وحدات مدخل متعددة وتم الإبلاغ عنها في وحدات مخرج متعددة؟
  - إذا أبلغت وحدات متعددة عن أخطاء CRC، هل هناك وحدة نمطية مصدر مشتركة أو وحدة نمطية XBAR؟
- تتيح لك الإجابات على هذه الأسئلة إمكانية التعامل مع إجراء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها من زاوية من المرجح أن تؤدي إلى حل أسرع.

## إرشادات أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها العامة

ينشئ هذا القسم إطارا عاما يستخدم لاستكشاف أخطاء هذه المشاكل وإصلاحها.

1. اعثر على الوحدات النمطية الشائعة (بما في ذلك XBARS) التي يتم الإبلاغ عنها في رسائل خطأ CRC الخاصة بالنسيج.
  2. بعد العثور على الوحدات النمطية الشائعة، اختر السبب الأكثر ترجيحاً للمشكلة، وقم بإيقاف التشغيل (في حالة XBAR)، وانقله إلى فتحة معروفة تعمل، ثم قم بإعادة بيعها، واستبدالها أثناء المراقبة للتحقق مما إذا كانت المشكلة ستزول. قم بإيقاف تشغيل الوحدات النمطية وإعادة بيعها واستبدالها واحدة في كل مرة. هذا يسهل من عملية عزل الجزء المعيب.
  3. عند إيقاف تشغيل جزء أو نقله أو إعادة بيعه أو استبداله، ابحث عن أية تغييرات في أعراض المشكلة. قد يتعين عليك مراجعة خطة العمل الخاصة بك بعد أن تتعلم المزيد من كل خطوة تتخذها.
  4. إذا تم استبدال أجزاء متعددة وما زالت المشكلة قائمة، فعندئذ:
- الأجزاء الجديدة قد تكون سيئة. قد تكون XBARS المتعددة سيئة. قد تكون فتحة الهيكل التالفة السبب في ذلك.

## دراسات حالة

يوفر هذا القسم أمثلة على كيفية استكشاف أخطاء المشاكل المماثلة وإصلاحها.

### يفسد مدخل وحدة نمطية الربط

#### السجلات

```
OC_USD-SLOT1-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 7%
OC_USD-SLOT3-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 7%
OC_USD-SLOT1-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 7%
OC_USD-SLOT3-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 7%
OC_USD-SLOT1-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 7%
OC_USD-SLOT3-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 7%
```

#### المشكلة

ليضع ساعات، تظهر أخطاء مركز crc على M1 والوحدة النمطية 3 (M3) التي تأتي من الوحدة التعليمية 7 (M7) فقط.

#### السبب المحتمل للمشكلة

هناك xbar سيئ أو غير مستقر يقوم بإفساد الحزم المتجهة إلى M7، أو M7 سيئ أو متصالب.

#### عملية عزل المكونات المعيبة

1. قم بإيقاف تشغيل XBARS واحدا تلو الآخر بينما تقوم بالمراقبة حتى يتم حل المشكلة.
  2. أعد تركيب المدخل M7 أثناء المراقبة.
  3. استبدل M7 أثناء المراقبة.
- إذا كان لديك ثلاثة XBAR مثبتة، فإنها توفر لك تكرار N+1. وبالتالي، يمكنك إيقاف تشغيلها مرة واحدة في كل مرة (لا يتم إيقاف تشغيلها أكثر من مرة في أي وقت على الإطلاق) مع الحد الأدنى من التأثير فقط لمعرفة ما إذا تم حل المشكلة. دخلت هذا أمر in order to أتت هذا عملية:

```
N7K(config)# poweroff xbar 1
```

```
<monitor>
```

```
N7K(config)# no poweroff xbar 1
```

```
N7K(config)# poweroff xbar 2
```

```
<monitor>
```

```
N7K(config)# no poweroff xbar 2
```

```
N7K(config)# poweroff xbar 3
```

```
N7K(config)# no poweroff xbar 3
```

في دراسة الحالة هذه، لم يتم حل المشكلة عند إيقاف تشغيل XBAR.

ونظرا لوجود وحدتين للإبلاغ عن أخطاء في نظام تصحيح الأخطاء (CRC)، فمن غير المرجح أن تكون هاتان الوحدتان (M1 و M3) هما السبب في ذلك. تتمثل الخطوة التالية في إعادة تركيب M7 (وحدة الدخول)، لأنه على الأرجح المكون المعيب. قد تتسبب هذه المشكلة في استخدام أسطر متدلّية غير مثبتة، ومن المستحسن إعادة استخدام الوحدة النمطية قبل إستبدالها.

في دراسة الحالة هذه، إستمرت أخطاء CRC في التزايد على وحدة النسيج بعد إعادة بيع M7. اتصل بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco في هذه النقطة (أو قبل هذه النقطة) لاستبدال M7 نظرا لأن إعادة البيع لا تحل المشكلة.

في دراسة الحالة هذه، أوقف إستبدال M7 رسائل خطأ CRC الخاصة بالنسيج، وحل فقدان الحزمة.

## يقوم Xbar ذو القاعدة البسيطة بحقن الحزم الفاسدة

### السجلات

```
OC_USD-SLOT11-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT12-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT13-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT15-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT2-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT4-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT5-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT6-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT7-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
OC_USD-SLOT8-2-RF_CRC: CRC error from MOD 12 through XBAR slot 3/inst 1%
```

### المشكلة

تقوم الوحدات النمطية المتعددة بالإبلاغ عن أخطاء CRC من الوحدة النمطية 12 (M12) التي تمر عبر XBAR 3.

### السبب المحتمل للمشكلة

الطراز XBAR 3 سيئ أو ذو بنية سيئة، أو الطراز M12 ذو بنية سيئة أو ذو بنية سيئة.

### عملية عزل المكونات المعيبة

1. إيقاف تشغيل XBAR 3 أثناء المراقبة.
2. أعد تركيب المحول طراز M12 عند قيامك بالمراقبة.
3. استبدل M12 أثناء المراقبة.

في هذه الحالة، يتم إيقاف تشغيل XBAR 3 مع الإجراء الموصوف مسبقاً (في دراسة الحالة الأولى)، ويتم مراقبته لمزيد من الأخطاء. تم العثور على أن الأخطاء قد توقفت عند إيقاف تشغيل XBAR 3. عند هذه النقطة، تتم إعادة تعيين XBAR 3، ويتم توقي الحذر لضمان عدم انشاء أي سنون على المستوى الأوسط وأن الوحدة النمطية يتم إدراجها بشكل صحيح. بعد إعادة تمكين XBAR 3، لا تحدث المشكلة مرة أخرى. تنسب هذه المشكلة إلى وحدة Xbar النمطية القائمة على نظام التشغيل XBAR.

## يفسد وحدة مخرج معيب الحزم من النسيج

### السجلات

```
OC_USD-SLOT6-2-RF_CRC: OC1 received packets with CRC error from%
MOD 1 or 2 or 7 or 13 or 17 through XBAR
slot 1/inst 1 and slot 2/inst 1 and slot 3/inst 1
```

```
OC_USD-SLOT6-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from%
MOD 1 or 2 or 3 or 7 or 15 or 17 through XBAR
slot 2/inst 1 and slot 3/inst 1
```

```
OC_USD-SLOT6-2-RF_CRC: OC1 received packets with CRC error from%
MOD 1 or 2 or 5 or 7 or 16 or 17 through XBAR
slot 1/inst 1 and slot 2/inst 1 and slot 3/inst 1
```

### المشكلة

تقوم الوحدة النمطية 6 (M6) بالإعلام عن الحزم التي تحتوي على أخطاء CRC التي تم استقبالها من علامات أسطر متعددة و XBARs.

### السبب المحتمل للمشكلة

M6 سيئ أو سيئ.

### عملية عزل المكونات المعيبة

1. أعد تركيب M6 أثناء المراقبة.

2. استبدل M6 أثناء المراقبة.

M6 هو السبب الأكثر ترجيحاً لهذه المشكلة لأنه الوحدات النمطية الشائعة الوحيدة في جميع رسائل الخطأ. من بين جميع الوحدات النمطية المدرجة في رسائل الخطأ، هي تلك التي تظهر بشكل متناسق بشكل أكبر هي M6. لذلك، حاول إعادة إرسال M6 لمعرفة ما إذا تم حل المشكلة قبل إستبدالها.

في هذه الحالة، تتم إعادة تعيين M6، لكن الأخطاء لا تزال مستمرة. لذلك، أنت ينبغي فتحت cisco TAC حالة in order to استبدلت M6. بعد إستبدال M6، لا يتم الإبلاغ عن الأخطاء.

# أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فيما يلي قائمة بالأوامر المستخدمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها/تصحيح الأخطاء:

- ساعة العرض
- إظهار mod xbar
- إظهار تفاصيل إستخدام نسيج الأجهزة
- إظهار الطابع الزمني لتفاصيل إستخدام نسيج الأجهزة
- إظهار أخطاء محفوظات الأحداث لكافة برامج تشغيل xbar الداخلية للأجهزة
- إظهار علامات msg الداخلية لمحرك xBar-Driver لكل الأحداث
- إظهار XBAR-client الداخلي للنظام MSG لمحفوظات الأحداث
- إظهار xbar داخلي للنظام الكل
- show module داخلي حدث-محفوظات 1 xbar
- إظهار النشاط الداخلي للوحدة النمطية 1 xbar
- show module داخلي حدث-محفوظات 2 xbar
- إظهار النشاط الداخلي للوحدة النمطية 2 xbar
- show module داخلي حدث-3 xbar history
- إظهار النشاط الداخلي للوحدة النمطية 3 xbar
- show module داخلي حدث-محفوظات 4 xbar
- إظهار النشاط الداخلي للوحدة النمطية 4 xbar
- show module داخلي حدث-محفوظات 5 xbar
- إظهار النشاط الداخلي للوحدة النمطية 5 xbar
- إظهار xbar الداخلي للتسجيل على اللوحة
- إظهار الأخطبوط الداخلي على اللوحة
- إظهار التفاصيل الفنية

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا